



TotalArc²

3000 / 4000 / 5000

- BETRIEBSANLEITUNG / ERSATZTEILLISTE
- OPERATING MANUAL / SPARE PARTS LIST
- MODE D'EMPLOI / LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE
- ISTRUZIONI PER L'USO / LISTA DEI PEZZI DI RICAMBIO
- MANUAL DE INSTRUCCIONES / LISTA DE REPUESTOS

Sehr geehrter Castolin-Kunde

Die vorliegende Bedienungsanleitung soll Sie mit Bedienung und Wartung der TotalArc² 3000 / 4000 / 5000 vertraut machen. Es liegt in Ihrem Interesse, die Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen und die hier angegebenen Weisungen gewissenhaft zu befolgen. Sie vermeiden dadurch Störungen durch Bedienungsfehler. Das Gerät wird Ihnen dies durch stete Einsatzbereitschaft und lange Lebensdauer lohnen.



Achtung! Die Inbetriebnahme des Gerätes darf nur durch geschultes Personal und nur im Rahmen der technischen Bestimmungen erfolgen. Vor Inbetriebnahme unbedingt das Kapitel "Sicherheitsvorschriften" lesen.

Inhaltsverzeichnis

Sehr geehrter Castolin-Kunde	2
Sicherheitsvorschriften	3
Allgemeines	3
Bestimmungsgemäße Verwendung	3
Verpflichtungen des Betreibers	3
Verpflichtungen des Personals	3
Persönliche Schutzausrüstung	3
Gefahr durch schädliche Gase und Dämpfe	3
Gefahr durch Funkenflug	3
Gefahren durch Netz- und Schweiss-Strom	3
Besondere Gefahrenstellen	3
Informelle Sicherheitsmassnahmen	4
Sicherheitsmassnahmen am Aufstellort	4
Vagabundierende Schweisströme	4
Sicherheitsmassnahmen im Normalbetrieb	4
Sicherheitstechnische Inspektion	4
Veränderungen am Schweissgerät	4
Ersatz- und Verschleissteile	4
Kalibrieren von Schweissgeräten	4
Die CE-Kennzeichnung	4
Urheberrecht	4
Allgemeines	5
Prinzip der TotalArc ² 3000 / 4000 / 5000	5
Gerätekonzept	5
Einsatzgebiete	5
Beschreibung des Bedienpanels	6
Bedienelemente und Anschlüsse	8
Stromquelle TotalArc ² 3000	8
Stromquelle TotalArc ² 4000 / 5000	9
Drahtvorschub DS III	10
Fernbedienung RC 2	11
Fernbedienung RC 4	11
Schweißbrenner-Betriebsarten	12
2-Takt Betrieb	12
4-Takt Betrieb	12
4-Takt Betrieb Aluminium	12
Punktieren	13
Schweißgerät in Betrieb nehmen	14
Bestimmungsgemäße Verwendung	14
Aufstellbestimmungen	14
Netzanschluß	14
Option Drahtvorschubaufnahme montieren	14
Verbindungsschlauchpaket an Stromquelle anschliessen	14
Verbindungsschlauchpaket an Drahtvorschub anschliessen	15
Gasflasche montieren / anschliessen	15
Schweißbrenner montieren	15
Kühlgerät in Betrieb nehmen	15
Schutzgasmenge einstellen	16
Drahtspule einsetzen	16
Drahtelektrode einlaufen lassen	16
Vorschubrollen wechseln	16
MIG/MAG-Schweißen	17
Manuell	17
Funktion Ignition Time-Out	17
Sonder-2-Takt Betrieb für Automateninterface	17
E-Handschweißen	18
WIG-Schweißen	18
Job-Betrieb	19
Job erstellen	19
Job kopieren / überschreiben	19
Job löschen	20
Job abrufen	20
Das Setup-Menü	21
In das Setup-Menü einsteigen	21
Parameter ändern	21
Das Setup-Menü verlassen	21
Parameter Verfahren „MIG/MAG Standard- / Impulslichtbogen Schweißen“	21
Parameter Verfahren „WIG-Schweißen“	21
Parameter Verfahren „E-Handschweißen“	21
Parameter Betriebsart „2-Takt Betrieb für Automateninterface“	22
Parameter Betriebsart „4-Takt Betrieb Aluminium“	22
Parameter Betriebsart „Punktieren“	22
2nd - Zweite Ebene des Setup-Menüs	22
PushPull-Unit	23
Fehlermeldungen an den Anzeigen	23
Fehlerdiagnose und -behebung	24
Fehlermeldungen an den Anzeigen	24
Stromquelle TotalArc ² 3000 / 4000 / 5000	25
Pflege und Wartung	26
Technische Daten	27
Stromquelle TotalArc ² 3000 / 4000 / 5000	27
Kühlgerät (eingebaut in Stromquelle)	27
Drahtvorschub DS III	27
Schaltplan	
Ersatzteilliste	

Sicherheitsvorschriften

Allgemeines

Das Schweißgerät ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gefertigt. Dennoch drohen bei Fehlbedienung oder Mißbrauch Gefahr für

- Leib und Leben des Bedieners oder Dritten,
- das Schweißgerät und andere Sachwerte des Betreibers,
- die effiziente Arbeit mit dem Schweißgerät.

Alle Personen, die mit der Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung des Schweißgerätes zu tun haben, müssen

- entsprechend qualifiziert sein,
- Kenntnisse vom Schweißen haben und
- diese Bedienungsanleitung genau beachten.

Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, sind umgehend zu beseitigen.

Es geht um Ihre Sicherheit!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Schweißgerät ist ausschließlich für Arbeiten im Sinne der bestimmungsgemäßen Verwendung (siehe Kapitel "Schweißgerät in Betrieb nehmen") zu benutzen.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch

- das Beachten aller Hinweise aus der Bedienungsanleitung
- die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsarbeiten

Verpflichtungen des Betreibers

Der Betreiber verpflichtet sich, nur Personen am Schweißgerät arbeiten zu lassen, die

- mit den grundlegenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut und in die Handhabung des Schweißgerätes eingewiesen sind
- das Sicherheitskapitel und die Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung gelesen, verstanden und durch ihre Unterschrift bestätigt haben

Das sicherheitsbewußte Arbeiten des Personals ist in regelmäßigen Abständen zu überprüfen.

Verpflichtungen des Personals

Alle Personen, die mit Arbeiten am Schweißgerät beauftragt sind, verpflichten sich, vor Arbeitsbeginn

- die grundlegenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung zu beachten
- das Sicherheitskapitel und die Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung zu lesen und durch ihre Unterschrift zu bestätigen, daß sie diese verstanden haben

Persönliche Schutzausrüstung

Treffen Sie für Ihre persönliche Sicherheit folgende Vorkehrungen:

- Festes, auch bei Nässe, isolierendes Schuhwerk tragen
- Hände durch isolierende Handschuhe schützen
- Augen durch Schutzschild mit vorschriftsmäßigem Filtereinsatz vor UV-Strahlen schützen

- Nur geeignete (schwer entflammbare) Kleidungsstücke verwenden
- Bei erhöhter Lärmbelastung Gehörschutz verwenden

Befinden sich Personen in der Nähe so müssen

- diese über die Gefahren unterrichtet,
- Schutzmittel zur Verfügung gestellt bzw.
- Schutzwände bzw. -Vorhänge aufgebaut werden.

Gefahr durch schädliche Gase und Dämpfe

- Entstehenden Rauch sowie schädliche Gase durch geeignete Mittel aus dem Arbeitsbereich absaugen.
- Für ausreichende Frischluftzufuhr sorgen.
- Lösungsmitteldämpfe vom Strahlungsbereich des Lichtbogens fernhalten.

Gefahr durch Funkenflug

- Brennbare Gegenstände aus dem Arbeitsbereich entfernen.
- An Behältern in denen Gase, Treibstoffe, Mineralöle und dgl. gelagert sind/waren, darf nicht geschweißt werden. Durch Rückstände besteht Explosionsgefahr.
- In feuer- u. explosionsgefährdeten Räumen gelten besondere Vorschriften - entsprechende nationale und internationale Bestimmungen beachten.

Gefahren durch Netz- und Schweißstrom

- Ein Elektroschock kann tödlich sein. Jeder Elektroschock ist grundsätzlich lebensgefährlich.
- Durch hohe Stromstärke erzeugte magnetische Felder können die Funktion lebenswichtiger elektronischer Geräte (z.B. Herzschrittmacher) beeinträchtigen. Träger solcher Geräte, sollten sich durch ihren Arzt beraten lassen, bevor sie sich in unmittelbarer Nähe des Schweißarbeitsplatzes aufhalten.
- Sämtliche Schweißkabel müssen fest, unbeschädigt und isoliert sein. Lose Verbindungen und angeschmolzte Kabel sofort erneuern.
- Netz- u. Gerätzuleitung regelmäßig von einer Elektro-Fachkraft auf Funktionstüchtigkeit des Schutzleiters überprüfen lassen.
- Vor Öffnen des Schweißgerätes sicherstellen, daß dieses stromlos ist. Bauteile die elektrische Ladung speichern entladen.
- Sind Arbeiten an spannungsführenden Teilen notwendig, ist eine zweite Person hinzuzuziehen, die notfalls den Hauptschalter ausschaltet.

Besondere Gefahrenstellen

- Nicht in die rotierenden Zahnräder des Drahtantriebes greifen.
- In feuer- und explosionsgefährdeten Räumen gelten besondere Vorschriften - entsprechende nationale und internationale Bestimmungen beachten.
- Schweißgeräte für Arbeiten in Räumen mit erhöhter elektrischer Gefährdung (z.B. Kessel) müssen mit dem Zeichen S (Safety) gekennzeichnet sein.
- Schweißverbindungen mit besonderen Sicherheitsanforderungen sind nur von speziell ausgebildeten Schweißern durchzuführen.

- Bei Krantransport der Stromquelle Ketten bzw. Seile in einem möglichst kleinen Winkel zur Senkrechten in allen Kranösen einhängen - Gasflasche und Drahtvorschubgerät entfernen.
- Bei Krantransport des Drahtvorschubes immer eine isolierende Drahtvorschubaufhängung verwenden.

Informelle Sicherheitsmaßnahmen

- Die Bedienungsanleitung ist ständig am Einsatzort des Schweißgerätes aufzubewahren.
- Ergänzend zur Bedienungsanleitung sind die allgemein gültigen sowie die örtlichen Regeln zu Unfallverhütung und Umweltschutz bereitzustellen und zu beachten.
- Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Schweißgerät sind in lesbarem Zustand zu halten.

Sicherheitsmaßnahmen am Aufstellort

- Das Schweißgerät muß auf ebenem und festen Untergrund standsicher aufgestellt werden. Ein umstürzendes Schweißgerät kann Lebensgefahr bedeuten!
- In feuer- und explosionsgefährdeten Räumen gelten besondere Vorschriften - entsprechende nationale und internationale Bestimmungen beachten.
- Durch innerbetriebliche Anweisungen und Kontrollen sicherstellen, daß die Umgebung des Arbeitsplatzes stets sauber und übersichtlich ist.

Sicherheitsmaßnahmen im Normalbetrieb

- Schweißgerät nur betreiben, wenn alle Schutzeinrichtungen voll funktionstüchtig sind.
- Vor Einschalten des Schweißgerätes sicherstellen, daß niemand gefährdet werden kann.
- Mindestens einmal pro Woche das Schweißgerät auf äußerlich erkennbare Schäden und Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen überprüfen.

Sicherheitstechnische Inspektion

Der Betreiber ist verpflichtet, das Schweißgerät nach Veränderung, Ein- oder Umbauten, Reparatur, Pflege und Wartung sowie mindestens alle sechs Monate durch eine Elektro-Fachkraft auf korrekte Funktionsfähigkeit überprüfen zu lassen.

Bei der Überprüfung sind zumindest folgende Vorschriften zu beachten:

- VBG 4, §5 - Elektrische Anlagen und Betriebmittel
- VBG 15, §33 / §49 - Schweißen, Schneiden und verwandte Arbeitsverfahren
- VDE 0701-1 - Instandsetzung, Änderung und Prüfung elektrischer Geräte

Veränderungen am Schweißgerät

- Ohne Genehmigung des Herstellers keine Veränderungen, Ein- oder Umbauten am Schweißgerät vornehmen.
- Bauteile in nicht einwandfreiem Zustand sofort austauschen.

Ersatz- und Verschleissteile

- Nur Original-Ersatz- und Verschleißteile verwenden. Bei fremdbezogenen Teilen ist nicht gewährleistet, daß sie beanspruchungs- und sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind.
- Bei Bestellung genaue Benennung und Artikel-Nummer laut Ersatzteilliste, sowie Serien-Nummer Ihres Gerätes angeben.

Kalibrieren von Schweißgeräten

Aufgrund internationaler Normen ist eine regelmäßige Kalibrierung von Schweißgeräten empfohlen. Castolin empfiehlt ein Kalibrierintervall von 12 Monaten. Setzen Sie sich für nähere Informationen mit Ihrem Castolin-Partner in Verbindung!

Die CE-Kennzeichnung

Das Schweißgerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Niederspannungs- und Elektromagnetischen Verträglichkeits-Richtlinie und ist daher CE-gekennzeichnet.

Gewährleistung

Die Gewährleistung beträgt 12 Monate und bezieht sich auf den Einschichtbetrieb unter der Voraussetzung eines sachgemäßen Einsatzes des Gerätes.

Die Gewährleistung umfaßt die Kosten für den Ersatz defekter Teile und Bauteilgruppen einschließlich der erforderlichen Montagezeit.

Ausgeschlossen von jeglicher Gewährleistung sind betriebsbedingte Verschleißteile. Ein unsachgemäßer Einsatz des Gerätes sowie eine Beschädigung durch Gewaltanwendung schließt eine Gewährleistung aus.

Bei Garantieansprüchen bitten wir, uns die Serien-Nummer des Gerätes mitzuteilen.

Geräterücksendungen benötigen unser vorhergehendes Einverständnis. Transport- und alle anfallenden Nebenkosten gehen zu Lasten des Absenders (Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen).

Urheberrecht

Das Urheberrecht an dieser Bedienungsanleitung verbleibt bei der Firma Castolin.

Text und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen vorbehalten. Der Inhalt der Bedienungsanleitung begründet keinerlei Ansprüche seitens des Käufers. Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler in der Bedienungsanleitung sind wir dankbar.

Allgemeines

Prinzip der TOTAL ARC² 3000 / 4000 / 5000

Die neuen Schweißanlagen sind mikroprozessorgesteuerte Inverterstromquellen. Laufend werden die Ist-Daten gemessen, auf Veränderungen wird sofort reagiert. Die entwickelten Regel-Algorithmen sorgen dafür, daß der jeweils gewünschte Soll-Zustand erhalten bleibt.

Dadurch ergeben sich eine bisher unvergleichliche Präzision im Schweißprozeß, exakte Reproduzierbarkeit sämtlicher Ergebnisse und hervorragende Schweißeigenschaften.

Gerätekonzept

Typisch sind besondere Flexibilität sowie äußerst einfache Anpassung an unterschiedliche Aufgabenstellungen. Gründe für diese erfreulichen Eigenschaften sind zum einen das modulare Produktdesign, zum anderen die vorhandenen Möglichkeiten der problemlosen Systemerweiterung.



Abb. 1 Schweißanlage TotalArc² 3000, TotalArc² 4000, TotalArc² 5000

Einsatzgebiete

In Gewerbe und Industrie gibt es zahlreiche Anwendungsbereiche für die TotalArc² 3000 / 4000 / 5000. Für manuelles Schweißen, aber auch für Automationsaufgaben sind sie die idealen Stromquellen. Bezüglich der Materialien eignen sie sich selbstverständlich für den klassischen Stahl, für verzinkte Bleche, für Chrom/Nickel und sehr gut für Aluminium. Durch die speziellen Programme für E+C EnDOtec-Fülldrähte sind die TotalArc² 3000 / 4000 / 5000 besonders für den Einsatz in der vorbeugenden Instandhaltung geeignet.

Die TotalArc² 3000 ist eine MIG/MAG-Schweißanlage mit integriertem 4-Rollenantrieb und Kühlkreis. 270 Ampere bei 71 kg - das macht sie wie geschaffen für den mobilen Einsatz, etwa auf Baustellen oder in der Reparaturwerkstatt.

Die TotalArc² 4000 / 5000 mit 400 A bzw. 500 A erfüllen höchste Ansprüche der Industrie. Für den Einsatz im Apparate- und Chemieanlagenbau sind sie ebenso geeignet wie für die Automobil- und Zuliefererindustrie, für den Schienenfahrzeug- und Schiffbau sowie für den allgemeinen Maschinenbau.

Alle Geräte sind multiprozeßfähig (konstante / fallende Kennlinie), weshalb sie beim WIG-Berührungszünden und beim E-Handschweißen ebenso ausgezeichnete Dienste leisten, wie in der MIG/MAG-Anwendung.

Beschreibung des Bedienpanels

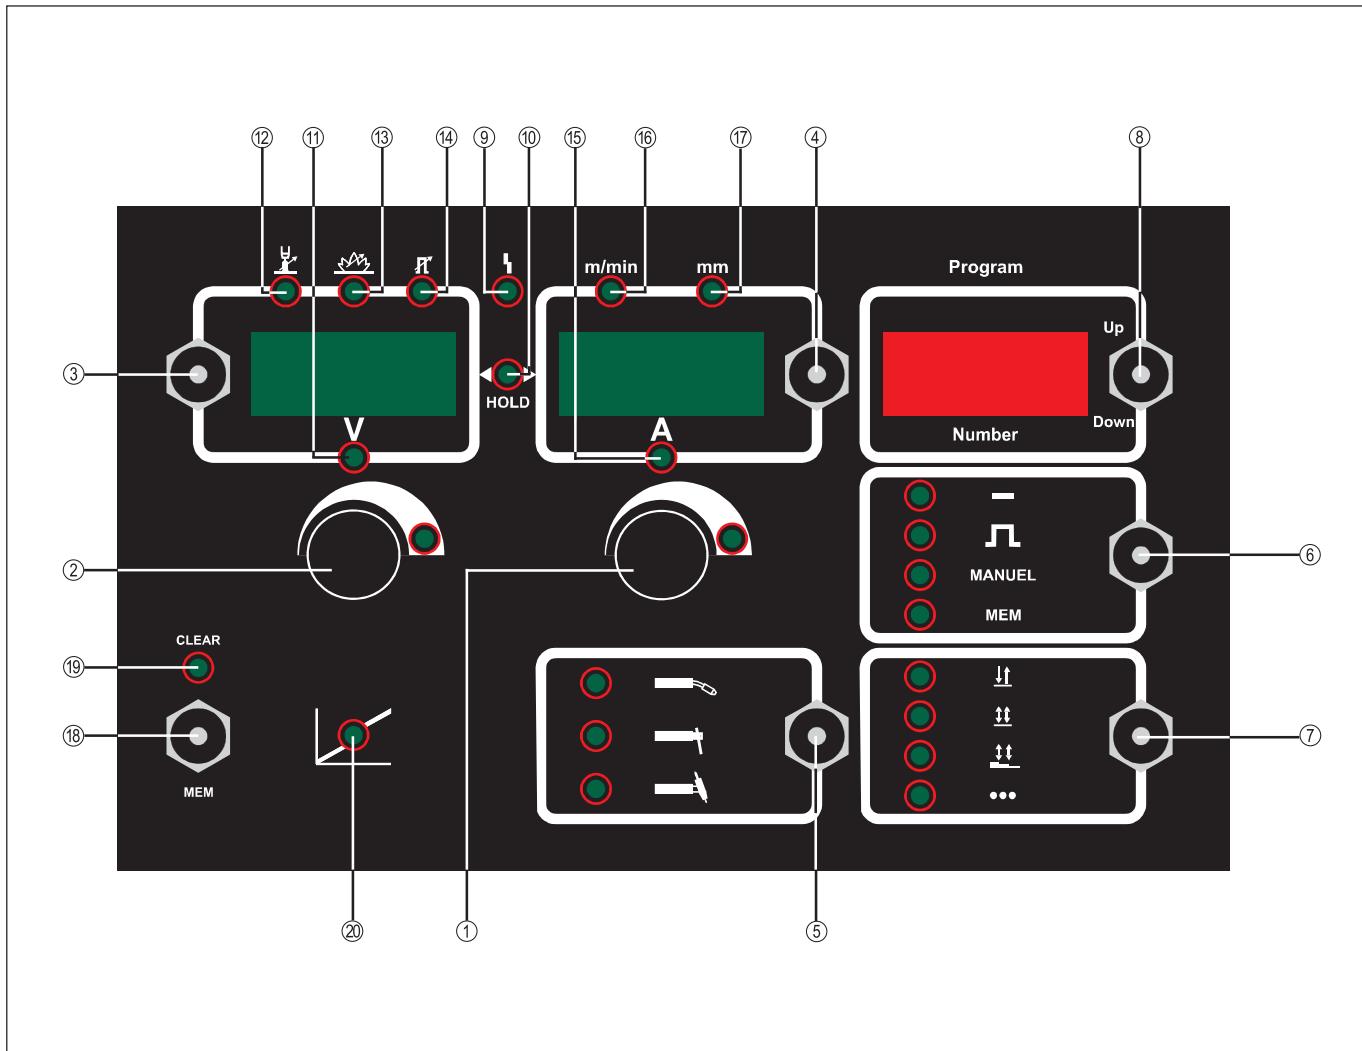


Abb.2 Bedienpanel

Das Bedienpanel ist von den Funktionen her logisch aufgebaut. Die einzelnen für die Schweißung notwendigen Parameter lassen sich einfach anwählen.

Aufgrund der Synergic-Funktion werden bei einer einzelnen Parameteränderung auch alle anderen Parameter miteingestellt.

① Einstellrad ... zum Ändern folgender Parameter

- Schweißleistung (im Programm-Betrieb)
- Stromstärke (im Manuell-Betrieb)
- Drahtgeschwindigkeit
- Blechdicke

leuchtet die Anzeige am Einstellrad, kann der angewählte Parameter abgeändert werden.

② Einstellrad ... zum Ändern folgender Parameter

- Lichtbogenlängenkorrektur
- Dynamikkorrektur
- Pulskorrektur
- Schweißspannung (im Manuell-Betrieb)

leuchtet die Anzeige am Einstellrad, kann der angewählte Parameter abgeändert werden.

③ Taster Parameterwahl ... zur Anwahl der Parameter

- Schweißspannung
- Lichtbogenlängenkorrektur

- Dynamikkorrektur

- Pulskorrektur

Leuchtet die Anzeige am Einstellrad ②, kann der Wert des ausgewählten Parameters verändert werden.

④ Taster Parameterwahl ... zur Anwahl der Parameter

- Schweißstrom
- Drahtgeschwindigkeit
- Blechdicke

Leuchtet die Anzeige am Einstellrad ①, kann der Wert des ausgewählten Parameters verändert werden.

⑤ Taster Verfahren ... zur Anwahl des Schweißverfahrens

- MIG/MAG Schweißen
- E-Handschweißen
- WIG-Schweißen mit Berührungszünden

⑥ Taster MIG/MAG-Betriebsart ... zur Anwahl der MIG/MAG-Betriebsart

- MIG/MAG Standard Programm-Betrieb
- MIG/MAG Impulslichtbogen Programm-Betrieb
- MIG/MAG Manuell-Betrieb
- MIG/MAG Job-Betrieb (MEM)

- ⑦ **Taster Schweißbrenner-Betriebsart** ... zur Anwahl der Steuerfunktion des Schweißbrenners beim Verfahren MIG/MAG
 - 2-Takt Betrieb
 - 4-Takt Betrieb
 - 4-Takt Betrieb Aluminium
 - Punktieren
- ⑧ **Taster Programm** ... zur Anwahl des gewünschten MIG/MAG-Schweißprogrammes in Abhängigkeit von Zusatzwerkstoff und Schutzgas
- ⑨ **Anzeige Übertemperatur** ... leuchtet auf, wenn sich die Stromquelle zu stark erwärmt (z.B. durch überschrittene Einschaltdauer)
- ⑩ **Anzeige HOLD** ... bei jedem Schweißende werden die aktuellen Ist-Werte von Schweißstrom und -spannung gespeichert - die Hold-Anzeige leuchtet.
- ⑪ **Parameter Schweißspannung** ... zur Anwahl und Anzeige der Schweißspannung. Vor Schweißbeginn wird automatisch ein Richtwert angezeigt, der sich aus den programmierten Parametern ergibt. Während des Schweißvorganges wird der aktuelle Ist-Wert angezeigt.
- ⑫ **Parameter Lichtbogenlängenkorrektur** ... zur Korrektur der Lichtbogenlänge
 - kürzere Lichtbogenlänge
 0 neutrale Lichtbogenlänge
 + längere Lichtbogenlänge
- ⑬ **Parameter Dynamikkorrektur bzw. Dynamik** ... je nach Verfahren mit unterschiedlicher Funktion belegt
- MIG/MAG Standard-Schweißen ... zur Beeinflussung der Kurzschlußdynamik im Moment des Tropfenüberganges
 - härterer und stabilerer Lichtbogen
 0 neutraler Lichtbogen
 + weicher und spritzerarmer Lichtbogen
- MIG/MAG Manuell-Betrieb ... zur Beeinflussung der Kurzschlußstromstärke im Moment des Tropfenüberganges
 0 weicher und spritzerarmer Lichtbogen
 10 härterer und stabilerer Lichtbogen
- E-Handschweißen ... zur Beeinflussung der Kurzschlußstromstärke im Moment des Tropfenüberganges
 0 weicher und spritzerarmer Lichtbogen
 100 .. härterer und stabilerer Lichtbogen
- ⑭ **Parameter Tropfenablösekorrektur** ... zur stufenlosen Korrekturmöglichkeit der Tropfenablöseenergie beim MIG/MAG Impulslichtbogen-Schweißen
 - geringere Tropfenablösekraft
 0 neutrale Tropfenablösekraft
 + erhöhte Tropfenablösekraft
- ⑮ **Parameter Schweißstrom** ... zur Anwahl und Anzeige des Schweißstromes. Vor Schweißbeginn wird automatisch ein Richtwert angezeigt, der sich aus den programmierten Parametern ergibt. Während des Schweißvorganges wird der aktuelle Ist-Wert angezeigt.
- ⑯ **Parameter Drahtgeschwindigkeit** ... zur Anwahl der Drahtgeschwindigkeit in m/min. Davon abhängige Parameter verändern sich entsprechend mit.
- ⑰ **Parameter Blechdicke** ... zur Anwahl der Blechdicke in mm. Automatisch sind damit auch alle anderen Parameter miteingestellt.
- ⑱ **Taster MEM** ... zum Einstieg in das Setup-Menü bzw. im Job-Betrieb zum Speichern bzw. Löschen von Parametereinstellungen.
- Hinweis!** Durch gleichzeitiges Drücken des Tasters MEM sowie des Tasters Programm wird an den Anzeigen die Softwareversion angezeigt. Der Ausstieg erfolgt durch Drücken des Tasters MEM.
- ⑲ **Anzeige CLEAR** ... leuchtet, wenn ein bereits gespeicherter Job angewählt ist. Taster MEM nach oben drücken, um den Job zu löschen.
- ⑳ **Anzeige für Übergangslichtbogenbereich**
 - Übergangslichtbogen = Bereich zwischen Kurzlichtbogen und Sprühlichtbogen
 - Anzeige funktioniert nur im MIG/MAG-Standard-Programmbetrieb
 - Anzeige leuchtet, wenn sich der eingestellte Arbeitspunkt im Kennlinienbereich des Übergangslichtbogens befindet.
 Da der Übergangslichtbogen während des Schweißprozesses relativ unstabil erscheint und der Werkstoffübergang bedingt durch gelegentliche Kurzschlüsse spritzerbehaftet ist, wird ein Schweißen in diesem Bereich meist gemieden.
 Das Wechseln auf andere Drahtdurchmesser oder Schutzgasgemische bzw. das Schweißen im fast spritzerfreien Impulslichtbogen sind einige, in der Praxis bewährte Möglichkeiten, den Übergangsbereich zu umgehen und optimale Schweißeigenschaften zu erzielen.

Bedienelemente und Anschlüsse

Stromquelle TotalArc² 3000

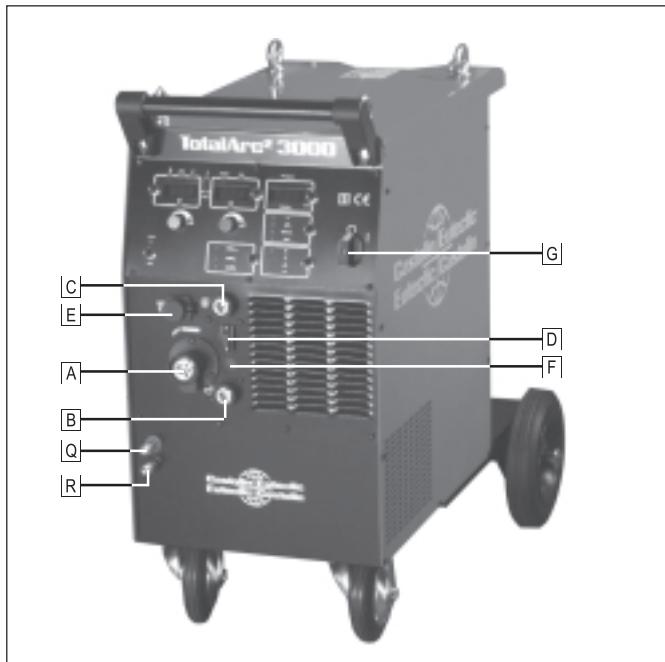


Abb.3 Vorderseite Stromquelle TotalArc² 3000

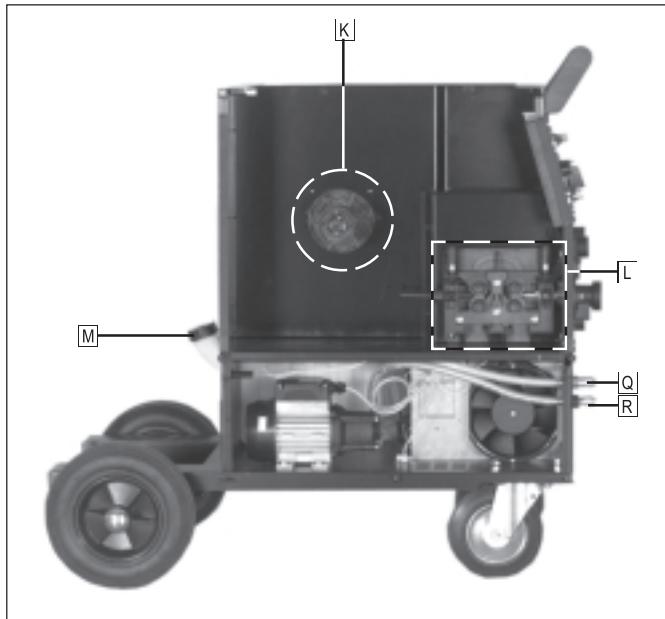


Abb.4 Seitenansicht der Stromquelle TotalArc² 3000

- [A] **Brenner-Zentralanschluß** ... zur Aufnahme des MIG/MAG-Schweißbrenners
- [B] ⊖ - **Strombuchse mit Bajonettverschluß** ... dient zum
 - Anschluß für das Massekabel beim MIG/MAG-Schweißen
 - Stromanschluß des WIG-Schweißbrenners
 - Anschluß für Handelektroden- bzw. Massekabel bei der Elektrodenhandschweißung (je nach Elektrodentyp)
- [C] ⊕ - **Strombuchse mit Bajonettverschluß** ... dient zum
 - Anschluß für das Massekabel beim WIG-Schweißen
 - Anschluß für Handelektroden- bzw. Massekabel bei der Elektrodenhandschweißung (je nach Elektrodentyp)
- [D] **Anschlußbuchse Brennersteuerung** ... zum Anschluß des Steuersteckers des Schweißbrenners

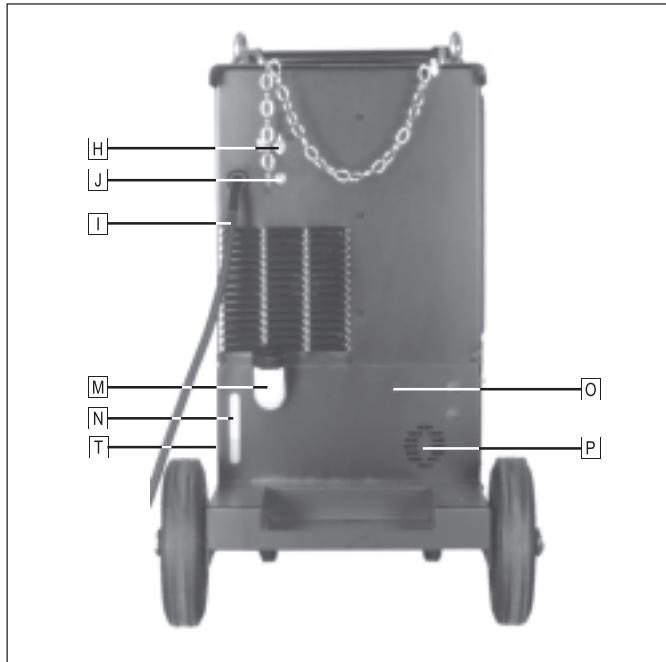


Abb.5 Rückansicht der Stromquelle TotalArc² 3000

- [E] **Anschlußbuchse Fernbedienung** ... standardisierte Anschlußbuchse
- [F] **Blindabdeckung**
- [G] **Netzschalter** ... zum Ein- und Ausschalten der Stromquelle
- [H] **Anschlußbuchse Schutzgas**
- [I] **Netzkabel mit Zugentlastung**
- [J] **Taster Gasprüfen / Drahtefädeln**
 - Gasprüfen ... zum Einstellen der benötigten Gasmenge am Druckminderer. Taster nach oben drücken und halten - Gas strömt aus.
 - Drahtefädeln ... zum gas- und stromlosen Einfädeln der Drahtelektrode in das Brennerschlauchpaket
- [K] **Drahtspulenaufnahme mit Bremsvorrichtung** ... zur Aufnahme genormter Schweißdrahtspulen bis max. 16 kg
- [L] **4-Rollenantrieb**
- [M] **Schraubkappe / Einfüllstutzen für Kühlwasser**
- [N] **Sichtfenster Kühlflüssigkeit**
- [O] **Sicherung Kühlmittelpumpe**
- [P] **Durchführung Motorwelle der Wasserpumpe**
- [Q] **Steckanschluß Wasservorlauf (schwarz)**
- [R] **Steckanschluß Wasserrücklauf (rot)**
- [T] **Tankabflußschlauch** (im Gehäuseinneren) ... zum Entleeren des Kühlflüssigkeitsbehälters

Stromquelle TotalArc² 4000 / 5000

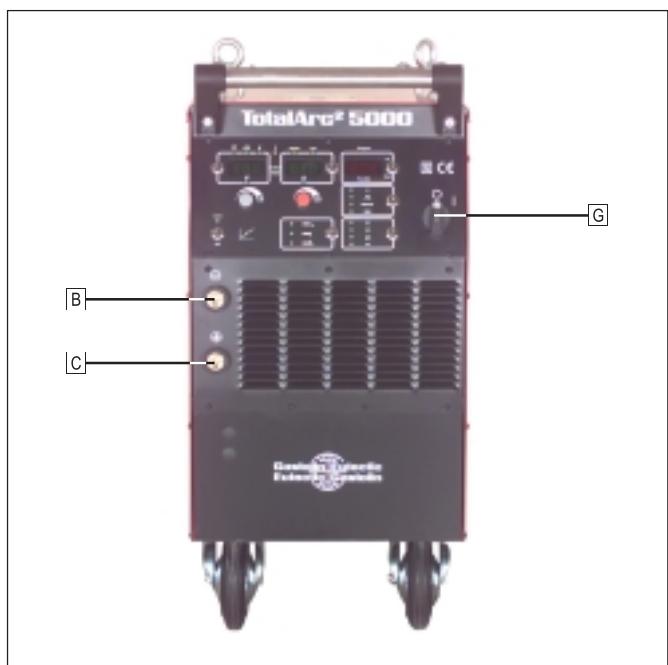


Abb.5a Vorderseite Stromquelle TotalArc² 4000 / 5000

[B] ⊖ - Strombuchse mit Bajonettverschluß ... dient zum
- Anschluß für das Massekabel beim MIG/MAG-Schweißen
- Stromanschluß des WIG-Schweißbrenners
- Anschluß für Handelektroden- bzw. Massekabel bei der Elektrodenhandschweißung (je nach Elektrodentype)

[C] ⊕ - Strombuchse mit Bajonettverschluß ... dient zum
- Anschluß für das Massekabel beim WIG-Schweißen
- Anschluß für Handelektroden- bzw. Massekabel bei der Elektrodenhandschweißung (je nach Elektrodentype)

[D] ⊕ - Strombuchse mit Bajonettverschluß ... dient zum
- Anschluß des Verbindungsschlauchpaketes beim MIG/MAG Schweißen

[E] Anschlußbuchse Fernbedienung ... standardisierte Anschlußbuchse für Verbindungsschlauchpaket

[F] Blindabdeckung

[G] Netzschalter ... zum Ein- und Ausschalten der Stromquelle

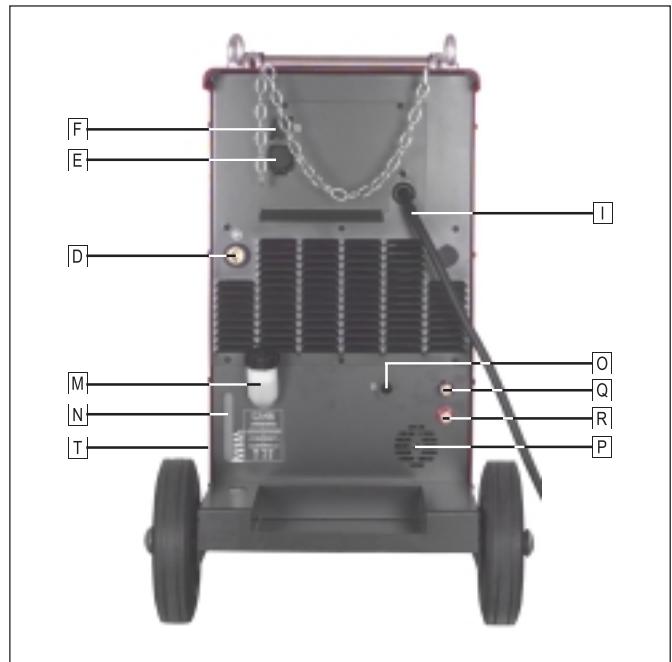


Abb.5b Rückansicht der Stromquelle TotalArc² 4000 / 5000

[I] Netzkabel mit Zugentlastung

[M] Schraubkappe / Einfüllstutzen für Kühlflüssigkeit

[N] Sichtfenster Kühlflüssigkeit

[O] Sicherung Kühlmittelpumpe

[P] Durchführung Motorwelle der Wasserpumpe

[Q] Steckanschluß Wasservorlauf (schwarz)

[R] Steckanschluß Wasserrücklauf (rot)

[T] Tankabflussschlauch (im Gehäuseinneren)... zum Entleeren des Kühlflüssigkeitsbehälters

Drahtvorschub DS III



Abb.5c Vorderseite Drahtvorschub DS III

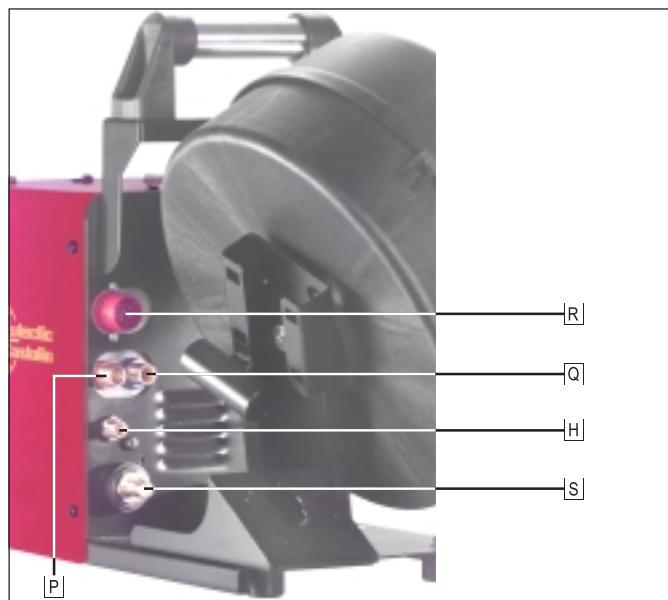


Abb.5e Rückseite Drahtvorschub DS III

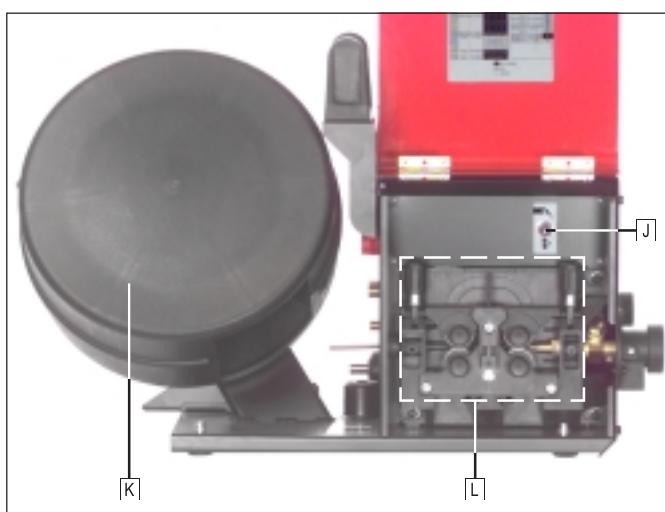


Abb.5d Seitenansicht Drahtvorschub DS III

[A] **Brenner-Zentralanschluß** ... zur Aufnahme des Schweißbrenners

[D] **Anschlußbuchse Brennersteuerung** ... zum Anschluß des Steuersteckers des Schweißbrenners

[E] **Anschlußbuchse Fernbedienung** ... standardisierte Anschlußbuchse

[H] **Anschlußbuchse Schutzgas**

[J] **Taster Gasprüfen / Draht einfädeln**

- Gasprüfen ... zum Einstellen der benötigten Gasmenge am Druckminderer. Taster nach oben drücken und halten
 - Gas strömt aus.
- Draht einfädeln ... zum gas- und stromlosen Einfädeln der Drahtelektrode in das Brennerschlauchpaket

[K] **Drahtspulenaufnahme mit Drahtspulenabdeckung und Bremsvorrichtung** ... zur Aufnahme genormter Schweißdrahtspulen bis max. 16 kg

Fernbedienung RC 2

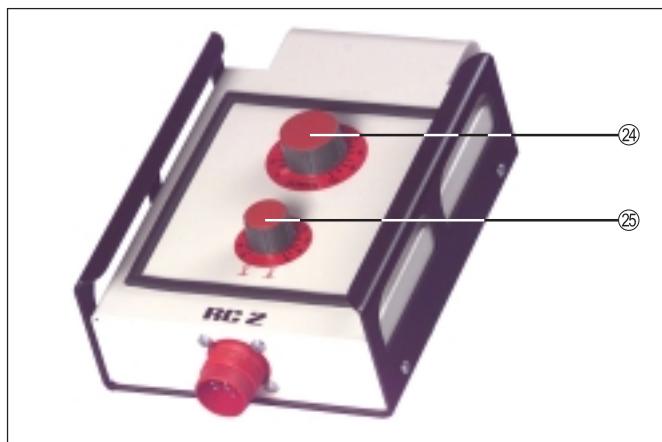


Abb. 6 Fernbedienung RC 2

㉔ **Einstellregler Schweißleistung** ... zur Anwahl der Schweißleistung

㉕ **Einstellregler Lichtbogenlängenkorrektur- bzw. Dynamik** ... je nach Verfahren mit unterschiedlicher Funktion belegt

MIG/MAG Schweißen ... zur Korrektur der Lichtbogenlänge
- ... kürzere Lichtbogenlänge
0 ... neutrale Lichtbogenlänge
+ ... längere Lichtbogenlänge

E-Handschweißen ... zur Beeinflussung der Kurzschlußstromstärke im Moment des Tropfenüberganges
0 weicher und spritzerarmer Lichtbogen
10 härterer und stabilerer Lichtbogen

Hinweis! Parameter, die an der Fernbedienung einstellbar sind, können nicht an der Stromquelle geändert werden. Parameteränderungen können nur an der Fernbedienung erfolgen.

Fernbedienung RC 4

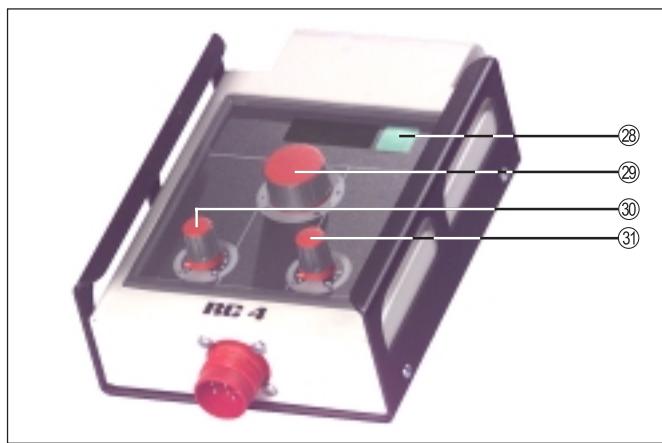


Abb. 7 Fernbedienung RC 4

㉙ **Taster Parameterumschaltung** ... zur Anwahl und Anzeige der Parameter Schweißspannung, Schweißstrom, Drahtgeschwindigkeit und Blechdicke an der Digitalanzeige

Hinweis! Beim Ändern eines Parameters wird der Parameterwert zur Kontrolle kurz an der Digitalanzeige der Fernbedienung angezeigt.

㉚ **Einstellregler Schweißleistung bzw. Schweißstrom** ... je nach Verfahren mit unterschiedlicher Funktion belegt

MIG/MAG Schweißen ... Schweißleistung
E-Handschweißen ... Schweißstrom
WIG Schweißen ... Schweißstrom

㉛ **Einstellregler Lichtbogenlängenkorrektur bzw. Hotstart** ... je nach Verfahren mit unterschiedlicher Funktion belegt

MIG/MAG Schweißen ... zur Korrektur der Lichtbogenlänge
- kürzere Lichtbogenlänge
0 neutrale Lichtbogenlänge
+ längere Lichtbogenlänge

E-Handschweißen ... beeinflusst den Schweißstrom während der Zündphase
0 keine Beeinflussung
10 100%ige Erhöhung des Schweißstromes während der Zündphase

㉜ **Einstellregler Tropfenablöse-, Dynamikkorrektur bzw. Dynamik** ... je nach Verfahren mit unterschiedlicher Funktion belegt

MIG/MAG Standard-Schweißen ... zur Beeinflussung der Kurzschlußdynamik im Moment des Tropfenüberganges
- härterer und stabilerer Lichtbogen
0 ... neutraler Lichtbogen
+ ... weicher und spritzerarmer Lichtbogen

MIG/MAG Impulslichtbogen-Schweißen ... stufenlose Korrekturmöglichkeit der Tropfenablöseenergie
- geringere Tropfenablösekraft
0 ... neutrale Tropfenablösekraft
+ erhöhte Tropfenablösekraft

E-Handschweißen ... zur Beeinflussung der Kurzschlußstromstärke im Moment des Tropfenüberganges
0 weicher und spritzerarmer Lichtbogen
10 härterer und stabilerer Lichtbogen

Hinweis! Parameter, die an der Fernbedienung einstellbar sind, können nicht an der Stromquelle geändert werden. Parameteränderungen können nur an der Fernbedienung erfolgen.

Schweißbrenner-Betriebsarten

Hinweis! Die Angaben über Einstellung, Stellbereich und Maßeinheiten der verfügbaren Parameter dem Kapitel „Das Setup-Menü“ entnehmen.

2-Takt Betrieb

Die Betriebsart „2-Takt Betrieb“ eignet sich für

- Heftarbeiten
- Kurze Schweißnähte
- Automaten- und Roboterbetrieb

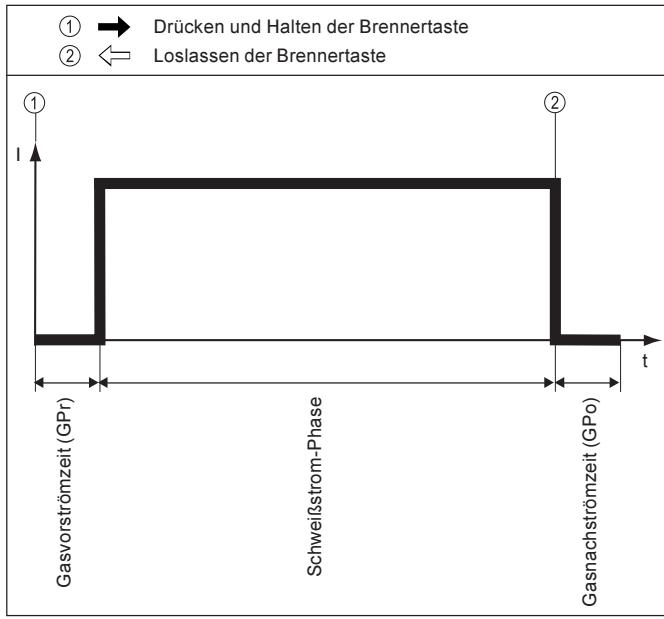


Abb.7a 2-Takt Betrieb

4-Takt Betrieb

Die Betriebsart „4-Takt Betrieb“ eignet sich für längere Schweißnähte.

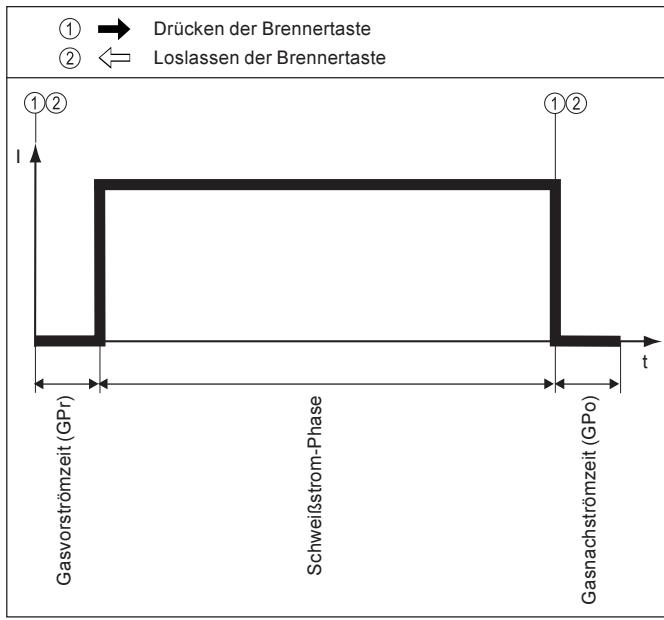


Abb.7b 4-Takt Betrieb

4-Takt Betrieb Aluminium

Die Betriebsart „4-Takt Betrieb Aluminium“ eignet sich besonders für das Schweißen von Aluminiumwerkstoffen. Die hohe Wärmeleitfähigkeit von Aluminium wird durch den speziellen Verlauf des Schweißstromes berücksichtigt:

- **Startstrom (I-S):** Für rasche Erwärmung des Grundmaterials trotz hoher Wärmeableitung zu Schweißbeginn
- **Slope (SL):** Kontinuierliches Absenken des Startstromes auf den Schweißstrom
- **Schweißstrom:** Für gleichmäßige Temperatureinbringung in das durch vorlaufende Wärme erhitzte Grundmaterial
- **Slope (SL):** Kontinuierliches Absenken des Schweißstromes auf den Endstrom
- **Endstrom (I-E):** Zur Vermeidung einer örtlichen Überhitzung des Grundmaterials durch Wärmestau am Schweißenende. Ein mögliches Durchfallen der Schweißnaht wird verhindert.

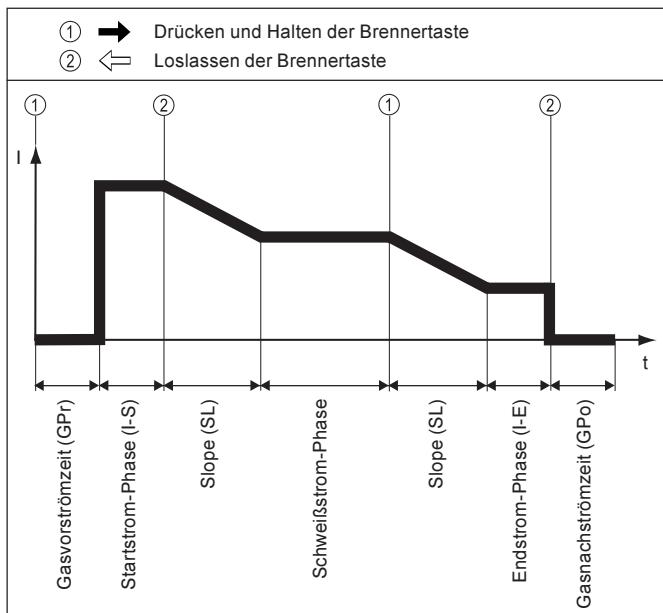


Abb.7c 4-Takt Betrieb Aluminium

Punktierien

Die Betriebsart „Punktierien“ eignet sich für einseitig zugängliche Schweißverbindungen an überlappten Blechen.

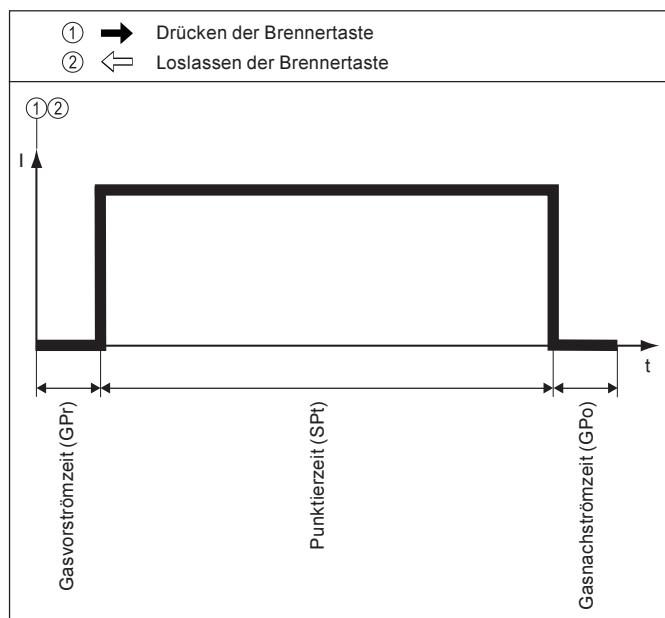


Abb.7d Punktierien

Schweißgerät in Betrieb nehmen

Achtung! Vor Erstinbetriebnahme das Kapitel „Sicherheitsvorschriften“ lesen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Schweißgerät ist ausschließlich zum MIG/MAG-, Elektroden- und WIG-Schweißen bestimmt.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus entstehende Schäden haftet der Hersteller nicht.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch

- das Beachten aller Hinweise aus der Bedienungsanleitung
- die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsarbeiten

Achtung! Das Schweißgerät nie zum Auftauen von Rohren verwenden.

Aufstellbestimmungen

Das Schweißgerät ist nach Schutzart IP23 geprüft, das bedeutet:

- Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper größer Ø 12mm
- Schutz gegen Sprühwasser bis zu einem Winkel von 60° zur Senkrechten

Die Schweißanlage kann, gemäß Schutzart IP23, im Freien aufgestellt und betrieben werden. Die eingebauten elektrischen Teile sind jedoch vor unmittelbarer Nässeeinwirkung zu schützen.

Achtung! Schweißanlage auf ebenem und festem Untergrund standsicher aufstellen. Eine umstürzende Schweißanlage kann Lebensgefahr bedeuten.

Der Lüftungskanal stellt eine wesentliche Sicherheitseinrichtung dar. Bei der Wahl des Aufstellorts ist zu beachten, daß die Kühlluft ungehindert durch die Luftschlitzte an Vorder- und Rückseite ein- bzw. austreten kann. Anfallender elektrisch leitender Staub (z.B. bei Schmierarbeiten) darf nicht direkt in die Anlage gesaugt werden.

Netzanschluß

Die Schweißanlage ist für die am Leistungsschild angegebene Netzspannung ausgelegt. Netzkabel und Netzstecker (bei Ausführung 400 V) sind bereits montiert. Die Absicherung der Netzzuleitung ist den Technischen Daten zu entnehmen.

Achtung! Ist das Gerät für eine Sonderspannung ausgelegt, gelten die Technischen Daten am Leistungsschild. Netzstecker, Netzzuleitung sowie deren Absicherung sind entsprechend auszulegen.

Option Drahtvorschubaufnahme montieren

Hinweis! Die Drahtvorschubaufnahme ist

- Nicht für die Stromquelle TotalArc² 3000 vorgesehen
- Für den Betrieb des Drahtvorschubs DS III mit den Stromquellen TotalArc² 4000 / 5000 nicht zwingend erforderlich

- Vier Stück Kranösen abschrauben
- Drahtvorschubaufnahme auf Stromquelle auflegen
- Drahtvorschubaufnahme mit vier Stück Kranösen festschrauben



Abb.7e Drahtvorschubaufnahme montieren

Verbindungsschlauchpaket an Stromquelle anschliessen

Bei den Stromquellen TotalArc² 4000 / 5000 ist die Stromquelle mittels Verbindungsschlauchpaket mit dem Drahtvorschub zu verbinden. Benutzer einer TotalArc² 3000 können dieses, sowie das folgende Kapitel überspringen und im Kapitel „Gasflasche montieren / anschließen“ weiterlesen.

- Netzschalter **G** in Stellung „O“
- Zugentlastung in vorgesehene Öffnung am Geräteboden stecken und fixieren

Hinweis! Für Verbindungsschlauchpakte mit einer Länge von 1,5 m ist keine Zugentlastung vorgesehen.

- Schlauch Wasservor- und rücklauf des Verbindungsschlauchpaket farbrichtig an den Steckanschlüssen **Q** und **R** anstecken
- Bajonettsstecker Schweißpotential des Verbindungsschlauchpaket an **⊕** - Buchse **D** anstecken und durch Drehen verriegeln
- Stecker Fernbedienung des Verbindungsschlauchpaket an Anschlußbuchse Fernbedienung **E** anstecken und mit Überwurfmutter festziehen



Abb.7f Verbindungsschlauchpaket an der Stromquelle

Verbindungsschlauchpaket an Drahtvorschub anschliessen

Bei den Stromquellen TotalArc² 4000 / 5000 ist die Stromquelle mittels Verbindungsschlauchpaket mit dem Drahtvorschub zu verbinden. Benutzer einer TotalArc² 3000 können dieses Kapitel überspringen und im Kapitel „Gasflasche montieren / anschließen“ weiterlesen.

- Netzschalter **G** in Stellung „O“
- Option Drahtvorschubaufnahme ist montiert: Drahtvorschub auf dem Zapfen der Drahtvorschubaufnahme einrasten lassen

Achtung! Wird die Option Drahtvorschubaufnahme nicht verwendet: Beim Aufstellen des Drahtvorschubs darauf achten, daß der Drahtvorschub nicht umstürzen kann.

- Option Drahtvorschubaufnahme ist nicht montiert: Drahtvorschub auf die Stromquelle stellen
- Zugentlastung in vorgesehene Öffnung am Drahtvorschub stecken und fixieren

Hinweis! Bei hoher Belastung der Zugentlastung, diese mittels Schrauben am Drahtvorschub festschrauben. Für Verbindungsschlauchpakte mit einer Länge von 1,5 m ist keine Zugentlastung vorgesehen.

- Gasschlauch des Verbindungsschlauchpaketes an Anschlußbuchse Schutzgas **H** anstecken und mit Überwurfmutter festziehen
- Schlauch Wasservor- und rücklauf des Verbindungsschlauchpaketes farbrichtig an den Anschlüssen **P** und **Q** anstecken und mit Überwurfmutter festziehen
- Anschlußbuchse Fernbedienung des Verbindungsschlauchpaketes an Stecker Datenübertragung Fernbedienung **R** anstecken und mit Überwurfmutter festziehen
- Buchse Schweißpotential des Verbindungsschlauchpaketes an Stecker **S** anstecken und durch Drehen verriegeln

Hinweis! Um Abnutzungerscheinungen vorzubeugen soll bei Montage der Kabel / Schläuche des Verbindungsschlauchpaketes eine „Schlaufenbildung nach innen“ erfolgen.



Abb.7g Verbindungsschlauchpaket am Drahtvorschub

Gasflasche montieren / anschliessen

- Gasflasche auf Gerätet Boden aufsetzen
- Gasflasche mit Kette fixieren

Hinweis! Optimale Fixierung nur im oberen Teil der Gasflasche (nicht am Flaschenhals)

- Schutzkappe der Gasflasche entfernen

Achtung! Vor Öffnen des Gasflaschenventils darauf achten, daß die Austrittsöffnung nicht auf Personen zielt.

- Gasflaschenventil kurz nach links drehen um umliegenden Schmutz zu entfernen
- Dichtung am Druckminderer überprüfen
- Druckminderer auf Gasflasche aufschrauben und festziehen
- Anschluß Schutzgas des Verbindungsschlauchpaketes (TotalArc² 4000 / 5000), bzw. Anschluß Schutzgas **H** an der Stromquelle TotalArc² 3000, mittels Gasschlauch mit dem Druckminderer verbinden

Schweißbrenner montieren

Hinweis! Es können nur wassergekühlte Schweißbrenner mit externem Wasseranschluß verwendet werden.

- Netzschalter **G** in Stellung „O“
- Richtig ausgerüsteten Schweißbrenner mit dem Einlaufrohr voran in den Brenner-Zentralanschluß **A** einschieben
- Überwurfmutter zur Fixierung von Hand festziehen
- Steuerstecker des Schweißbrenners an der Anschlußbuchse Brennersteuerung **D** einstecken und verriegeln
- Wasserschläuche für Wasservor- und rücklauf des Schweißbrenners farbrichtig an den Steckanschlüssen **N**, **O** des Drahtvorschubes (TotalArc² 4000 / 5000), bzw. an den Steckanschlüssen **Q**, **R** (TotalArc² 3000), anschliessen

Kühlgerät in Betrieb nehmen

Hinweis! Vor jeder Inbetriebnahme des Kühlgerätes Kühlflüssigkeitsstand sowie Reinheit der Kühlflüssigkeit kontrollieren. Werkseitig ist das Kühlgerät mit ca. 2l Kühlflüssigkeit (Mischverhältnis von Wasser:Spiritus = 1:1) gefüllt.

- Netzschalter **G** in Stellung „O“
- Schraubkappe **M** entfernen
- Kühlflüssigkeit einfüllen (Mischverhältnis lt. nachfolgender Tabelle)
- Schraubkappe **M** wieder anbringen

Hinweis! Nur sauberes Leitungswasser und Spiritus verwenden. Andere Frostschutzmittel sind wegen ihrer elektrischen Leitfähigkeit nicht zu empfehlen.

Achtung! Da Castolin auf Faktoren wie Qualität, Reinheit und Füllstand der Kühlflüssigkeit keinen Einfluß hat, wird für die Kühlmittelpumpe keine Garantie übernommen.

Außentemperatur Mischverhältnis Wasser : Spiritus

+ °C bis -5°C	4,00 l : 1,00 l
-5°C bis -10°C	3,75 l : 1,25 l
-10°C bis -15°C	3,50 l : 1,50 l
-15°C bis -20°C	3,25 l : 1,75 l

Achtung! Der Wasserdurchfluß muß im Betrieb in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden - ein einwandfreier Rückfluß muß ersichtlich sein.

Kommt bei laufender Kühlmittelpumpe kein Wasserumlauf zu stande, ist der Wasservorlauf zu entlüften:

- Netzschatzler **G** in Stellung „I“ - Kühlmittelpumpe läuft
- Sicherungsring am Steckanschluß Wasservorlauf (schwarz/blau) zurückziehen und Schlauch Wasservorlauf abstecken
- Dichtkegel im Zentrum des Steckanschlusses Wasservorlauf mittels Holz- oder Kunststoffstift vorsichtig hineindrücken und wieder loslassen, wenn Wasser austritt
- Schlauch Wasservorlauf wieder einstecken
- Wasseranschlüsse außen auf Dichtheit prüfen
- Vorgang so oft wiederholen, bis ein einwandfreier Rückfluß ersichtlich ist

Schutzgasmenge einstellen

- Netzstecker einstecken
- Netzschatzler **G** in Stellung „I“ schalten
- Taster Gasprüfen **J** drücken
- Stellschraube an der Unterseite des Druckminderers drehen, bis das Manometer die gewünschte Menge anzeigt

Drahtspule einsetzen

- Netzschatzler **G** in Stellung „O“
- Drahtspulenabdeckung (DS III) bzw. linkes Seitenteil der Stromquelle TotalArc² 3000 öffnen
- Drahtspule auf Drahtspulenaufnahme **K** seitenrichtig aufsetzen
- Arretierbolzen in vorgesehene Öffnung am Spulenkörper einrasten
- Bremswirkung mittels Spannschraube einstellen
- Drahtspulenabdeckung bzw. Seitenteil schließen

Hinweis! Bremse so einstellen, daß die Drahtspule nach Schweißende nicht nachläuft - Spannschraube jedoch wegen möglicher Überlastung des Motors nicht übermäßig festziehen.

Achtung! Fester Sitz der Drahtspule auf der Drahtspulenaufnahme ist sicherzustellen.

Drahteletrode einlaufen lassen

- Netzschatzler **G** in Stellung „O“
- Drahtspulenabdeckung (DS III) bzw. linkes Seitenteil der Stromquelle TotalArc² 3000 öffnen
- Spannvorrichtungen **40** und **41** nach vorne schwenken
- Druckhebel **42** und **43** nach oben klappen
- Drahteletrode über das Einlaufrohr **44** des 4-Rollenantriebes etwa 5 cm in das Einlaufrohr des Schweißbrenners **45** schieben
- Druckhebel **42** und **43** nach unten klappen
- Spannvorrichtungen **40** und **41** in senkrechte Position schwenken
- Mittels Spannmuttern **46** und **47** Anpreßdruck einstellen

Hinweis! Anpreßdruck so einstellen, daß die Drahteletrode nicht deformiert wird, jedoch ein einwandfreier Drahttransport gewährleistet ist.

- Brennerschlauchpaket möglichst geradlinig auslegen
- Gasdüse am Schweißbrenner abziehen
- Kontaktrohr abschrauben
- Netzstecker einstecken
- Netzschatzler **G** in Stellung „I“ schalten

Achtung! Während des Drahtefädelns Schweißbrenner vom Körper weg halten.

- Taster Drahtefädeln **J** drücken bis die Drahtelektrode aus dem Brenner herausragt
- Einfädel-Vorgang durch Loslassen des Tasters Drahtefädeln **J** beenden

Hinweis! Nach Loslassen des Brenntasters soll die Drahtspule nicht nachlaufen. Gegebenenfalls Bremse nachjustieren.

- Kontaktrohr einschrauben
- Gasdüse aufsetzen
- Drahtspulenabdeckung bzw. Seitenteil schließen
- Netzschatzler **G** in Stellung „O“ schalten

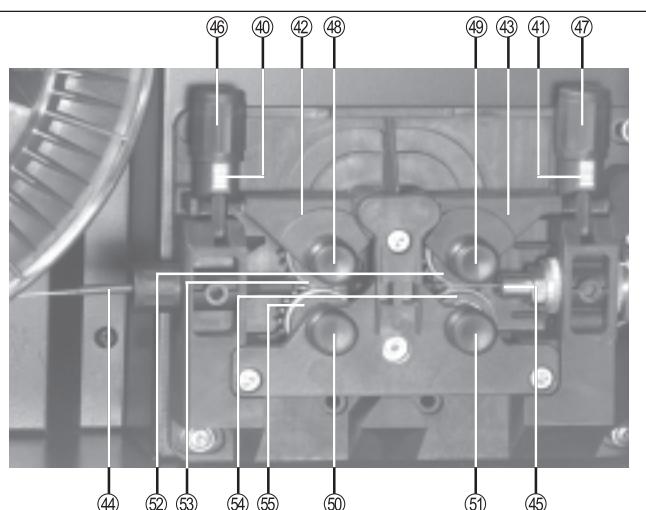


Abb.8 4-Rollenantrieb

Vorschubrollen wechseln

Um eine optimale Förderung der Drahtelektrode zu gewährleisten müssen die Vorschubrollen dem zu verschweißenden Drahtdurchmesser sowie der Drahtlegierung angepaßt sein.

- Netzschatzler **G** in Stellung „O“
- Drahtspulenabdeckung (DS III) bzw. linkes Seitenteil der Stromquelle TotalArc² 3000 öffnen
- Spannvorrichtungen **40** und **41** nach vorne schwenken
- Druckhebel **42** und **43** nach oben klappen
- Steckachsen **48** - **51** herausziehen
- Vorschubrollen **52** - **55** entfernen
- Neue Vorschubrollen einlegen

Hinweis! Vorschubrollen so einlegen, daß die Bezeichnung für den Drahtdurchmesser lesbar ist.

- Steckachsen **48** - **51** wieder einschieben - Verdreh sicherung der Steckachse muß einrasten
- Druckhebel **42** und **43** nach unten klappen
- Spannvorrichtungen **40** und **41** in senkrechte Position schwenken
- Mittels Spannmuttern **46** und **47** Anpreßdruck einstellen
- Drahtspulenabdeckung bzw. Seitenteil schließen

MIG/MAG-Schweißen

Achtung! Vor Erstinbetriebnahme das Kapitel „Sicherheitsvorschriften“ sowie „Stromquelle in Betrieb nehmen“ lesen.

- Massekabel in Strombuchse **[B]** einstecken und verriegeln
- Mit anderem Ende des Massekabel Verbindung zum Werkstück herstellen
- Schweißbrenner in Brenner-Zentralanschluß **[A]** einstecken
- Wasserschläuche des Schweißbrenners an den Steckanschlüssen **[Q]** und **[R]** anstecken
- Netzstecker einstecken
- Netzschalter **[G]** in Stellung "I" schalten (sämtliche Anzeigen am Bedienpanel leuchten kurz auf)

Achtung! Bei wassergekühlte Anlagen muß der Wasserdurchfluß im Betrieb in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden - ein einwandfreier Rückfluß muß ersichtlich sein.

- Mit Taster Verfahren **⑤** MIG/MAG-Schweißen anwählen
- Mit Taster MIG/MAG Betriebsart **⑥** gewünschte Betriebsart auswählen
- Mit Taster Schweißbrenner-Betriebsart **⑦** gewünschte Betriebsart auswählen

Hinweis! Die Einstellung der Parameter für die Schweißbrenner-Betriebsarten Schweißstart Aluminium und Punktieren, ist im Kapitel „Das Setup-Menü“ beschrieben.

- Mit Taster Programm **⑧** Schweißprogramm („Kennlinie“) lt. Programmtabelle auswählen
- Wahlweise über Parameter Blechdicke **⑯**, Schweißstrom **⑮** oder Drahtgeschwindigkeit **⑯** die gewünschte Schweißleistung angeben

Hinweis! Die Parameter Blechdicke **⑯**, Schweißstrom **⑮** und Drahtgeschwindigkeit **⑯** sind unmittelbar verknüpft. Es genügt, einen der vier Parameter zu ändern, da die restlichen drei Parameter sofort darauf abgestimmt werden.

- Gasflaschenventil öffnen
- Gasmenge einstellen
- Brennertaster drücken und Schweißvorgang einleiten

Hinweis! Gilt bei der Schweißbrenner-Betriebsart Punktieren: Kommt innerhalb von 2 s kein Stromfluß zustande, schaltet die Anlage selbsttätig ab. Für einen erneuten Versuch ist daher ein wiederholtes Drücken der Brennertaste erforderlich.

Um ein optimales Schweißergebnis zu erzielen, sind in manchen Fällen die Parameter Lichtbogenlängen-, Tropfenablöse- bzw. Dynamikkorrektur sowie die Hintergrundparameter Gasvor- bzw. Gasnachströmung und / oder Anschleichen zu korrigieren.

Manuell

Die Betriebsart Manuell ist eine MIG/MAG Standard-Betriebsart ohne Synergic-Funktion. Wie bei aktiver Synergic-Funktion, werden das MIG/MAG-Schweißprogramm und die Betriebsarten ausgewählt sowie anschließend die Parameter eingestellt. Die Änderung eines Parameters hat jedoch keine automatische Anpassung der übrigen Parameter zur Folge. Sämtliche veränderbaren Parameter müssen daher den Erfordernissen des Schweißprozesses entsprechend einzeln eingestellt werden.

Bei dem Verfahren Manuell stehen folgende Parameter zur Verfügung:

- Drahtgeschwindigkeit **⑯** ... 0,5 m/min - maximale Drahtgeschwindigkeit (z.B. 22,0 m/min)
- Schweißspannung **⑪** ... 10,0 - 40,0 V
- Dynamikkorrektur **⑬** ... zur Beeinflussung der Kurzschlußdynamik im Moment des Tropfenüberganges
0,0 härterer und stabiler Lichtbogen
10,0 weicher und spritzerarmer Lichtbogen
- Schweißstrom **⑮** (nur als Istwert-Anzeige)
- Netzschatzer **[G]** in Stellung "I" schalten (sämtliche Anzeigen am Bedienpanel leuchten kurz auf)
- Mit Taster Verfahren **⑤** MIG/MAG-Schweißen auswählen
- Mit Taster MIG/MAG Betriebsart **⑥** die Betriebsart „Manuel“ auswählen
- Mit Taster Schweißbrenner-Betriebsart **⑦** gewünschte Betriebsart auswählen

Hinweis! Die Schweißbrenner-Betriebsart 4-Takt Betrieb Aluminium entspricht bei der Betriebsart Manuell nur dem herkömmlichen 4-Takt Betrieb.

- Mit Taster Programm **⑧** Schweißprogramm („Kennlinie“) lt. Programmtabelle auswählen

Hinweis! Wird die eingestellte Schweißspannung nicht erreicht, liefert die Stromquelle die momentan höchstmögliche Spannung.

- Parameter Drahtgeschwindigkeit **⑯**, Schweißspannung **⑪** und Dynamikkorrektur **⑬** einzeln einstellen
- Gasflaschenventil öffnen
- Gasmenge einstellen
- Brennertaste drücken und Schweißvorgang einleiten

Funktion Ignition Time-Out

Hinweis! Werksseitig ist die Funktion Ignition Time-Out nicht aktiviert. Bei Bedarf, die Funktion Ignition Time-Out im Setup-Menü aktivieren (auf einen Wert von 5 bis 100 mm einstellen „ito | 5 ... 100“).

Die Angaben über Einstellung, Einstellbereich und Maßeinheit des Parameters Ignition-Time Out (ito), dem Kapitel „Das Setup-Menü“ entnehmen.

Wird die Brennertaste gedrückt, beginnt sofort die Gasströmung. Anschließend werden Drahtförderung und Zündvorgang eingeleitet. Kommt innerhalb einer im Setup-Menü eingestellten, geförderten Drahlänge kein Stromfluß zustande, schaltet die Anlage selbsttätig ab. Das Bedienpanel zeigt die Fehlermeldung „Err | Ito“.

Für einen erneuten Versuch ist ein wiederholtes Drücken der Brennertaste erforderlich.

Sonder-2-Takt Betrieb für Automateninterface

Der Sonder-2-Takt Betrieb für Automateninterface steht zur Verfügung, wenn an der Anschlußbuchse Fernbedienung ein Roboterinterface AUT 1 bzw. AUT 2 angeschlossen ist.

- Mit Taster Schweißbrenner-Betriebsart ⑦ „2-Takt-Betrieb“ auswählen

Hinweis! Die Angaben über Einstellung, Einstellbereich und Maßeinheiten der verfügbaren Parameter dem Kapitel „Setup-Menü“ entnehmen. Die Parameter für die Betriebsart „Sonder-2-Takt Betrieb für Automateninterface“ können im „Setup-Menü“ (Parameter Betriebsart „2-Takt-Betrieb für Automateninterface“) nur angewählt werden, wenn an der Anschlußbuchse Fernbedienung ein Automateninterface angeschlossen ist.

In nachfolgend dargestellter Grafik ist die Funktionsweise des Sonder-2-Takt Betriebes ersichtlich:

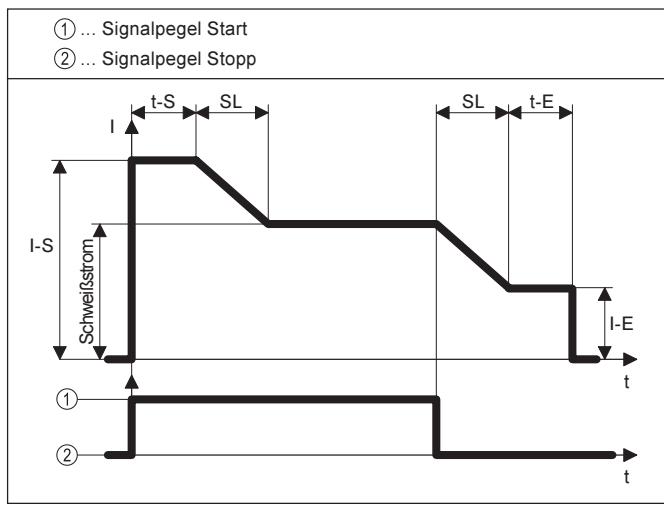


Abb.9 Funktionsweise Sonder-2-Takt Betrieb

Legende:

- I-S ... Startstrom
- SL ... Slope
- I-E ... Endstrom
- t-S ... Startstromdauer
- t-E ... Endstromdauer

- Netzschalter ⑥ in Stellung "I" schalten (sämtliche Anzeigen am Bedienpanel leuchten kurz auf)
- Mit Taster Verfahren ⑤ das Verfahren E-Handschweißen anwählen - Schweißspannung wird mit einer Verzögerung von 3 sec. auf die Schweißbuchse geschaltet.
- Mit Einstellrad ① gewünschte Stromstärke einstellen
- Taster Parameterwahl ③ drücken bis Anzeige ⑫ leuchtet
- Mit Einstellrad ② gewünschte Dynamik einstellen
- Schweißvorgang einleiten

Um ein optimales Schweißergebnis zu erzielen, sind in manchen Fällen die Hintergrundparameter Hotstromzeit und / oder Hotstartstrom zu korrigieren.

WIG-Schweißen

Achtung! Vor Erstinbetriebnahme das Kapitel „Sicherheitsvorschriften“ sowie „Stromquelle in Betrieb nehmen“ lesen.

- Netzstecker ausstecken
- Netzschalter ⑥ in Stellung "O" schalten
- MIG/MAG Schweißbrenner abmontieren
- Massekabel in Strombuchse ④ einstecken und verriegeln
- Mit anderem Ende des Massekabel Verbindung zum Werkstück herstellen
- Schweißkabel des WIG-Gasschiebeschweißbrenners in Strombuchse ⑧ einstecken und durch Drehen nach rechts verriegeln
- Druckminderer an der Argon-Schutzgasflasche aufschrauben und festziehen
- Gasschlauch mit Druckminderer verbinden
- Netzstecker einstecken
- Netzschalter ⑥ in Stellung "I" schalten (sämtliche Anzeigen am Bedienpanel leuchten kurz auf)

Achtung! Sobald das Verfahren WIG-Schweißen ange wählt ist, ist die Wolframelektrode des WIG-Schweißbrenners spannungsführend. Beachten Sie, daß die Wolframelektrode zu diesem Zeitpunkt keine elektrisch leitenden oder geerdeten Teile wie z.B. Werkstück, Gehäuse, etc. berührt.

- Mit Taster Verfahren ⑤ das Verfahren WIG-Schweißen anwählen - Schweißspannung wird mit einer Verzögerung von 3 sec. auf die Schweißbuchse geschaltet.
- Mit Einstellrad ① gewünschte Stromstärke einstellen
- Gassperrventil am WIG-Gasschiebebrenner öffnen und am Druckminderer gewünschte Schutzgasmenge einstellen
- Schweißvorgang einleiten

Hinweis! Die Zündung des Lichtbogens erfolgt durch Werkstückberührung der Wolframelektrode. Zum Beenden des Schweißvorganges WIG-Gasschiebeschweißbrenner vom Werkstück abheben, bis Lichtbogen erlischt.

E-Handschweißen

Achtung! Vor Erstinbetriebnahme das Kapitel „Sicherheitsvorschriften“ sowie „Stromquelle in Betrieb nehmen“ lesen.

- Netzstecker ausstecken
- Netzschalter ⑥ in Stellung "O" schalten
- MIG/MAG Schweißbrenner abmontieren
- Schweißkabel je nach Elektrodentyp in Strombuchse einstecken und durch Drehen nach rechts verriegeln
- Netzstecker einstecken

Achtung! Sobald der Netzschalter ⑥ in Stellung "I" geschaltet ist, ist die Stabelektrode spannungsführend. Beachten Sie, daß die Stabelektrode zu diesem Zeitpunkt keine elektrisch leitenden oder geerdeten Teile wie z.B. Werkstück, Gehäuse, etc. berührt.

Job-Betrieb

Der Job-Betrieb erhöht die Qualität in der schweißtechnischen Fertigung sowohl im Handschweiß- als auch im teil- und vollautomatisierten Betrieb erheblich.

Um bewährte Jobs (Arbeitspunkte) zu reproduzieren wurden die dazu nötigen Parameter bisher von Hand dokumentiert. Im Job-Betrieb können nun bis zu 50 beliebige Jobs (nur Verfahren MIG/MAG-Schweißen) erstellt, kopiert, gelöscht und abgerufen werden.

Folgende Syntax wird im Job-Betrieb an der linken Anzeige verwendet:

- - - ... Programmplatz mit keinem Job belegt (nur bei Job-Abruf, ansonsten nPG)
- nPG .. Programmplatz mit keinem Job belegt
- PrG ... Programmplatz mit Job belegt
- dEL ... Job wird vom Programmplatz gelöscht
- Pro ... Anzeige des Schweißprogrammes („Kennlinie“) mit welchem der Job erstellt wurde

Job erstellen

Werkseitig sind keine Jobs programmiert. Damit Sie einen Job abrufen können muß daher zuvor ein Job erstellt werden.

Um einen Job zu erstellen gehen Sie wie beschrieben vor:

- Gewünschte Schweißparameter einstellen die als Job gespeichert werden sollen



- Taster MEM ⑯ kurz nach unten drücken um in das Job-Menü zu wechseln



- Mittels Taster Programm ⑮ gewünschten Programmplatz anwählen, bzw. vorgeschlagenen Programmplatz belassen



- Taster MEM ⑯ nach unten drücken und halten.

Hinweis! Ist der ausgewählte Programmplatz bereits mit einem Job belegt, so wird der bisher vorhandene Job mit dem neuen Job überschrieben. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Erscheint am linken Display „PrG“ ist der Speichervorgang beendet. Taster MEM ⑯ loslassen.



- Taster MEM ⑯ kurz nach unten drücken um das Job-Menü zu verlassen



Hinweis! Zu jedem Job werden auch automatisch alle Parameter des Setup-Menüs mitgespeichert; ausgenommen die Funktionen „PushPull-Unit“ und „Abschaltung Kühlgerät“.

Job kopieren / überschreiben

Sie können einen bereits auf einem Programmplatz gespeicherten Job auf einen beliebigen anderen Programmplatz kopieren. Um einen Job zu kopieren gehen Sie wie beschrieben vor:


- Mit Taster Verfahren ⑤ MIG/MAG-Schweißen anwählen
- Mit Taster MIG/MAG-Betriebsart ⑥ MIG/MAG Job-Betrieb (MEM) anwählen




- Mittels Taster Programm ⑮ den zum Kopieren gewünschten Job anwählen



- Taster MEM ⑯ kurz nach unten drücken um in das Job-Menü zu wechseln erster freier Programmplatz für den zu kopierenden Job wird angezeigt

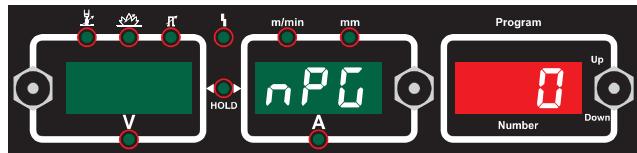


- Mittels Taster Programm ⑮ gewünschten Programmplatz anwählen, bzw. vorgeschlagenen Programmplatz belassen

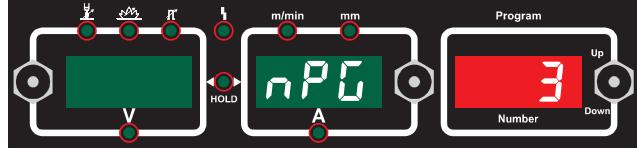

- Taster MEM ⑯ nach unten drücken und halten. Der Job wird auf den zuvor eingestellten Programmplatz kopiert.

Hinweis! Ist der ausgewählte Programmplatz bereits mit einem Job belegt, so wird der bisher vorhandene Job mit dem neuen Job überschrieben. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Erscheint am linken Display „PrG“ ist der Kopiervorgang beendet. Taster MEM ⑯ loslassen.

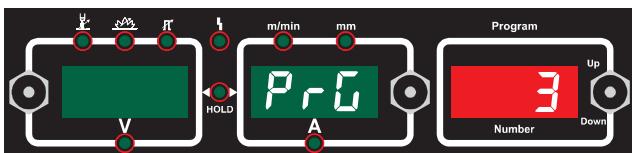


- Taster MEM ⑯ kurz nach unten drücken um das Job-Menü zu verlassen




Job löschen

Bereits auf einem Programmplatz gespeicherte Jobs können auch wieder gelöscht werden. Um einen Job zu löschen gehen Sie wie beschrieben vor:

- Taster MEM ⑯ kurz nach unten drücken um in das Job-Menü zu wechseln
erster freier Programmplatz wird angezeigt

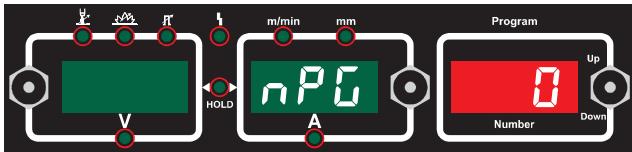


- Mittels Taster Programm ⑧ den zu löschenen Job anwählen (Anzeige CLEAR ⑯ leuchtet)

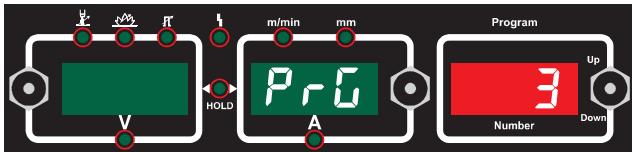

- Taster MEM ⑯ nach oben drücken und halten. Am linken Display wird „dEL“ angezeigt - der Job wird gelöscht.



Erscheint am linken Display „nP G“ ist der Löschevorgang beendet. Taster MEM ⑯ loslassen.

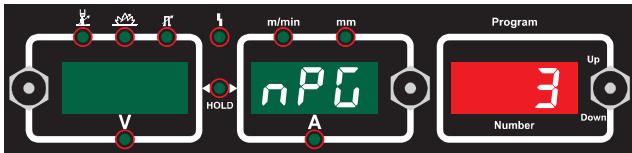

- Taster MEM ⑯ kurz nach unten drücken um das Job-Menü zu verlassen



Job abrufen

Sämtliche zuvor programmierte Jobs können im Job-Betrieb abgerufen werden. Um einen Job abzurufen gehen Sie wie beschrieben vor:

- Mit Taster Verfahren ⑤ MIG/MAG-Schweißen anwählen
- Mit Taster MIG/MAG-Betriebsart ⑥ MIG/MAG Job-Betrieb (MEM) anwählen - der zuletzt verwendete Job wird angezeigt




Mit den Tastern Parameterwahl ③, ④ können die im Job programmierten Einstellungen betrachtet werden. Weiters werden MIG/MAG-Betriebsart und Schweißbrenner-Betriebsart des gespeicherten Jobs angezeigt.

Durch gleichzeitiges Drücken der Taster MEM ⑯ und MIG/MAG-Betriebsart ⑥ wird das Programm („Kennlinie“) angezeigt, von welchem der Job erstmalig erstellt wurde. Der Ausstieg erfolgt durch Drücken des Taster MEM ⑯.



- Mittels Taster Programm ⑧ gewünschten Job anwählen

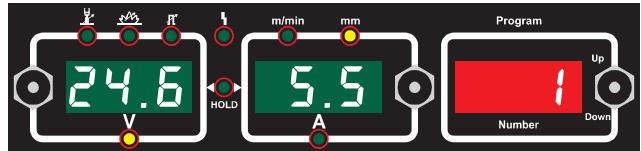

Hinweis! Bei Abruf eines Jobs an der Stromquelle können auch nicht belegte Programmplätze (symbolisiert durch „---“) ange wählt werden.

- Schweißvorgang einleiten - während des Schweißvorganges kann ohne Unterbrechung auf einen anderen Job gewechselt werden.
- Durch Wechsel auf ein anderes Verfahren wird der Job-Betrieb beendet



Das Setup-Menü

In das Setup-Menü einsteigen

Verfahren „MIG/MAG Standard-/ Impulslichtbogenschweißen“, „WIG-Schweißen“, „E-Handschweißen“ und „2nd“

Hinweis! Die Funktionsweise wird anhand des Verfahrens „MIG/MAG-Standardschweißen“ erklärt. Die Vorgangsweise beim Ändern anderer Parameter ist ident.

- Netzstecker einstecken
- Netzschalter  in Stellung "I" schalten
- Mit Taster Verfahren ⑤ das Verfahren „MIG/MAG-Schweißen“ anwählen
- Mit Taster MIG/MAG-Betriebsart ⑥ MIG/MAG Standard Programm-Betrieb anwählen
- Taster MEM ⑩ drücken und halten
- Taster Verfahren ⑤ drücken
- Taster MEM ⑩ loslassen

Die Stromquelle befindet sich nun im Setup-Menü des Verfahrens „MIG/MAG-Standardschweißen“ - der erste Parameter GPr (Gasvorströmzeit) wird angezeigt

Betriebsart „2-Takt Betrieb für Automateninterface“, „4-Takt Betrieb Aluminium“ und „Punktieren“

Hinweis! Die Funktionsweise wird anhand des Verfahrens „Sonder 4-Takt“ erklärt. Die Vorgangsweise beim Ändern anderer Parameter ist ident.

- Netzstecker einstecken
- Netzschalter  in Stellung "I" schalten
- Mit Taster Verfahren ⑤ das Verfahren „MIG/MAG-Schweißen“ anwählen
- Mit Taster Schweißbrenner-Betriebsart ⑦ Sonder-4-Takt anwählen
- Taster MEM ⑩ drücken und halten
- Taster Schweißbrenner-Betriebsart ⑦ drücken
- Taster MEM ⑩ loslassen

Die Stromquelle befindet sich nun im Setup-Menü der Schweißbrenner-Betriebsart „Sonder-4-Takt“ - der erste Parameter I-S (Startstrom) wird angezeigt.

Parameter ändern

- Mit Taster Verfahren ⑤ den gewünschten Parameter anwählen
- Mit dem Einstellrad ① den Wert des Parameters ändern

Das Setup-Menü verlassen

- Taster MEM ⑩ drücken

Hinweis! Änderungen werden durch Parameterwechsel bzw. Verlassen des Setup-Menüs aktiv.

Parameter Verfahren „MIG/MAG Standard- / Impulslichtbogen Schweißen“

GPr ... Gasvorströmzeit ... 0 - 9,9 s, Werkseinstellung: 0,1 s

GPo ... Gasnachströmzeit ... 0 - 9,9 s, Werkseinstellung: 0,5 s

Fdc ... Anschleichen ... AUT / OFF / 0,5 - maximale Drahtgeschwindigkeit (z.B. 22 m/min), Werkseinstellung: AUT

Hinweis! Ist Fdc auf AUT (automatisch) eingestellt, wird der Wert aus der Schweißprogrammdatenbank übernommen. Bei manueller Einstellung von Werten für Fdc, welche die für den Schweißprozeß eingestellte Drahtgeschwindigkeit überschreiten:

- Die während des Anschleichens tatsächlich ausgeführte Drahtgeschwindigkeit entspricht der für den Schweißprozeß eingestellten Drahtgeschwindigkeit.

Fdi ... Einfädelgeschwindigkeit ... 0 - maximale Drahtgeschwindigkeit (z.B. 22 m/min)
Werkseinstellung: 10 m/min

bbc ... Rückbrand ... +/- 0,20 s
Werkseinstellung: 0

FAC... Factory ... Schweißanlage zurücksetzen
Taster MEM ⑩ 2 s gedrückt halten um Auslieferungszustand wiederherzustellen - wird am Display „PrG“ angezeigt ist die Schweißanlage zurückgesetzt

 **Achtung!** Wird die Schweißanlage zurückgesetzt, gehen alle persönlichen Einstellungen im Setup-Menü Ebene 1 verloren.

Hinweis! Jobs werden beim Zurücksetzen der Schweißanlage nicht gelöscht - sie bleiben gespeichert. Auch die Funktionen in der zweiten Ebene des Setup-Menüs (2nd) werden nicht gelöscht. Ausnahme: Parameter Ignition Time-Out (ito).

2nd ... zweite Ebene des Setup-Menüs (siehe Kapitel „2nd - Zweite Ebene des Setup-Menüs“)

Parameter Verfahren „WIG-Schweißen“

2nd ... zweite Ebene des Setup-Menüs (siehe Kapitel „2nd - Zweite Ebene des Setup-Menüs“)

Parameter Verfahren „E-Handschiessen“

Hinweis! Beim Zurücksetzen der Schweißanlage

- für das Verfahren MIG/MAG Standard- / Impulslichtbogen-schweißen,
- mittels Parameter Factory (FAC),
- werden die Parameter Hotstromzeit (Hti) und Hotstartstrom (HCU) ebenfalls rückgesetzt.

Hti ... Hotstromzeit ... 0 - 2,0 s, Werkseinstellung: 0,5 s

HCU... Hotstartstrom ... 0 - 100 %, Werkseinstellung: 50 %

2nd ... zweite Ebene des Setup-Menüs (siehe Kapitel „2nd - Zweite Ebene des Setup-Menüs“)

Parameter Betriebsart „2-Takt Betrieb für Automateninterface“

Hinweis! Die Parameter für die Betriebsart „Sonder-2-Takt Betrieb für Automateninterface“ stehen zur Verfügung, wenn an der Anschlußbuchse Fernbedienung ein Automateninterface angeschlossen ist.

I-S ... Startstrom ... 0 - 200 % vom Schweißstrom
Werkseinstellung: 135 %

SL ... Slope ... 0,1 - 9,9 s, Werkseinstellung: 1 s

I-E ... Endstrom ... 0 - 200 % vom Schweißstrom
Werkseinstellung: 50 %

t-S ... Startstromdauer ... OFF / 0,1 ... 9,9 s
Werkseinstellung: OFF

t-E ... Endstromdauer ... OFF / 0,1 ... 9,9 s
Werkseinstellung: OFF

Hinweis! Im Kapitel MIG/MAG-Schweißen sind oben genannte Parameter anhand einer Grafik veranschaulicht.

Parameter Betriebsart „4-Takt Betrieb Aluminium“

I-S ... Startstrom ... 0 - 200 % vom Schweißstrom
Werkseinstellung: 135 %

SL ... Slope ... 0,1 - 9,9 s, Werkseinstellung: 1 s

I-E ... Endstrom ... 0 - 200 % vom Schweißstrom
Werkseinstellung: 50 %

Parameter Betriebsart „Punktieren“

SPt ... Punktierzeit ... 0,1 - 5,0 s
Werkseinstellung: 1,0 s

2nd - Zweite Ebene des Setup-Menüs

Folgende Funktionen wurden in einer zweiten Menüebene untergebracht:

- PPU (PushPull-Unit)
- C-C (Abschaltung Kühlgerät)
- Ito (Ignition Time-Out)

In zweite Menüebene (2nd) wechseln

- Wie unter „In das Setup-Menü einsteigen“ beschrieben, den Parameter „2nd“ anwählen
- Taster MEM ⑮ drücken und halten
- Taster Verfahren ⑤ drücken
- Taster MEM ⑮ loslassen

Die Stromquelle befindet sich nun in der zweiten Menüebene (2nd) des Setup-Menüs. Die Funktion „PPU“ (PushPull-Unit) wird angezeigt.

Funktion anwählen

- Mit Taster Verfahren ⑤ die gewünschte Funktion anwählen
- Funktion wie in nachfolgenden Kapiteln beschrieben einstellen

Zweite Menüebene (2nd) verlassen

- Taster MEM ⑮ drücken

Hinweis! Änderungen werden durch Funktionswechsel bzw. Verlassen der zweiten Menüebene (2nd) aktiv.

PPU...PushPull-Unit (siehe Kapitel „PushPull-Unit“)


C-C... Abschaltung Kühlgerät ... ON / OFF / Aut
Werkseinstellung: Aut (Automatisch)

Ito... Ignition Time-Out ... OFF / 5 ... 100 mm Drahtlänge bis zur Sicherheitsabschaltung, Werkseinstellung: OFF

PushPull-Unit


Der Abgleich der PushPull-Unit muß vor jeder erstmaligen Inbetriebnahme erfolgen. Wird dieser nicht durchgeführt werden Standardparameter verwendet - das Schweißergebnis kann unter Umständen nicht zufriedenstellend sein.

- Funktion „PPU“ in der zweiten Menüebene (2nd) anwählen

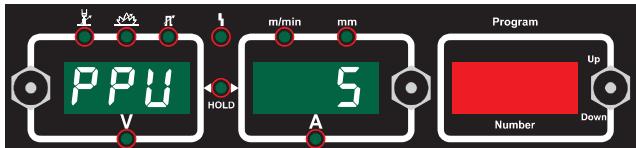


- Mit Einstellrad ① entsprechende PushPull-Unit aus nachfolgender Liste anwählen
 - 5 Hand PushPull mit Leistungspotentiometer
 - 6 Hand PushPull ohne Leistungspotentiometer
 - 7 Binzel Hand PushPull „PP 240D/401D“ 42V mit Leistungspotentiometer
 - 8 Binzel Hand PushPull „PP 240D/401D“ 42V ohne Leistungspotentiometer
 - 9 Binzel Roboter PushPull „WH/PP (WH/241)“ 42V ¹⁾
 - 10..... Binzel Roboter PushPull „WH/PP“ 24V ¹⁾
 - 11..... Dinse Roboter PushPull „DIX MAPTZ 2/500“ 42V ¹⁾
 - 12..... Hulftegger Hand PushPull 24 V ¹⁾
 - 13..... Zwischenantrieb „VR 143-2“
 - 16..... „Cobra Gold“ Hand PushPull 24 V ¹⁾

¹⁾ Funktionsabweichungen durch Motor- und Getriebetoleranzen möglich - eventuell Werksabgleich notwendig

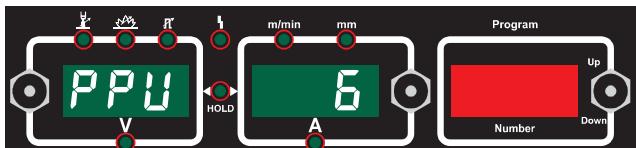


- Brennertaster drücken

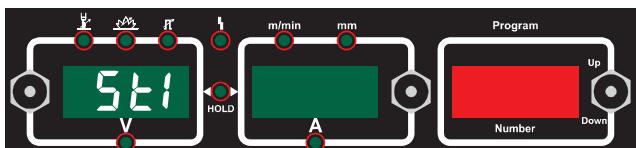


- Antriebseinheiten beider Drahtvorschub-Motoren (z.B. Schweißbrenner und Drahtvorschub) entkoppeln - Drahtvorschub-Motoren müssen unbelastet sein

- Brennertaster drücken
Drahtvorschub-Motoren werden in unbelastetem Zustand abgeglichen; während des Abgleichs wird am rechten Display „run“ angezeigt

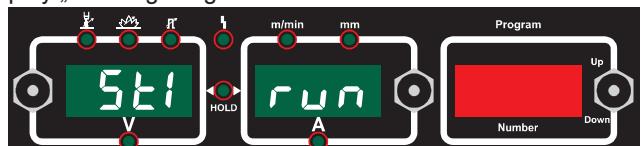


- Ist der Abgleich im unbelasteten Zustand abgeschlossen wird am Display „St2“ angezeigt

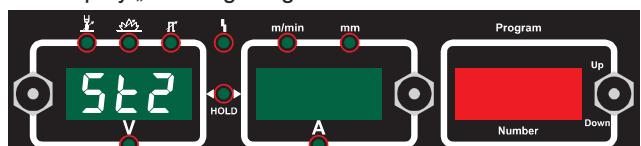


- Antriebseinheiten beider Drahtvorschub-Motoren wieder einkoppeln
- Schweißdraht in Antriebseinheiten beider Drahtvorschubmotoren (z.B. Schweißbrenner und Drahtvorschub) einspannen

Achtung! Schweißbrenner vom Körper weghalten - Gefahr durch austretenden Schweißdraht.

- Brennertaster drücken
Drahtvorschub-Motoren werden im belasteten Zustand abgeglichen; während des Abgleichs wird am rechten Display „run“ angezeigt

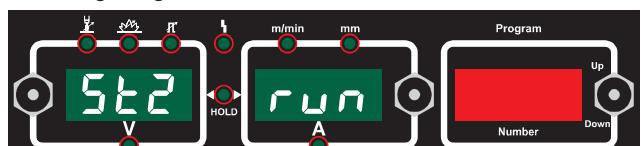

- Der PushPull-Unit Abgleich ist erfolgreich abgeschlossen, wenn am Display die zuvor eingestellten Werte „PPU“ und z.B. „5“ erscheinen.

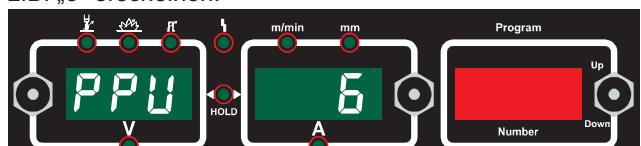

- Taster MEM ⑯ zweimal drücken um das Setup-Menu zu verlassen

Fehlermeldungen an den Anzeigen

Fehlermeldung	Ursache	Behebung
Err E11	PPU-Abgleich: Step 2 (St2) wurde in entkoppeltem Zustand gestartet	Drahtrollen einkoppeln und Vorgang durch Drücken der Brennertaste erneut starten
Err E16	PPU-Abgleich: Schnellstop wurde durch Drücken der Brennertaste aktiviert	Vorgang durch Drücken der Brennertaste erneut starten
Err Eto	PPU-Abgleich: Fehlerhafte Messung	Vorgang durch Drücken der Brennertaste erneut starten

Hinweis! Erscheint eine hier nicht angeführte Fehlermeldung an den Anzeigen, ist der Fehler nur durch den Servicedienst zu beheben. Notieren Sie die angezeigte Fehlermeldung sowie Seriennummer und Konfiguration der Stromquelle und verständigen Sie den Servicedienst.

Fehlerdiagnose und -behebung

Das Schweißgerät ist mit einem intelligenten Sicherheitssystem ausgestattet; auf die Verwendung von Schmelzsicherungen (ausgenommen Sicherung Kühlmittelpumpe) konnte daher zur Gänze verzichtet werden. Nach der Beseitigung einer möglichen Störung kann das Schweißgerät - ohne den Wechsel von Schmelzsicherungen - wieder ordnungsgemäß betrieben werden.

Achtung! Vor Öffnen des Schweißgerätes, Gerät abschalten, Netzstecker ziehen und ein Warnschild gegen Wiedereinschalten anbringen - gegebenenfalls Elkos entladen.

Fehlermeldungen an den Anzeigen

Fehlermeldung	Ursache	Behebung
no Prg	kein vorprogrammiertes Programm angewählt	programmiertes Programm anwählen
tP1 xxx, tP2 xxx, tP3 xxx tP4 xxx, tP5 xxx, tP6 xxx (xxx steht für eine Temperaturanzeige)	Übertemperatur im Primärkreis der Schweißanlage	Schweißanlage abkühlen lassen
tS1 xxx, tS2 xxx, tS3 xxx (xxx steht für eine Temperaturanzeige)	Übertemperatur im Sekundärkreis der Schweißanlage	Schweißanlage abkühlen lassen
tSt xxx (xxx steht für eine Temperaturanzeige)	Übertemperatur im Steuerkreis	Schweißanlage abkühlen lassen
Err 049	Phasenausfall	Netzabsicherung, Netzzuleitung und Netzstecker kontrollieren
Err 051	Netz-Unterspannung: Netzspannung hat den Toleranzbereich (+/- 15%) unterschritten	Netzspannung kontrollieren
Err 052	Netz-Überspannung: Netzspannung hat den Toleranzbereich (+/- 15%) überschritten	Netzspannung kontrollieren
Err Ito	Funktion Ignition Time-Out ist aktiv: Innerhalb der im Setup-Menü eingestellten, geförderten Drahtlänge kam kein Stromfluß zustande. Die Sicherheitsabschaltung der Stromquelle hat angesprochen.	Freies Drahtende kürzen, wiederholtes Drücken der Brennertaste; Reinigung der Werkstückoberfläche; ggf. im Setup-Menü die Drahtlänge bis zur Sicherheitsabschaltung erhöhen
EFd 8.1	Fehler im Drahtförderersystem	Schlauchpaket möglichst geradlinig auslegen; Seile auf Knick oder Verschmutzung überprüfen; Anpreßdruck am 2- bzw. 4-Rollen-Antrieb kontrollieren
	Drahtvorschubmotor steckt / defekt	Drahtvorschubmotor kontrollieren / austauschen
EFd 9.1	externe Versorgungsspannung: Versorgungsspannung hat den Toleranzbereich unterschritten	externe Versorgungsspannung kontrollieren
EFd 9.2	externe Versorgungsspannung: Versorgungsspannung hat den Toleranzbereich überschritten	externe Versorgungsspannung kontrollieren
no H2O	Strömungswächter Kühlgerät spricht an	Kühlgerät kontrollieren; ggf. Kühlflüssigkeit auffüllen bzw. Wasservorlauf entlüften, gemäß Kapitel „Kühlgerät in Betrieb nehmen“
-St oP- (bei Betrieb der Stromquelle mit einem Automateninterface)	Roboter nicht bereit	Signal „Roboter ready“ setzen

Hinweis! Erscheint eine hier nicht angeführter Fehlermeldung an den Anzeigen ist der Fehler nur durch den Servicedienst zu beheben. Notieren Sie die angezeigte Fehlermeldung sowie Seriennummer und Konfiguration der Stromquelle und verständigen Sie den Servicedienst.

Stromquelle TotalArc² 3000 / 4000 / 5000

Fehler	Ursache	Behebung
Gerät hat keine Funktion Netzschalter eingeschaltet, Anzeigen leuchten nicht	Netzzuleitung unterbrochen, Netzstecker nicht eingesteckt	Netzzuleitung überprüfen, ev. Netzstecker einstecken
	Netzabsicherung defekt	Netzabsicherung wechseln
	Netzsteckdose oder -stecker defekt	defekte Teile austauschen
kein Schweißstrom Netzschalter eingeschaltet, Anzeige Übertemperatur leuchtet	Gerät überlastet, Einschaltdauer überschritten	Einschaltdauer berücksichtigen
	Thermo-Sicherheitsautomatik hat abgeschaltet	Abkühlphase abwarten; Gerät schaltet nach kurzer Zeit selbstständig wieder ein
	Lüfter in der Stromquelle defekt	Lüfter wechseln
kein Schweißstrom Netzschalter eingeschaltet, Anzeigen leuchten	Masseanschluß falsch	Masseanschluß und Klemme auf Polarity überprüfen
	Stromkabel im Schweißbrenner unterbrochen	Brenner tauschen
keine Funktion nach Drücken des Brennertasters Netzschalter eingeschaltet, Anzeigen leuchten	Steuerstecker nicht eingesteckt	Steuerstecker einstecken
	Schweißbrenner bzw. Brennersteuerleitung defekt	Schweißbrenner tauschen
	Verbindungsschlauchpaket defekt od. nicht korrekt angeschlossen (nicht bei TotalArc ² 3000)	Verbindungsschlauchpaket überprüfen
kein Schutzgas alle anderen Funktionen vorhanden	Gasflasche leer	Gasflasche wechseln
	Gasdruckminderer defekt	Gasdruckminderer tauschen
	Gasschlauch nicht montiert od. schadhaft	Gasschlauch montieren od. tauschen
	Schweißbrenner defekt	Schweißbrenner wechseln
	Gasmagnetventil defekt	Gasmagnetventil tauschen
schlechte Schweißeigenschaften	falsche Schweißparameter	Einstellungen überprüfen
	Masseverbindung schlecht	guten Kontakt zum Werkstück herstellen
	kein bzw. zuwenig Schutzgas	Druckminderer, Gasschlauch, Gasmagnetventil, Brennergasanschluß, etc. überprüfen
	Schweißbrenner undicht	Schweißbrenner wechseln
	falsches oder ausgeschliffenes Kontaktrohr	Kontaktrohr wechseln
	falsche Drahtlegierung bzw. falscher Drahtdurchmesser	eingelegte Drahtrolle kontrollieren Verschweißbarkeit des Grundwerkstoffes prüfen
	Schutzgas für Drahtlegierung nicht geeignet	korrektes Schutzgas verwenden
unregelmäßige Drahtgeschwindigkeit Schweißdraht bildet zwischen Vorschubrollen und Drahteinlaufdüse des Schweißbrenners eine Schlaufe	Bremse zu stark eingestellt	Bremse lockern
	Bohrung des Kontaktrohes zu eng	passendes Kontaktrohr verwenden
	Drahtförderseele im Schweißbrenner defekt	Drahtförderseele auf Knicke, Verschmutzung, etc. prüfen

Fehler	Ursache	Behebung
unregelmäßige Drahtgeschwindigkeit (Fortsetzung)	Drahtvorschubrollen für verwendeten Schweißdraht nicht geeignet	passende Drahtvorschubrollen verwenden
	falscher Anpreßdruck der Drahtvorschubrollen	Anpreßdruck optimieren
Schweißbrenner wird sehr heiß	Schweißbrenner zu schwach dimensioniert	Einschaltdauer und Belastungsgrenzen beachten
	nur bei wassergekühlten Anlagen: Wasserdurchfluß zu gering	Wasserstand, Wasserdurchflußmenge, Wasserverschmutzung, etc. kontrollieren
Zu wenig bzw. kein Wasserdurchfluß	Kühlflüssigkeitsstand zu niedrig	Kühlflüssigkeit nachfüllen
	Engstelle bzw. Fremdkörper im Kühlkreislauf	Engstelle bzw. Fremdkörper beseitigen
	Sicherung Kühlmittelpumpe defekt	Sicherung Kühlmittelpumpe erneuern
	Kühlmittelpumpe defekt	Kühlmittelpumpe erneuern
	Kühlmittelpumpe steckt fest	Sicherung Kühlmittelpumpe entfernen und mittels geeignetem Schlitzschraubendreher durch die Durchführung Motorwelle die Motorwelle andrehen; danach Sicherung Kühlmittelpumpe erneuern
Zu geringe Kühlleistung	Kühlmittelfilter (Option), beim Steckanschluß Wasserrücklauf, verlegt	Kühlmittelfilter mit sauberem Leitungswasser reinigen bzw. Filtereinsatz erneuern
	Ventilator defekt	Ventilator erneuern
	Kühlmittelpumpe defekt	Kühlmittelpumpe erneuern
	Kühler verschmutzt	Kühler mit trockener Druckluft ausblasen
	Kühlflüssigkeit verschmutzt	Kühlflüssigkeitsbehälter mittels Tankabflußschlauch entleeren und mit neuer Kühlflüssigkeit befüllen
Akustisch hohes Laufgeräusch	Kühlflüssigkeitsstand zu niedrig	Kühlflüssigkeit nachfüllen
	Kühlmittelpumpe defekt	Kühlmittelpumpe erneuern
Fehlermeldung „no H2O“ am Bedienpanel der Stromquelle	Strömungswächter Kühlgerät (Option) spricht an	Kühlgerät kontrollieren; ggf. Kühlflüssigkeit auffüllen bzw. Wasservorlauf entlüften, gemäß Kapitel „Kühlgerät in Betrieb nehmen“

Pflege und Wartung

Achtung! Vor Öffnen des Schweißgerätes, Gerät abschalten, Netzstecker ziehen und ein Warnschild gegen Wiedereinschalten anbringen - gegebenenfalls Elkos entladen.

Um das Schweißgerät über Jahre hinweg einsatzbereit zu halten sind folgende Punkte zu beachten:

- Sicherheitstechnische Inspektion laut vorgegebenen Intervallen durchführen (siehe Kapitel „Sicherheitsvorschriften“)

- Je nach Aufstellort, aber mindestens zweimal jährlich, Geräteseitenteile entfernen und das Schweißgerät mit trockener, reduzierter Druckluft sauberblasen. Elektronische Bauteile nicht aus kurzer Entfernung anblasen.
- Bei starkem Staubanfall die Kühlluftkanäle reinigen.

Bei wassergekühlten Schweißbrennern

- Brenneranschlüsse auf Dichtheit prüfen
- Wasserstand und Wasserqualität kontrollieren (stets nur saubere Kühlflüssigkeit einfüllen)
- Wasserrückflußmenge im Kühlmittelbehälter überwachen

Technische Daten

! Achtung! Ist das Gerät für eine Sonderspannung ausgelegt, gelten die Technischen Daten am Leistungsschild. Netzstecker, Netzzuleitung sowie deren Absicherung sind entsprechend auszulegen.

Stromquelle TOTAL ARC² 3000 / 4000 / 5000

	TOTAL ARC ² 3000	TOTAL ARC ² 4000	TOTAL ARC ² 5000		
Netzspannung	3x400 V	3x400 V	3x400 V		
Netzabsicherung träge	16 A	35 A	35 A		
Primärdauerleistung (100% ED)	4,5 kVA	12,7 kVA	15,1 kVA		
Cos phi	0,99	0,99	0,99		
Wirkungsgrad	87 %	88 %	89 %		
Schweißstrombereich	MIG/MAG Elektrode WIG	3 - 270 A 10 - 270 A 3 - 270 A	3 - 400 A 10 - 400 A 3 - 400 A		
Schweißstrom bei	10 min/25°C 10 min/25°C 10 min/25°C 10 min/40°C 10 min/40°C 10 min/40°C 10 min/40°C	60% ED 75% ED 100% ED 40% ED 50% ED 60% ED 100% ED	270 A - 210 A 270 A - 210 A 170 A	400 A - 365 A - 400 A 365 A 320 A	- 500 A 450 A 500 A - 450 A 360 A
Leerlaufspannung	50 V	70 V	70 V		
Arbeitsspannung	MIG/MAG Elektrode WIG	14,2 - 27,5 V 20,4 - 30,8 V 10,1 - 20,8 V	14,2 - 34,0 V 20,4 - 36,0 V 10,1 - 26 V	14,2 - 39,0 V 20,4 - 40,0 V 10,1 - 30 V	
Schutzart		IP 23	IP 23	IP 23	
Kühlart		AF	AF	AF	
Isolationsklasse		B	F	F	
Maße l/b/h mm		940/580/900	910/580/900	910/580/900	
Gewicht		71 kg	75 kg	75 kg	
		S, CE	S, CE	S, CE	

Kühlgerät (eingebaut in Stromquelle)

Netzspannung	400 V, 50 Hz
Stromaufnahme	0,5 A / 0,6 A
Kühlleistung bei Q=1l/min, +20°C	1600 W
Kühlleistung bei Q=max, +20°C	1800 W
Max. Fördermenge	3,5 l/min.
Max. Pumpendruck	4,2 bar
Pumpe	Kreiselpumpe
Kühlmittelinhalt	5,5 l
Schutzart	IP 23

Drahtvorschub DS III

Versorgungsspannung	55 V DC
Nennstrom	4 A
Drahtdurchmesser	0,8 - 1,6 mm
Drahtgeschwindigkeit	0,5 - 22 m/min
Schutzart	IP 23
Maße l/b/h mm	660/270/420
Gewicht	17,3 kg

Operating Manual

Dear Castolin Customer

This brochure is intended to familiarise you with how to operate and maintain your TotalArc² 3000 / 4000 / 5000. You will find it well worthwhile to read through the manual carefully and to follow all the instructions it contains. This will help you to avoid operating errors - and the resultant malfunctions. Your machine will repay you by giving you constant operational readiness for many years to come.



Warning! The machine may only be put into service by trained personnel, and only in accordance with the technical directions. Before you start using the machine, you **must** read the section headed "Safety rules".

Contents

Dear Castolin Customer	30
Safety rules	31
General remarks	31
Utilisation for intended purpose only	31
Obligations of owner/operator	31
Obligations of personnel	31
Personal protective equipment	31
Hazards from noxious gases and vapours	31
Hazards from flying sparks	31
Hazards from mains and welding current	31
Particular danger spots	31
Informal safety precautions	31
Safety precautions at the installation location	32
Vagrant welding currents	32
Safety precautions in normal operation	32
Safety inspection	32
Alterations to the welding machine	32
Spares and wearing parts	32
Calibration of welding machines	32
CE-marking	32
Copyright	32
 General remarks	33
Principle of the digital family of machines	33
Machine concept	33
Areas of use	33
 Description of control panel	34
Controls and connections	36
Power source TotalArc ² 3000	36
Power source TotalArc ² 4000 / 5000	37
DS III wire feeder	38
RC 2 remote-control unit	39
RC 4 remote-control unit	39
 Torch operating modes	40
4-step mode	40
2-step mode	40
4-step mode (aluminium)	40
Spot welding	41
 Starting to use the welding machine	42
Utilisation for intended purpose only	42
Machine set-up regulations	42
Mains connection	42
Mounting the optional wirefeeder fixture	42
Fixing the interconnecting cable to the power source	42
Connecting the interconnecting cable to the wirefeeder	43
 Mounting / connecting the gas cylinder	43
Installing the welding torch	43
Starting up the cooling unit	43
Setting the shielding-gas rate	44
Mounting the wire spool	44
Feeding in the wire electrode	44
Changing the feed rollers	44
 MIG/MAG welding	45
Manual	46
Ignition time-out function	46
Special 2-step mode for automatic interface	46
 Manual electrode welding	47
TIG Welding	47
Job mode	48
Creating a Job	48
Copy / overwrite Job	48
Deleting a Job	49
Retrieving a Job	49
 The set-up menu	50
Accessing the setup-menu	50
Changing the parameter	50
Exit the set-up menu	50
Parameters for "MIG/MAG standard / pulsed-arc welding" process	50
Parameters for "TIG welding"	50
Parameters for "Manual electrode welding" process	50
Special 2-step mode for robot interface	51
Parameters for "Aluminium 4-step" mode	51
Parameters for "Spot welding" mode	51
2nd - Second level of Set-up Menu	51
 PushPull Unit	52
Error codes on the display	52
 Troubleshooting	53
Error messages on the displays	53
TotalArc ² 3000 / 4000 / 5000 power source	54
 Care and maintenance	55
 Technical Data	56
Total Arc ² 3000 / 4000 / 5000 power source	56
Cooling unit (built in power source)	56
DS III wire feeder	56
 Circuit Diagram	
 Spare parts list	

Safety rules

General remarks

This welding machine has been made in accordance with the state of the art and all recognised safety rules. Nevertheless, incorrect operation or misuse may still lead to danger for

- the life and well-being of the welder or of third parties,
- the welding machine and other tangible assets belonging to the owner/operator,
- efficient working with the welding machine.

All persons involved in any way with starting up, operating, servicing and maintaining the welding machine must

- be suitably qualified
- know about welding and
- follow exactly the instructions given in this manual.

Any malfunctions which might impair machine safety must be eliminated immediately.

It's your safety that's at stake!

Utilisation for intended purpose only

The welding machine may only be used for jobs as defined by the "Intended purpose" (see the section headed "Starting to use the welding machine").

Utilisation in accordance with the "Intended purpose" also comprises

- following all the instructions given in this manual
- performing all stipulated inspection and servicing work

Obligations of owner/operator

The owner/operator undertakes to ensure that the only persons allowed to work with the welding machine are persons who

- are familiar with the basic regulations on workplace safety and accident prevention and who have been instructed in how to operate the welding machine
- have read and understood the sections on safety and the warnings contained in this manual, and have confirmed as much with their signatures

Regular checks must be performed to ensure that personnel are still working in a safety-conscious manner.

Obligations of personnel

Before starting work, all persons entrusted with carrying out work on the welding machine shall undertake

- to observe the basic regulations on workplace safety and accident prevention
- to read the sections on safety and the warnings contained in this manual, and to sign to confirm that they have understood these

Personal protective equipment

For your personal safety, take the following precautions:

- Wear stout footwear that will also insulate even in wet conditions
- Protect your hands by wearing insulating gloves
- Protect your eyes from UV rays with a safety shield containing regulation filter glass

- Only use suitable (i.e. flame-retardant) clothing
- Where high noise levels are encountered, use ear-protectors

Where other persons are nearby during welding, you must

- instruct them regarding the dangers,
- provide them with protective equipment and/or
- erect protective partitions or curtains.

Hazards from noxious gases and vapours

- Extract all fumes and gases away from the workplace, using suitable means.
- Ensure a sufficient supply of fresh air.
- Keep all solvent vapours well away from the arc radiation.

Hazards from flying sparks

- Move all combustible objects well away from the welding location.
- Welding must NEVER be performed on containers that have had gases, fuels, mineral oils etc. stored in them. Even small traces of these substances left in the containers are a major explosion hazard.
- Special regulations apply to rooms at risk from fire and/or explosion. Observe all relevant national and international regulations.

Hazards from mains and welding current

- An electric shock can be fatal. Every electric shock is hazardous to life.
- Magnetic fields generated by high amperages may impair the functioning of vital electronic devices (e.g. heart pacemakers). Users of such devices should consult their doctors before going anywhere near the welding workplace.
- All welding cables must be firmly attached, undamaged and properly insulated. Replace any loose connections and scorched cables immediately.
- Have the mains and the appliance supply leads checked regularly by a qualified electrician to ensure that the PE conductor is functioning correctly.
- Before opening up the welding machine, make absolutely sure that this is "dead". Discharge any components that may store an electrical charge.
- If work needs to be performed on any live parts, there must be a second person on hand to switch off the machine at the main switch in an emergency.

Particular danger spots

- Do not put your fingers anywhere near the rotating toothed wheels of the wirefeed drive.
- Special regulations apply to rooms at risk from fire and/or explosion. Observe all relevant national and international regulations.
- Welding machines for use in spaces with increased electrical danger (e.g. boilers) must be identified by the "S" (for safety) mark.
- Welding-joints to which special safety requirements apply must only be carried out by specially trained welders.
- When hoisting the power source by crane, always attach the chains or ropes to the hoisting lugs at as close an angle to the vertical as possible. Before hoisting, remove the gas cylinder and the wirefeed unit.

- When hoisting the wirefeed unit by crane, always use an insulating suspension arrangement.

Informal safety precautions

- The instruction manual must be kept at the welding-machine location at all times.
- In addition to the instruction manual, copies of both the generally applicable and the local accident prevention and environmental protection rules must be kept on hand, and of course observed in practice.
- All the safety instructions and danger warnings on the welding machine itself must be kept in a legible condition.

Safety precautions at the installation location

- The welding machine must be placed on an even, firm floor in such a way that it stands firmly. A welding machine that topples over can easily kill someone!
- Special regulations apply to rooms at risk from fire and/or explosion. Observe all relevant national and international regulations.
- By means of internal instructions and checks, ensure that the workplace and the area around it are always kept clean and tidy.

Safety precautions in normal operation

- Only operate the welding machine if all its protective features are fully functional.
- Before switching on the welding machine, ensures that nobody can be endangered by your turning on the machine.
- At least once a week, check the machine for any damage that may be visible from the outside, and check that the safety features all function correctly.

Safety inspection

The owner/operator is obliged to have the machine checked for correct functioning by a trained electrician after any alterations, installations of additional components, modifications, repairs, care and maintenance, and in any case at least every six months.

In the course of such inspection, the following regulations must be observed (as a minimum):

- VBG 4, §5 - Electrical plant and apparatus
- VBG 15, §33 / §49 - Welding, cutting and allied processes
- VDE 0701-1 - Corrective maintenance, modification and testing of electrical equipment

Alterations to the welding machine

- Do not make any alterations, installations or modifications to the welding machine without getting permission from the manufacturer first.
- Replace immediately any components that are not in perfect condition.

Spares and wearing parts

- Use only original spares and wearing parts. With parts sourced from other suppliers, there is no certainty that these parts will have been designed and manufactured to cope with the stressing and safety requirements that will be made of them.
- When ordering spare parts, please state the exact designation and the relevant part number, as given in the spare parts list. Please also quote the serial number of your machine.

Calibration of welding machines

In view of international standards, regular calibration of welding machinery is advisable. Castolin recommends a 12-month calibration interval. For more information, please contact your Castolin partner!

CE-marking

The welding machine fulfils the fundamental requirements of the Low-Voltage and Electromagnetic Compatibility Directive and is thus CE-marked.

Guarantee

The guarantee period is 12 months and applies to single-shift operation, provided that the equipment is used properly.

The guarantee covers the costs for replacement parts and component groups including assembly time. The guarantee does not cover wear and tear of components due to operation. Improper use of the equipment including damage caused by force invalidates the guarantee.

Please forward the serial number of the equipment in the event of any guarantee claim.

Return of the equipment requires our prior consent. Transportation and related costs will be at the expense of the purchaser (please refer to the General Sales Conditions).

Copyright

Copyright to this instruction manual remains the property of Castolin.

Text and illustrations are all technically correct at the time of going to print. Right to effect modifications is reserved. The contents of the instruction manual shall not provide the basis for any claims whatever on the part of the purchaser. If you have any suggestions for improvement, or can point out to us any mistakes which you may have found in the manual, we should be most grateful.

General remarks

Principle of the digital family of machines

The new welding machines are completely microprocessor controlled inverter power sources. The actual data are measured continuously, and the machine responds immediately to any changes. The control algorithms ensure that the specified target status that is desired is maintained.

This leads to a hitherto unique and incomparable precision in the weld process, exact replicability of all results, and superlative welding properties.

Machine concept

Typical features are their tremendous flexibility and extremely easy adaptability to many varied tasks. The reasons for these welcome characteristics may be found not only in the modular product design, but also in the scope that the system gives for troublefree system extensions.



Fig. 1 Welding machine TotalArc² 3000, TotalArc² 4000, TotalArc² 5000

Areas of use

In the workshop and industrial fields there are innumerable areas of application for the TotalArc² 3000 / 4000 / 5000. For manual welding, but also for automated tasks, they are the ideal power sources. As far as materials are concerned, they are of course superbly suitable for the classic steel field, for galvanised sheets, for chrome/nickel, and have very good suitability for aluminium. Due to the special programs of E+C EnDOtec welding filler wires the TotalArc² 3000 / 4000 / 5000 are especially suitable for use in preventive maintenance.

The TotalArc² 3000 is a MIG/MAG welding machine with an integrated 4-roller drive and a cooling circuit. 270 amps of power from only 71 kg of weight - this makes it simply ideal for on-site / maintenance use, e.g. out in the field or in repair workshops.

The TotalArc² 4000 / 5000 machines, with 400 A and 500 A respectively, are designed to meet the toughest industrial requirements. They are just as well suited for use in the fields of apparatus construction and chemical plant engineering as in the automobile and component vendor industries, rolling-stock construction and shipbuilding, and general engineering.

All the machines are multiprocess-capable (constant / drooping output characteristic), which is why they perform just as brilliantly at TIG touchdown ignition and manual electrode welding as they do when used for the MIG/MAG process.

Description of control panel

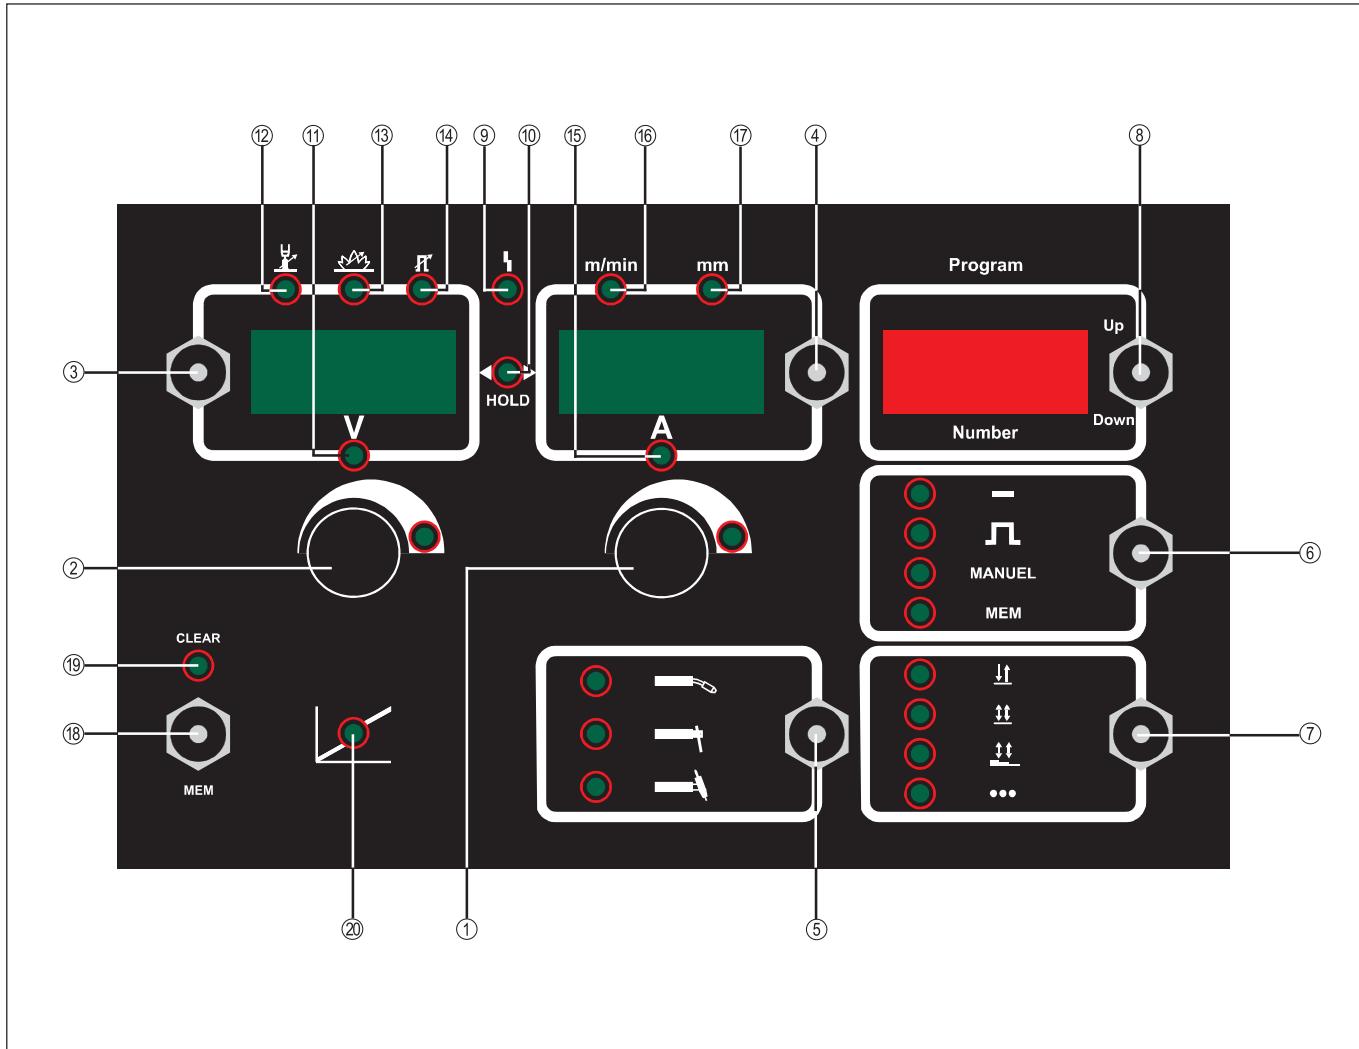


Fig. 2 Control panel

The functions on the control panel are all arranged in a very logical way. The various parameters needed for welding are easy to select.

Thanks to the “Synergic” function, whenever you alter any one parameter, suitable adjustments will automatically be made to all the other parameters.

- ① **Adjusting dial** ... for altering following parameters

 - welding power (at programm-mode)
 - welding amperage (at manual-mode)
 - wire feed speed
 - sheet thickness

If the indicator is lit up on the adjusting dial, then the selected parameters can be altered.

- ## ② Adjusting dial ... for altering following parameters

- arc-length correction
 - arc-force correction
 - pulse correction
 - welding voltage (at manual-mode)

If the indicator is lit up on the adjusting dial, then the selected parameters can be altered.

- ③ **Parameter selection button** ... for selecting the following

- parameters:
 - welding voltage
 - arc-length correction

- arc-force correction
 - pulse correction

If the indicator is lit up on the adjusting dial ②, then the value of the selected parameters can be altered.

- ④ **Parameter selection button** ... for selecting the following parameters:

- welding current
 - wire feed speed
 - sheet thickness

If the indicator is lit up on adj parameters can be altered.

- ⑤ **Process button** ... for selecting the welding process

- MIG/MAG welding
 - Manual electrode welding
 - TIG-welding with touch-down

- ⑥ **MIG/MAG mode button** ... for selecting the MIG/MAG operating mode.

- MIG/MAG standard program-mode
 - MIG/MAG pulsed-arc program-mode
 - MIG/MAG manual-mode
 - MIG/MAG job-mode (MEM)

- ⑦ **Torch mode button** ... for selecting the control function of the welding torch at the MIG/MAG process
- 2-step mode
 - 4-step mode
 - Special 4-step mode
 - Aluminium 4-step mode
 - Spot welding
- ⑧ **Program button** ... for selecting the desired MIG/MAG welding program depending on filler metal and shielding gas.
- ⑨ **Overtemperature indicator** ... lights up when the power source heats up too much (e.g. because the duty cycle has been exceeded).
- ⑩ **HOLD indicator** ... every time you finish a welding operation, the actual values for welding current and voltage are stored, and the "Hold" indicator lights up.
- ⑪ **"Welding voltage" parameter** ... for selecting and displaying the welding voltage. Before the start of welding, the machine automatically displays a guideline value based on the programmed parameters. During welding, the actual value is displayed.
- ⑫ **Arc length correction parameter** ... for correcting the arc length
- shorter arc length
 - 0 neutral arc length
 - + longer arc length
- ⑬ **Arc-force correction and arc-force parameter**... has a different function assigned to it, depending on the process being used
- MIG/MAG standard welding ... for influencing the short-circuiting dynamics at the instant of droplet transfer
- harder and more stable arc
 - 0 neutral arc
 - + soft and low-spatter arc
- MIG/MAG manual-mode ...for influencing the short-circuiting amperage at the instant of droplet transfer
- 0 soft, low-spatter arc
 - 10..... harder, more stable arc
- Manual electrode welding ... for influencing the short-circuiting amperage at the instant of droplet transfer
- 0..... soft, low-spatter arc
 - 100 .. harder, more stable arc
- ⑭ **Droplet detachment parameter**... for influencing the short-circuiting dynamics at the instant of droplet transfer at MIG/MAG pulsed-arc welding
- lower droplet-detachment force
 - 0 neutral droplet-detachment force
 - + increased droplet-detachment force
- ⑮ **"Welding current" parameter** ... for selecting and displaying the welding amperage. Before the start of welding, the machine automatically displays a guideline value based on the programmed parameters. During welding, the actual value is displayed.
- ⑯ **Wirespeed parameter** ... for selecting the wirespeed in m/min. Other parameters that are dependent on this are also automatically adjusted accordingly.
- ⑰ **Sheet thickness parameter** ... for selecting the sheet thickness in mm. This automatically sets all the other parameters as well.
- ⑱ **MEM button** ... for accessing the Setup Menu or (in Job Mode) for storing or clearing parameter settings.
- N.B.!** If you press the MEM button and the program button at the same time, the display gives you a read-out of the software version. To exit, press the MEM button.
- ⑲ **CLEAR indicator** ... lights up when a stored job is selected. Press upwards the MEM button to clear the job.
- ⑳ **Indicator for transition-arc range**
- Transition arc = range between dip-transfer arc and spray arc.
 - Indicator only functions in MIG/MAG Standard Program-operation.
 - The indicator lights up when the operating point that has been set is within the characteristic range of the transition arc. As transitional arcs are relatively unstable during welding, with deposition accompanied by spattering due to the occasional short-circuiting that occurs, the welder will generally try to avoid welding in this range.
- Changing to another diameter of wire or a different shielding-gas mixture, and/or welding with a (*virtually spatter-free*) pulsed arc, are just some of the proven methods of avoiding this problematical transitional range and getting improved welding characteristics.

Controls and connections

Power source TotalArc² 3000

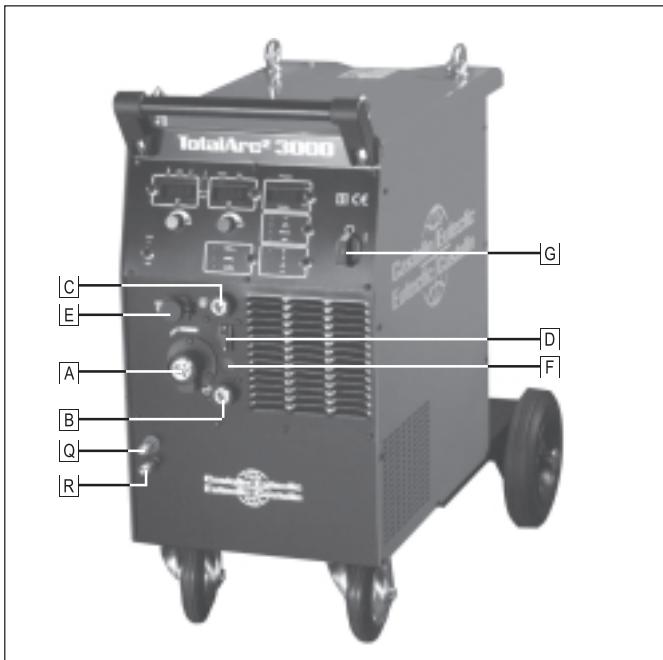


Fig.3 Front view of power source TotalArc² 3000

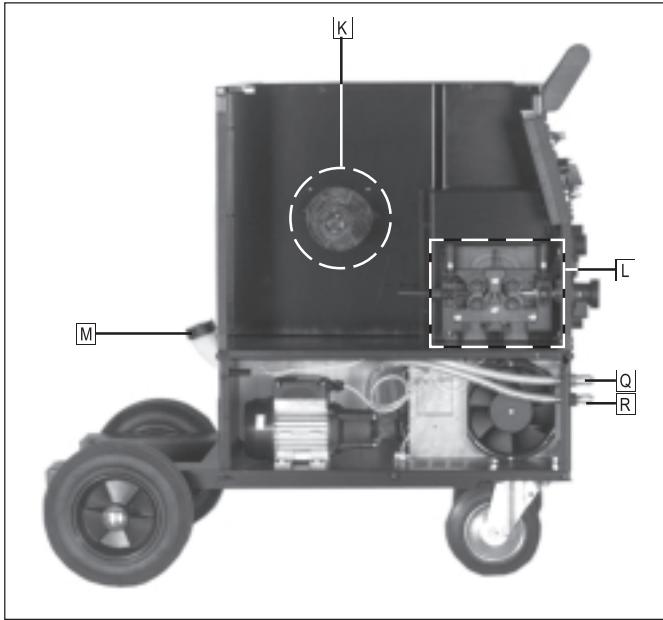


Fig.4 Side view of power source TotalArc² 3000

A **Central torch connector** ... for connecting up the welding torch

B **⊖ - Current socket with bayonet latch** ... for
- connecting the earth cable in MIG/MAG welding
- current connection for TIG welding torch
- connecting hand-held electrodes or the earth cable in manual electrode welding (depending on the type of electrode being used)

C **⊕ - Current socket with bayonet latch** ... for
- connecting the earth cable in TIG welding
- connecting hand-held electrodes or the earth cable in manual electrode welding (depending on the type of electrode being used)

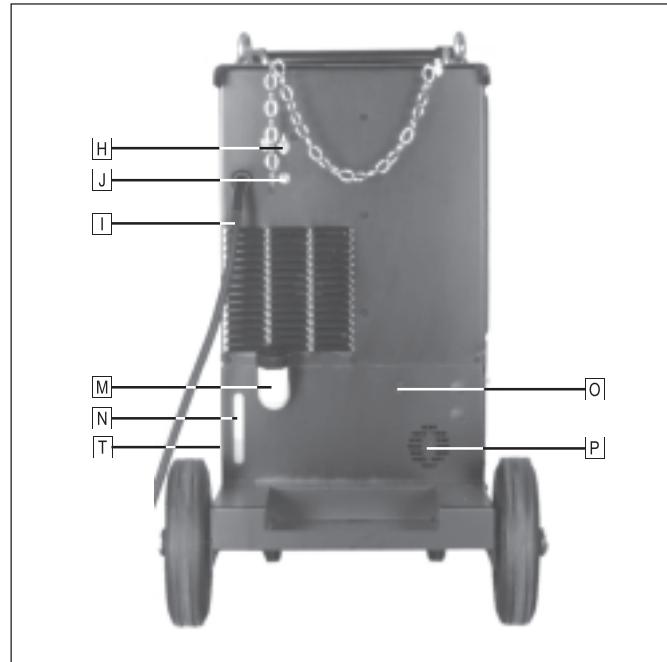


Fig.5 Rear view of power source TotalArc² 3000

D **Torch control connection socket** ... for connecting the torch control plug

E **Remote control connection socket** ... standardised connection socket

F **Blanking cover**

G **Mains switch** ... for switching the power source on and off

H **Shielding gas connection socket**

I **Mains cable with strain-relief device**

J **Gas-test button / wire-inching button**

- gas-test ...for setting the required gas-flow rate on the pressure regulator. After you press up and hold this button, gas will flow out.
- wire-inching ... for feeding the wire electrode into the torch hosepack with no flow of gas or current.

K **Wire-spool holder with braking device** ... for holding standardised welding-wire spools weighing up to 16 kg

L **4-roller drive**

M **Screw cap / filler neck for coolant**

N **Coolant inspection window**

O **Fuse for coolant pump**

P **Motor-shaft lead-through of the coolant pump**

Q **Plug-type connection for water forward flow (black)**

R **Plug-type connection for water return flow (red)**

T **Tank draining hose** (inside housing)... for emptying the coolant reservoir

Power source TotalArc² 4000 / 5000

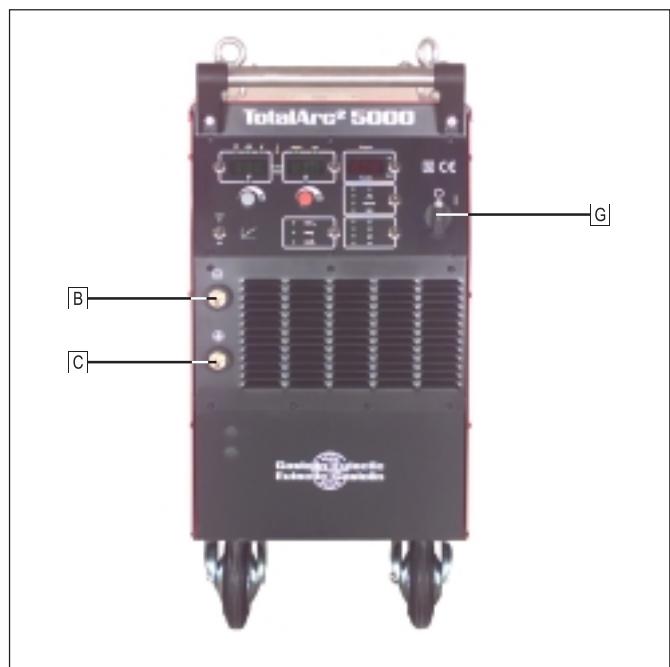


Fig.5a Front view of power source TotalArc² 4000 / 5000

[B] ⊖ - Current socket with bayonet latch ... for

- connecting the earth cable in MIG/MAG welding
- current connection for TIG welding torch
- connecting hand-held electrodes or the earth cable in manual electrode welding (depending on the type of electrode being used)

[C] ⊕ - Current socket with bayonet latch ... for

- connecting the earth cable in TIG welding
- connecting hand-held electrodes or the earth cable in manual electrode welding (depending on the type of electrode being used)

[D] + - Current socket with bayonet latch ... for

- connecting the interconnecting cable in MIG/MAG welding

[E] Torch control connection socket ... for connecting the torch control plug of the interconnecting cable

[F] Blanking cover

[G] Mains switch ... for switching the power source on and off

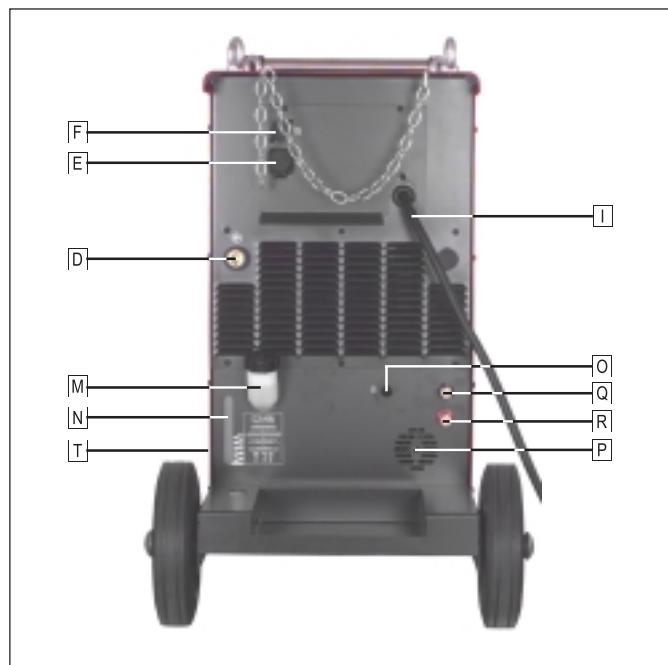


Fig.5 Rear view of power source TotalArc² 4000 / 5000

[I] Mains cable with strain-relief device

[M] Screw cap / filler neck for coolant

[N] Coolant inspection window

[O] Fuse for coolant pump

[P] Motor-shaft lead-through of the coolant pump

[Q] Plug-type connection for water forward flow (black)

[R] Plug-type connection for water return flow (red)

[T] Tank draining hose (inside housing)... for emptying the coolant reservoir

DS III wire feeder



Fig.5c Front view of DS III wire feeder

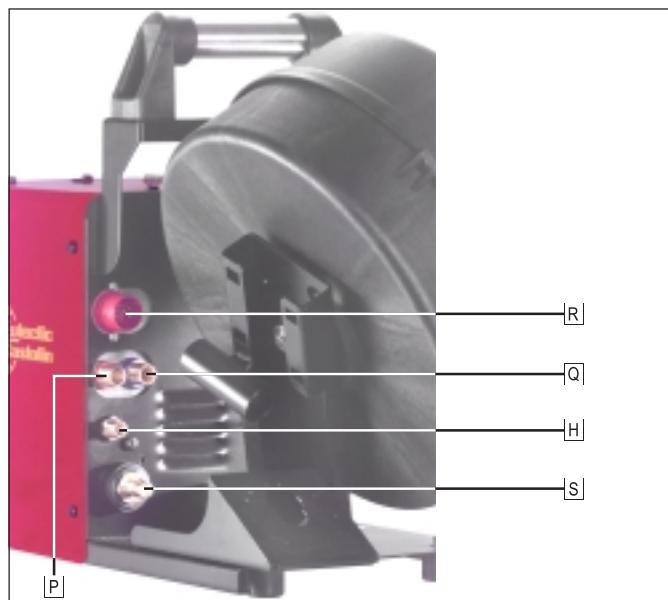


Fig.5e Rear view of DS III wire feeder

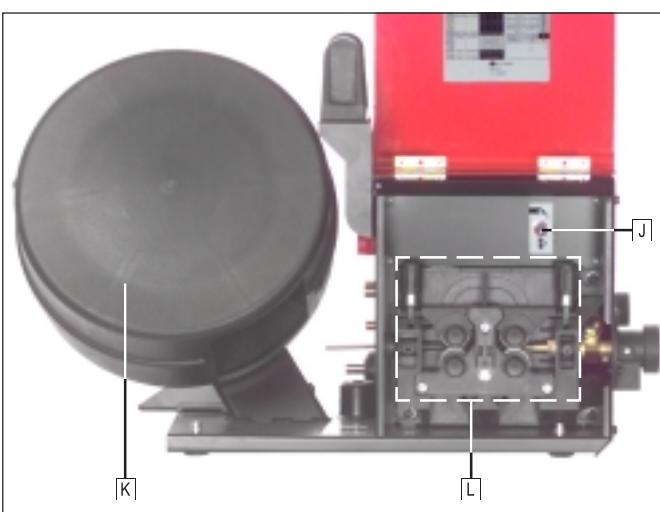


Fig.5d Side view of DS III wire feeder

[A] **Central torch connector** ... for connecting up the welding torch

[D] **Torch control connection socket** ... for connecting the torch control plug

[E] **Remote-control connection socket** ... standardised connection socket

[H] **Shielding gas connection socket**

[J] **Gas-test button / wire-inching button**

- gas-test ...for setting the required gas-flow rate on the pressure regulator. After you press up and hold this button, gas will flow out.
- wire-inching ... for feeding the wire electrode into the torch hosepack with no flow of gas or current.

[K] **Wire-spool holder with wire-spool cover and braking device** ... for holding standardised welding-wire spools weighing up to 16 kg

RC 2 remote-control unit

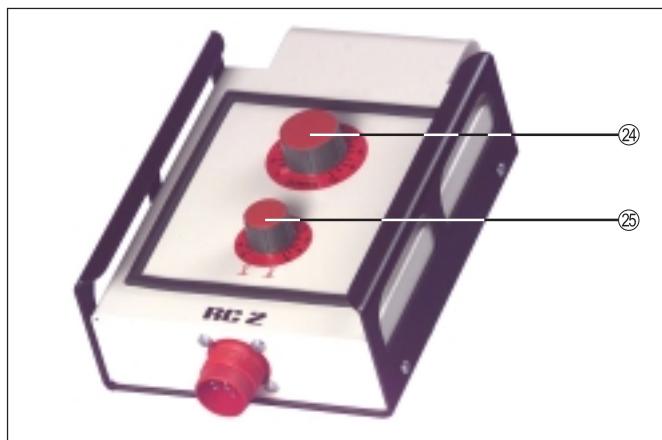


Fig.6 RC 2 remote-control unit

②⁴ Welding-power setting dial ... for selecting the welding power

②⁵ Arc-length correction and arc-force setting dial ... has a different function assigned to it, depending on what process is being used

MIG/MAG welding ... for correcting the arc length

- shorter arc-length
- 0 neutral arc-length
- + longer arc-length

Manual electrode welding ... for influencing the short-circuiting amperage at the instant of droplet transfer

- 0 soft, low-spatter arc
- 10 harder, more stable arc

N.B.! Parameters that can be set on the wirefeeder cannot be changed on the power source. Parameter changes can only be made on the wirefeeder.

RC 4 remote-control unit

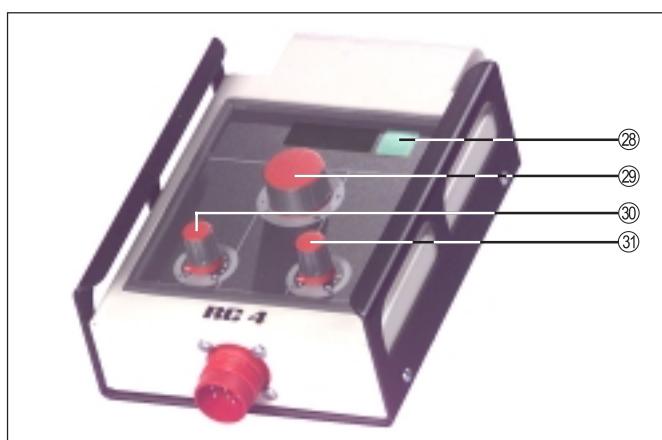


Fig.7 RC 4 remote-control unit

②⁸ Parameter switchover button ... for selecting and displaying the parameters: welding voltage, welding current, wire-feed speed and sheet thickness on the digital display

N.B.! When you change a parameter, the value for this parameter is briefly indicated - for control purposes - on the digital display of the r.c. unit.

②⁹ Welding power / welding current setting dial ... has a different function assigned to it, depending on what process is being used

MIG/MAG welding ... Welding power
Manual el. welding ... Welding current
TIG welding ... Welding power

③⁰ Arc-length correction / Hotstart setting dial ... has a different function assigned to it, depending on what process is being used

MIG/MAG welding ... for correcting the arc length
- shorter arc-length
0 neutral arc-length
+ longer arc-length

Manual electrode welding ... influences the welding current during the ignition phase

- 0 no influence
- 10 100% increase in welding current during the ignition phase

③¹ Droplet detachment, arc-force correction and arc-force setting dial ... has a different function assigned to it, depending on the process being used

MIG/MAG standard welding ... for influencing the short-circuit force at the instant of droplet transfer

- harder and more stable arc
- 0 neutral arc
- + soft, low-spatter arc

MIG/MAG pulsed-arc welding arc ... stepless correction facility for droplet-detachment energy

- decreased droplet-detachment force
- 0 neutral droplet-detachment force
- + increased droplet-detachment force

Manual-electrode welding ... for influencing the short-circuiting amperage at the instant of droplet transfer

- 0 soft, low-spatter arc
- 10 harder, more stable arc

N.B.! Parameters that can be set on the wirefeeder cannot be changed on the power source. Parameter changes can only be made on the wirefeeder.

Torch operating modes

N.B.! For information on how to set the available parameters, and on the setting range and units of these parameters, please see the section headed "The set-up menu".

2-step mode

2-step operation is suitable for

- tacking-jobs
- short weld-seams
- Automatic and robot welding

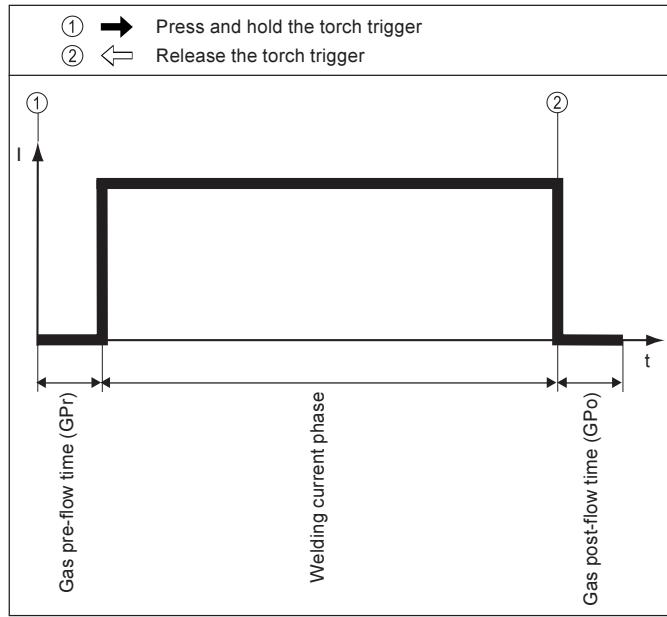


Fig.7a 2-step mode

4-step mode

4-step mode is suitable for longer weld seams.

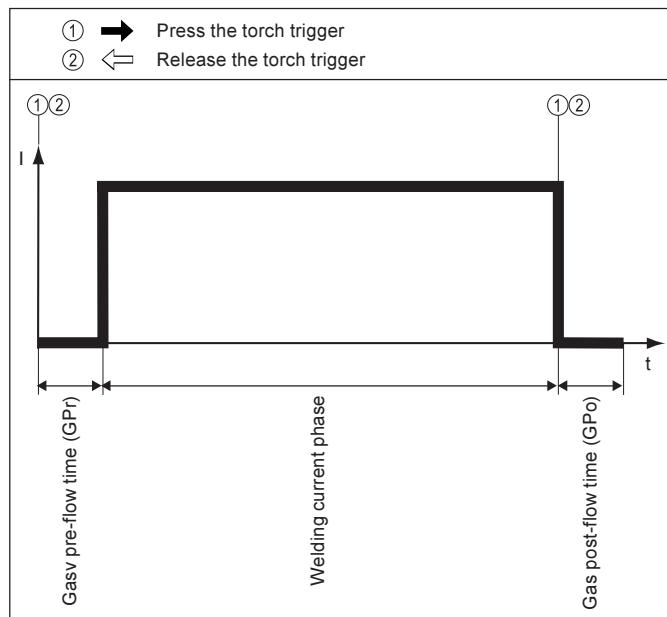


Fig.7b 4-step mode

4-step mode (aluminium)

The "4-step mode (aluminium)" is particularly suitable for welding aluminium materials. The special pattern of the current curve takes account of the high thermal conductivity of aluminium:

- **Starting current (I-S):** For rapid heating-up of the base metal, despite the high thermal dissipation at the start of welding
- **Slope (SL):** The starting current is continuously lowered down as far as the welding current
- **Welding current:** For an even, uniform thermal input into the base metal, which is heated up by advancing heat
- **Slope (SL):** The welding current is continuously lowered down as far as the final current
- **Final current (I-E):** By preventing local overheating of the base metal by heat build-ups towards the end of welding, this eliminates any risk of weld drop-through.

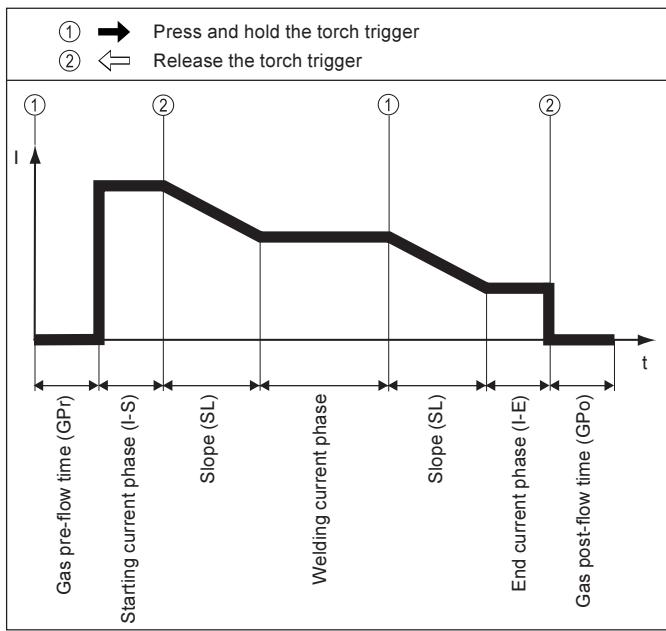


Fig.7c 4-step mode (aluminium)

Spot welding

Spot welding is used for welding joints on overlapped sheets that are only accessible from one side.

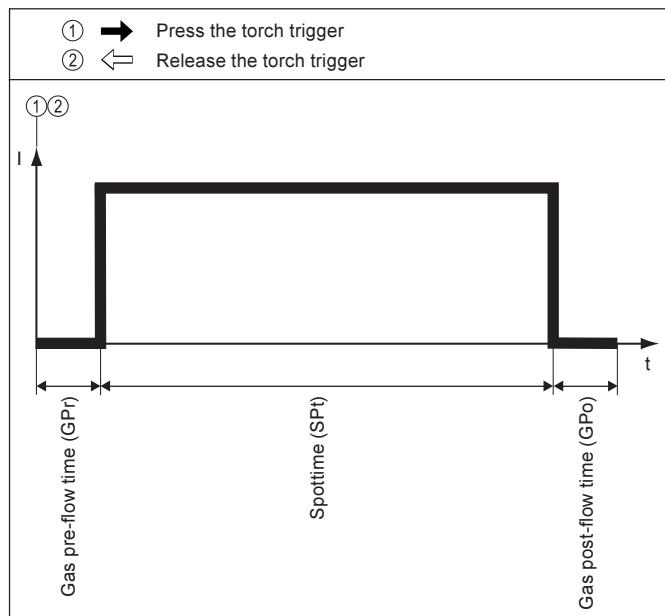


Fig.7d Spot welding

Starting to use the welding machine

⚠ Warning! Before starting to use for the first time, read the section headed "Safety rules".

Utilisation for intended purpose only

The welding machine is intended to be used SOLELY for MIG/MAG, rod electrode and TIG welding.

Any other use, or any use going beyond the above, is deemed to be "not for the intended purpose" and the manufacturer shall not be liable for any damage resulting therefrom.

"Utilisation for the intended purpose" shall also be deemed to encompass:

- the observance of all instructions in the operating manual
- the carrying out of all prescribed inspection and maintenance work

⚠ Warning! Never use the welding machine for thawing frozen pipes!

Machine set-up regulations

The welding machine is tested to "Degree of protection IP23", meaning:

- Protection against penetration by solid foreign bodies with diameters larger than 12 mm
- Protection against spraywater up to an angle of 60° to the upright

The welding machine can be set up and operated outdoors in accordance with IP23. However, the built-in electrical components must be protected against direct wetting.

⚠ Warning! Place the welding machine on an even, firm floor in such a way that it stands firmly. A welding machine that topples over can easily kill someone!

The venting duct is a very important safety feature. When choosing the machine location, make sure that it is possible for the cooling air to enter and exit unhindered through the louvers on the front and back of the machine. Any electroconductive metallic dust from e.g. grinding-work must not be allowed to get sucked into the machine.

Mains connection

The welding machine is designed to run on the mains voltage given on the rating plate. The mains cable and plug (at 400 V type) are ready-mounted. For details of fuse protection of the mains supply lead, please see the Technical Data.

⚠ Warning! If the machine is designed to run on a special voltage, the Technical Data shown on the rating plate apply. The mains plug and mains supply lead, and their fuse protection, must be dimensioned accordingly.

Mounting the optional wirefeeder fixture

N.B.! The wirefeeder fixture is

- not suitable for use with the TotalArc² 3000 power source
- not strictly necessary for operating the DS III wirefeeder with the TotalArc² 4000 / 5000 power sources

- Unscrew the four hoisting lugs
- Place the wirefeeder fixture on the power source
- Screw the wirefeeder fixture down tightly with the four hoisting lugs



Fig.7e Mounting the wirefeeder fixture

Fixing the interconnecting cable to the power source

On the TotalArc² 4000 / 5000 power sources, the power source must be linked to the wirefeeder by means of the interconnecting cable. TotalArc² 3000 users can skip both this section and the next section, and carry on reading in the section headed "Mounting / connecting the gas cylinder".

- Shift the mains switch **G** into the "O" position
- Insert the strain-relief device into the opening provided in the base of the unit, and fix it in place

N.B.! For 1.5 m long interconnecting cables, no strain-relief device is provided.

- Connect the water forward-flow and return-flow hoses of the interconnecting cable to the plug connectors **Q** and **R**, red-to-red and black-to-black
- Plug the "Welding potential" bayonet plug of the interconnecting cable to the **⊕** socket **D** and turn it to latch it
- Plug the remote-control plug of the interconnecting cable to the remote-control socket **E** and fasten it tightly with the swivel nut



Fig.7f Interconnecting cable on the power source

Connecting the interconnecting cable to the wirefeeder

On the TotalArc² 4000 / 5000 power sources, the wirefeeder must be linked to the power source by means of the interconnecting cable. TotalArc² 3000 users can skip both this section and the next section, and carry on reading in the section headed "Mounting / connecting the gas cylinder".

- Shift the mains switch **G** into the "O" position
- If the optional wirefeeder fixture has been mounted: Slot the wirefeeder into place on the pin of the wirefeeder fixture

! **Warning!** If the optional wirefeeder fixture is not being used, position the wirefeeder in such a way that it cannot topple over!

- If the optional wirefeeder fixture has not been mounted: Place the wirefeeder on top of the power source
- Insert the strain-relief device into the opening provided on the wirefeeder, and fix it in place

N.B.! Where the strain-relief device is subjected to heavy loads, it must be screwed to the wirefeeder. For 1.5 m long interconnecting cables, no strain-relief device is provided.

- Plug the gas hose of the interconnecting cable to the "Shielding-gas" socket **H** and tighten with the swivel nut.
- Plug the water forward-flow and return-flow hoses of the interconnecting cable to the connectors **P** and **Q**, red-to-red and black-to-black, and tighten with the swivel nut
- Plug the remote-control socket of the interconnecting cable to the remote-control data-transmission plug **R** and fasten it tightly with the swivel nut
- Plug the "Welding potential" socket of the interconnecting cable to plug **S** and turn it to latch it

N.B.! When mounting the cables and hoses of the interconnecting cable, these should be carefully coiled up out of the way in order to prevent accidents and wear-and-tear.



Fig.7g Interconnecting cable on the wirefeeder

Mounting / connecting the gas cylinder

- place the gas cylinder onto the floor of the trolley
- fix the gas cylinder in place with safety tape

N.B.! The cylinder will only be optimally fixed in the upper part of the cylinder (not at the neck)

- Remove the protective cap from the gas cylinder

! **Warning!** Before opening the gas-cylinder valve, make sure that the outlet opening is not pointing at anybody.

- Give the gas-cylinder valve a brief turn to the left (anti-clockwise) to blow off any dirt from around the valve
- Check the seal on the pressure regulator
- Screw the pressure regulator onto the gas cylinder and tighten it
- Attach the "Shielding gas" connection of the interconnecting cable (on the TotalArc² 4000 / 5000) to the pressure regulator, or (on the TotalArc² 3000 power source) attach shielding gas connection **H** to the pressure regulator by means of the gas hose

Installing the welding torch

N.B.! It is only possible to use water-cooled welding torches with an external water connection.

- Shift the mains switch **G** into the "O" position
- Check that the torch is correctly toolled up. Insert it - infeed tube first - into the central torch connector **A**
- Tighten the swivel nut by hand to fix the torch in place
- Plug the control plug of the welding torch onto the torch control connection **D** and latch it
- Connect up the welding torch hoses for water forward and return flow, as per the colour markings, to plug-type connectors **N** and **O** on the wirefeeder (TotalArc² 4000 / 5000) or - in the case of the TotalArc² 3000 - to plug-type connectors **Q** and **R**

Starting up the cooling unit

N.B.! Check the volume and quality of coolant water before starting to use the unit. The cooling unit is factory-filled with approx. 2l of coolant (mixing ratio 1:1) before dispatch.

- Shift the mains switch **G** into the "O" position
- Remove the screw cap **M**
- Top up with coolant (mixing ratio as per following table)
- Screw the cap **M** back on again

N.B.! Only use clean tap water. The electrical conductivity of all other antifreeze agents makes them unsuitable for use here.

! **Warning!** As Castolin has no influence on factors such as the quality, purity and filling-level of the coolant, no warranty is given for the coolant pump.

Outside temperature	Water : Spirit mixing ratio
+ °C to -5°C	4.00 l : 1.00 l
-5°C to -10°C	3.75 l : 1.25 l
-10°C to -15°C	3.50 l : 1.50 l
-15°C to -20°C	3.25 l : 1.75 l

⚠ Warning! The coolant circulation must be checked at regular intervals while the machine is in operation - it must be possible to see that the return-flow to the reservoir is working correctly.

If the coolant pump is running but is not making the coolant circulate, the water forward-flow circuit must be vented, as follows:

- Mains switch **G** into the "I" position - coolant pump starts running
- Pull back the snap ring on the plug-type connection for water forward flow and unplug the water forward-flow hose
- Using a wooden or plastic pin, carefully push in the conical nipple in the middle of the plug-type connection for water forward flow and release it again when water starts to seep out
- Plug the water forward-flow hose back in
- Check that the water connections are watertight
- Repeat this procedure as often as necessary until you can see that coolant is flowing back properly

Setting the shielding-gas rate

- Plug in the mains plug
- Shift the mains switch **G** into the "I" position
- Press the "Gas test" button **J**
- Turn the adjusting-screw on the underside of the pressure regulator until the manometer indicates the desired flow-rate

Mounting the wire spool

- Shift the mains switch **G** into the "O" position
- Open the wire-spool cover (DS III) or the left side panel of the TotalArc² 3000 power source
- Take off the side panel from the power source
- Mount the wire spool onto the spool holder **K** - the right way round
- Latch the locking bolt into the opening provided on the body of the spool
- Adjust the braking force with the clamping screw
- Replace the wire-spool cover or side panel

N.B.! The brake should always be adjusted so that the wire does not continue unreeling after the end of welding - but without overtightening the clamping screw, as this would cause motor overload.

⚠ Warning! Make sure that the wire-spool is sitting firmly on the spool holder.

Feeding in the wire electrode

- Shift the mains switch **G** into the "O" position
- Open the wire-spool cover (DS III) or the left side panel of the TotalArc² 3000 power source
- Remove the left side panel of the power source
- Pivot the clamping devices **40** and **41** forwards
- Pull the pressure levers **42** and **43** upwards
- Insert the wire electrode through the infeed tube **44** of the 4-roller drive and around 5 cm into the infeed tube of the welding torch **45**
- Push the pressure levers **42** and **43** downwards
- Pivot the clamping devices **40** and **41** into the vertical position
- Set the contact pressure by means of the clamping nuts **46** and **47**

N.B.! Set a contact pressure that is high enough to ensure smooth wire feed, but not so high that the wire electrode is deformed.

- Arrange the hosepack in as straight a line as possible
- Detach the gas nozzle from the torch
- Unscrew the contact tube
- Plug in the mains plug
- Shift the mains switch **G** into the "I" position

⚠ Warning! During the wire-infeed operation, hold the welding torch facing away from your body.

- Press the wire-inching button **J** until the wire electrode protrudes out of the end of the torch
- To end the wire-infeed operation, release the wire-inching button **J**

N.B.! The wire spool must not continue to unreel after you release the torch trigger. Re-adjust the brake if necessary.

- Screw in the contact tube
- Fit the gas nozzle
- Close the wire-spool cover or side panel
- Shift the mains switch **G** into the "O" position

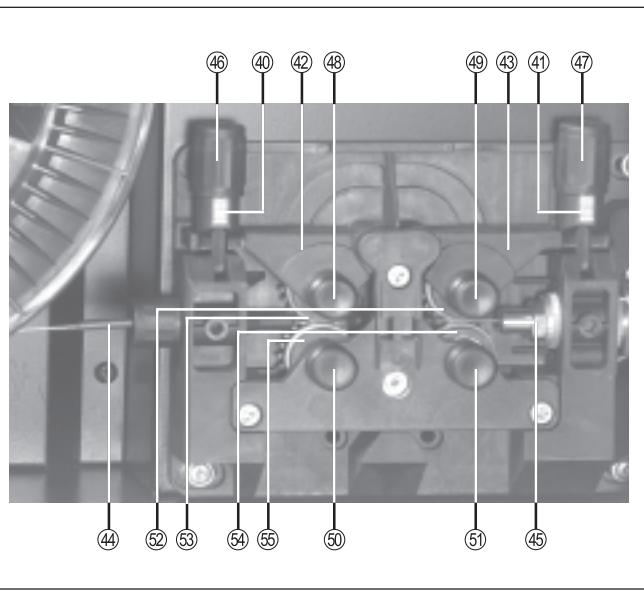


Fig. 8 4-roller drive

Changing the feed rollers

In order to achieve satisfactory wire travel, the feed rollers must be suitable for the diameter and alloy of the wire to be welded.

- Shift the mains switch **G** into the "O" position
- Open the wire-spool cover (DS III) or the left side panel of the TotalArc² 3000 power source
- Remove the left side panel of the power source
- Pivot the clamping devices **40** and **41** forwards
- Pull the pressure levers **42** and **43** upwards
- Pull out axles **48** - **51**
- Remove feed rollers **52** - **55**
- Insert new feed rollers

N.B.! Insert the feed rollers in such a way that you can still see and read the designation for the wire diameter.

MIG/MAG welding

- Push axles ⑩ - ⑪ back in again - the anti-twist lock of each axle must latch into place
- Push the pressure levers ⑫ and ⑬ downwards
- Pivot the clamping devices ⑭ and ⑮ into the vertical position
- Set the contact pressure by means of the clamping nuts ⑯ and ⑰
- Close the wire-spool cover or side panel

 **Caution!** Before starting up for the first time read the sections headed "Safety rules" and "Starting to use the power source".

- Plug the earth cable into the current socket ⑮ and latch it in firmly.
- Connect the other end of the earth cable to the workpiece
- Plug the torch into the central torch connector ⑯
- Attach the water hoses of the welding torch to the plug-type connections ⑯ and ⑰
- Plug the machine into the mains
- Shift the mains switch ⑯ into the "I" position (all the indicators on the control panel briefly light up)

 **Caution!** On water-cooled machines, the water-flow must be checked at regular intervals while the machine is in operation - you must be able to see that the coolant is flowing back properly.

- Use the Process button ⑤ to select the "MIG/MAG welding" process
- Use the MIG/MAG mode button ⑥ to select the desired operating mode
- Use the torch mode button ⑦ to select the desired operating mode

N.B.! For details of how to set the parameters for the "Aluminum welding start-up" and "Spot welding" torch operating modes, please see the section headed "The set-up menu".

- Use the Program button ⑧ to select the desired welding program ("characteristic") according to the table of the programs
- Specify the required welding power, via either the sheet thickness ⑯, welding current ⑮ or wirefeed speed ⑯ parameter

N.B.! The parameters sheet thickness ⑯, welding current ⑮ or wirefeed speed ⑯ are directly interlinked. It is sufficient to change just one of the four parameters, as the other three parameters are always automatically adjusted to match.

N.B.! (Applies to the "Spot welding" torch operating mode: If no current-flow starts up within 2 seconds, the machine switches itself off. This means that when you try again, you must press the torch trigger again.

- Open the gas-cylinder valve
- Set the gas-flow rate
- Press the torch trigger and start welding

In order to achieve an optimum welding result, it is necessary in some cases to make corrections to the arc-length correction and droplet-detachment / arc-force correction parameters as well as to the background parameters gas pre and post-flow and / or soft-start.

Manual

The Manual mode is a MIG/MAG standard operating mode without a synergic function. In the same way as where a synergic function is active, the user selects the MIG/MAG welding program and the operating modes, and then sets the parameters. However, changing one parameter does not cause the other parameters to be automatically adjusted to match. Each of the adjustable parameters must thus be set individually, as required by the welding process.

In the Manual process, the following parameters are available:

- Wirefeed speed ⑯ ... 0.5 m/min - maximum wirefeed speed (e.g. 22.0 m/min)
- Welding voltage ⑪ ... 10.0 - 40.0 V
- Arc-force correction ⑬ ... for influencing the short-circuiting dynamics at the instant of droplet transfer
0.0 harder, more stable arc
10.0 ... soft, low-spatter arc
- Welding current ⑮ (only displayed as actual value)
- Shift the mains switch ⑥ to the "I" position (all indicators on the control panel briefly light up)
- Use the Process button ⑤ to select MIG/MAG welding
- Use the MIG/MAG mode button ⑥ to select the "Manual" operating mode
- Use the torch mode button ⑦ to select the desired operating mode

N.B.! In the Manual mode, the torch "Aluminium 4-step mode" only corresponds to conventional 4-step operation.

- Use the Program button ⑧ to select the desired welding program ("characteristic") as per table of programs

N.B.! If the machine does not reach the pre-set welding voltage, the power source delivers the highest voltage that is possible at that time.

- Set the wirefeed speed ⑯, welding voltage ⑪ and arc-force correction ⑬ parameters separately
- Open the gas-cylinder valve
- Set the gas-flow rate
- Press the torch trigger and start welding

Ignition time-out function

N.B.! In the factory settings, the ignition time-out function is not enabled. Where needed, the ignition time-out function can be enabled in "Set-up menu" (by setting it to a value of 5 to 100 mm "ito | 5 ... 100").

See the section headed "Set-up menu" for information regarding settings, ranges and measuring-units of the ignition time-out parameter (ito).

When the torch trigger is pressed, the gas pre-flow begins immediately, followed by wirefeed start-up and ignition. If no current starts to flow before the end of a wirefeed length that is defined in the set-up menu, the machine cuts out automatically. The error message "Err | Ito" appears on the operating panel.

To make another attempt to achieve ignition, press the torch trigger again.

Special 2-step mode for automatic interface

The special 2-step mode for automatic interface is available when a AUT 1 / AUT 2 automatic interface is connected up to the remote control connection socket.

- Select "2-step mode" with the torch mode button ⑦

N.B.! See the section headed "Set-up menu" for information regarding settings, ranges and measuring-units of the available parameters. The parameters for the operating mode "Special 2-step mode for automatic interface" in the "Set-up menu" ("Parameters for "Special 2-step mode for automatic interface") can only be selected when an automatic interface is connected up to the remote control connection socket.

The graph below shows how the "Special 2-step mode" works:

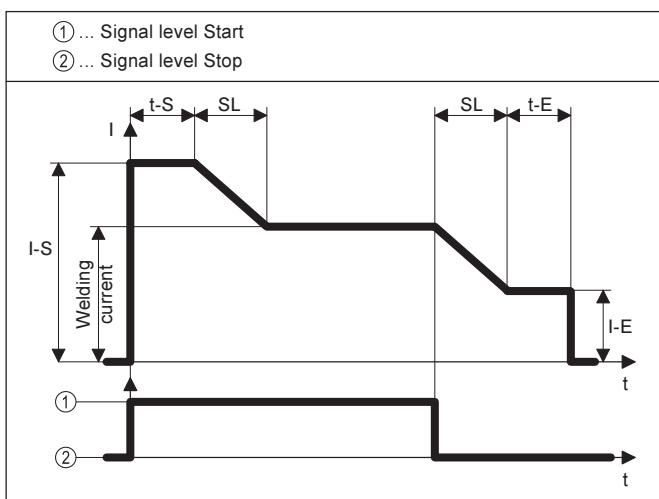


Fig. 9 Special 2-step mode - how it works

Legend:

- I-S ... Starting current
- SL ... Slope
- I-E ... Final current
- t-S ... Duration of starting current
- t-E ... Duration of final current

Manual electrode welding

! **Caution!** Before starting up for the first time, read the sections headed "Safety rules" and "Starting to use the power source".

- Unplug the machine from the mains
- Shift the mains switch **G** into the "O" position
- Dismount the MIG/MAG welding torch
- Depending on the type of electrode, plug the welding cable into the current socket and turn it clockwise to latch it
- Plug the machine back into the mains

! **Caution!** As soon as the mains switch is switched to the "I" position, the rod electrode is live. Make sure that the rod electrode is not touching any electrically conductive or earthed parts such as e.g. the workpiece or housing.

- Shift the mains switch **G** into the "I" position (all the indicators on the control panel briefly light up)
- Using the Process button **⑤**, select the manual-electrode process - the welding voltage to the welding socket is switched on after a 3 sec. time-lag.
- Press the adjusting dial **①**, set the desired arc-force
- Press the Parameter Selection button **③** until indicator **③** light up
- Press the adjusting dial **②**, set the desired amperage

In order to achieve an optimum welding result, it is necessary in some cases to make corrections to the background parameters Hot-Current time and / or Hot-Start current.

TIG Welding

! **Caution!** Before starting up for the first time, read the sections headed "Safety rules" and "Starting to use the power source".

- Unplug the machine from the mains
- Shift the mains switch **G** into the "O" position
- Dismount the MIG/MAG welding torch
- Plug the earth cable into the current socket **C** and latch it in firmly.
- Connect the other end of the earth cable to the workpiece
- Plug the welding cable of the TIG gas-valve welding torch into the current socket **B** and latch it by turning it clockwise
- Screw the pressure regulator onto the argon shielding-gas cylinder and tighten it
- Attach the gas hose to the pressure regulator
- Plug the machine back into the mains
- Shift the mains switch **G** into the "I" position (all the indicators on the control panel briefly light up)

! **Caution!** As soon as the process "TIG welding" is selected, the tungsten electrode of the TIG welding torch is live. Make sure that the tungsten electrode is not touching any electrically conductive or earthed parts such as e.g. the workpiece or housing.

- Use the Process button **⑤** to select the process "TIG welding" - the welding voltage to the welding socket is switched on after a 3 sec. time-lag.
- Set the desired amperage, using the adjusting dial **①**
- Open the gas cut-off valve on the TIG gas-valve torch and set the desired shielding-gas flow rate on the pressure regulator
- Start welding

N.B! Ignition of the welding arc is effected by touching down the tungsten electrode onto the workpiece. To finish the welding operation, simply lift the TIG gas-valve torch away from the workpiece until the arc goes out.

Job mode

The "Job Mode" enhances the quality of welding-engineering fabrication, both in manual welding and also in semi-automatic and fully automated operation.

The traditional way of reproducing often-needed jobs (operating points) has been to document the required parameters by hand. In Job Mode, it is now possible to create, copy, delete and retrieve up to 50 different jobs (only MIG/MAG welding process).


The following syntax is used in Job Mode on the left-hand indicator:

- - - ... No job in this program location (only when you try to retrieve a job from this location, otherwise nPG)
- nPG ... No job in this program location
- PrG ... There is a job in this program location
- DEL ... Job is being deleted from this program location
- Pro ... Display of the welding program ("characteristic") in which the job is created

Creating a Job

The machine comes with no jobs pre-programmed. Before you can retrieve a job, then, this job has to be created first. To create a job, proceed as follows:

- Set the desired welding parameters that you want to store as a "Job"

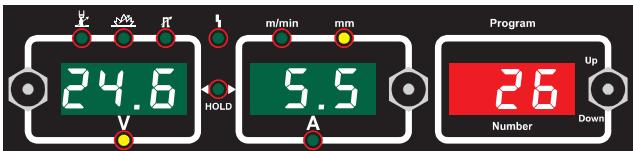

- Briefly press down the MEM button ⑯ to change to the job menu. The first vacant program location for the Job is indicated.



- Select the desired program location with the program button ⑮, or else leave the suggested program location unchanged



- Press down and hold MEM button ⑯

N.B.! If the selected program location already has a job stored in it, then this existing job will be overwritten with the new job. This action cannot be undone.

"PrG" appears on the left-hand display to indicate that the job is now stored. Release the MEM button ⑯.



- Briefly press down the MEM button ⑯ to exit from the job menu



N.B! All the parameters of the set-up menu are also automatically stored along with every job - except for the functions "PushPull Unit", "Cooling-unit cut-out".

Copy / overwrite Job

You can copy a job that has already been stored in one program location to any other program location. To copy a job, proceed as described below:

- With the Process button ⑤, select MIG/MAG welding
- With the MIG/MAG mode button ⑥, select MIG/MAG job mode (MEM)




- Use Program button ⑮ to select which job you want to copy



- Briefly press down the MEM button ⑯ to change to the job menu. The first vacant program location for the Job is indicated.




- Select the desired program location with the Program button ⑮, or else leave the suggested program location unchanged

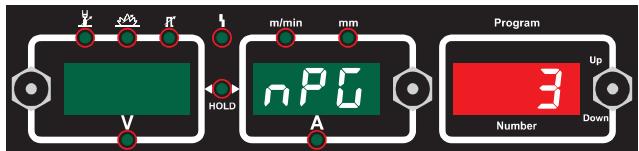


- Press down and hold the MEM button ⑯. The job is copied to the program location you have just selected.

N.B.! If the selected program location already has a job stored in it, then this existing job will be overwritten with the new job. This action cannot be undone.

"PrG" appears on the left-hand display to indicate that the job is now stored. Release the MEM button ⑯.

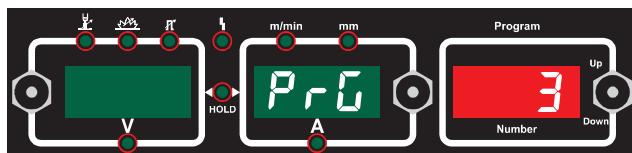

- Briefly press down the MEM button ⑯ to exit from the job menu

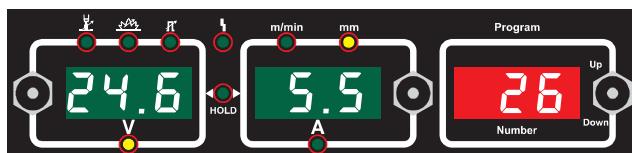


Deleting a Job

A job that has been stored to a program location can also be deleted again. To delete a job, proceed as described below:

- Briefly press down MEM button ⑯ to change to the job menu. The first vacant program location for the Job is indicated.



- With the Program button ⑧, select the job to be deleted (Indicator CLEAR ⑯ lights up)

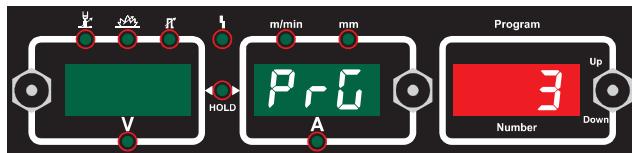

- Press up and hold the MEM button ⑯. The left-hand display reads "dEL" - the job is deleted.



"nPG" appears on the left-hand display to indicate that the job is now deleted. Release the MEM button ⑯.



- Briefly press down the MEM button ⑯ to exit from the job menu



Retrieving a Job


Once programmed, all jobs can be retrieved in Job Mode. To retrieve a job, proceed as follows:

- With the Process button ⑤, select MIG/MAG welding
- With the MIG/MAG mode button ⑥, select the MIG/MAG job mode (MEM) - the last job will be displayed



To view the settings programmed in this job, use the Parameter Selection buttons ③ and ④. The MIG/MAG operating mode and the welding torch operating mode of the stored job are displayed.

By pressing the MEM button ⑯ and the MIG/MAG mode button ⑥ at the same time the corresponding program ("characteristic") will be displayed from which the job was created at first. Press the MEM button ⑯ to exit.

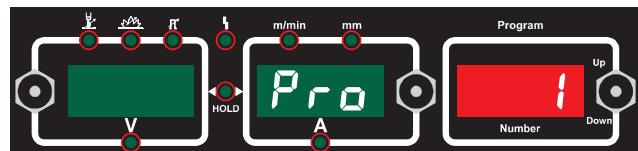

- Using the Program button ⑧ to select the desired job



N.B.! When you retrieve a job directly from the power source, you can also select vacant program locations (symbolised by " - - ")

- Start welding - during welding you can always change to another job without interruption.
- When you change to another program, this finishes Job Mode.



The set-up menu

Accessing the setup-menu

"MIG/MAG standard / pulsed-arc welding", "TIG welding", "Manual electrode welding" and "2nd" process

N.B.! The mode of functioning is explained here with the reference to the "MIG/MAG standard welding" process. The procedure for changing other parameters is identical.

- Plug in the mains plug
- Shift the mains switch  into the "I" position
- Use the Process button ⑤ to select the "MIG/MAG welding" process.
- Use the MIG/MAG mode button ⑥ to select the "MIG/MAG standard program-mode".
- Press down and hold the MEM button ⑯
- Press the Process button ⑤
- Release the MEM button ⑯

The power source is now in the set-up menu for the function "MIG/MAG standard welding", and the first parameter GPr (Gas pre-flow time) is displayed.

"Special 2-step mode for automatic interface", "Aluminium 4-step" mode and "Spot welding"

N.B.! The mode of functioning is explained here with the reference to the "Aluminium 4-step" process. The procedure for changing other parameters is identical.

- Plug in the mains plug
- Shift the mains switch  into the "I" position
- Use the Process button ⑤ to select the "MIG/MAG welding" process.
- Use the Torch mode button ⑦ to select the "Aluminium 4-step" process.
- Press and hold the MEM button ⑯
- Press the Torch mode button ⑦
- Release the MEM button ⑯

The power source is now in the set-up menu of the Torch mode "Aluminium 4-step", and the first parameter I-S (Starting current) is displayed.

Changing the parameter

- Use the Process button ⑤ to select the desired parameter
- Use the adjusting dial ① to alter the value of the parameter

Exit the set-up menu

- Press the MEM button ⑯

N.B.! Any alterations you have made will be activated when you change a parameter and/or exit the set-up menu.

Parameters for "MIG/MAG standard / pulsed-arc welding" process

GPr... Gas pre-flow time ... 0 - 9.9 s, Factory setting: 0,1 s.

GPo... Gas post-flow time ... 0 - 9.9 s, Factory setting: 0,5 s.

Fdc... Soft-start ... AUT / OFF / 0,5 - maximum wirespeed (e.g. 22.0 m/min), Factory setting: AUT

N.B.! If Fdc is set to AUT (automatic), the value from the welding program databank is used. If Fdc values are set manually and these values are faster than the wirefeed speed that was set for the welding operation:

- the speed at which the wire is actually fed during feeder-creep will be the same as the wirefeed speed that was set for the welding operation

Fdi ... Inch speed ... 0 - maximum wirespeed (e.g. 22.0 m/min), Factory setting: 10 m/min

bba ... Burn-back ... +/- 0.20 s, Factory setting: 0

FAC... Factory ... Reset the welding machine to factory settings
Press and hold the MEM button ⑯ for 2 seconds to reset the machine to its original (i.e. factory) settings. If the display reads "PrG", then the welding machine has been reset.

 **Warning!** When you re-set the welding machine, all the personal settings you may have made in the Set-up menu: Level 1 will be lost.

N.B.! When you reset the welding machine, jobs are not deleted, but continue to be stored in the memory. The functions in the second level of the set-up menu (2nd) are not deleted either. Exception: The "Ignition time-out" parameter (ito).

2nd ... Second level of the set-up menu (see the section headed "The setup menu: Level 2")

Parameters for "TIG welding"

2nd ... Second level of the set-up menu (see the section headed "The setup menu: Level 2")

Parameters for "Manual electrode welding" process

N.B.! When you re-set the welding machine,

- for the MIG/MAG standard / pulsed-arc welding process,
- with the parameter Factory (FAC),
- the parameters Hot-current time (Hti) and Hot-start current (HCU) will also be reset.

Hti ... Hot-current time ... 0 - 2.0 s, Factory setting: 0.5 s

HCU...Hot-start current ... 0 - 100 %, Factory setting: 50 %

2nd ... Second level of the set-up menu (see the section headed "The setup menu: Level 2")

Special 2-step mode for robot interface

N.B.! The parameters for the "Special 2-step mode for robot interface" are available when a robot interface or a field-bus coupler for robot control is connected up to the LocalNet.

I-S ... Starting ... 0 - 200 % of the welding current
Factory setting: 135 %

SL ... Slope ... 0.1 - 9.9 s, Factory setting: 1.0 s

I-E ... End current ... 0 - 200 % of the welding current
Factory setting: 50 %

t-S ... Duration of starting current ... OFF / 0.1 ... 9.9 s
Factory setting: OFF

t-E ... Duration of end current ... OFF / 0.1 ... 9.9 s
Factory setting: OFF

N.B.! The above parameters are illustrated by a graph in the section headed "MIG/MAG welding".

Parameters for "Aluminium 4-step" mode

I-S ... Starting current ... 0 - 200 % of welding current
Factory setting: 135 %

SL ... Slope ... 0.1 - 9.9 s, Factory setting: 1 s.

I-E ... End current ... 0 - 200 % of welding current
Factory setting: 50 %

Parameters for "Spot welding" mode

SPt ... Spot-welding time ... 0,1 - 5,0s, Factory setting: 1.0s

2nd - Second level of Set-up Menu

The following functions are located in a second menu level:

- PPU (push-pull unit)
- C-C (cooling unit cut-out)
- Ito (ignition time-out)

Changing to the second menu level (2nd)

- Choose the parameter "2nd", as described in the sections headed "Accessing the setup-menu"
- Press and hold the MEM button ⑯
- Press the Process button ⑤
- Release the MEM button ⑯

The power source is now in the second menu level (2nd) of the set-up menu. The function "PPU" (Push-Pull Unit) is now displayed.

Select function

- Select the required function with the Process button ⑤
- Set up the function as described in the following sections

Exit from the second menu level (2nd)

- Press the MEM button ⑯

N.B.! Any changes only become active if you switch to a different function or exit from the second menu level (2nd).

PPU... Push-Pull Unit (see the section headed "Push-Pull Unit")


C-C ... Cooling unit cut-out ... ON / OFF / Aut
Factory setting: Aut (automatic)

Ito ... Ignition Time-Out ... OFF / 5 ... 100 mm length of wire is fed until the safety cut-out is triggered, factory setting: OFF

PushPull Unit

The PushPull unit must be adjusted prior to each initial start-up. In case no adjustment is made the standard parameters will be used - which may result in that the weld result is not satisfactory.


- Select the function „PPU“ in the second menu level (2nd).

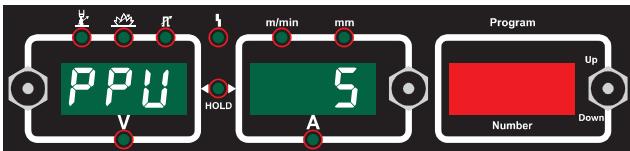


- Use the adjusting dial ① to select the respective PushPull unit from the following list

- 5 Hand PushPull with power potentiometer
- 6 Hand PushPull without power potentiometer
- 7 Binzel Hand PushPull „PP 240D/401D“ 42V with power potentiometer ¹⁾
- 8 Binzel Hand PushPull „PP 240D/401D“ 42V without power potentiometer ¹⁾
- 9 Binzel Roboter PushPull „WH/PP (WH/241)“ 42 V ¹⁾
- 10 Binzel Roboter PushPull „WH/PP“ 24V ¹⁾
- 11 Dinse Roboter PushPull „DIX MAPTZ 2/500“ 42 V ¹⁾
- 12 Hulftegger Hand PushPull 24 V ¹⁾
- 13 Intermediate wirefeeder „VR 143-2“
- 16 „Cobra Gold“ HandPushPull 24 V ¹⁾

¹⁾ Motor and gear tolerance may cause functional variation - possibly adjustment at the factory required.

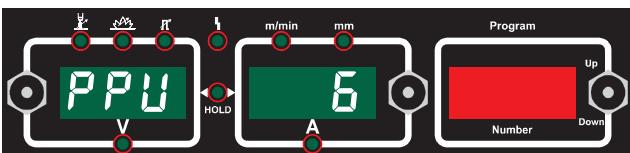


- Press torch key

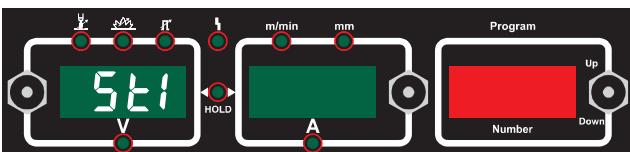


- Uncouple drive units of both wire feed motors (e.g. welding torch and wire feeder) - wire feed motors must be unloaded

- Press torch key

The wire feed motors are adjusted when in unloaded condition; in the meantime the right-hand display will read „run“.

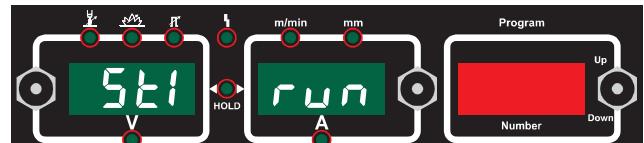

- As soon as the adjustment in unloaded condition is complete, the display will read „St2“

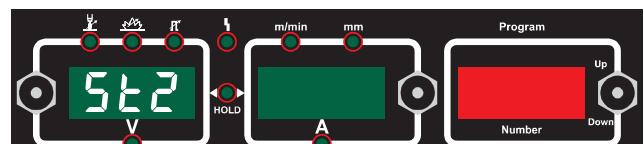


- Uncouple drive units of both wire feed motors
- Feed in the welding wire in the drive units of both wire feed (e.g. welding torch and wire feeder)


Caution! Hold welding torch such that it is directed away from the body - hazard from welding wire coming out.

- Press torch key

Wire feed motors are adjusted when in loaded condition; in the meantime the right-hand display reads „run“

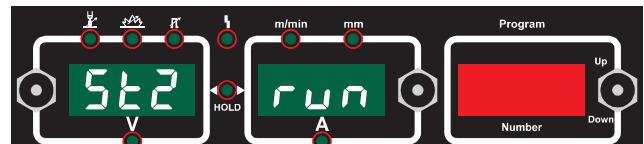

- Adjustment of the PushPull unit is successfully completed if the displays read „PPU“ and the value adjusted, e.g. „5“

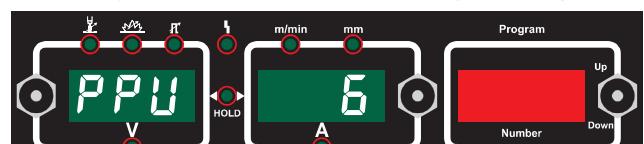

- Press the MEM button ⑮ twice to exit the Setup menu

Error codes on the display

Error code	Cause	Elimination
Err E11	PPU adjustment: step 2 (St2) started in decoupled condition	Couple wire rolls and press torch key to repeat process
Err E16	PPU adjustment: quick stop activated by pressing torch key	Press torch key to repeat process
Err Et0	PPU adjustment: wrong measurement	Press torch key to repeat process

Note! Any error not included in above list can only be eliminated by the Castolin after-sales service. Note down the respective error code as well as serial number and configuration of the power source and contact the Castolin after-sales service.

Troubleshooting

The digital welding machines are equipped with an intelligent safety system. This means that apart from the coolant-pump fuse, there was no need for any melting-type fuses at all. After a possible malfunction or error has been remedied, the welding machine can be put back into normal operation again without any fuses having to be changed.

 **Warning!** Before opening up the welding machine, switch it off, unplug it from the mains and put up a warning sign to stop anybody inadvertently switching it back on again. If necessary, discharge the electrolytic capacitors.

Error messages on the displays

Error message	Cause	Remedy
no Prg	No pre-programmed program has been selected	Select a pre-programmed program
tP1 xxx, tP2 xxx, tP3 xxx tP4 xxx, tP5 xxx, tP6 xxx (xxx stands for a temp. indication)	Over-temperature in primary circuit of welding machine	Allow the machine to cool down
tS1 xxx, tS2 xxx, tS3 xxx (xxx stands for a temp. indication)	Over-temperature in secondary circuit of welding machine	Allow the machine to cool down
tSt xxx (xxx stands for a temp. indication)	Over-temperature in the control circuit	Allow the machine to cool down
Err 049	Phase failure	Check mains fuse protection, mains supply lead and mains plug
Err 051	Mains undervoltage: Mains voltage has dropped below the tolerance range (+/- 15%)	Check mains voltage
Err 052	Mains overvoltage: Mains voltage has risen above the tolerance range (+/- 15%)	Check mains voltage
Err Ito	"Ignition time-out" function is active: No current started flowing before the length of wire specified in the set-up menu had been fed. The safety cut-out of the power source has been triggered.	Shorten the wire stickout; press the torch trigger repeatedly; clean the surface of the workpiece; if necessary, increase the setting in "Set-up menu" for the length of wire that is fed before the safety cut-out is triggered
EFd 8.1	Fault in the wirefeed system	Arrange the hosepack in as straight a line as possible; check that there are no kinks or dirt in the inner liner; check the contact pressure in the 2-roller (or 4-roller) drive
	Motor of drive unit is stuck or defective	Check / change motor of drive unit
EFd 9.1	External supply voltage: Supply voltage has dropped below the tolerance range	Check external supply voltage
EFd 9.2	External supply voltage: Supply voltage has risen above the tolerance range	Check external supply voltage
no H2O	Cooling-unit flow watchdog has been triggered	Check the cooling unit; if nec., top up the coolant and/or vent the water forward-flow hose as described in "Starting up the cooling unit"
-St oP- (when the power source is being operated with an automatic interface)	Robot not ready	Initialise "Robot ready" signal

N.B.! If any other error message appears on the displays, which is not described here, then the fault is one that can only be put right by a service technician. Make a note of the error message shown in the display, and of the serial number and configuration of the power source, and get in touch with our after-sales service.

TOTAL ARC² 3000 / 4000 / 5000 power source

Fault	Cause	Remedy
Machine does not function Mains switch is ON, but indicators are not lit up	Break in mains lead, mains plug not plugged in	Check mains supply lead, make sure mains plug is plugged in
	Mains fuse is faulty	Change mains fuse
	Mains outlet socket or plug is faulty	Change faulty components
No welding current Mains switch is ON, overtemperature indicator is lit up	Machine is overloaded, duty c. has been exceeded	Do not exceed duty cycle
	Thermostatic cut-out system has been tripped	Wait until machine automatically comes back on after end of cooling phase
	Fan in power source is defective	Change the fan
No welding current Mains switch is ON and indicators are lit up	Earth connection is wrong	Check the earth connection and clamp for correct polarity
	Break in the current cable in the welding torch	Exchange the torch
Machine does not function when the torch trigger is pressed Mains switch is ON and indicators are lit up	Control plug is not plugged in	Plug in the control plug
	Welding torch / torch control lead defective	Exchange the torch
	Interconnecting cable defective or not connected up properly (not on TotalArc ² 3000)	Check interconnecting cable
No shielding gas All other functions are OK	Gas cylinder is empty	Change the gas cylinder
	Gas pressure regulator is faulty	Change the gas pressure regulator
	Gas hose is not mounted or is damaged	Mount / change the gas hose
	Welding torch is defective	Change the welding torch
	Gas solenoid valve is defective	Change the gas solenoid valve
Poor welding properties	Wrong welding parameters	Check settings
	Poor earth connection	Ensure good contact to workpiece
	Not enough shielding gas, or none at all	Check pressure regulator, gas hose, gas solenoid valve, torch gas connection etc.
	Welding torch is leaking	Change the torch
	Wrong contact tube, or contact tube is worn out	Change the contact tube
	Wrong wire alloy and/or wrong wire diameter	Check the wire spool Check the weldability of the base metal
	Shielding gas is not suitable for this wire alloy	Use the correct shielding gas
Irregular wirefeed Welding wire forms a loop between the feed rollers and the wire inlet nozzle of the welding torch	Braking force is set too high	Loosen the brake
	Contact tube is too narrow	Use a suitable contact tube
	Wirefeed inner liner in the welding torch is defective	Check the wire inner liner for kinks, dirt etc.
	Wirefeed rollers are unsuitable for the wire being used	Use suitable wirefeed rollers
	Wirefeed rollers have wrong contact pressure	Optimise the contact pressure

Fault	Cause	Remedy
Welding torch becomes very hot	Design dimensions of torch are not sufficient for this task	Respect the duty cycle and loading limits
	Only on water-cooled machines: Water through-flow is insufficient	Check the coolant level, through-flow rate, cleanliness of coolant etc.
Water through-flow is insufficient or non-existent	Coolant level is too low	Top up with more coolant
	Constriction or foreign body in cooling circuit	Remove the constriction or foreign body
	Coolant pump fuse is defective	Replace the coolant pump fuse
	Coolant pump is defective	Replace the coolant pump
	Coolant pump is stuck	Remove the coolant pump fuse and - using a suitable slot-screw screwdriver inserted through the motor-shaft lead-in - rotate the motor shaft. After this, replace the coolant-pump fuse.
Insufficient cooling power	Coolant filter (optional) in the plug-type connector for water return-flow is blocked	Clean the coolant filter and filter-insert with clean tap water, and replace the filter-insert if necessary
	Fan is defective	Replace the fan
	Coolant pump is defective	Replace the coolant pump
	Heat exchanger is dirty	Blow the heat exchanger clean with dry compressed air
	Coolant is dirty	Empty the coolant reservoir using the draining hose, and fill it up again with new, clean coolant
High-pitched running noises	Coolant level is too low	Top up with more coolant
	Coolant pump is defective	Replace the coolant pump
Error message “no H2O” on the operating panel of the power source	Cooling-unit flow watchdog (optional) has been triggered	Check the cooling unit; if nec., top up the coolant and/or vent the water forward-flow hose as described in “Starting up the cooling unit”

Care and maintenance

! **Warning!** Before opening up the welding machine, switch it off, unplug it from the mains and put up a warning sign to stop anybody inadvertently switching it back on again. If necessary, discharge the electrolytic capacitors.

In order to keep your welding machine operational for years to come, you should observe the following points:

- Carry out safety inspections at the stipulated intervals (see the section headed “Safety rules”)
- Depending on the machine location, but no less often than twice a year, remove the side panels from the machine and blow the inside of the machine clean with dry, reduced-blown compressed air. Do not aim air-jets at electronic components from too close a range.
- If a lot of dust has accumulated, clean the cooling-air ducts.

On water-cooled welding torches:

- Check that the torch connections are watertight
- Check the volume and quality of the coolant water (only top up with clean coolant water)
- Keep an eye on the volume of coolant returning to the coolant reservoir

Technical Data

⚠ Warning! If the machine is designed to run on a special voltage, the Technical Data shown on the rating plate apply. The mains plug and mains supply lead, and their fuse protection, must be dimensioned accordingly.

TOTAL ARC² 3000 / 4000 / 5000 power source

	TOTAL ARC ² 3000	TOTAL ARC ² 4000	TOTAL ARC ² 5000	
Mains voltage	3x400 V	3x400 V	3x400 V	
Mains fuse protection (slow-blow)	16 A	35 A	35 A	
Primary continuous power (100% duty cycle)	4,5 kVA	12,7 kVA	15,1 kVA	
Cos phi	0,99	0,99	0,99	
Efficiency	87 %	88 %	89 %	
Welding current range	MIG/MAG Electrode TIG	3 - 270 A 10 - 270 A 3 - 270 A	3 - 400 A 10 - 400 A 3 - 400 A	
Welding current at	10 min/25°C 10 min/25°C 10 min/25°C 10 min/40°C 10 min/40°C 10 min/40°C 10 min/40°C	60% d.c. 75% d.c. 100% d.c. 40% d.c. 50% d.c. 60% d.c. 100% d.c.	270 A - 210 A 270 A - 210 A 170 A	400 A - 365 A - 400 A 365 A 320 A
Open-circuit voltage		50 V	70 V	
Working voltage	MIG/MAG Electrode TIG	14,2 - 27,5 V 20,4 - 30,8 V 10,1 - 20,8 V	14,2 - 34,0 V 20,4 - 36,0 V 10,1 - 26 V	
Degree of protection		IP 23	IP 23	
Type of cooling		AF	AF	
Insulation class		B	F	
Dimensions L x W x H mm		940/580/900	910/580/900	
Weight		71 kg	75 kg	
		S, CE	S, CE	

Cooling unit (built in power source)

Mains voltage	400 V, 50 Hz
Power consumption	0,5 A / 0,6 A
Colling capacity at Q=1l/min, +20°C	1600 W
Cooling capacity at Q=max, +20°C	1800 W
Max. delivery capacity	3,5 l/min.
Max. pump pressure	4,2 bar
Pump	Centrifugal pump
Coolant volume	5,5 l
Degree of protection	IP 23

DS III wire feeder

Supply voltage	55 V DC
Rated current	4 A
Wire diameter	0,8 - 1,6 mm
Wire speed	0,5 - 22 m/min
Degree of protection	IP 23
Dimensions L x W x H mm	660/270/420
Weight	17,3 kg

Mode d'emploi

Cher client de Castolin

La présente brochure est destinée à vous familiariser avec la commande et l'entretien de la TotalArc² 3000 / 4000 / 5000 ainsi. Lisez attentivement le mode d'emploi et observez scrupuleusement les instructions. Vous éviterez ainsi des pannes dues à de fausses manœuvres. Vous en serez récompensé par la fiabilité de fonctionnement et la longue durée de vie de votre appareil.

Sommaire

Cher client de Castolin	58
Consignes de sécurité	59
Généralités	59
Utilisation conforme	59
Obligations de l'exploitant	59
Obligations du personnel	59
Équipement de protection individuel	59
Risque provenant du dégagement de vapeurs et gaz de nocifs	59
Risques provenant de la projection d'étincelles	59
Risques provenant du courant secteur et du courant de soudage	59
Zones particulièrement dangereuses	59
Mesures de sécurité relatives à l'information	60
Mesures de sécurité sur le lieu d'installation de la soudeuse	60
Courants de soudage vagabonds	60
Mesures de sécurité en fonctionnement normal	60
Contrôle de sécurité	60
Modifications apportées à la soudeuse	60
Pièces de rechange et pièces d'usure	60
Étalonnage de postes à souder	60
Label CE	60
Droits d'auteur	60
Généralités	61
Principe de fonctionnement de la TotalArc ² 3000 / 4000 / 5000	61
Conception des appareils	61
Champs d'utilisation	61
Description du panneau de commande	62
Éléments de commande et raccords	64
Source de courant TotalArc ² 3000	64
Source de courant TotalArc ² 4000 / 5000	65
Avance de fil DS III	66
Télécommande RC 2	67
Télécommande RC 4	67
Modes de service de la torche	68
Fonctionnement à 2 temps	68
Fonctionnement à 4 temps	68
Mode 4 temps aluminium	68
Pointage	69
Mise en service de l'appareil de soudage	70
Utilisation conforme	70
Environnement et mise en place	70
Raccordement au secteur	70
Option Monter le logement de l'avance du fil	70
Raccorder le faisceau de câbles de connexion à la source de courant	70
Raccorder le faisceau de câbles de connexion à l'avance du fil	71
Installation et raccordement de la bouteille de gaz	71
Montage de la torche	71
Mise en service du refroidisseur	71
Réglage du débit de gaz de protection	72
Installation de la bobine de fil	72
Introduction du fil-électrode	72
Changement des galets d'entraînement	72
Soudage MIG/MAG	73
Manuel	74
Fonction ignition TimeOut	74
Mode de Fonctionnement Spécial à 2 temps pour interface robotique	74
Soudage manuel à l'électrode enrobée	75
Soudage TIG	75
Mode travail	76
Générer un travail	76
Copier / écraser un travail	76
Effacer un travail	77
Appeler un travail	77
Le menu Setup	78
Entrer dans le menu Setup	78
Modification des paramètres	78
Sortir du menu Setup	78
Paramètres pour les procédés de soudage „MIG/MAG standard / MIG/MAG à arc pulsé“	78
Paramètre procédé „Soudure TIG“	78
Paramètre procédé „Soudage manuel à l'électrode enrobée“	78
Paramètres pour le mode de fonctionnement spécial à 2 temps pour interface robotique	79
Paramètres pour le mode de fonctionnement „Mode 4 temps aluminium“	79
Paramètres pour le mode de fonctionnement „Pointage“	79
2nd - Deuxième niveau du menu Setup	79
Unité PushPull	80
Codes d'erreur affichés sur les écrans	80
Pannes: Diagnostics et remèdes	81
Codes d'erreur affichés	81
Source de courant TotalArc ² 3000 / 4000 / 5000	82
Entretien et maintenance	83
Caractéristiques techniques	84
Source de courant TotalArc ² 3000 / 4000 / 5000	84
Refroidisseur (monté dans la source de courant)	84
Avance de fil DS III	84
Schema de connexions	
Liste de pièces de rechange	



Attention ! Seules des personnes qualifiées sont autorisées à effectuer la mise en service de l'appareil et ceci uniquement dans le cadre de la réglementation technique. Lisez attentivement le chapitre „Consignes de sécurité“ avant de procéder à la mise en service.

Consignes de sécurité

Généralités

La soudeuse répond aux derniers développements techniques et satisfait à la réglementation généralement reconnue en matière de sécurité. En cas de fausse manœuvre ou de mauvaise utilisation, elle présente toutefois certains risques

- pour la santé et la vie de l'utilisateur ou d'un tiers,
- pour l'appareil et pour d'autres biens matériels de l'exploitant,
- liés à la qualité du travail effectué avec la soudeuse.

Toutes les personnes intervenant dans la mise en service, la manipulation et l'entretien de la soudeuse doivent

- avoir la qualification requise,
- avoir des connaissances suffisantes en soudure et
- observer scrupuleusement les instructions de service.

Tout dérangement susceptible d'affecter la sécurité doit être réparé sans délai.

Votre sécurité est en jeu !

Utilisation conforme

La soudeuse a été conçue exclusivement pour une utilisation de le cadre des travaux prévus (voir chapitre „Mise en service de l'appareil de soudage“).

L'utilisation conforme implique également l'observation

- de toutes les consignes figurant dans les instructions de service
- des travaux d'inspection et d'entretien prescrits.

Obligations de l'exploitant

L'exploitant s'engage à n'autoriser l'utilisation de la soudeuse qu'à des personnes

- connaissant les prescriptions fondamentales concernant la sécurité du travail et la prévention d'accidents et familiarisées avec la manipulation de la soudeuse
- ayant lu et compris les avertissements figurant dans ces instructions de service, et l'ayant confirmé en apposant leur signature.

L'exploitant est tenu de contrôler régulièrement si le personnel travaille en respectant les prescriptions en matière de sécurité.

Obligations du personnel

Toutes les personnes chargées de travailler avec l'appareil s'engagent à

- respecter les prescriptions fondamentales en matière de sécurité du travail et de prévention des accidents,
- à lire le chapitre concernant la sécurité ainsi que les avertissements figurant dans les présentes instructions de service et à attester par leur signature qu'elles les ont compris, ceci avant d'entamer le travail.

Équipement de protection individuel

Prenez les dispositions suivantes pour préserver votre sécurité :

- portez des chaussures solides, isolantes. Ces chaussures doivent rester isolantes même dans un environnement humide
- protégez les mains par des gants isolants

- protégez les yeux des rayons ultraviolets en utilisant un écran de soudeur doté de verres filtrants réglementaires
- portez uniquement des vêtements appropriés (difficilement inflammables)
- en cas d'émission importante de bruit, portez un casque antibruit

Toutes les personnes se trouvant dans le voisinage de l'arc électrique doivent

- être informées des dangers
- équipées des moyens de protection adéquats;
- si nécessaire, prévoir des cloisons ou tentures de protection.

Risque provenant du dégagement de vapeurs et gaz de nocifs

- Prévoir un système d'aspiration adéquat pour évacuer les fumées et gaz nocifs de la zone de travail.
- Veiller à une ventilation suffisante.
- Eviter que les vapeurs dégagées par des solvants pénètrent dans la zone de rayonnement de l'arc électrique.

Risques provenant de la projection d'étincelles

- Eloigner tout objet inflammable de la zone de travail.
- Il est interdit de souder sur des réservoirs contenant ou ayant contenu des gaz, des carburants, des huiles minérales et substances analogues. Même des résidus de ces substances présentent un risque d'explosion.
- Dans les locaux exposés au risque d'incendie ou d'explosion, une réglementation particulière est applicable. Respecter la réglementation nationale et internationale qui s'y rapporte.

Risques provenant du courant secteur et du courant de soudage

- Une décharge électrique peut avoir des conséquences graves. En principe, toute décharge peut être mortelle.
- Les champs magnétiques générés par de fortes intensités de courant peuvent affecter le fonctionnement d'appareils électroniques vitaux (par exemple, stimulateurs cardiaques). Les personnes porteuses d'appareils de ce genre devraient consulter leur médecin avant de se tenir à proximité immédiate d'une zone de soudage.
- Tous les câbles de soudage doivent être bien fixés, intacts et isolés. Remplacer immédiatement tout raccord lâche ou câble brûlé.
- Faire vérifier régulièrement par un électricien professionnel le conducteur de terre de la ligne d'alimentation secteur et la ligne d'alimentation de l'appareil.
- Avant d'ouvrir l'appareil à souder, s'assurer qu'il ne puisse pas être accidentellement rebranché. Décharger les composants susceptibles d'être électriquement chargés.
- Au cas où des interventions sur des éléments sous tension seraient nécessaires, il est indispensable de faire appel à une seconde personne qui puisse, le cas échéant, couper l'alimentation électrique.

Zones particulièrement dangereuses

- Ne jamais approcher les doigts des roues dentées du système d' entraînement du fil lorsqu'il est en fonctionnement.
- Dans les locaux exposés au risque d'incendie ou

d'explosion, une réglementation particulière est applicable. Respecter la réglementation nationale et internationale qui s'y rapporte.

- Les soudeuses destinées aux travaux dans des locaux à risques électriques accrus (p. ex. chaudières) doivent être pourvus du label S (Safety).
- Les soudures exigeant des mesures de sécurité particulières doivent obligatoirement être réalisées par des soudeurs ayant reçu la formation adéquate.
- Lors du transport par grue de la source de courant, toujours accrocher les chaînes ou les câbles dans les anneaux de levage en gardant un angle le plus perpendiculaire possible. Retirer la bouteille de gaz et l'unité d'entraînement du fil.
- Lors du transport par grue de l'unité d'entraînement du fil, toujours utiliser une suspension isolante.

Mesures de sécurité relatives à l'information

- Les instructions de service doivent être conservées en permanence sur le lieu d'utilisation de la soudeuse.
- En complément aux instructions de service, la réglementation généralement valable et la réglementation locale concernant la prévention d'accidents et la protection de l'environnement doivent à tout moment être disponibles et respectés.
- Toutes les consignes de sécurité et les avertissements de danger apposés sur la soudeuse doivent rester lisibles.

Mesures de sécurité sur le lieu d'installation de la soudeuse

- Le poste à souder doit être installé sur un sol ferme et plat offrant suffisamment de stabilité. Le renversement de la soudeuse présente un grave danger !
- Dans les locaux exposés au risque d'incendie ou d'explosion, une réglementation particulière est applicable. Respecter la réglementation nationale et internationale qui s'y rapporte.
- Assurer par des directives et des contrôles internes que l'environnement du lieu de travail soit toujours propre et ordonné.

Mesures de sécurité en fonctionnement normal

- N'utiliser la soudeuse que si tous les dispositifs de sécurité fonctionnent.
- Avant la mise en circuit de l'appareil, s'assurer que personne ne peut être mis en danger.
- Au moins une fois par semaine, vérifier si la soudeuse ne présente aucune détérioration détectable de l'extérieur et contrôler le fonctionnement des dispositifs de sécurité.

Contrôle de sécurité

Après toute modification, réparation, ou entretien de la soudeuse et au moins une fois tous les six mois, l'exploitant est tenu de faire effectuer un contrôle de fonctionnement par un électricien professionnel.

Pour la vérification, tenir compte des prescriptions suivantes:

- VBG 4, §5 - Installations électriques et matériel électrique
- VBG 15, §33 / §49 - Soudure, découpage et opérations analogues
- VDE 0701-1 - Réparation, modification et vérification d'appareils électriques

Modifications apportées à la soudeuse

- Aucune modification, transformation ou montage ne peuvent être effectués sur la soudeuse sans l'autorisation du constructeur.
- Remplacer immédiatement tout composant présentant un défaut quelconque.

Pièces de rechange et pièces d'usure

- N'utiliser que des pièces de rechange ou des pièces d'usure d'origine. Les pièces d'autres fabricants n'offrent pas les garanties de sécurité et de fonctionnement suffisantes.
- Pour toute commande, prière d'indiquer la dénomination et le numéro de référence exacts, comme indiqués sur la liste des pièces de rechange, ainsi que le numéro de série de l'appareil.

Étalonnage de postes à souder

Les normes internationales préconisent l'étalonnage à intervalle régulier des postes à souder. Castolin recommande d'effectuer cet étalonnage tous les 12 mois. Si vous désirez de plus amples informations à ce sujet, n'hésitez pas à contacter votre concessionnaire Castolin!

Label CE

La soudeuse satisfait aux exigences fondamentales de la directive en matière de basse tension et de compatibilité électromagnétique et a obtenu le label CE.

Garantie

La garantie une durée de 12 mois. Elle n'est valable que lors d'un usage approprié de l'appareil utilisé par une seule équipe journalière.

Elle recouvre les coûts des pièces ou sous-ensembles défectueux à remplacer, ainsi que le temps de montage nécessaire. Toute prétention de garantie est exclue en cas d'usage manifestement abusif ou de non-conformité d'utilisation de l'équipement.

Tout recours à la garantie doit être accompagné du **numéro de série** de l'appareil.

Tout retour nécessite notre accord préalable; les frais de transport et annexes sont à la charge de l'acheteur.
(Se référer aux conditions générales de vente.)

Droits d'auteur

La société Castolin est propriétaire des droits d'auteurs sur ces instructions de service.

Le texte et les figures correspondent à l'état de la technique au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification. Le contenu des présentes instructions de service ne fondent aucun recours de la part de l'acheteur. Nous sommes reconnaissants pour toute proposition d'amélioration ou indication d'erreurs figurant dans les instructions de service.

Généralités

Principe de fonctionnement de la TOTAL ARC² 3000 / 4000 / 5000

Les nouvelles installations de soudage sont des sources de courant à inverseur, entièrement commandées par microprocesseur. Les valeurs sont mesurées en permanence et tout écart est immédiatement corrigé. Les algorithmes de réglage mis au point assurent le maintien de l'état théorique souhaité.

Cette technique donne des soudures d'une incomparable précision, une excellente reproductibilité et de remarquables caractéristiques de soudage.

Conception des appareils

Les deux grands atouts des appareils sont leur flexibilité et leur adaptation aux différents problèmes et situations de soudure qu'ils doivent d'une part à la conception modulaire, d'autre part aux possibilités d'extension du système.



Fig.1 Installation de soudage TotalArc² 3000, TotalArc² 4000, TotalArc² 5000

Champs d'utilisation

La TotalArc² 3000 / 4000 / 5000 connaît de nombreux champs d'application dans le domaine de l'industrie et de l'artisanat. Ce sont des sources de courant optimales pour les soudures manuelles, soudures automatiques. Pour ce qui est des matériaux, ils conviennent tout autant pour l'acier classique que pour les tôles zinguées, le chrome-nickel ou l'aluminium. En raison de programmes spéciaux pour les fils fourres E + C EnDotec, la TotalArc² 3000 / 4000 / 5000 est particulièrement appropriée pour être utilisé pour la maintenance préventive.

La TotalArc² 3000 est une installation de soudage MIG/MAG avec entraînement à 4 galets et refroidisseur intégré. Avec 270 ampères pour seulement 71 kg, c'est l'appareil idéal pour les déplacements sur le chantier ou en atelier.

Les TotalArc² 4000 / 5000 de 400 A, à savoir 500 A répondent aux plus grandes exigences de l'industrie. Elles sont idéales aussi bien pour les utilisations dans la construction d'appareils et d'installations chimiques, que pour l'industrie automobile et la sous-traitance, pour la construction de véhicules ferroviaires et la construction navale et pour la construction mécanique en générale.

Tous les appareils permettent plusieurs processus (courbe caractéristique constante / descendante) et c'est pourquoi ils rendent de tout aussi bons services dans l'amorçage TIG par contact ou le soudage manuel à l'électrode enrobée que dans l'application MIG/MAG.

Description du panneau de commande

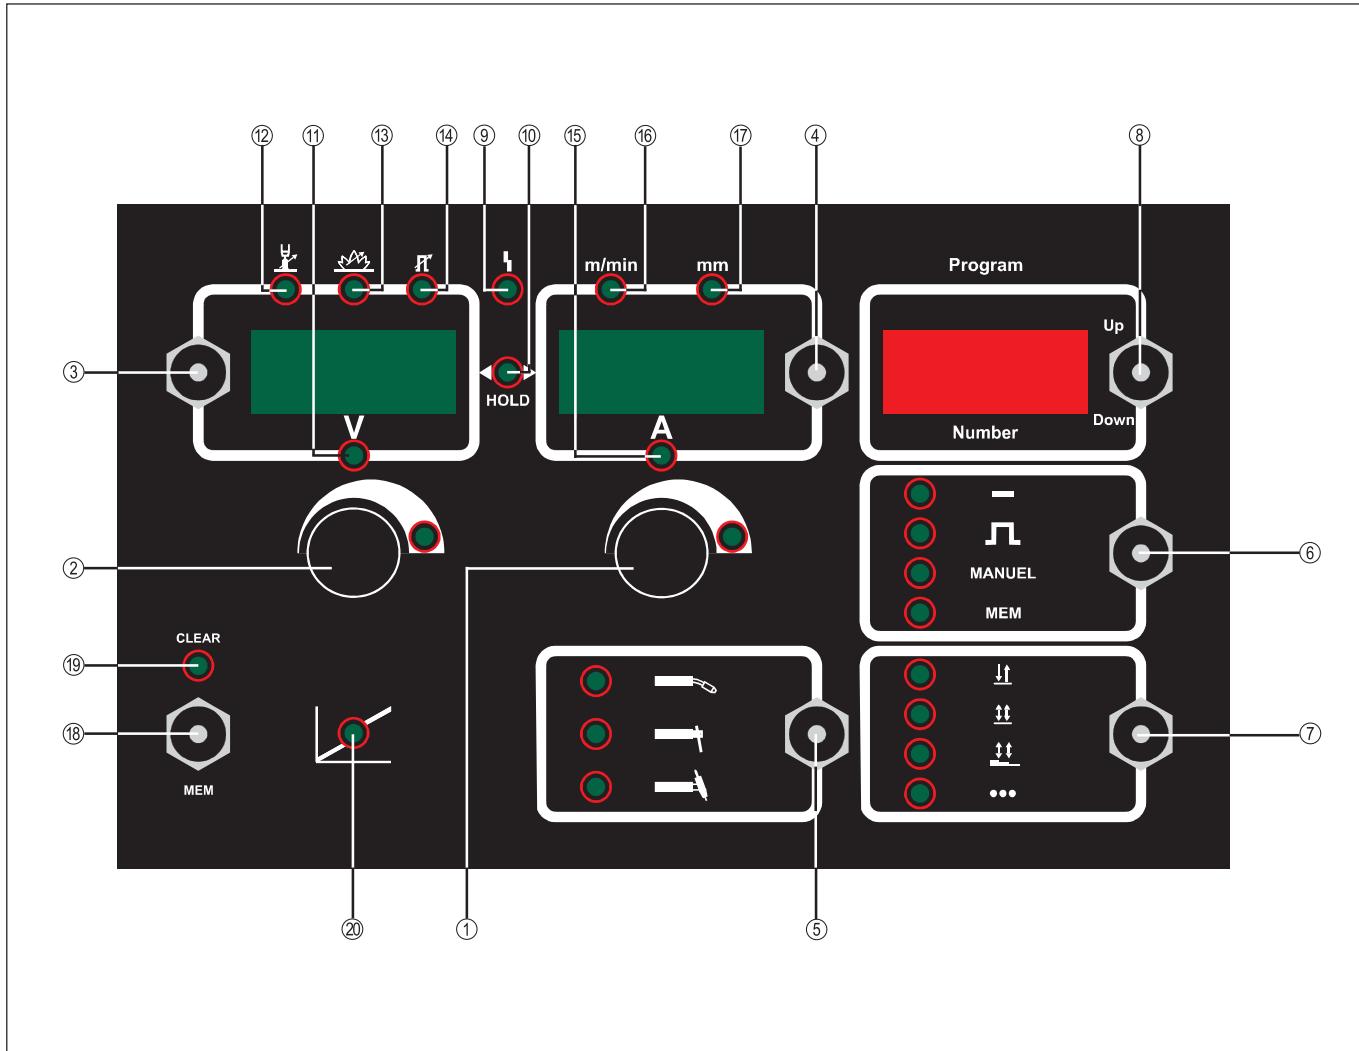


Fig.2 Panneau de commande

Les commandes de fonction sont disposées de façon logique sur le panneau de commande. Les différents paramètres nécessaires pour le soudage peuvent facilement être sélectionnés.

La fonction Synergic permet l'ajustement de tous les paramètres, lorsqu'un des paramètres est modifié.

- ① **Bouton de réglage** ... sert à modifier les paramètres :

 - puissance de soudage (au mode de programme)
 - intensité du courant (au mode manuel)
 - vitesse de soudage
 - épaisseur de tôle

Lorsque le témoin du bouton de réglage est allumé, le paramètre sélectionné peut être modifié.

- ② **Bouton de réglage** ... sert à modifier les paramètres :

 - correction de la longueur de l'arc
 - correction de la dynamique
 - correction de la pulse

- tension de soudage (au mode manuel)

- ③ **Touche de sélection des paramètres** ... sert à la sélection des paramètres :
- tension de soudage
correction de la longueur de l'arc

- correction de la dynamique
 - correction de la pulse

Lorsque le témoin du bouton de réglage est allumé, la valeur de paramètre sélectionnée peut être modifiée.

- **Touche de sélection des paramètres** ... sert à la sélection des paramètres :

- courant de soudage
 - vitesse de soudage
 - épaisseur de tôle

Lorsque le témoin du bouton de réglage est allumé, la valeur de paramètre sélectionnée peut être modifiée.

- Touche(s) procédé ... sert à la sélection du procédé de soudage

- soudage MIG/MAG
 - soudage manuel à l'électrode enrobée
 - soudage TIG avec amorçage par contact

- Touche(s) mode de fonctionnement MIG/MAG** ... sert à la sélection du mode de fonctionnement MIG/MAG

- mode de programme MIG/MAG standard
 - mode de programme MIG/MAG à arc pulsé
 - MIG/MAG mode manuel
 - MIG/MAG mode travail (MEM)

- ⑦ **Touche(s) mode de fonctionnement de torche** ... sert à la sélection de la commande de torche au procédé de soudage MIG/MAG
- mode 2 temps
 - mode 4 temps
 - mode 4 temps aluminium
 - pointage
- ⑧ **Touche Programme** ... sert à la sélection du programme MIG/MAG désiré en fonction du métal d'apport et du gaz protecteur
- ⑨ **Témoin de surchauffe** ... s'allume lorsque la source de courant est trop chaude (p. ex. dépassement de la durée de mise en circuit recommandée).
- ⑩ **Affichage HOLD** ... à la fin de chaque opération de soudage, les valeurs réelles actuelles du courant et de la tension de soudage sont mises en mémoire - l'affichage Hold est allumé.
- ⑪ **Paramètre tension de soudage** ... sert à sélectionner et l'affichage de la tension de soudage. Avant le début du soudage, une valeur indicative, obtenue à partir des paramètres programmés, est automatiquement affichée. Durant le soudage, c'est la valeur réelle momentanée qui est affichée.
- ⑫ **Paramètre correction de la longueur de l'arc électrique** ... sert à corriger la longueur de l'arc électrique
- arc électrique plus court
 - 0 longueur neutre
 - + arc électrique plus long
- ⑬ **Paramètre correction dynamique ou dynamique** ... sélection de l'une ou l'autre fonction selon le procédé de soudage utilisé
- Soudage MIG/MAG standard ... sert à influencer la dynamique de court-circuit au moment du transfert de goutte
- arc électrique plus dur et plus stable
 - 0 arc électrique neutre
 - + arc électrique plus souple avec peu de projections
- Soudage MIG/MAG mode manuel ... sert à influencer l'intensité du courant de court-circuit au moment du transfert de goutte
- 0 arc électrique souple avec peu de projections
 - 10 arc électrique plus dur et plus stable
- Soudage manuel à l'électrode enrobée ... sert à influencer l'intensité du courant de court-circuit au moment du transfert de goutte
- 0 arc électrique souple avec peu de projections
 - 100 ... arc électrique plus dur et plus stable
- ⑭ **Paramètre correction de l'égouttement** ... possibilité de correction progressive de l'énergie d'égouttement au soudage MIG/MAG à arc pulsé
- faible force d'égouttement
 - 0 force d'égouttement neutre
 - + force d'égouttement accrue
- ⑮ **Paramètre courant de soudage** ... sert à sélectionner et l'affichage du courant de soudage. Avant le début du soudage, une valeur indicative, obtenue à partir des paramètres programmés, est automatiquement affichée. Durant le soudage, c'est la valeur réelle momentanée qui est affichée.
- ⑯ **Paramètre vitesse d'avancement du fil** ... sert à sélectionner la vitesse d'avancement du fil en mm/min. Les paramètres dépendant de cette valeur sont automatiquement modifiés en conséquence.
- ⑰ **Paramètre épaisseur de tôle** ... sert à sélectionner l'épaisseur de tôle en mm. Tous les autres paramètres s'ajustent automatiquement sur cette valeur.
- ⑱ **Touche MEM** ... pour accéder au menu Setup ou au mode de travail et enregistrer ou effacer les paramètres définis.
- Remarque !** Lorsqu'on appuie simultanément sur les touches MEM et Programme, la version de logiciel apparaît à l'affichage. Pour sortir de cette fonction, appuyer sur la touche MEM.
- ⑲ **Affichage CLEAR** ... s'allume lorsqu'un travail memorisé est sélectionné. Appuyer la touche MEM vers le haut pour effacer le travail.
- ⑳ **Affichage pour la zone d'arc électrique de transition**
- Arc électrique de transition = zone entre arc court et arc avec fusion en pluie
 - Affichage fonctionne seulement en service MIG/MAG standard-programme
 - Affichage allumé quand le point de travail réglé se trouve dans la zone de la ligne caractéristique de l'arc électrique de transition. Etant donné que l'arc électrique de transition semble relativement instable pendant le procédé de soudage et le transfert de matière dans cette zone est pleine de projections dues aux court-circuits occasionnels, on évite le plus souvent de souder dans cette zone.
- Le changement à d'autres diamètres de fil ou mélanges de gaz protecteur ou le soudage dans l'arc pulsé presque libre de projections sont quelques unes des possibilités prouvées dans la pratique afin d'éviter la zone de transfert et de réaliser des caractéristiques de soudage optimales.

Éléments de commande et raccords

Source de courant TotalArc² 3000

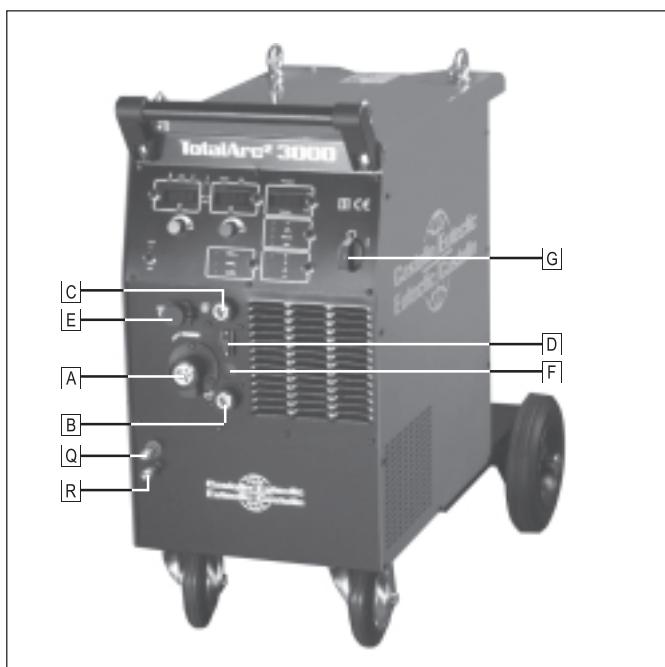


Fig.3 Vue de face de la source de courant TotalArc² 3000

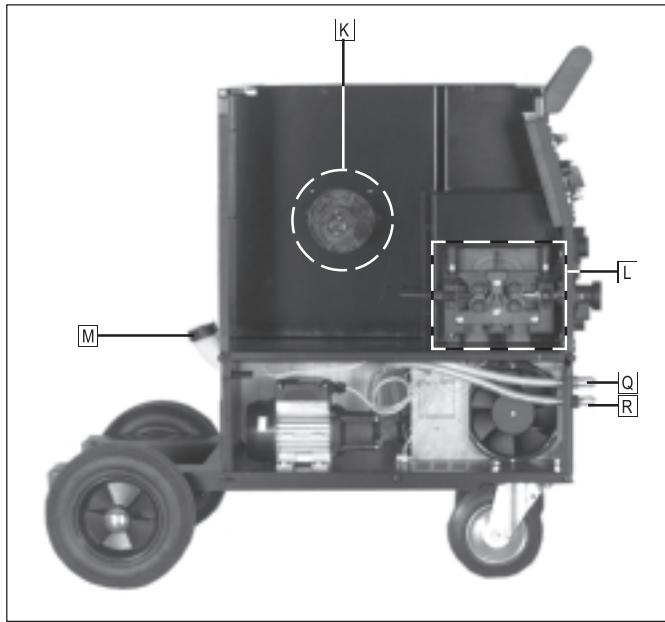


Fig.4 Vue de côté de la source de courant TotalArc² 3000

[A] **Raccord central de la torche** ... sert au raccordement de la torche sur l'appareil

[B] ⊖ - **Prise de courant à joint à baïonnette** ... sert au
- branchement du câble de masse pour le soudage MIG/
MAG
- raccordement électrique de la torche TIG
- branchement du câble porte-électrode ou du câble de
masse pour le soudage manuel à l'électrode enrobée
(suivant le type d'électrode utilisé)

[C] ⊕ - **Prise de courant à joint à baïonnette** ... sert au
- branchement du câble de masse pour le soudage TIG
- branchement du câble porte-électrode ou du câble de
masse pour le soudage manuel à l'électrode enrobée
(suivant le type d'électrode utilisé)

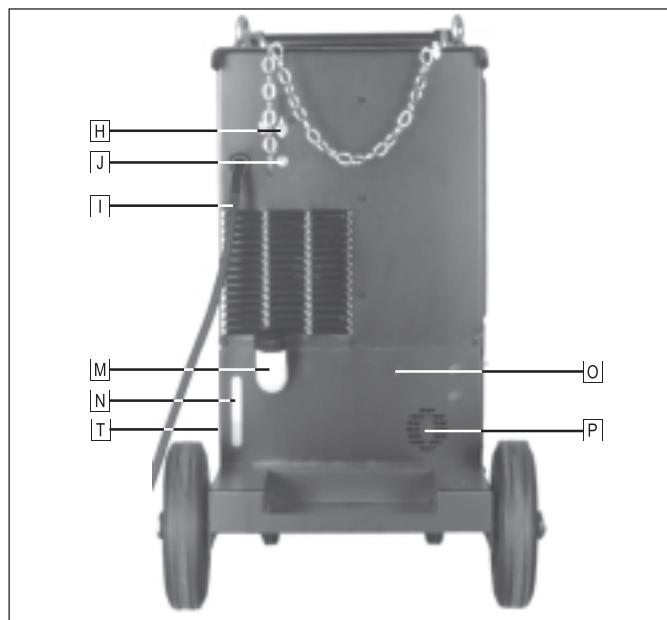


Fig.5 Vue de derrière de la source de courant TotalArc² 3000

[D] **Prise de connexion de la commande de la torche** ... pour le branchement de la fiche de la commande de la torche

[E] **Connecteur commande à distance** ... connecteur standard pour extensions du système

[F] **Fausse prise**

[G] **Interrupteur principal** ... pour la mise sous tension/hors tension de la source de courant

[H] **Raccord pour gaz de protection**

[I] **Câble de réseau avec système anti-traction**

[J] **Touche de réglage du débit de gaz / d'introduction du fil**

- Réglage du débit de gaz ... sert à régler sur le détendeur le débit de gaz voulu. Lorsqu'on appuie sur la gâchette de débit de gaz vers le haut et maintient la pression, le gaz s'échappe.
- Introduction du fil ... sert à faire pénétrer le fil de soudage sans gaz ni courant dans le faisceau de la torche

[K] **Moyeu de bobine de fil avec frein** ... sert à l'installation de bobines de fil de soudage standard jusqu'à un poids maximum de 16 kg

[L] **Entraînement à 4 galets**

[M] **Bouchon fileté / tubulure de remplissage pour le liquide de refroidissement**

[N] **Verre-regard pour le liquide de refroidissement**

[O] **Fusible de la pompe à réfrigérant**

[P] **Traversée de l'arbre moteur de la pompe à eau**

[Q] **Raccord embrochable amenée d'eau (noir)**

[R] **Raccord embrochable retour d'eau (rouge)**

[T] **Tuyau de vidange du réservoir** (à l'intérieur du carter) ... pour vider le réservoir de liquide de refroidissement

Source de courant TotalArc² 4000 / 5000

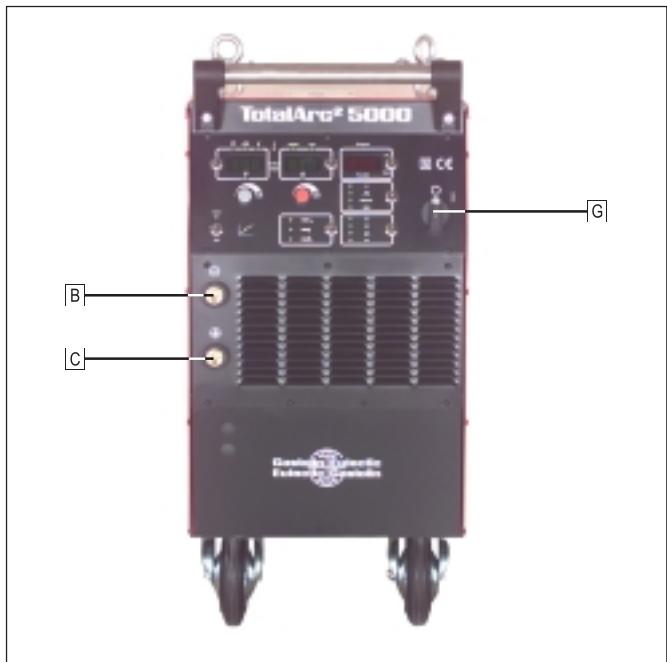


Fig.5a Vue de face de la source de courant TotalArc² 4000 / 5000

B ⊖ - **Prise de courant à joint à baïonnette** ... sert au
 - branchement du câble de masse pour le soudage MIG/MAG
 - raccordement électrique de la torche TIG
 - branchement du câble porte-électrode ou du câble de masse pour le soudage manuel à l'électrode enrobée (suivant le type d'électrode utilisé)

C ⊕ - **Prise de courant à joint à baïonnette** ... sert au
 - branchement du câble de masse pour le soudage TIG
 - branchement du câble porte-électrode ou du câble de masse pour le soudage manuel à l'électrode enrobée (suivant le type d'électrode utilisé)

D ⊕ - **Prise de courant à joint à baïonnette** ... sert au
 - branchement le faisceau de câbles de connexion pour le soudage MIG/MAG

E **Connecteur commande à distance** ... connecteur standard pour le faisceau de câbles de connexion

F **Fausse prise**

G **Interrupteur principal** ... pour la mise sous tension/hors tension de la source de courant

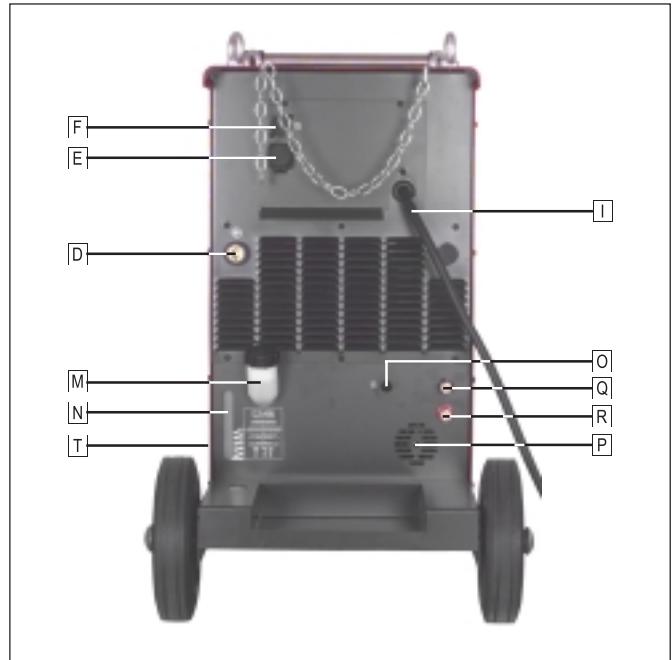


Fig.5b Vue de derrière de la source de courant TotalArc² 4000 / 5000

I **Câble de réseau avec système anti-traction**

M **Bouchon fileté / tubulure de remplissage pour le liquide de refroidissement**

N **Verre-regard pour le liquide de refroidissement**

O **Fusible de la pompe à réfrigérant**

P **Traversée de l'arbre moteur de la pompe à eau**

Q **Raccord embrochable amenée d'eau (noir)**

R **Raccord embrochable retour d'eau (rouge)**

T **Tuyau de vidange du réservoir** (à l'intérieur du carter) ... pour vider le réservoir de liquide de refroidissement

Avance de fil DS III



Fig.5c Vue de face de l'avance de fil DS III

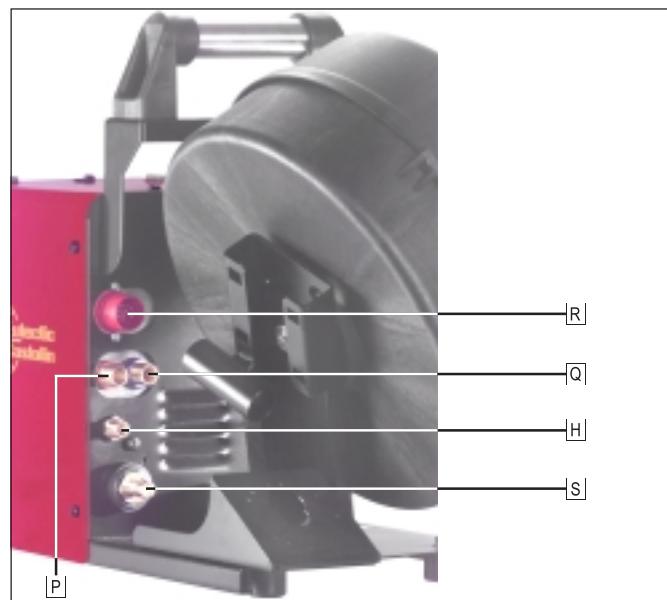


Fig.5e Vue de derrière de l'avance de fil DS III

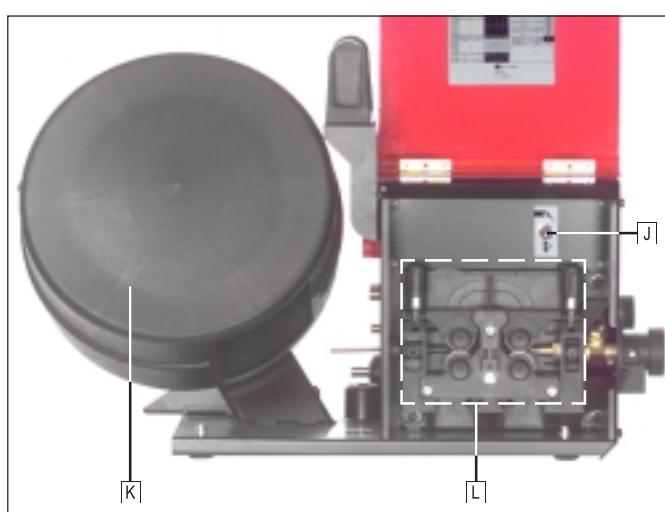


Fig.5d Vue de côté de l'avance de fil DS III

[A] **Raccord central de la torche** ... sert au raccordement de la torche sur l'appareil

[D] **Prise de connexion de la commande de la torche** ... pour le branchement de la fiche de la commande de la torche

[E] **Connecteur commande à distance** ... connecteur standard pour extensions du système

[H] **Raccord pour gaz de protection**

[J] **Touche de réglage du débit de gaz / d'introduction du fil**

- Réglage du débit de gaz ... sert à régler sur le détendeur le débit de gaz voulu. Lorsqu'on appuie sur la gâchette de débit de gaz vers le haut et maintient la pression, le gaz s'échappe.
- Introduction du fil ... sert à faire pénétrer le fil de soudage sans gaz ni courant dans le faisceau de la torche

[K] **Moyeu de bobine de fil avec le capot de bobine et frein** ... sert à l'installation de bobines de fil de soudage standard jusqu'à un poids maximum de 16 kg

[L] **Entraînément à 4 galets**

[N] **Raccord embrochable retour d'eau (rouge)**

[O] **Raccord embrochable amenée d'eau (noir)**

[P] **Raccord embrochable retour d'eau (rouge)** ... pour faisceau de câbles de connexion

[Q] **Raccord embrochable amenée d'eau (bleu)** ... pour faisceau de câbles de connexion

[R] **Prise transfert des données télécommande** ... prise standardisée pour faisceau de câbles de connexion

[S] **⊕ - Prise de courant à joint à baïonnette** ... pour faisceau de câbles de connexion

Télécommande RC 2

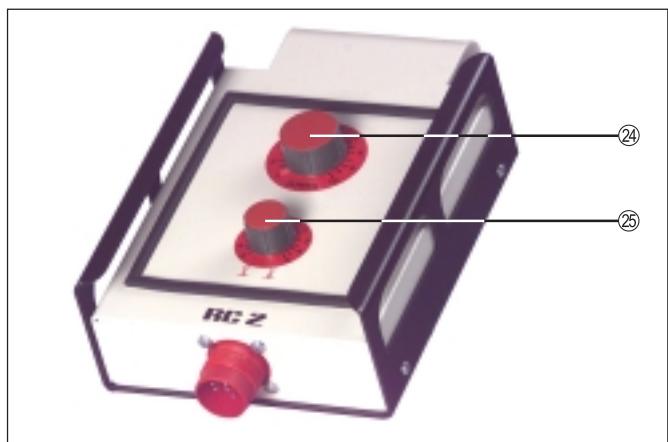


Fig.6 Télécommande RC 2

- ㉔ **Régulateur pour la puissance de soudage** ... sert à régler la puissance de soudage
㉕ **Régulateur pour la longueur de l'arc électrique ou la dynamique** ... sélection de l'une ou l'autre fonction selon le procédé de soudage utilisé

Soudage MIG/MAG ... sert à corriger la longueur de l'arc électrique
- arc électrique plus court
0 longueur neutre
+ arc électrique plus long

Soudage manuel à l'électrode enrobée ... sert à influencer l'intensité du courant de court-circuit au moment du transfert de goutte
0 arc électrique souple avec peu de projections
10..... arc électrique plus dur et plus stable

Remarque ! Les paramètres réglables à partir de la télécommande ne peuvent pas être modifiés sur la source de courant. Ces paramètres peuvent uniquement être modifiés sur la télécommande.

Télécommande RC 4

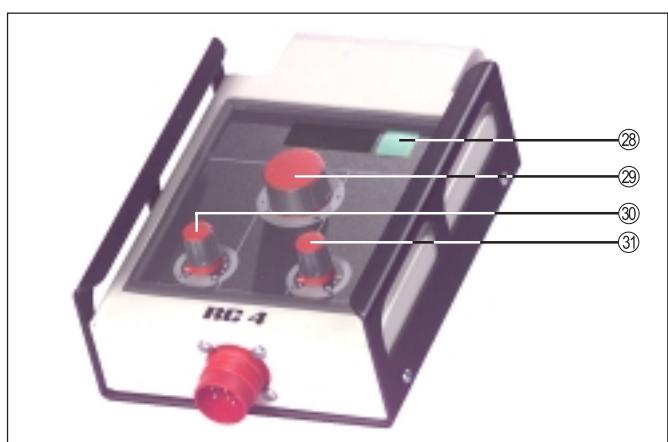


Fig.7 Télécommande RC 4

- ㉙ **Touche de commutation de paramètres** ... sert à la sélection et à l'affichage sur l'indicateur numérique des paramètres : tension de soudage, courant de soudage, vitesse d'avancement du fil et épaisseur de tôle

Remarque ! Lors de la modification d'un paramètre, sa valeur est brièvement affichée sur l'indicateur numérique de la télécommande à titre de contrôle.

- ㉚ **Régulateur pour la puissance de soudage ou le courant de soudage** ... sélection de l'une ou l'autre fonction selon le procédé de soudage utilisé

Soudage MIG/MAG ... puissance de soudage
Soudage manuel à l'électrode enrobée ... courant de soudage
Soudage TIG ... puissance de soudage

- ㉛ **Régulateur pour la correction de la longueur de l'arc électrique ou l'aide à l'amorçage** ... sélection de l'une ou l'autre fonction selon le procédé de soudage utilisé

Soudage MIG/MAG ... sert à corriger la longueur de l'arc électrique
- arc électrique plus court
0 longueur neutre
+ arc électrique plus long

Soudage manuel à l'électrode enrobée ... influence le courant de soudage durant la phase d'amorçage
0 pas d'incidence
10..... augmentation de 100 % du courant de soudage durant la phase d'amorçage

- ㉜ **Régulateur pour la correction de l'égouttement, la correction de la dynamique ou la dynamique** ... sélection de l'une ou l'autre fonction selon le procédé de soudage utilisé

Soudage MIG/MAG standard ... sert à influencer la dynamique de court-circuit au moment du transfert de goutte
- arc électrique plus dur et plus stable
0 arc électrique neutre
+ arc électrique souple avec peu de projections

Soudage MIG/MAG à arc pulsé ... possibilité de correction progressive de l'énergie d'égouttement
- faible force d'égouttement
0 force d'égouttement neutre
+ force d'égouttement accrue

Soudage manuel à l'électrode enrobée ... sert à influencer l'intensité du courant de court-circuit au moment du transfert de goutte
0 arc électrique souple avec peu de projections
10..... arc électrique plus dur et plus stable

Remarque ! Les paramètres réglables sur la télécommande ne peuvent pas être modifiés sur la source de courant. Ces paramètres peuvent uniquement être modifiés sur la télécommande.

Modes de service de la torche

Remarque ! Vous trouverez les données concernant le réglage, le domaine de réglage et les unités de mesure des paramètres disponibles au chapitre « Le menu Setup ».

Fonctionnement à 2 temps

Le fonctionnement à 2 temps est approprié pour

- pointage
- cordons de soudage courts
- soudage automatique et robot

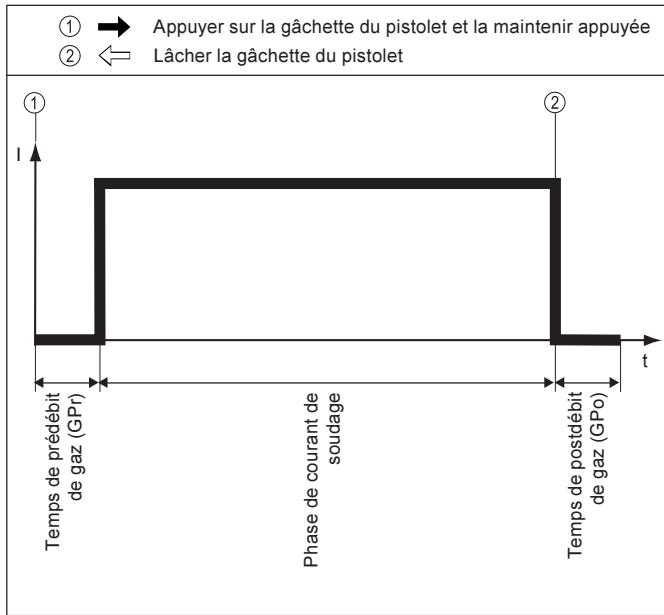


Fig.7a Fonctionnement à 2 temps

Fonctionnement à 4 temps

Le fonctionnement à 4 temps est approprié pour des cordons de soudage plus longs.

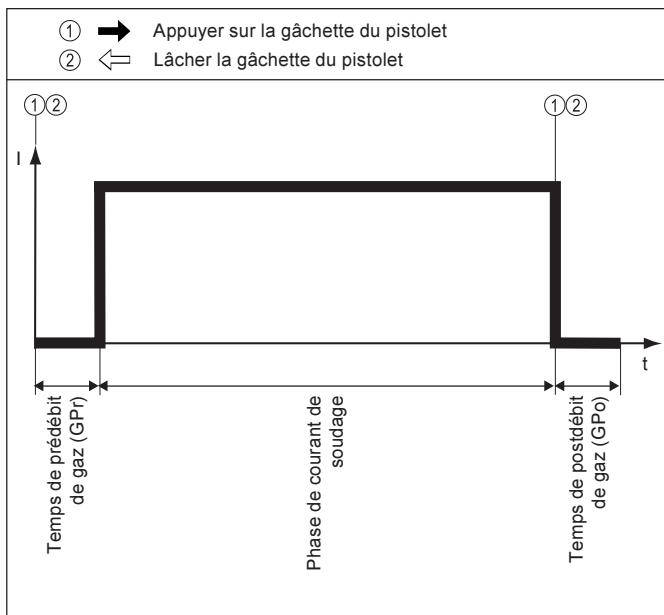


Fig.7b Fonctionnement à 4 temps

Mode 4 temps aluminium

Le mode de service « Mode 4 temps aluminium » est conçu en particulier pour souder les matériaux en aluminium. Prenant en considération la forte conductivité thermique de l'aluminium, le courant de soudage suit une progression spécifique :

- **Courant de démarrage (I-S)** : Pour réchauffer rapidement le matériel de base bien que la dissipation thermique soit élevée au début du soudage
- **Slope (SL)** : Baisse continue du courant de démarrage jusqu'au courant de soudage
- **Courant de soudage** : Pour avoir une température constante dans le matériel de base chauffé par la chaleur directe
- **Slope (SL)** : Baisse continue du courant de soudage jusqu'au courant final
- **Courant final (I-E)** : Pour éviter que le matériel de base ne surchauffe localement par accumulation de chaleur à la fin du soudage. Cela empêche que la soudure ne tombe.

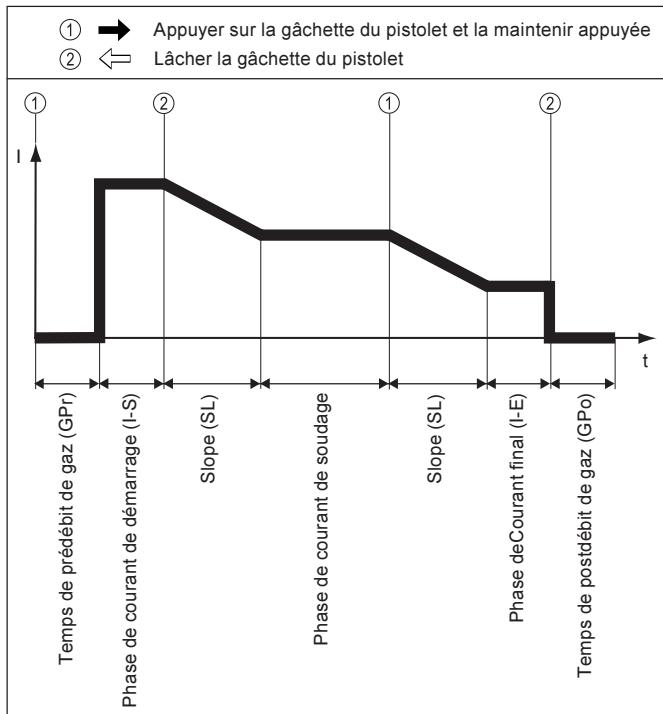


Fig. 7c Mode 4 temps aluminium

Pointage

Le pointage est utilisé pour des assemblages soudés de tôles à recouvrement accessibles d'un côté

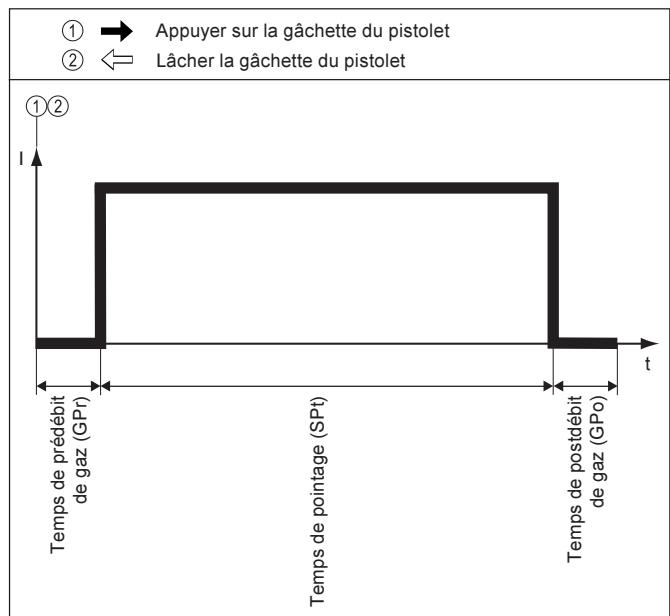


Fig.7d Pointage

Mise en service de l'appareil de soudage

⚠ Attention ! Lire le chapitre „Consignes de sécurité“ avant la première mise en service.

Utilisation conforme

Le poste de soudure est exclusivement destiné aux soudages MIG/MAG, à l'électrode et TIG.

Toute autre utilisation ou toute utilisation à d'autres fins est considérée comme non conforme à l'utilisation prévue. Dans ce cas, le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages pouvant en résulter.

L'utilisation confirme implique également

- l'observation de toutes les consignes figurant dans les présentes instructions de service
- l'observation des travaux d'inspection et d'entretien recommandés

⚠ Attention ! La soudeuse ne peut en aucun cas être utilisée pour dégeler des canalisations.

Environnement et mise en place

L'installation de soudage a été agréée avec le degré de protection IP23, ce qui signifie :

- protection contre l'intrusion de particules solides de plus de 12 mm de diamètre
- protection contre les projections d'eau jusqu'à un angle d'incidence de 60°

Le degré de protection IP23 autorise l'installation et l'utilisation de la soudeuse à l'extérieur. Les composants électriques ne peuvent toutefois pas entrer en contact direct avec l'eau.

⚠ Attention ! L'installation de soudage doit être installée sur un sol plat et ferme offrant suffisamment de stabilité. Le renversement d'une installation de soudage présente un grave danger.

Le canal d'aération est un dispositif de sécurité essentiel. Lors de l'installation de l'appareil, veiller à ce que l'air de refroidissement puisse pénétrer et ressortir librement des fentes d'aération situées à l'avant et à l'arrière de l'appareil. Faire également attention à ce que les poussières électroconductrices (produites par exemple lors de travaux d'abrasion) ne soient pas directement aspirées à l'intérieur de l'appareil.

Raccordement au secteur

L'installation de soudage est conçue pour la tension secteur figurant sur la plaque signalétique. Le câble et la fiche secteur sont déjà installés sur l'appareil (type 400 V). L'ampérage des fusibles secteur est indiqué dans les caractéristiques techniques.

⚠ Attention ! Si l'appareil est prévu pour fonctionner sur une tension spéciale, voir les caractéristiques techniques figurant sur la plaque signalétique. Le câble, la prise secteur ainsi que l'ampérage des fusibles secteurs doivent être choisis en fonction de cette tension spéciale.

Option Monter le logement de l'avance du fil

Remarque ! Le logement de l'avance du fil n'est

- pas prévu pour la source de courant TotalArc² 3000

- Pas obligatoirement nécessaire pour faire fonctionner l'avance du fil DS III avec les sources de courant TotalArc² 4000 / 5000
- Dévisser les quatre oreilles de levage
- Placer le logement de l'avance du fil sur la souce de courant
- Visser le logement de l'avance du fil avec les quatre oreilles de levage



Fig. 7e Monter le logement de l'avance du fil

Raccorder le faisceau de câbles de connexion à la source de courant

Sur les sources de courant TotalArc² 4000 / 5000, vous devez raccorder la source de courant à l'avance du fil avec un faisceau de câbles de connexion. Les utilisateurs de TotalArc² 3000 peuvent sauter ce chapitre et le chapitre suivant et passer directement au chapitre « Monter / raccorder la bouteille de gaz ».

- Mettre l'interrupteur principal **G** en position « O »
- Enficher et fixer la décharge de traction dans l'orifice prévu à cet effet sur le fond de l'appareil

Remarque ! Pour les faisceaux de câbles de connexion de 1,5 m de longueur, il n'est pas prévu de décharge de traction.

- Raccorder le groupe de câbles amenée et retour de l'eau du faisceau de câbles de connexion aux raccords enfichables **Q** et **R** en respectant les couleurs
- Fixer la prise de courant à joint baïonnette du potentiel de soudage du faisceau de câbles de connexion sur le connecteur **⊕/D** et verrouiller en tournant
- Brancher la prise de la télécommande du faisceau de câbles de connexion au connecteur de la télécommande **E** et la fixer avec un écrou-raccord.



Fig. 7f Faisceau de câbles de connexion sur la source de courant

Raccorder le faisceau de câbles de connexion à l'avance du fil

Sur les sources de courant TotalArc² 4000 / 5000, raccorder la source de courant à l'avance du fil avec le faisceau de câbles de connexion. Les utilisateurs de TotalArc² 3000 peuvent sauter ce chapitre et passer directement au chapitre « Monter / raccorder la bouteille de gaz ».

- Mettre l'interrupteur principal **G** en position « O »
- L'option Logement de l'avance du fil est montée : Faire s'encliquer l'avance du fil sur le tenon du logement de l'avance du fil

Attention ! Si vous n'utilisez pas l'option Logement de l'avance du fil : Lorsque vous placez l'avance du fil, vérifiez que cette dernière ne peut pas se renverser.

- L'option Logement de l'avance du fil n'est pas montée : Placer l'avance du fil sur la source de courant
- Enfoncer et fixer la décharge de traction dans l'orifice prévu à cet effet sur l'avance du fil

Remarque ! Si la décharge de traction est fortement sollicitée, la fixer sur l'avance du fil avec des vis. Pour les faisceaux de câbles de connexion de 1,5 m de longueur, il n'est pas prévu de décharge de traction.

- Raccorder le tuyau à gaz du faisceau de câbles de connexion au connecteur du gaz de protection **H** et le fixer avec un écrou-raccord.
- Raccorder le tuyau de l'amenée et du retour de l'eau du faisceau de câbles de connexion aux raccords **P** et **Q** en respectant les couleurs et serrer avec un écrou-raccord
- Raccorder le connecteur de la télécommande du faisceau de câbles de connexion à la prise du transfert de données de la télécommande **R** et la fixer avec un écrou-raccord
- Raccorder le connecteur du potentiel de soudage du faisceau de câbles de connexion à la prise **S** et verrouiller en tournant

Remarque ! Pour éviter les traces d'usure, réalisez une « boucle vers l'intérieur » lorsque vous montez les câbles / groupes de câbles du faisceau de câbles de connexion.



Fig. 7g faisceau de câbles de connexion sur l'avance du fil

Installation et raccordement de la bouteille de gaz

- Placer la bouteille de gaz sur la plate-forme du chariot
- Fixer la bouteille de gaz avec la chaîne de sécurité

Remarque ! La fixation n'est optimale que si la sangle est placée sur la partie supérieure de la bouteille (et non sur le col)

- Oter le capuchon de protection de la bouteille

Attention ! Avant d'ouvrir la valve de la bouteille de gaz, assurez-vous que l'ouverture de sorti n'est dirigée sur personne.

- Dévisser brièvement la valve en tournant vers la gauche de manière que le jet de gaz entraîne les impuretés
- Vérifier le joint du détendeur
- Visser le détendeur sur la bouteille de gaz et le serrer
- Raccorder le raccord du gaz de protection du faisceau de câbles de connexion (TotalArc² 4000 / 5000), ou le raccord du gaz de protection **H** de la source de courant TotalArc² 3000 au réducteur de pression avec un tuyau à gaz

Montage de la torche

Remarque ! Seules des torches avec refroidissement à eau munies d'un raccord d'eau externe peuvent être utilisées.

- Mettre l'interrupteur principal **G** en position „O“
- Insérer la torche équipée du raccord adéquat avec le tube-raccord à l'avant dans le raccord central de la torche **A**
- Serrer la collerette à la main
- Insérer la fiche de la commande de la torche dans le connecteur de la commande **D** et la verrouiller
- Raccorder le groupe de câbles de l'eau pour l'amenée et le retour de l'eau de la torche aux raccords enfichables **N**, **O** de l'avance du fil (TotalArc² 4000 / 5000) en respectant les couleurs, à savoir aux raccords enfichables **Q**, **R** (TotalArc² 3000).

Mise en service du refroidisseur

Remarque ! Avant toute mise en service du refroidisseur, vérifier le niveau ainsi que la qualité du liquide de refroidissement. A la sortie d'usine, le refroidisseur est rempli d'env. 2 l de liquide de refroidissement (proportion de mélange 1:1).

- Mettre l'interrupteur principal **G** en position „O“
- Enlever le bouchon fileté **M**
- Remplir de liquide de refroidissement (pour le rapport de mélange, voir table ci-après)
- Revisser le bouchon fileté **M**

Remarque ! N'utiliser que de l'eau du robinet propre. Il est déconseillé d'utiliser d'autres sortes d'antigel en raison de leur conductance électrique.

Attention ! Castolin étant incapable d'influer sur des paramètres comme qualité, pureté et niveau de remplissage du liquide de refroidissement, nous ne pouvons accorder de garantie sur la pompe.

Température	Rapport de mélange eau : alcool
+ °C à -5°C	4,00 l : 1,00 l
-5°C à -10°C	3,75 l : 1,25 l
-10°C à -15°C	3,50 l : 1,50 l
-15°C à -20°C	3,25 l : 1,75 l

⚠ Attention ! Lorsque l'appareil est en fonctionnement, le débit d'eau doit être contrôlé à intervalle régulier - le reflux doit fonctionner parfaitement.

Si la pompe à réfrigérant marche et qu'il n'y pas de circulation d'eau purger le tuyau d'amenée d'eau:

- interrupteur principal **[G]** en position „I“ - la pompe à réfrigérant marche
- retirer la bague de sécurité fixée sur le raccord embrochable du tuyau d'amenée d'eau et débrancher le tuyau d'amenée d'eau
- au moyen d'une broche en bois ou en plastique, prudemment faire entrer bague bicône et la lâcher dès que de l'eau commence à sortir
- raccorder le tuyau d'amenée d'eau
- contrôler les raccords d'eau à l'extérieur pour vérifier qu'ils sont étanches
- répéter cette procédure autant de fois que nécessaire pour établir une bonne circulation d'eau

Réglage du débit de gaz de protection

- Brancher la fiche secteur
- Mettre l'interrupteur principal en position „I“
- Presser la touche de réglage du débit de gaz **[J]**
- Tourner la vis de réglage située au bas du détendeur jusqu'à ce que le manomètre indique la quantité voulue

Installation de la bobine de fil

- Mettre l'interrupteur principal en position „O“
- Ouvrir le capot de la bobine de fil (DS III) ou l'élément latéral gauche de la source de courant TotalArc² 3000
- Ouvrir le panneau latéral de la source de courant
- Placer la bobine de fil du bon côté sur le moyeu
- Veiller à ce que l'ergot de verrouillage s'engage jusqu'au déclic dans le trou de la bobine
- Régler le frein à l'aide de la vis de serrage **[K]**
- Remplacer le capot de la bobine ou le panneau latéral

Remarque ! Le frein doit être réglé de sorte que la bobine ne continue pas à tourner par inertie à l'arrêt du soudage - toutefois, la vis de serrage ne doit pas être trop serrée pour ne pas surcharger le moteur.

⚠ Attention ! Toujours s'assurer que la bobine est bien engagée dans le moyeu.

Introduction du fil-électrode

- Mettre l'interrupteur principal **[G]** en position "O"
- Ouvrir le capot de la bobine de fil (DS III) ou l'élément latéral gauche de la source de courant TotalArc² 3000
- Ouvrir le panneau latéral gauche de la source de courant
- Faire pivoter les dispositifs presseurs **④⁰** et **④¹** vers l'avant
- Basculer les leviers de pression **④²** et **④³** vers le haut
- Introduire le fil-électrode dans le guide d'entrée **④⁴** de l'entraînement à 4 galets puis l'enfoncer d'environ 5 cm dans le guide d'entrée de la torche **④⁵**
- Basculer les leviers **④²** et **④³** vers le bas
- Remettre les dispositifs presseurs **④⁰** et **④¹** en position verticale

- Régler la force de tension à l'aide des écrous-tendeurs **④⁶** et **④⁷**

Remarque ! Régler la force de tension de telle sorte que le fil-électrode ne se déforme pas et que le transport se fasse parfaitement.

- Dérouler le faisceau de torche et le maintenir le plus rectiligne possible
- Retirer la buse à gaz de la torche
- Dévisser le tube-contact
- Brancher la fiche secteur
- Mettre l'interrupteur principal **[G]** en position „I“

⚠ Attention ! Lors du chargement du fil, maintenir la torche éloignée du corps.

- Presser la touche d'introduction du fil **[J]** jusqu'à ce que le fil-électrode sorte de la torche
- Terminer l'opération de chargement en lâchant la touche d'introduction **[J]**

Remarque ! Après avoir lâché la gâchette de la torche, la bobine ne devrait pas continuer à tourner. Le cas échéant, modifier le réglage du frein.

- Revisser le tube-contact
- Remettre la buse sur la torche
- Fermer le capot de la bobine de fil ou l'élément latéral
- Mettre l'interrupteur principal **[G]** en position "O"

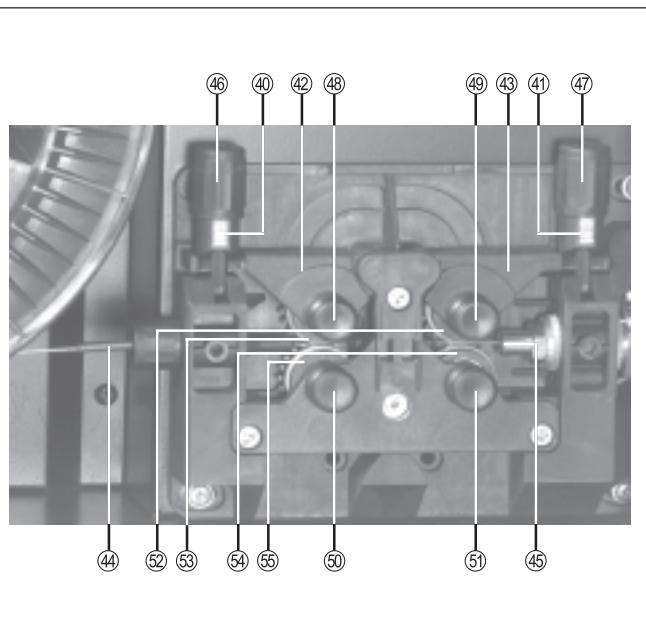


Fig.8 Entrainement à 4 galets

Changement des galets d'entraînement

Pour le transport optimal du fil-électrode, les galets d'entraînement doivent être adaptés au diamètre du fil à souder ainsi qu'à l'alliage du fil.

- Mettre l'interrupteur principal **[G]** en position "O"
- Ouvrir le capot de la bobine de fil (DS III) ou l'élément latéral gauche de la source de courant TotalArc² 3000
- Ouvrir le panneau latéral gauche de la source de courant

Soudage MIG/MAG

- Faire pivoter les dispositifs presseurs ④ et ④ vers l'avant
- Basculer les leviers de pression ④ et ④ vers le haut
- Enlever les axes enfichables ④ - ⑤
- Oter les galets d'entraînement ④ - ⑤
- Monter les nouveaux galets d'entraînement

Remarque ! Monter les galets de telle sorte que l'indication du diamètre de fil à utiliser soit lisible.

- Réenfoncer les axes enfichables ④ - ⑤ - jusqu'au déclic de verrouillage
- Basculer les leviers de pression ④ et ④ vers le bas
- Remettre les dispositifs presseurs ④ et ④ en position verticale
- Régler la force de tension à l'aide des écrous tendeurs ⑥ et ⑦
- Fermer le capot de la bobine de fil ou l'élément latéral

Attention ! Lire attentivement les chapitres „Consignes de sécurité“ et „Mise en service de la source de courant“ avant la pre-mière mise en service.

- Enficher le câble de masse dans la prise de courant ⑧ et le verrouiller
- Avec l'autre extrémité du câble, établir la connexion de masse avec la pièce à travailler
- Brancher la torche sur le raccord central de la torche ⑨
- Brancher les tuyaux à eau de la torche sur les raccords embrochables ⑩ et ⑪
- Brancher la fiche secteur
- Mettre l'interrupteur principal ⑫ en position "I" (tous les témoins du panneau de commande s'allument brièvement)

Attention ! Sur des installations à refroidissement par eau, le débit d'eau doit être contrôlé à intervalle régulier - le reflux doit fonctionner parfaitement.

- Moyennant la touche procédé ③ sélectionner le soudage MIG/MAG
- Moyennant la touche mode de fonctionnement MIG/MAG ④ sélectionner le mode de fonctionnement désiré
- Moyennant la touche mode de fonctionnement de torche ⑤ sélectionner le mode de fonctionnement désiré

Remarque ! Le réglage des paramètres pour les modes de service de la torche Démarrage du soudage aluminium et Pointage est décrit au chapitre « Le menu Setup ».

- Moyennant la touche Programme ⑨ sélectionner le programme de soudage (caractéristique) selon la table de programme
- Entrer la puissance de soudage désirée en passant au choix par les paramètres épaisseur de tôle ⑩, courant de soudage ⑪ ou vitesse de fil ⑫

Remarque ! Les paramètres épaisseur de tôle ⑩, courant de soudage ⑪ et vitesse de fil ⑫ sont directement liés les uns aux autres. Il suffit de modifier l'un de ces quatre paramètres étant donné que les trois paramètres restants sont immédiatement adaptés.

- Ouvrir la valve de la bouteille de gaz
- Régler le débit de gaz
- Appuyer sur la gâchette de la torche et commencer le soudage

Remarque ! S'applique au mode de service de la torche Pointage : S'il n'y a pas de conduction dans les 2 s, l'installation s'éteint automatiquement. Pour faire une nouvelle tentative, il faut donc de nouveau appuyer sur la touche Torche.

Pour obtenir des soudures optimales, les paramètres: longueur de l'arc électrique, correction de l'égouttement ou de la dynamique, ainsi que les paramètres secondaires: prédébit et post-débit de gaz et / ou phase d'approche à vitesse réduite doivent éventuellement être modifiés.

Manuel

Le mode Manuel est un mode de fonctionnement MIG/MAG standard sans fonction synergique. Comme lorsque la fonction synergique est activée, le programme de soudure MIG/MAG et le mode de fonctionnement sont sélectionnés, puis les paramètres sont réglés. Cependant, si vous modifiez un paramètre, cela n'entraîne pas l'adaptation automatique des autres paramètres. Vous devez donc régler tous les paramètres modifiables séparément en fonction des exigences du soudage.

Vous disposez des paramètres suivants pour le procédé Manuel :

- Vitesse de fil ⑯ ... 0,5 m/min - vitesse de fil maximale (par ex. 22,0 m/min)
- Tension de soudage ⑪ ... 10,0 - 40,0 V
- Correction de dynamique ⑬ ... pour influencer la dynamique de court-circuit au moment de l'égouttement
0,0 arc électrique assez dur et stable
10,0 .. arc électrique assez doux et à faibles projections
- Courant de soudage ⑮ (uniquement affichage de la valeur réelle)
- Mettre l'interrupteur principal ⑩ sur position «I» (tous les témoins du panneau de commande s'allument brièvement)
- Sélectionner le soudage MIG/MAG avec la touche Procédé ⑤
- Sélectionner le mode «Manuel» avec la touche Mode de fonctionnement MIG/MAG ⑥
- Sélectionner le mode de fonctionnement désiré avec la touche de fonctionnement de la torche ⑦

Remarque ! Le mode de fonctionnement de la torche Fonctionnement aluminium à 4 temps ne correspond qu'au fonctionnement à 4 temps habituel en mode Manuel.

- Sélectionner le programme de soudage («caractéristique») avec la touche Programme ⑧ conformément à la table de programme

Remarque ! Si vous n'obtenez pas la tension de soudage réglée, cela signifie que la source de courant fournit la tension la plus forte du moment.

- Régler séparément la vitesse de fil ⑯, la tension de soudage ⑪ et la correction de dynamique ⑬
- Ouvrir la valve de la bouteille de gaz
- Régler le débit de gaz
- Appuyer sur la gâchette de la torche et commencer le soudage

Fonction ignition TimeOut

Remarque ! La fonction Ignition Time-out n'est pas activée à l'usine. Si vous en avez besoin, activez la fonction Ignition Time-out dans le „Menu Setup“ (réglez-la à une valeur de 5 à 100 mm „ito| 5 ... 100“).

Vous trouverez les données concernant le réglage, la plage de réglage et l'unité de mesure du paramètre Ignition Time-out (ito) au chapitre „Le Menu Setup“.

Lorsque l'on appuie sur la touche de la torche, le prédébit de gaz démarre aussitôt. L'entraînement du fil et le processus d'amorçage sont ensuite enclenchés.

S'il n'y a pas d'arrivée de courant sur une longueur de fil avancé préalablement définie, l'installation s'éteint automatiquement. Le panneau de commande affiche le message d'erreur „Err | Ito“.

Pour refaire un essai, il faut réappuyer sur la touche de la torche.

Mode de Fonctionnement Spécial à 2 temps pour interface robotique

Le mode de fonctionnement spécial à 2 temps est disponible dès qu'un interface robotique AUT1 / AUT2 est connecté au connecteur commande à distance.

- Moyennant la touche mode de fonctionnement de torche ⑦ sélectionner le mode 2 temps

Remarque ! Vous trouverez les informations concernant le réglage, les plages de réglage et les unités de mesure des paramètres disponibles au chapitre „Le Menu Setup“. Les paramètres du mode de fonctionnement „Mode de fonctionnement spécial à 2 temps pour interface robotique“ ne peuvent être sélectionnés dans le „Menu Setup“ (paramètres Mode de fonctionnement) que lorsqu'une interface robotique est raccordée au connecteur commande à distance.

La représentation graphique ci-dessus montre la séquence de fonctionnement du mode spécial à 2 temps.

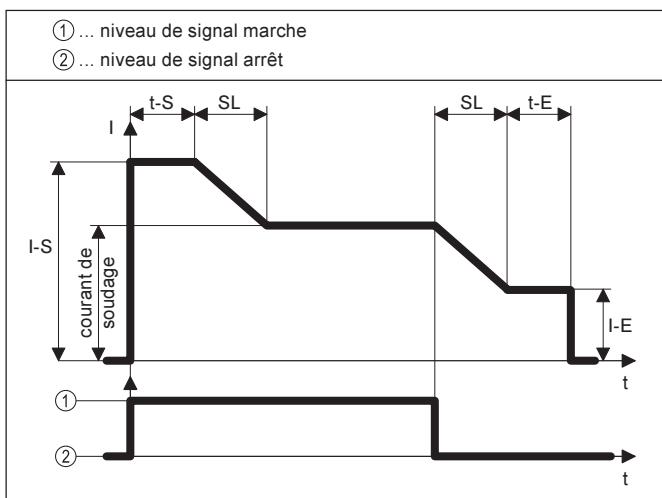


Fig.9 Séquence de fonctionnement du mode spécial à 2 temps

Légende:

- I-S ... courant de démarrage
- SL ... rampe
- I-E ... courant final
- t-S ... durée du courant de démarrage
- t-E ... durée du courant final

Soudage manuel à l'électrode enrobée

! **Attention !** Lire attentivement les chapitres „Consignes de sécurité“ et „Mise en service de la source de courant“ avant la première mise en service.

- Débrancher la fiche secteur
- Mettre l'interrupteur principal **[G]** en position "O"
- Démonter la torche MIG/MAG
- Embrocher le câble de soudage dans la prise de courant selon le type d'électrode utilisé et verrouiller en tournant à droite
- Brancher la fiche secteur

! **Attention !** Dès que l'interrupteur principal se trouve en position „I“, l'électrode est sous tension. Veiller à ce que l'électrode ne touche pas des pièces conductrices ou mises à la terre, telles que pièce à travailler, boîtier, etc.

- Mettre l'interrupteur principal **[G]** en position "I" (tous les témoins du panneau de commande s'allument brièvement)
- Sélectionner le soudage manuel à l'électrode enrobée à l'aide de la touche procédé ⑤ - la tension de soudage parvient à la prise de soudage avec un retard de 3 sec.
- Régler l'intensité de courant désirée en tournant le bouton de réglage ①
- Presser la touche sélection des paramètres ③ jusqu'à ce que le témoin de la touche est allumé
- Sélectionner la dynamique désirée en tournant le bouton de réglage ②
- Commencer le soudage

Pour obtenir des soudures optimales, les paramètres secondaires: durée du courant d'amorçage et / ou courant d'aide à l'amorçage doivent éventuellement être modifiés.

Soudage TIG

! **Attention !** Lire attentivement les chapitres „Consignes de sécurité“ et „Mise en service de la source de courant“ avant la première mise en service.

- Débrancher la fiche secteur
- Mettre l'interrupteur principal **[G]** en position "O"
- Démonter la torche MIG/MAG
- Enficher le câble de masse dans la prise de courant **[C]** et le verrouiller
- Avec l'autre extrémité du câble, établir la connexion de masse avec la pièce à travailler
- Mettre le câble de soudage de la torche de soudage à gaz TIG dans la douille de courant **[B]** et le verrouiller en tournant à droite
- Visser le détendeur de gaz sur la bouteille à gaz argon et le serrer
- Relier le tuyau flexible à gaz avec le détendeur de gaz
- Brancher la fiche secteur
- Mettre l'interrupteur principal **[G]** en position "I" (tous les témoins du panneau de commande s'allument brièvement)

! **Attention!** Aussitôt que le procédé de soudage TIG est choisi, l'électrode en tungstène de la torche de soudage TIG est sous tension. Veiller à ce que l'électrode en tungstène ne touche pas des pièces conductrices ou mises à la terre, telles que pièce à travailler, boîtier, etc.

- Sélectionner le procédé du soudage TIG à l'aide de la touche procédé ⑤ - la tension de soudage parvient à la prise de soudage avec un retard de 3 sec.
- Régler l'intensité de courant désirée en tournant le bouton de réglage ①
- Ouvrir la valve d'arrêt de gaz sur la torche de soudage à gâchette à gaz TIG et régler la quantité de gaz de protection désirée sur le détendeur de gaz
- Commencer le soudage

Remarque ! L'amorçage de l'arc se fait par contact de l'électrode en tungstène avec la pièce à usiner. Pour terminer le processus de soudage il faut lever la torche de soudage à gâchette à gaz TIG de la pièce à usiner jusqu'à ce que l'arc s'éteigne.

Mode travail

Le mode travail améliore sensiblement la qualité des travaux de soudage, tant dans le mode soudage manuel que dans le mode semi-automatique ou automatique.

Jusqu'à présent, pour reproduire des travaux (points de fonctionnement dynamique) ayant donné de bons résultats, on notait les paramètres utiles à la main. Le mode travail permet maintenant de copier, d'effacer ou de consulter jusqu'à cinquante travaux mémorisés (seulement au procédé de soudage MIG/MAG).


En mode travail, la syntaxe suivante apparaît sur l'indicateur gauche :

- - - ... aucun travail enregistré sur ce n° de programme (uniquement pour appel d'un travail, autrement nPG)
- nPG .. aucun travail enregistré sur ce numéro de programme
- PrG ... travail enregistré sur ce numéro
- dEL ... effacement du travail sur ce numéro de programme
- Pro ... affichage du programme de soudage ("charactéristique") avec lequel le travail est généré


Générer un travail

Aucun travail n'est programmé en usine. Pour pouvoir appeler un travail, celui-ci doit d'abord avoir été généré. Pour générer un travail, procédez de la manière suivante :

- Sélectionner les paramètres de soudage à mémoriser comme travail

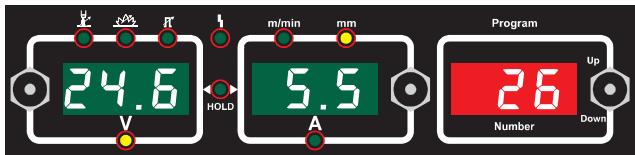

- Appuyer brièvement sur la touche MEM ⑯ vers le bas pour passer au menu de travail. Le premier numéro de programme disponible est affiché

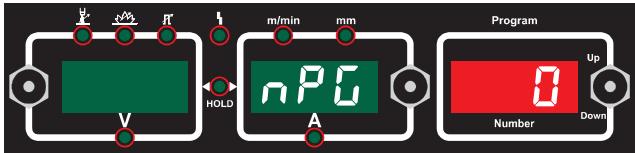

- Sélectionner le numéro de programme désiré en tournant le bouton Programme ⑧ ou laisser le numéro de programme proposé.



- Appuyer sur la touche MEM ⑯ vers le bas et maintenir la pression.

Remarque ! Si un travail a déjà été enregistré sur le numéro de programme sélectionné, l'ancien travail est écrasé par le nouveau. Cette opération est définitive, il n'y a pas d'annulation possible.

Lorsque l'indicateur de gauche affiche "PrG", l'enregistrement est terminé. Relâcher la touche MEM ⑯



- Appuyer brièvement sur la touche MEM ⑯ vers le bas pour sortir du menu de travail.



Remarque! Avec chaque travail on mémorise aussi automatiquement tous les paramètres du menu Setup, à l'exception des fonctions „PushPull-Unit“, „Déconnexion du refroidisseur“.

Copier / écraser un travail

Vous pouvez copier un travail déjà enregistré sur n'importe quel autre numéro de programme. Pour copier un travail, procédez de la manière suivante :


- Sélectionner le soudage MIG/MAG en actionnant la touche procédé ⑤
- Sélectionner le soudage MIG/MAG mode travail (MEM) en actionnant la touche mode de fonctionnement MIG/MAG ⑥




- Sélectionner le travail à copier à l'aide de la touche Programme ⑧



- Appuyer brièvement sur la touche MEM ⑯ vers le bas pour passer au menu de travail le premier numéro de programme disponible est affiché

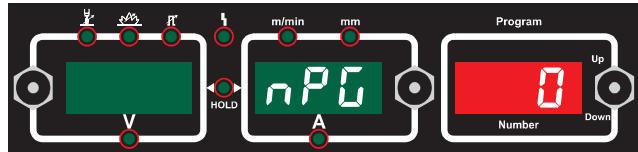


- Sélectionner le numéro de programme désiré à l'aide de la touche Programme ⑧ ou laisser le numéro de programme proposé

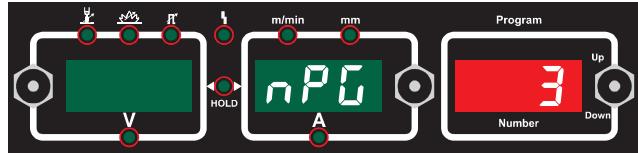

- Appuyer sur la touche MEM ⑯ vers le bas et maintenir la pression. Le travail est copié sur le numéro de programme sélectionné.

Remarque ! Si un travail a déjà été enregistré sur le numéro de programme sélectionné, l'ancien travail est écrasé par le nouveau. Cette opération est définitive, il n'y a pas d'annulation possible.

Lorsque l'indicateur de gauche affiche "PrG", la copie est terminée. Relâcher la touche MEM ⑯.

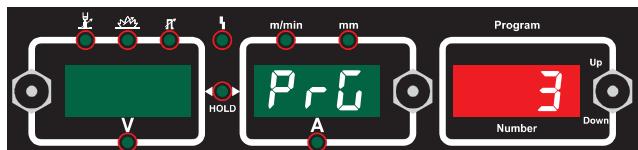

- Appuyer brièvement sur la touche MEM ⑯ vers le bas pour sortir du menu de travail.




Effacer un travail

Il est possible d'effacer des travaux déjà enregistrés sur un numéro de programme. Pour effacer un travail, procédez de la manière suivante :

- Appuyer brièvement sur la touche MEM ⑯ vers le bas pour passer au menu de travail le premier numéro de programme disponible est affiché.



- Sélectionner le travail à effacer en tournant la touche Programme ⑧ (Affichage CLEAR ⑯ est allumé)

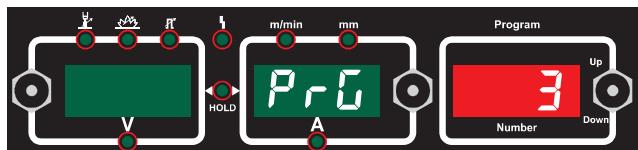

- Appuyer sur la touche MEM ⑯ vers le haut et maintenir la pression. L'indicateur de gauche affiche "dEL" - le travail est effacé.



Lorsque l'indicateur de gauche affiche "nPG", l'effacement est terminé. Relâcher la touche MEM ⑯.



- Appuyer brièvement sur la touche MEM ⑯ vers le bas pour sortir du menu de travail.



Appeler un travail

Dans le mode travail, il est possible d'accéder à tous les travaux préalablement programmés. Pour appeler un travail, procédez de la manière suivante:

- Sélectionner le soudage MIG/MAG en actionnant la touche procédé ⑤
- Sélectionner le soudage MIG/MAG mode travail (MEM) en actionnant la touche mode de fonctionnement MIG/MAG ⑥ - le dernier travail utilisé est affiché.



Appuyer sur les touche de sélection des paramètres ③ et ④ pour visualiser les réglages programmés pour ce travail. Le mode de fonctionnement MIG/MAG et le mode de fonctionnement de torche du travail enregistré sont également visualisés.

Appuyer simultanément sur la touche MEM ⑯ et sur le mode de fonctionnement MIG/MAG ⑥, le programme ("charactéristique") apparaît à l'affichage de lequel le travail est générée la première fois



- Sélectionner le travail désiré en actionnant la touche Programme ⑧



Remarque ! A la sélection d'un travail à partir de la source de courant, il est également possible de sélectionner des numéros de programme non occupés (symbolisés par „---“).

- Commencer le soudage - durant le soudage, il est possible de passer à un autre travail sans devoir interrompre l'opération.
- Pour quitter le mode travail, sélectionner un autre procédé.



Le menu Setup

Entrer dans le menu Setup

Procédé „Soudage MIG/MAG standard“, „Soudage MIG/MAG à arc pulse“, „Soudure TIG“, „Soudage manuel à l'électrode enrobée“ et „2nd“

Remarque ! Le mode de fonctionnement est expliqué ici à partir du mode „Soudage MIG/MAG standard“. La modification des autres paramètres s'opère de la même manière.

- Brancher la fiche secteur
- Mettre l'interrupteur principal  en position "I"
- Sélectionner le mode de fonctionnement soudage MIG/MAG à l'aide de la touche procédé ⑤
- Sélectionner le mode du programme MIG/MAG standard à l'aide de la touche mode de fonctionnement MIG/MAG ⑥
- Appuyer sur la touche MEM  et maintenir la pression
- Presser la touche procédé ⑤
- Lâcher la touche MEM 

La source de courant se trouve alors dans le menu Setup de la fonction „Soudage MIG/MAG standard“ - le premier paramètre GPr (temps de prédébit de gaz) apparaît à l'affichage.

Mode de fonctionnement „Spécial à 2 temps pour interface robotique“, „Mode 4 temps aluminium“ et „Pointage“

Remarque ! Le mode de fonctionnement est expliqué ici à partir du procédé „Mode 4 temps aluminium“. La modification des autres paramètres s'opère de la même manière.

- Brancher la fiche secteur
- Mettre l'interrupteur principal  en position "I"
- Sélectionner le mode de fonctionnement "Soudage MIG/MAG standard" à l'aide de la touche procédé ⑤
- Sélectionner le mode de fonctionnement "Mode 4 temps aluminium" à l'aide de la touche mode de fonctionnement de torche ⑦
- Appuyer sur la touche MEM  et maintenir la pression
- Presser la touche mode de fonctionnement de torche ⑦
- Lâcher la touche MEM 

La source de courant se trouve alors dans le menu Setup de mode de fonctionnement de torche „Mode 4 temps aluminium“

- le premier paramètre I-S (courant de démarrage) apparaît à l'affichage.

Modification des paramètres

- Sélectionner le paramètre à modifier à l'aide de la touche procédé ⑤
- Modifier la valeur du paramètre à l'aide du bouton de réglage 

Sortir du menu Setup

- Presser la touche MEM 

Remarque ! Les modifications sont activées dès qu'on change de paramètre ou quitte le menu Setup.

Paramètres pour les procédés de soudage „MIG/MAG standard / MIG/MAG à arc pulsé“

GPr... temps de prédébit de gaz ... 0 - 9.9 s,
Réglage d'usine: 0,1 s.

GPo... temps de postdébit de gaz ... 0 - 9.9 s,
Réglage d'usine: 0,5 s.

Fdc... approche ... AUT / OFF / 0,5 - vitesse de fil maximale
(p.ex. 22,0 m/min), Réglage d'usine: AUT

Remarque! Si Fdc est réglé sur AUT (automatique), la valeur est reprise de la banque de données de programmes de soudure. Si vous réglez manuellement pour Fdc des valeurs qui dépassent la vitesse de fil réglée pour le soudage :

- la vitesse de fil réellement exécutée pendant l'approche correspond à la vitesse de fil réglée pour le soudage

Fdi ... vitesse d'introduction du fil ... 0 - vitesse de fil maximale
(p.ex. 22,0 m/min), Réglage d'usine : 10 m/min

bbc ... brûlure de retour ... +/- 0,20 s, Réglage d'usine : 0

FAC... Factory ... Remettre l'installation de soudage à l'état initial

Maintenir appuyée la touche MEM  pendant 2 secondes afin de rétablir l'état de livraison - quand l'affichage indique "PrG", l'installation de soudage fut remise à l'état initial.

 Attention ! Si l'unité de soudage est réinitialisée, vous perdez toutes les configurations personnelles réalisées dans le menu Setup : niveau 1.

Remarque! Les jobs ne sont pas effacés lors de la remise à l'état initial de l'installation de soudage - ils restent mémorisés. Les fonctions du second niveau du menu Setup (2nd) ne sont pas non plus effacées. Exception : le paramètre Ignition Time-Out (ito).

2nd ... deuxième niveau du menu Setup (voir chapitre „2nd - deuxième niveau du menu Setup“)

Paramètre procédé „Soudure TIG“

2nd ... deuxième niveau du menu Setup (voir chapitre "2nd - deuxième niveau du menu Setup")

Paramètre procédé „Soudage manuel à l'électrode enrobée“

Remarque ! Lorsque vous réinitialisez la soudeuse

- pour le procédé de soudage MIG/MAG standard / à l'arc pulsé,
- avec le paramètre Factory (FAC),
- les paramètres Durée de courant d'amorçage (Hti) et Courant d'aide à l'armorçage (Hcu) sont également réinitialisés.

Hti ... durée du courant d'amorçage ... 0 - 2.0 s,
Réglage d'usine: 0,5 s

Hcu... courant d'aide à l'armorçage ... 0 - 100 %,
Réglage d'usine: 50 %

2nd ... deuxième niveau du menu Setup (voir chapitre "2nd - deuxième niveau du menu Setup")

Paramètres pour le mode de fonctionnement spécial à 2 temps pour interface robotique

Remarque ! Les paramètres du „mode de fonctionnement spécial à 2 temps pour interface robotique“ sont disponibles lorsqu'une interface robotique est connectés au connecteur commande à distance.

I-S ... courant de démarrage ... 0 - 200 % du courant de soudage, Réglage d'usine : 135 %

SL ... rampe ... 0,1 - 9,9 s, Réglage d'usine: 1,0 s

I-E ... courant final ... 0 - 200 % du courant de soudage, Réglage d'usine : 50 %

t-S ... durée du courant de démarrage... OFF / 0,1 ... 9,9 s, Réglage d'usine: OFF

t-E ... durée du courant final... OFF / 0,1 ... 9,9 s, Réglage d'usine: OFF

Remarque! Le chapitre "Soudage MIG/MAG" contient un graphique représentant les paramètres ci-dessus.

Paramètres pour le mode de fonctionnement „Mode 4 temps aluminium“

I-S ... courant de démarrage... 0 - 200 % de courant de soudage, Réglage en usine : 135 %

SL ... Slope ... 0.1 - 9.9 s, Réglage en usine : 1 s

I-E ... Courant final ... 0 - 200 % de courant de soudage, Réglage en usine: 50 %

Paramètres pour le mode de fonctionnement „Pointage“

SPt ... temps de pointage ... 0,1 - 5,0s, Réglage en usine : 1,0s

2nd - Deuxième niveau du menu Setup

Les fonctions suivantes ont été placées dans le second niveau du menu :

- PPU (unité PushPull)
- C-C (déconnexion du refroidisseur)
- Ito (Ignition Time-Out)

Changer au deuxième niveau de menu (2nd)

- Appeler le paramètre "2nd" comme décrit dans le chapitre "Entrer dans le menu Setup".
- Appuyer sur la touche MEM ^⑯ et la maintenir la pression
- Lâcher la touche procédé ^⑤
- Lâcher la touche MEM ^⑯

La source de courant se trouve maintenant au deuxième niveau de menu (2nd) du menu Setup. La fonction „PPU“ (PushPull-Unit) est affichée.

Appeler la fonction

- Appeler la fonction désirée à l'aide de la touche procédé ^⑤
- Régler la fonction comme décrit dans les chapitres suivants

Quitter le deuxième niveau de menu (2nd)

- Appuyer sur la touche MEM ^⑯

Remarque! Les modifications deviennent actives en passant d'une fonction à l'autre ou en quittant le deuxième niveau de menu (2nd).

PPU... PushPull-Unit (voir le chapitre „Unité PushPull“)


C-C ... Déconnexion du refroidisseur... ON / OFF / Aut
Réglage à l'usine: Aut (automatique)

Ito ... Ignition Time-Out ... OFF / 5 ... 100 mm de fil jusqu'à enclenchement de la sécurité, réglage d'usine : OFF

Unité PushPull

L'ajustage de l'unité PushPull doit s'effectuer avant toute première mise en service. Si l'appareil n'est pas ajusté les paramètres standard seront utilisés - il en peut résulter un résultat de soudage peu satisfaisant.


- Appeler la fonction „PPU“ dans le deuxième niveau de menu (2nd)

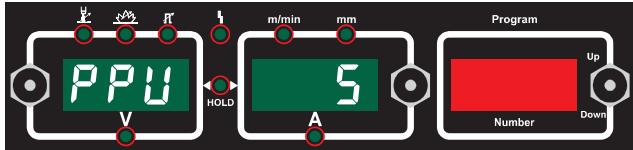


- Moyennant le bouton de réglage ① sélectionner unité PushPull de la liste suivante

- 5 Hand PushPull avec potentiomètre de puissance
- 6 Hand PushPull sans potentiomètre de puissance
- 7 Binzel Hand PushPull „PP 240D/401D“ 42V avec potentiomètre de puissance ¹⁾
- 8 Binzel Hand PushPull „PP 240D/401D“ 42V sans potentiomètre de puissance ¹⁾
- 9 Binzel Roboter PushPull „WH/PP (WH/241)“ 42V ¹⁾
- 10 Binzel Roboter PushPull „WH/PP (WH/241)“ 24V ¹⁾
- 11 Dinse Roboter PushPull „DIX MAPTZ 2/500“ 42V ¹⁾
- 12 Hulftegger Hand PushPull 24 V ¹⁾
- 13..... Adapteur d'entraînement intermédiaire „VR 143-2“
- 16..... „Cobra Gold“ Hand PushPull 24 V ¹⁾

¹⁾ Le fonctionnement s'en peut différer en raison de tolérance de moteur et engrenage - éventuellement un ajustage est requis

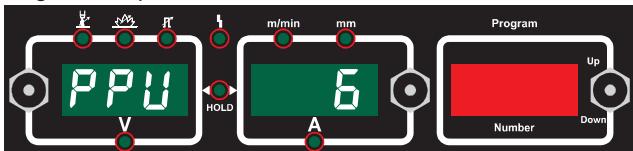


- Appuyer sur bouton de torche

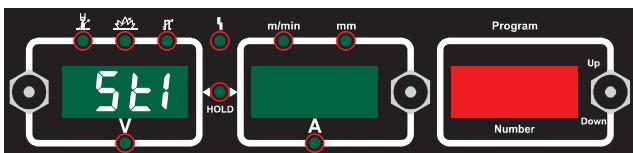


- Découpler unités d'entraînement des deux moteurs dévidoirs fil (p. ex. torche de soudage et dévidoir fil) - les moteurs dévidoirs fil ne doivent pas être chargés

- Appuyer sur bouton de torche

Les moteurs dévidoirs fil sont ajustés en état non chargé; entre-temps l'écran droit affiche «run»

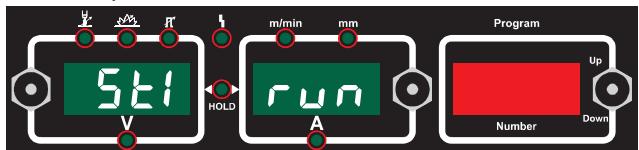

- Dès que l'ajustage en état non chargé est terminé, l'écran affiche «St2»

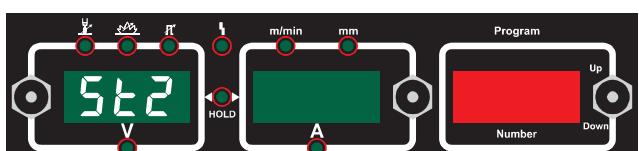


- Coupler les unités d'entraînement des deux moteurs dévidoirs fil
- Introduction du fil-electrode dans les unités d'entraînement des deux moteurs dévidoirs fil (p. ex. torche de soudage et dévidoir fil)


Attention! Tenir torche de soudage de manière que celle-ci ne soit pas dirigée vers le corps - danger causé par fil de soudage se dévidant.

- Appuyer sur bouton de torche

Les moteurs dévidoirs fil sont ajustés en état chargé; entre-temps l'écran droit affiche «run»

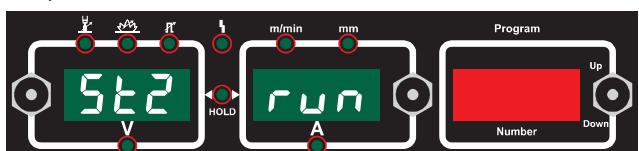

- L'ajustage de l'unité PushPull est accompli dès que l'écran affiche «PPU» ainsi que la valeur ajustée auparavant, p. ex. «5».

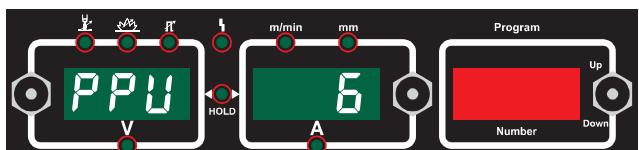

- Appuyer deux fois sur la touche MEM ⑯ pour quitter le menu Setup.

Codes d'erreur affichés sur les écrans

Code d'erreur	Cause	Elimination
Err E11	Ajustage PPU: pas 2 (St2) commencé en état découpé	Coupler bobines de fil et recommencer processus en appuyant sur le bouton de torche
Err E16	Ajustage PPU: Arrêt rapide activé en appuyant sur le bouton de torche	Recommencer processus en appuyant sur le bouton de torche
Err Et0	Ajustage PPU: mesure incorrecte	Recommencer processus en appuyant sur le bouton de torche

Nota! Tout erreur non inclus dans la liste ci-dessus ne peut être éliminé que par le service d'après vente de Castolin. Dans ce cas, notez le code d'erreur respectif ainsi que le numéro de série et la configuration de la source de courant et adressez-vous au service d'après vente de Castolin.

Pannes: Diagnostics et remèdes

Les postes de soudure numériques sont dotés d'un système de sécurité intelligent permettant de supprimer complètement les fusibles (excepté les fusibles de la pompe à réfrigérant). Après l'élimination d'un éventuel dérangement, l'appareil peut être remis en service sans devoir remplacer les fusibles.

Attention ! Avant d'ouvrir le poste de soudure, déconnecter l'appareil, retirer la fiche secteur et installer un écriteau signalant le danger en cas de remise sous tension - décharger éventuellement les condensateurs chimiques de lissage.

Codes d'erreur affichés

Code d'erreur	Diagnostic	Remède
no Prg	pas de programme préprogrammé sélectionné	sélectionner un programme programmé
tP1 xxx, tP2 xxx, tP3 xxx tP4 xxx, tP5 xxx, tP6 xxx (xxx signifie affichage de température)	surchauffe dans le circuit primaire de l'installation de soudage	laisser refroidir l'installation de soudage
tS1 xxx, tS2 xxx, tS3 xxx (xxx signifie affichage de température)	surchauffe dans le circuit secondaire de l'installation de soudage	laisser refroidir l'installation de soudage
tSt xxx (xxx signifie affichage de température)	surchauffe dans le circuit de commande	laisser refroidir l'installation de soudage
Err 049	défaut de phase	vérifier la protection du réseau, l'alimentation de réseau et la fiche de réseau
Err 051	tension trop basse du réseau: la tension de réseau est inférieure à la gamme de tolérance (+/- 15%)	vérifier la tension du réseau
Err 052	tension trop élevée du réseau: la tension de réseau a dépassé la gamme de tolérance (+/- 15%)	vérifier la tension du réseau
Err Ito	la fonction Ignition Time-Out est activée : il n'y a pas eu de flux de courant dans le cadre de la longueur de fil avancé réglée dans le menu Setup. La coupure de sécurité de la source de courant s'est déclenchée.	raccourcir la fin de fil libre, rappuyer sur la touche de la torche ; nettoyer la surface de la pièce à usiner ; augmenter le cas échéant la longueur de fil jusqu'à l'interruption de sécurité dans le „Menu Setup“.
EFd 8.1	erreur dans le système de transport du fil	poser le faisceau le plus rectiligne possible ; vérifier que l'âme n'est pas pliée ou encrassée ; contrôler la force de tension de l'entraînement à 2 ou à 4 galets
	le motor d'entraînement du fil est bloqué ou défectueux	vérifier / changer le motor
EFd 9.1	tension d'alimentation externe: la tension d'alimentation est inférieure à la gamme de tolérance	vérifier la tension d'alimentation externe
EFd 9.2	tension d'alimentation externe: la tension d'alimentation a dépassé la gamme de tolérance	vérifier la tension d'alimentation externe
no H2O	surveillance du débit du refroidisseur ne réagit pas	vérifier le refroidisseur ; remettre du liquide de refroidissement le cas échéant ou purger l'arrivée d'eau, cf. ch. „Mettre le refroidisseur en service“
-St oP- (lorsque la source de courant fonctionne avec une interface robotique)	robot pas prêt	activer le signal „Roboter ready“

Remarque! Lorsqu'un code d'erreur non indiqué ici est affiché, seul le service de dépannage peut éliminer l'erreur. Notez le code affiché ainsi que le numéro de série et la configuration de la source de courant et contactez le service après-vente.

Source de courant TOTAL ARC² 3000 / 4000 / 5000

Erreur	Diagnostic	Remède
Non-fonctionnement de l'appareil Interrupteur principal en position "I", les témoins ne s'allument pas	interruption de l'alimentation secteur, fiche secteur non branchée	contrôler l'alimentation secteur, év. brancher la fiche
	fusible secteur défectueux	remplacer le fusible
	prise de courant ou fiche secteur défectueux	remplacer les pièces défectueuses
Pas de courant de soudage Interrupteur principal en position "I", le témoin de surchauffe est allumé	surcharge de l'appareil, durée de mise en circuit recommandée dépassée	respecter la durée de mise en circuit autorisée
	la protection thermique s'est déclenchée	laisser refroidir l'appareil, il se remet autom. en marche au bout de quelques instants
	ventilateur de la source de courant défectueux	remplacer le ventilateur
Pas de courant de soudage Interrupteur principal en position "I", les témoins sont allumés	câble de la mise à la masse mal branché	vérifier la polarité de la mise à la masse et de la broche
	coupure du câble électrique de la torche	remplacer la torche
Pas de fonction lors de l'actionnement de la gâchette du pistolet Interrupteur principal en position "I", les témoins sont allumés	fiche de commande de la torche non branchée	brancher la fiche de commande
	torche ou câble d'alimentation de la torche défectueux	remplacer la torche
	faisceau de liaison défectueux ou mal branché (n'est pas valable pour le Total-Arc ² 3000)	vérifier le faisceau de liaison
Pas de gaz de protection Toutes les autres fonctions actives	bouteille de gaz vide	remplacer la bouteille de gaz
	défaut du détendeur	remplacer le détendeur
	mauvais branchement du tuyau de gaz ou tuyau non installé	brancher correct. ou remplacer le tuyau de gaz
	torche défectueuse	remplacer la torche
	vanne magnétique de gaz défectueuse	remplacer la vanne magnétique
Mauvaises caractéristiques de soudage	paramètres de soudage incorrects	vérifier les réglages
	mauvais contact à la masse	réaliser un bon contact avec la pièce à travailler
	pas ou trop peu de gaz de protection	vérifier détendeur, tuyau de gaz, vanne magnétique de gaz, branchement de la torche, etc.
	défaut d'étanchéité de la torche	remplacer la torche
	tube-contact inadéquat ou usé	remplacer le tube-contact
	mauvais alliage du fil ou diam. du fil inadéquat	vérifier le rouleau de fil installé
		vérifier si la pièce à travailler accepte les soudages
Mauvaises caractéristiques de soudage	gaz de protection ne convient pas pour cet alliage	utiliser un gaz de protection approprié
Vitesse d'avancement du fil irrégulième Entre les galets d'entraînement et le guide d'entrée, le fil forme une boucle	frein trop serré	desserrer le frein
	alésage du tube-contact trop étroit	utiliser un tube-contact approprié
	défaut de l'âme guide-fils à l'intérieur de la torche	vérifier si l'âme guide-fils n'est pas pliée, encrassée, etc.
	galets d'entraînement ne conviennent pas avec le fil utilisé	utiliser des galets d'entraînement appropriés
	mauvais réglage de la pression des galets d'entraînement	vérifier la pression des galets

Erreur	Diagnostic	Remède
La torche devient très chaude	torche trop faiblement dimensionnée uniquement sur installations refroidies par eau: débit trop faible	respecter la durée de mise en service et les limites de charge vérifier le niveau d'eau, le débit de passage, le degré de pollution de l'eau, etc.
Pas ou trop peu de débit d'eau	niveau de remplissage du liquide trop bas étranglement ou présence d'un corps étranger dans le circuit de refroidissement fusible de la pompe à réfrigérant défectueux pompe à réfrigérant défectueuse	rajouter du liquide de refroidissement éliminer l'obstacle à la circulation du liquide remplacer le fusible remplacer la pompe
	la pompe à réfrigérant se bloque	enlever le fusible de la pompe et faire tourner l'arbre moteur en introduisant un tournevis pour vis à fente à travers la fente ; remplacer ensuite le fusible de la pompe
	filtre à réfrigérant (option) du raccord enfichable du retour d'eau colmaté	nettoyer le filtre à réfrigérant avec de l'eau courante propre ou changer l'élément filtrant
Puissance de refroidissement trop réduite	ventilateur défectueux pompe à réfrigérant défectueuse Refroidisseur encrassé Liquide de refroidissement encrassé	remplacer le ventilateur remplacer la pompe Nettoyer le refroidisseur à l'air comprimé sec Vider le réservoir du liquide de refroidissement avec le tuyau de vidange du réservoir et remplir de liquide neuf
La pompe du refroidisseur fait trop de bruit	le niveau de remplissage du liquide est trop bas pompe à réfrigérant défectueuse	ajouter du liquide de refroidissement remplacer la pompe
Message d'erreur „no H2O“ sur le panneau de commande de la source de courant	surveillance de débit du refroidisseur (option) ne réagit pas	vérifier le refroidisseur ; remettre du liquide de refroidissement le cas échéant ou purger l'arrivée d'eau, cf. ch. „Mettre le refroidisseur en service“

Entretien et maintenance

! **Attention !** Déconnecter le poste de soudure et retirer la fiche secteur avant d'ouvrir l'appareil. Placer un écriteau signalant le danger en cas de remise sous tension - décharger éventuellement les condensateurs chimiques de lissage.

Si vous voulez garder votre poste de soudure en bon état de fonctionnement durant des années, vous devez respecter les instructions suivantes:

- le contrôle de sécurité doit être réalisé aux intervalles prescrits (voir chapitre "Consignes de sécurité")
- suivant l'endroit où l'appareil est installé, mais au moins deux fois par an, démonter les panneaux latéraux de l'appareil

et nettoyer l'intérieur à l'air comprimé réduit sec. Ne pas diriger le jet d'air comprimé sur les composants électriques à partir d'une trop faible distance.

- si la production de poussière est importante, nettoyer les conduits d'air de refroidissement.

Sur torches refroidies à l'eau

- vérifier l'étanchéité des raccords
- vérifier le niveau et la pureté de l'eau (ne rajouter que du liquide de refroidissement propre)
- surveiller la quantité d'eau de retour dans le réservoir de réfrigérant

Caractéristiques techniques

⚠ Attention ! S'il s'agit d'un appareil destiné à fonctionner sur une tension spéciale, se référer aux données techniques indiquées sur la plaque signalétique. La prise, le câble secteur ainsi que les fusibles doivent pouvoir supporter cette tension.

Source de courant TOTAL ARC² 3000 / 4000 / 5000

	TOTAL ARC ² 3000	TOTAL ARC ² 4000	TOTAL ARC ² 5000		
Tension secteur	3x400 V	3x400 V	3x400 V		
Fusibles secteur à action retardée	16 A	35 A	35 A		
Puissance continue du courant prim. (100% d.c.)	4,5 kVA	12,7 kVA	15,1 kVA		
Cos phi	0,99	0,99	0,99		
Rendement	87 %	88 %	89 %		
Plage de courant de soudage	MIG/MAG Electrode TIG	3 - 270 A 10 - 270 A 3 - 270 A	3 - 400 A 10 - 400 A 3 - 400 A	3 - 500 A 10 - 500 A 3 - 500 A	
Courant de soudage à	10 min/25°C 10 min/25°C 10 min/25°C 10 min/40°C 10 min/40°C 10 min/40°C 10 min/40°C	60% d.c. 75% d.c. 100% d.c. 40% d.c. 50% d.c. 60% d.c. 100% d.c.	270 A - 210 A 270 A - 210 A 170 A	400 A - 365 A - 400 A 365 A 320 A	- 500 A 450 A 500 A - 450 A 360 A
Tension à vide		50 V	70 V	70 V	
Tension de travail	MIG/MAG Electrode TIG	14,2 - 27,5 V 20,4 - 30,8 V 10,1 - 20,8 V	14,2 - 34,0 V 20,4 - 36,0 V 10,1 - 26 V	14,2 - 39,0 V 20,4 - 40,0 V 10,1 - 30 V	
Degré de protection		IP 23	IP 23	IP 23	
Système de refroidissement		AF	AF	AF	
Classe d'isolation		B	F	F	
Dimensions L/l/h mm		940/580/900	910/580/900	910/580/900	
Poids		71 kg	75 kg	75 kg	
		S, CE	S, CE	S, CE	

Refroidisseur (monté dans la source de courant)

Tension secteur	400 V, 50 Hz
Consommation en courant	0,5 A / 0,6 A
Puissance de refroidissement Q=1l/min, +20°C	1600 W
Puissance de refroidissement Q=max, +20°C	1800 W
Refoulement max.	3,5 l/min.
Pression max. de la pompe	4,2 bar
Pompe	Pompe centrifuge
Contenance en liquide de refroidissement	5,5 l
Degré de protection	IP 23

Avance de fil DS III

Tension d'alimentation	55 V DC
Courant nominal	4 A
Diamètre du fil	0,8 - 1,6 mm
Vitesse du fil	0,5 - 22 m/min
Degré de protection	IP 23
Dimensions L/l/h mm	660/270/420
Poids	17,3 kg

Istruzioni per l'uso

Egregio cliente della Castolin

Il presente manuale d'istruzioni ha lo scopo di farLe prendere confidenza con l'uso e la manutenzione di TotalArc² 3000 / 4000 / 5000. È nel Suo interesse personale leggere attentamente il presente manuale e seguire accuratamente le istruzioni indicatevi. In tale maniera eviterà disturbi causati da errori di comando. L'apparecchio Le ripagherà ciò con permanenti condizioni d'immediato funzionamento e lunga durata di vita.



Attenzione! La messa in funzione dell'apparecchio deve avvenire esclusivamente attraverso personale addestrato e solamente nell'ambito delle disposizioni tecniche. Assolutamente prima della messa in funzione leggere attentamente il capitolo „norme di sicurezza“.

Indice

Egregio cliente della Castolin	86
Norme di sicurezza	87
In generale	87
Uso in conformità alle istruzioni	87
Responsabilità dell'esercente	87
Responsabilità del personale	87
Equipaggiamento di protezione personale	87
Pericoli attraverso gas e vapori nocivi	87
Pericoli attraverso scintillamento	87
Pericolo attraverso corrente della rete e della saldatura	87
Punti particolarmente pericolosi	87
Misure di sicurezza informali	88
Misure di sicurezza sul luogo di installazione	88
Correnti vaganti	88
Misure di sicurezza nell'esercizio normale	88
Ispezione di sicurezza tecnica	88
Modifiche alla saldatrice	88
Parti di ricambio e d'usura	88
Calibratura di saldatrici	88
Il contrassegno CE	88
Diritti d'autore	88
Informazioni generali	89
Principio del TotalArc ² 3000 / 4000 / 5000	89
Concezione dell'apparecchio	89
Settori d'applicazione	89
Descrizione del pannello di comando	90
Comandi e attacchi	92
Fonte elettrica TotalArc ² 3000	92
Fonte elettrica TotalArc ² 4000 / 5000	93
Alimentatori filo DS III	94
Telecomando RC 2	95
Telecomando RC 4	95
Modi di funzionamento del cannetto della saldatrice	96
Funzionamento a due tempi	96
Funzionamento a 4 tempi	96
Funzionamento a 4 tempi alluminio	96
Saldatura a punti	97
Messa in funzione della saldatrice	98
Utilizzo appropriato	98
Istruzioni per l'installazione	98
Collegamento alla rete	98
Montaggio opzione porta avanzamento filo	98
Allacciamento del pacco tubo collegamento alla fonte di corrente	98
Allacciamento del pacco tubo collegamento all'alimentazione filo	99
Come montare / collegare la bombola del gas	99
Montaggio del cannetto di saldatura	99
Messa in funzione del raffreddatore	99
Regolazione della quantità di gas inerte	100
Appicare la bobina del filo	100
Come inserire il filo dell'elettrodo	100
Sostituzione dei rulli d'avanzamento	100
Saldatura MIG/MAG	101
Funzionamento manuale	102
Funzione Ignition Time-Out	102
Funzionamento speciale a due fasi per interfaccia con il robot	102
Saldatura manuale E	103
Saldatura WIG	103
Funzione lavorazione	104
Esecuzione della lavorazione	104
Come copiare / sovrascrivere una lavorazione	104
Come cancellare una lavorazione	105
Come richiamare una lavorazione	105
Il menù di settaggio	106
Come entrare nel menù di settaggio	106
Come modificare i parametri	106
Come uscire dal menù di settaggio	106
Parametro sistema „saldatura con arco voltaico ad impulsi standard MIG/MAG“	106
Parametro funzione „saldatura WIG“	106
Parametro funzione „saldatura manuale E“	106
Funzionamento speciale a due fasi per interfaccia con il robot	107
Parametro funzione „lavorazione a 4 tempi in alluminio“	107
Parametro funzione „lavorazione a punti“	107
2nd - secondo livello del menù di settaggio	107
Unità PushPull	108
Identificazione e risoluzione dei problemi	109
Spie di segnalazione dei problemi	109
Fonte elettrica TotalArc ² 3000 / 4000 / 5000	110
Cura e manutenzione	111
Dati tecnici	112
Fonte elettrica TotalArc ² 3000 / 4000 / 5000	112
Refrigeratore (incorporato nella fonte di corrente)	112
Alimentatore filo DS III	112
Schema	
Lista parti di ricambio	

Norme di sicurezza

Informazioni generali

L'impianto di saldatura è realizzato con le tecniche più moderne nel rispetto delle norme di sicurezza più diffuse. Ma se l'impianto viene utilizzato impropriamente o per scopi diversi da quelli a cui è destinato, esiste pericolo per

- la vita dell'operatore o di terzi,
- l'apparecchiatura stessa o altri beni materiali,
- l'efficienza di funzionamento della macchina.

Tutte le persone coinvolte nella messa in funzione, nell'utilizzo e nella manutenzione dell'impianto devono

- possedere la relativa qualifica,
- conoscere la saldatura e
- attenersi scrupolosamente alle indicazioni qui fornite.

I guasti che potrebbero pregiudicare la sicurezza devono essere riparati immediatamente.

Si tratta della vostra sicurezza!

Utilizzo corretto

La macchina di saldatura deve essere utilizzata solamente per eseguire i lavori per i quali è destinata (vedi il capitolo "Messa in funzione dell'impianto di saldatura").

L'utilizzo corretto prevede anche

- il rispetto di tutte le indicazioni fornite nelle istruzioni d'uso
- l'esecuzione dei controlli e dei lavori di manutenzione alle scadenze prestabilite.

Obblighi del responsabile dell'impianto

Il responsabile si impegna a far lavorare sull'impianto di saldatura solamente le persone che

- conoscono la normativa di base relativa alla sicurezza del lavoro e alla prevenzione degli infortuni e sanno come si usa la macchina
- hanno letto e compreso il capitolo "Norme di sicurezza" e le avvertenze delle presenti istruzioni, confermando con la propria firma

Verificare periodicamente la competenza del personale addetto in materia di sicurezza.

Obblighi del personale

Tutte le persone incaricate di eseguire lavori di saldatura si impegnano, prima ancora di iniziare a lavorare, a

- osservare la normativa di base relativa alla sicurezza del lavoro e alla prevenzione degli infortuni
- leggere il capitolo "Norme di sicurezza" e le avvertenze e a confermarne la comprensione apponendovi la propria firma

Mezzi di protezione personale

Per la vostra sicurezza personale osservate quanto segue:

- Indossare calzature isolanti, in grado di svolgere la propria funzione anche in presenza di umidità
- Proteggere le mani con guanti isolanti
- Indossare la maschera dotata del filtro a norma per la protezione degli occhi dai raggi UV

- Usare solamente indumenti adatti (difficilmente infiammabili)
- In caso di rumore elevato indossare cuffie protettive

Se nelle vicinanze dell'apparecchiatura ci sono delle persone, queste

- devono venir informate dei pericoli e
- devono poter disporre dei mezzi di protezione, oppure
- sarà necessario allestire pareti di protezione o ripari.

Pericolo causato da gas e vapori nocivi

- I fumi e i gas nocivi che si formano devono essere aspirati dalla zona di lavoro tramite l'uso di mezzi adeguati.
- Assicurarsi che ci sia sempre un afflusso sufficiente di aria fresca.
- Tenere i vapori dei solventi lontani dalla zona di radiazione dell'arco.

Pericolo causato dalle scintille

- Allontanare gli oggetti infiammabili dalla zona di lavoro.
- Non eseguire lavori di saldatura su recipienti in cui sono o erano stati conservati gas, combustibili, oli minerali e simili. I residui di queste sostanze potrebbero causare esplosioni.
- Nei locali a rischio di incendio e di esplosione dovranno essere osservate norme particolari nazionali e internazionali.

Pericoli causati dalla corrente di rete e da quella di saldatura

- Uno choc elettrico può essere mortale. Ogni choc elettrico comporta, in linea di principio, pericolo di morte.
- I campi magnetici prodotti dalla forte intensità di corrente possono inibire il funzionamento di apparecchiature elettroniche vitali (ad esempio, pace-maker). I portatori di tali apparecchi dovrebbero parlare con il proprio medico per sapere se possono trattenersi nelle immediate vicinanze di una postazione di lavoro dove si eseguono saldature.
- Tutti i cavi dell'impianto di saldatura devono essere resistenti, integri e isolati. Le connessioni lasche e i cavi che presentano bruciature vanno immediatamente sostituiti.
- Far controllare periodicamente da un elettricista specializzato la funzionalità del conduttore di protezione dei cavi di rete e di alimentazione dell'apparecchiatura.
- Prima di aprire la macchina accertarsi dell'assenza di corrente. Scaricare le parti che accumulano cariche elettrostatiche.
- Se si devono eseguire lavori su parti che si trovano sotto tensione, sarà necessario chiamare una seconda persona che, in caso di necessità, disinserirà l'interruttore generale.

Punti particolarmente pericolosi

- Non mettere le mani negli ingranaggi rotanti dell'azionamento filo.
- Gli impianti di saldatura utilizzati per eseguire lavori in locali ad alto rischio elettrico (ad esempio, caldaie) dovranno essere contrassegnati da una "S" (Safety).
- Le saldature con particolari esigenze di sicurezza potranno essere eseguite solamente da operatori che abbiano rice-

vuto una preparazione specifica.

- In caso di trasporto del generatore con gru, tutte le catene e le funi dovranno essere fatte passare attraverso i golfari con un minimo angolo di scostamento rispetto alla perpendicolare. Rimuovere la bombola del gas e l'alimentatore del filo.
- In caso di trasporto dell'alimentatore filo con gru utilizzare sempre un gancio di sospensione isolante.
- Nei locali a rischio di incendio e di esplosione dovranno essere osservate norme particolari nazionali e internazionali.

Misure di sicurezza informali

- Le istruzioni d'uso devono essere sempre conservate sul luogo d'impiego dell'impianto di saldatura.
- Oltre alle istruzioni d'uso dovranno essere messe a disposizione ed osservate regole generali e locali per la prevenzione degli infortuni e la tutela dell'ambiente.
- Tutte le indicazioni di sicurezza e di pericolo che si trovano sulla macchina dovranno essere mantenute leggibili.

Misure di sicurezza sul luogo di installazione

- L'impianto di saldatura deve essere installato su un fondo solido, che ne garantisca la stabilità. Il rovesciamento della macchina può comportare pericolo di morte.
- Nei locali a rischio di incendio e di esplosione dovranno essere osservate norme particolari nazionali e internazionali.
- Assicurare la pulizia e la visibilità nella zona circostante la postazione di lavoro attraverso istruzioni interne e controlli.

Misure di sicurezza in condizioni normali

- Utilizzare la macchina solamente se tutte le protezioni sono perfettamente funzionanti.
- Prima di inserire la macchina fare in modo che nessuno possa subire dei danni.
- Verificare, almeno una volta la settimana, l'assenza di danni riconoscibili esternamente e la funzionalità dei dispositivi di sicurezza.

Controlli di sicurezza

Il responsabile dell'impianto è tenuto a far controllare la funzionalità della macchina dopo ogni modifica, montaggio di parti interne o esterne, riparazione ed esecuzione di operazioni di manutenzione, e comunque almeno una volta ogni sei mesi, da un elettricista specializzato.

Per il controllo dovranno essere osservate almeno le seguenti norme:

- VBG 4, §5 - Impianti elettrici e mezzi di produzione
- VBG 15, §33 / §49 - Saldatura, taglio e lavori similari
- VDE 0701-1 - Messa in funzione, modifica e collau do delle apparecchiature elettriche

Modifiche all'impianto di saldatura

- Non dovrà essere eseguita alcuna opera di modifica o di montaggio di parti esterne e interne senza l'autorizzazione del costruttore.
- Sostituire immediatamente le parti non integre.

Pezzi di ricambio e parti soggette ad usura

- Utilizzare solamente pezzi di ricambio e parti originali. I ricambi non originali non garantiscono l'adeguatezza agli sforzi e alle norme di sicurezza.
- L'ordinazione dovrà contenere la denominazione esatta e il codice così come riportati sulla lista dei ricambi, nonché l'indicazione del numero di serie della macchina.

Calibratura degli impianti di saldatura

Si consiglia di effettuare la calibratura periodica delle macchine, così come previsto dalle norme internazionali. Si consiglia di effettuare la calibratura ogni 12 mesi. Per maggiori informazioni mettersi in contatto con la Castolin.

Marchio CE

L'apparecchiatura soddisfa i requisiti principali della direttiva comunitaria relativa alla tollerabilità dell'attrezzatura a bassa tensione e dei dispositivi elettromagnetici e per questo è contrassegnata dal marchio CE.

Garanzia

La garanzia è valida per 12 mesi, a condizione che l'impianto venga fatto funzionare per un solo turno giornaliero e che ne venga fatto un uso appropriato.

La garanzia copre i costi di sostituzione delle parti e dei gruppi difettosi, compreso il necessario tempo di montaggio.

Sono escluse da qualsiasi garanzia le parti soggette ad usura. La garanzia decade in caso di utilizzo improprio dell'apparecchiatura o in caso di danni provocati dall'uso della forza.

Affinchè possano essere eseguite le riparazioni in garanzia comunicare il **numero di serie** della macchina.

La restituzione della macchina potrà avvenire solamente previo consenso del costruttore. I costi del trasporto e tutti i costi accessori saranno a carico di colui che effettua la restituzione (vedi "Condizioni generali di vendita").

Diritti d'autore

I diritti d'autore sulle presenti istruzioni rimangono alla Castolin.

Il testo e le illustrazioni corrispondono allo stato tecnico della macchina al momento della stampa. Riservato il diritto di apportare modifiche. Il contenuto delle istruzioni non giustifica alcuna pretesa da parte dell'acquirente. Ringraziamo per le eventuali proposte o segnalazioni di errori. Norme di sicurezza

Informazioni generali

Principio del TOTAL ARC² 3000 / 4000 / 5000

I nuovi impianti di saldatura sono invertitori elettrici comandati a microprocessori. I dati reali vengono costantemente rilevati e l'impianto reagisce immediatamente alle variazioni. Gli algoritmi regolatori appositamente elaborati assicurano il costante mantenimento delle condizioni teoriche di volta in volta attese.

Questo sistema permette una precisione finora incomparabile del processo di saldatura, l'esatta riproducibilità di tutti i risultati ed eccellenti proprietà di saldatura.

Concezione dell'apparecchio

Tipica è la particolare flessibilità e il semplicissimo adattamento della macchina alle diverse mansioni. Queste positive caratteristiche dell'apparecchio dipendono dal design modulare del prodotto e dalla possibilità di ampliare il sistema operativo senza alcun problema.



III.1 Impianto di saldatura TotalArc² 3000, TotalArc² 4000, TotalArc² 5000

Settori d'applicazione


Esistono svariate possibilità d'uso commerciale e industriale del TotalArc² 3000 / 4000 / 5000. Le nostre macchine sono fonti elettriche ideali per effettuare saldature sia manuali che automatiche. I materiali idonei sono naturalmente il classico acciaio, le lamiere zincate, il cromo/nickel e l'alluminio con ottimi risultati. Grazie agli speciali programmi per fili animati E+C EnDotec il TotalArc² 3000 / 4000 / 5000 è particolarmente indicato per le operazioni di manutenzione preventiva.

Il TotalArc² 3000 è una saldatrice MIG/MAG dotata d'avanzamento a 4 rulli e circuito di raffreddamento. I suoi 270 Ampere e il suo peso di 71 kg lo rendono indicato per l'uso mobile come ad esempio su cantieri o in officine di riparazione.

I TotalArc² 4000 / 5000 con 400 A e/o il 500 A soddisfano i massimi requisiti per le più svariate applicazioni del settore industriale. Le macchine sono adatte sia all'utilizzo nel settore dell'impiantistica per l'industria chimica e delle apparecchiature come nell'industria automobilistica e della subfornitura industriale, per i veicoli su rotaia e la cantieristica navale come per la meccanica in generale.

Tutte le apparecchiature sono estremamente versatili. L'apparecchio può svolgere varie funzioni (curva caratteristica costante / discentente) che permettono di ottenere eccellenti risultati sia con la metodica con accensione a contatto come per le applicazioni MIG/MAG.

Descrizione del pannello di comando

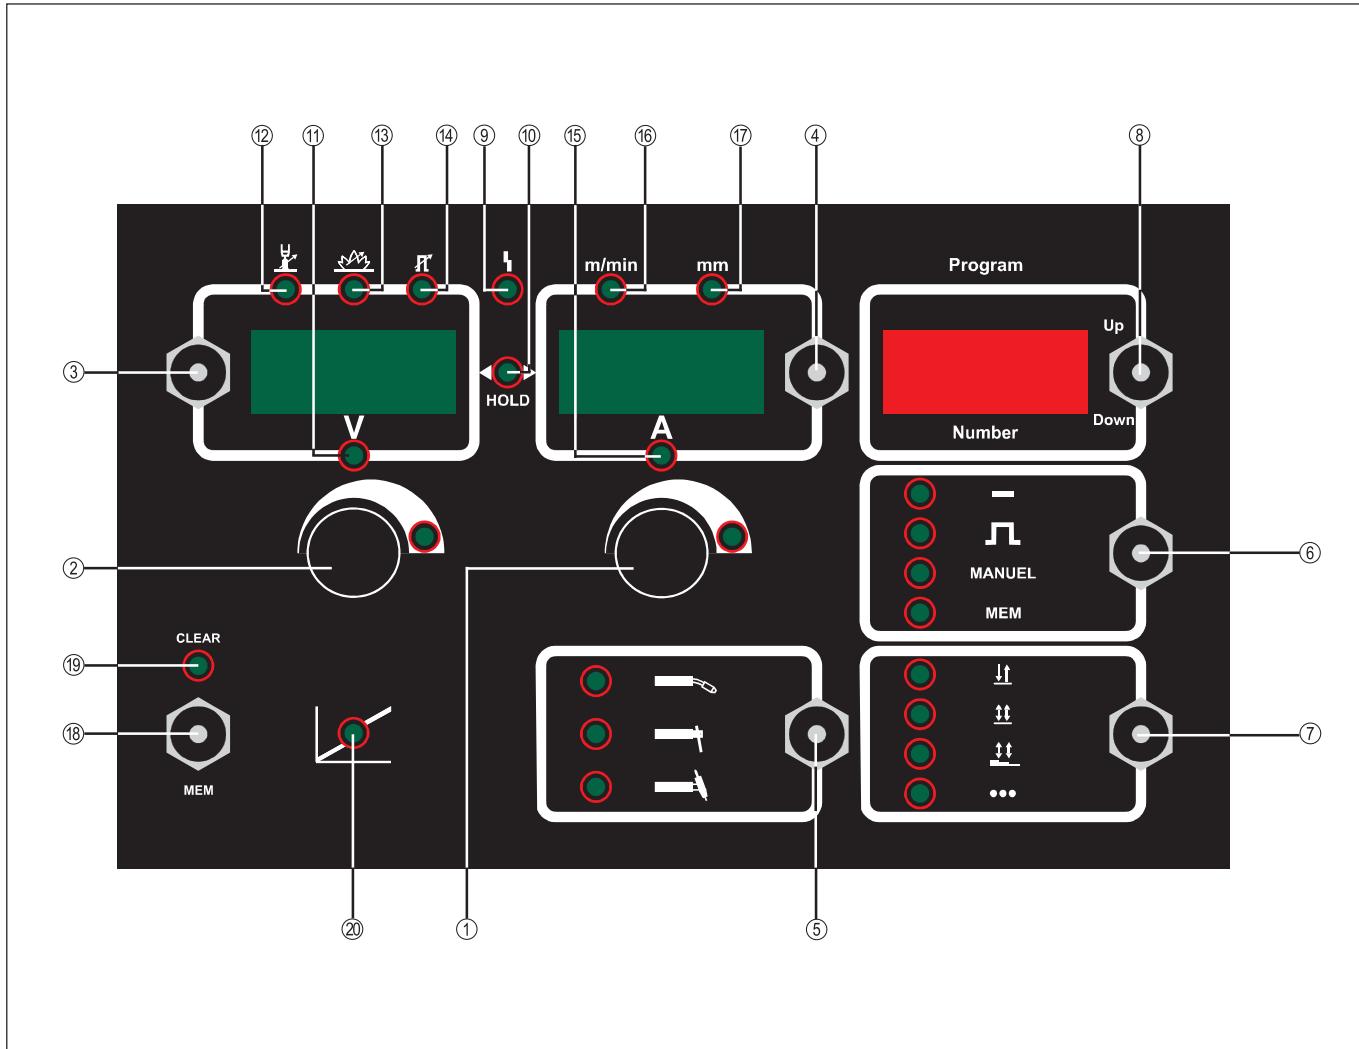

III.2 Pannello di comando

Il pannello di comando è stato realizzato secondo una logica funzionale. I singoli parametri di saldatura sono semplici da regolare.

Per effetto della funzione sinergica se un parametro viene modificato anche tutti gli altri si adeguano.

- ① **Regolatore** ...serve a modificare i seguenti parametri

 - Resa di saldatura (nella funzione programma)
 - Potenza di corrente (nella funzione manuale)
 - Velocità del filo
 - Spessore della lamiera

Il parametro selezionato può essere modificato quando la spia del regolatore è accesa.

- ② **Regolatore** ... serve a modificare i seguenti parametri

 - Correzione della lunghezza dell'arco voltaico
 - Correzione della dinamica
 - Correzione degli impulsi
 - Tensione di saldatura (nella funzione manuale)

Il parametro selezionato può essere modificato quando la spia del regolatore è accesa.

- ③ **Tasto selezione dei parametri** ...serve a modificare i parametri

 - Tensione di saldatura
 - Correzione della lunghezza dell'arco voltaico

- Correzione della dinamica
 - Correzione degli impulsi

- Tasto selezione dei parametri** ... serve a modificare i parametri

- Corrente di saldatura
 - Velocità del filo
 - Spessore della lamiera

Il valore del parametro selezionato può essere modificato quando è accesa la spia del regolatore ①.

- Tasto sistema** serve a selezionare il sistema di saldatura

- Saldatura MIG/MAG
 - Saldatura manuale E
 - Saldatura WIG con accensione a contatto


- Tasto funzione MIG/MAG ... serve a selezionare il funzionamento MIG/MAG

- Funzione programma standard MIG/MAG
 - Funzione programma arco voltaico ad impulsi MIG/MAG
 - Funzione manuale MIG/MAG
 - Funzione lavorazione MIG/MAG (MEM)


- ⑦ **Tasto funzione cannello di saldatura** ... serve a selezionare la funzione di comando del cannello di saldatura con il sistema MIG/MAG
 - Funzione a 2 tempi
 - Funzione a 4 tempi
 - Funzione a 4 tempi alluminio
 - Saldatura a punti
- ⑧ **Tasto programma** ... serve a selezionare il programma di saldatura MIG/MAG desiderato in relazione al materiale d'apporto e al gas inerte
- ⑨ **Spia surriscaldamento** ... si accende quando la fonte elettrica è surriscaldata (ad es. è rimasta accesa troppo a lungo)
- ⑩ **Spia HOLD** ... al termine di ogni saldatura vengono memorizzati i valori reali aggiornati della corrente e della tensione di saldatura. Durante questa funzione si accende la spia hold.
- ⑪ **Parametro tensione di saldatura** ... seleziona e indica il valore della tensione di saldatura. Prima dell'inizio della saldatura appare automaticamente un valore indicativo dato dai parametri programmati. Durante la saldatura viene segnalato il valore reale aggiornato.
- ⑫ **Parametro correzione lunghezze arco voltaico** ... serve a regolare la lunghezza dell'arco voltaico
 - Minore lunghezza dell'arco voltaico
 0 Lunghezza neutrale dell'arco voltaico
 + Maggiore lunghezza dell'arco voltaico
- ⑬ **Parametro correzione della dinamica e/o funzione dinamica** ... con funzione diversa a seconda del sistema
 Saldatura standard MIG/MAG ... modifica la dinamica del corto circuito al momento della trasformazione in gocce
 - Arco voltaico più duro e stabile
 0 Arco voltaico neutro
 + Arco voltaico morbido e con pochi spruzzi
 Funzione manuale MIG/MAG ... modifica la potenza della corrente di corto circuito al momento della trasformazione delle gocce
 0 Arco voltaico morbido e con pochi spruzzi
 10 Arco voltaico più duro e stabile
 Saldatura manuale E ...modifica la potenza della corrente di corto circuito al momento della trasformazione in gocce
 0 Arco voltaico morbido e con pochi spruzzi
 100 .. Arco voltaico più duro e stabile
- ⑭ **Parametro correzione distacco delle gocce** ...possibilità di regolare in continuo l'energia per il distacco delle gocce durante la saldatura MIG/MAG con arco voltaico ad impulsi.
 - Ridotta forza di distacco delle gocce
 0 Forza neutra di distacco delle gocce
 + Maggiore forza di distacco delle gocce
- ⑮ **Parametro corrente di saldatura** ... seleziona e indica il valore della corrente di saldatura. Prima dell'inizio della saldatura appare automaticamente un valore indicativo dato dai parametri programmati. Durante la saldatura viene segnalato il valore reale aggiornato.
- ⑯ **Parametro velocità del filo**... serve a selezionare la velocità del filo in m/min. I parametri ad esso correlati risultano opportunamente adeguati.
- ⑰ **Parametro spessore della lamiera** ... serve a selezionare lo spessore della lamiera in mm. Tutti gli altri parametri vengono automaticamente adeguati.
- ⑱ **Tasto MEM** ... serve per entrare nel menù di settaggio e/o nella funzione lavorazione per memorizzare e/o cancellare il settaggio dei parametri.
- Avvertenza!** Premendo simultaneamente il tasto MEM e il tasto Programma le spie indicano la versione del software. Per uscire premere il tasto MEM.
- ⑲ **Spia CLEAR** ...si accende quando viene selezionata una lavorazione già memorizzata. Premere verso l'alto il tasto MEM per cancellare la lavorazione.
- ⑳ **Spia per l'area d'arco voltaico di passaggio**
 - Arco voltaico di passaggio = area compresa tra l'arco voltaico corto e l'arco voltaico con spruzzi
 - La spia funziona soltanto con la funzione programma standard MIG/MAG
 - Si accende la spia se il punto da lavorare si trova nell'area della curva caratteristica dell'arco voltaico di passaggio. L'arco voltaico di passaggio è relativamente instabile durante la saldatura e la trasformazione del materiale causata da occasionali corti circuiti è accompagnata da numerosi spruzzi. Per questa ragione si preferisce solitamente evitare di effettuare lavori di saldatura in quest'area.
 L'impiego di fili con altri diametri o di altre miscele di gas inerti e/o alla saldatura con arco voltaico ad impulsi quasi esente da spruzzi costituiscono alcune delle possibilità di soluzione comunemente utilizzate per evitare l'area di passaggio ottenendo risultati ottimali di saldatura.

Comandi e attacchi

Fonte elettrica TotalArc² 3000

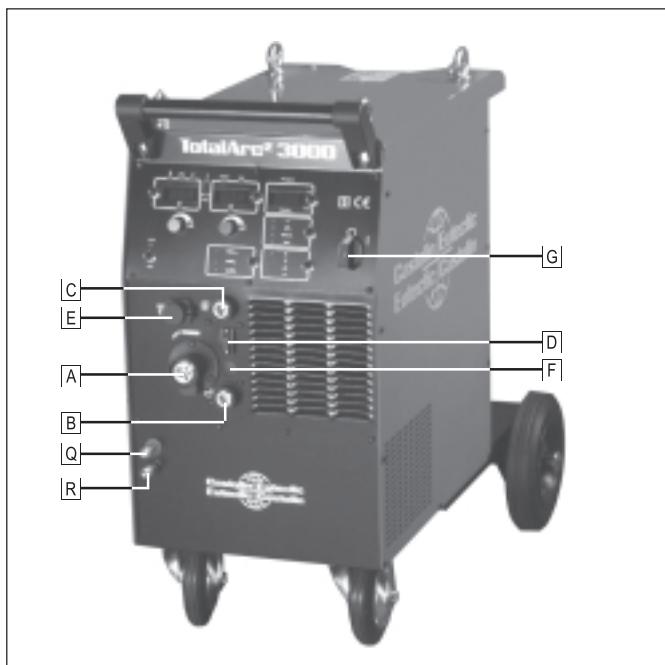


III.3 Lato frontale della fonte elettrica TotalArc² 3000

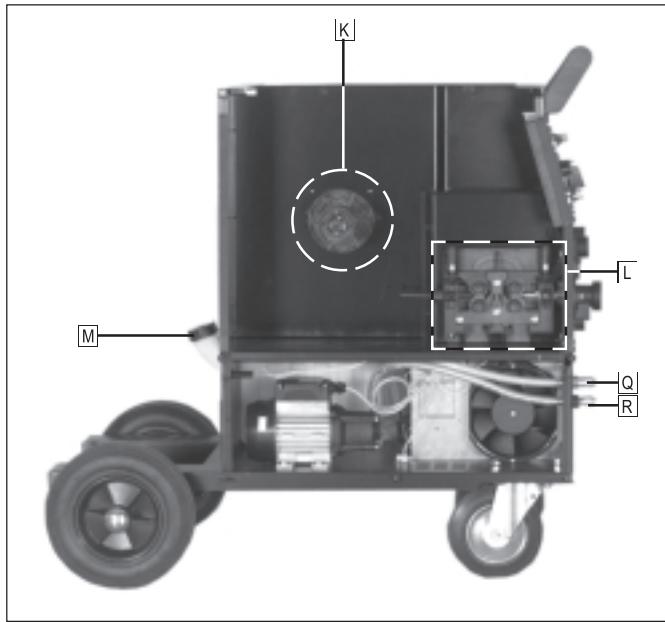

III.4 Vista laterale della fonte elettrica TotalArc² 3000


- [A] **Attacco centrale del cannello** ... serve per montare il cannello di saldatura MIG/MAG
- [B] **⊖ - Presa di corrente con chiusura a baionetta** ... serve per
 - Collegare il cavo di massa per la saldatura MIG/MAG
 - Collegare la corrente del cannello di saldatura WIG
 - Collegare l'elettrodo manuale e/o il cavo di massa per la saldatura manuale ad elettrodi (a seconda del tipo d'elettrodo)
- [C] **⊕ - Presa di corrente con chiusura a baionetta** ... serve per
 - Collegare il cavo di massa per la saldatura WIG
 - Collegare l'elettrodo manuale e/o il cavo di massa per la saldatura manuale ad elettrodi (a seconda del tipo d'elettrodo)

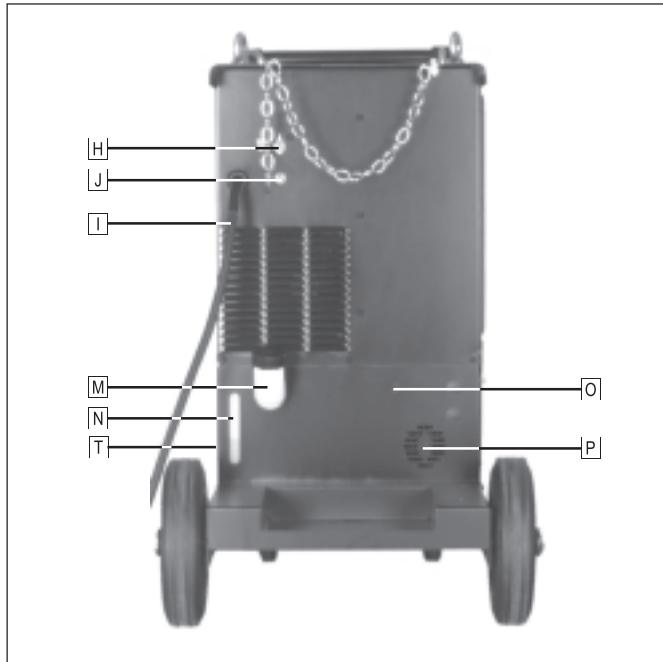

III.5 Retro della fonte elettrica TotalArc² 3000

- [D] **Attacco comando cannello** ... serve per collegare la spina di comando del cannello di saldatura
- [E] **Attacco telecomando** ... presa standard d'attacco
- [F] **Coperchio cieco**
- [G] **Interruttore di rete** ... serve per accendere e spegnere la fonte elettrica
- [H] **Attacco gas inerte**
- [I] **Cavo rete con scarico della trazione**
- [J] **Tasto controllo gas/ inserimento filo**
 - Controllo gas ... per regolare la quantità di gas necessaria nel riduttore di pressione. Premere il tasto verso l'alto e tenerlo - il gas fuoriesce.
 - Inserimento filo ... per inserire l'elettrodo del filo nel gruppo tubo del cannello senza l'uso del gas né della corrente
- [K] **Montaggio della bobina del filo con sistema frenante** ...
 - Per montare le bobine di filo per saldature a norma fino ad un peso max. di 16 kg
- [L] **Avanzamento a 4 rulli**
- [M] **Coperchio a vite/ bocchettone di riempimento per acqua fredda**
- [N] **Finestrella d'ispezione del refrigerante**
- [O] **Protezione pompa refrigerante**
- [P] **Passante albero motore della pompa dell'acqua**
- [Q] **Attacco andata acqua (nero)**
- [R] **Attacco ritorno acqua (rosso)**
- [T] **Tubo scarico serbatoio** (all'interno della scatola): per svuotare il serbatoio del liquido refrigerante

Fonte elettrica TotalArc² 4000 / 5000

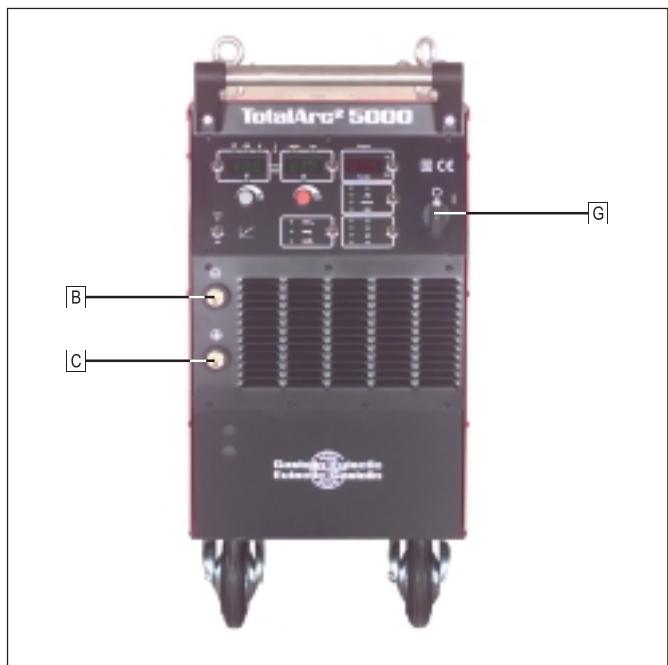

III.5a Lato frontale della fonte elettrica TotalArc² 4000 / 5000

B ⊖ - **Presa di corrente con chiusura a baionetta** ... serve per
 - Collegare il cavo di massa per la saldatura MIG/MAG
 - Collegare la corrente del cannello di saldatura WIG
 - Collegare l'elettrodo manuale e/o il cavo di massa per la saldatura manuale ad elettrodi (a seconda del tipo d'elettrodo)


C ⊕ - **Presa di corrente con chiusura a baionetta** ... serve per
 - Collegare il cavo di massa per la saldatura WIG
 - Collegare l'elettrodo manuale e/o il cavo di massa per la saldatura manuale ad elettrodi (a seconda del tipo d'elettrodo)

D ⊕ - **Presa di corrente con chiusura a baionetta** ... serve per
 - Collegare il pacco tubo collegamento per la saldatura MIG/MAG

E **Attacco telecomando** ... presa d'attacco standard per il pacco tubo collegamento

F Coperchio cieco

G **Interruttore di rete** ... serve per accendere e spegnere la fonte elettrica

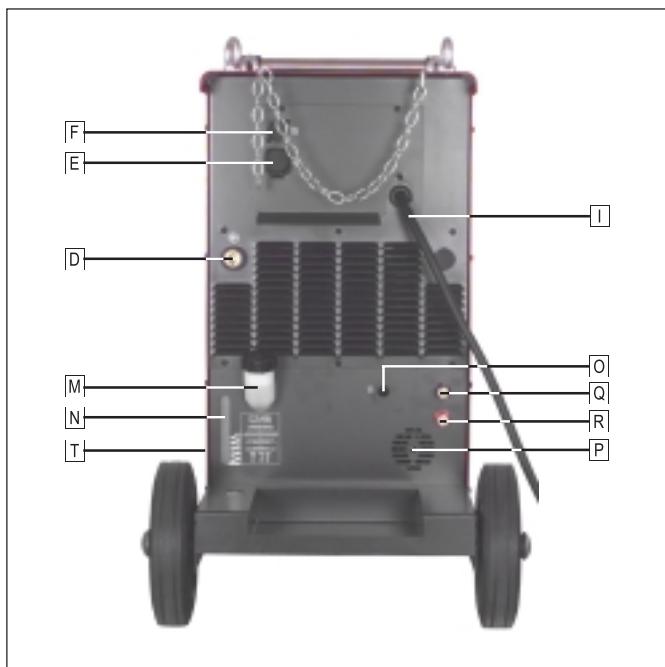

III.5b Retro della fonte elettrica TotalArc² 4000 / 5000

I **Cavo rete con scarico della trazione**

M **Montaggio della bobina del filo con sistema frenante** ... Per montare le bobine di filo per saldature a norma fino ad un peso max. di 16 kg

N **Finestrella d'ispezione del refrigerante**

O **Protezione pompa refrigerante**

P **Passante albero motore della pompa dell'acqua**

Q **Attacco andata acqua (nero)**


R **Attacco ritorno acqua (rosso)**

T **Tubo scarico serbatoio** (all'interno della scatola): per svuotare il serbatoio del liquido refrigerante


Alimentatori filo DS III



III.5c Alimentatore filo DS III. Parte anteriore

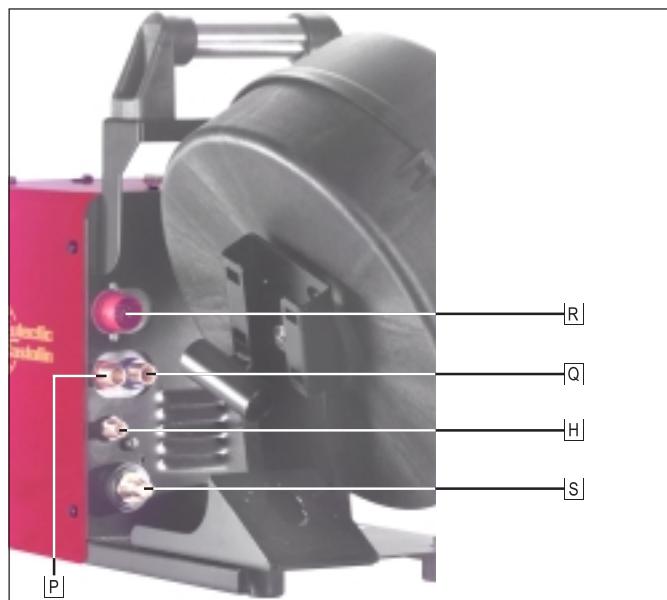

III.5e Retro della alimentatore filo DS III

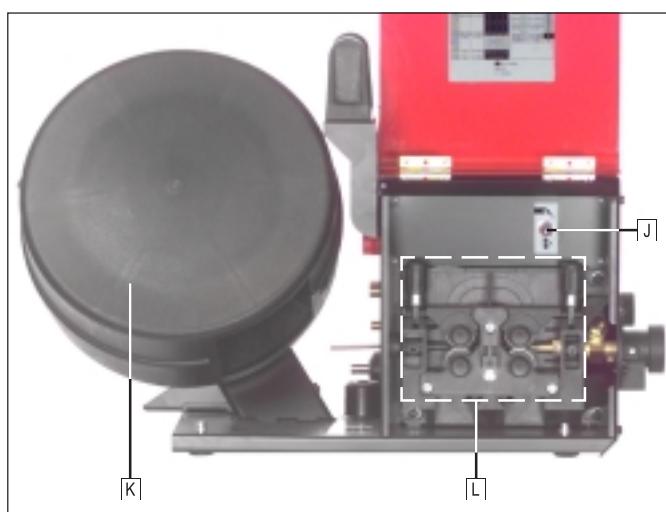

III.5d Vista laterale della alimentatore filo DS III

[A] **Attacco centrale del cannetto** ... serve per montare il cannetto di saldatura

[D] **Attacco comando cannetto** ... serve per collegare la spina di comando del cannetto di saldatura

[E] **Attacco telecomando** ... presa standard d'attacco


[H] **Attacco gas inerte**

[J] **Tasto controllo gas/ inserimento filo**

- Controllo gas ... per regolare la quantità di gas necessaria nel riduttore di pressione. Premere il tasto verso l'alto e tenerlo - il gas fuoriesce.
- Inserimento filo ... per inserire l'elettrodo del filo nel gruppo tubo del cannetto senza l'uso del gas né della corrente

[K] **Alloggiamento bobina filo con chiusura bobina e dispositivo frenante** ... per montare le bobine di filo per saldature a norma fino ad un peso max. di 16 kg

Telecomando RC 2

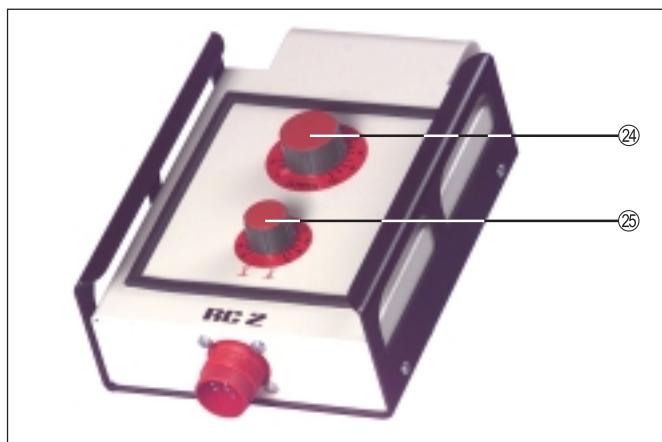

III. 6 Telecomando RC 2

②⁴ Regolatore potenza di saldatura ... serve a selezionare la potenza di saldatura

②⁵ Regolatore correzione e/o dinamica delle lunghezza dell'arco voltaico ... dotato di funzioni diverse a seconda del sistema

Saldatura MIG/MAG ... serve a regolare la lunghezza dell'arco voltaico


- Minore lunghezza dell'arco voltaico
- 0 Lunghezza neutrale dell'arco voltaico
- + Maggiore lunghezza dell'arco voltaico

Saldatura manuale E ... modifica la potenza della corrente di corto circuito al momento della trasformazione in gocce

- 0 Arco voltaico morbido e con pochi spruzzi
- 10 Arco voltaico più duro e stabile

Avvertenza! I parametri regolabili con il telecomando non possono essere modificati alla fonte elettrica. Per modificare i parametri si deve utilizzare esclusivamente il telecomando.

Telecomando RC 4

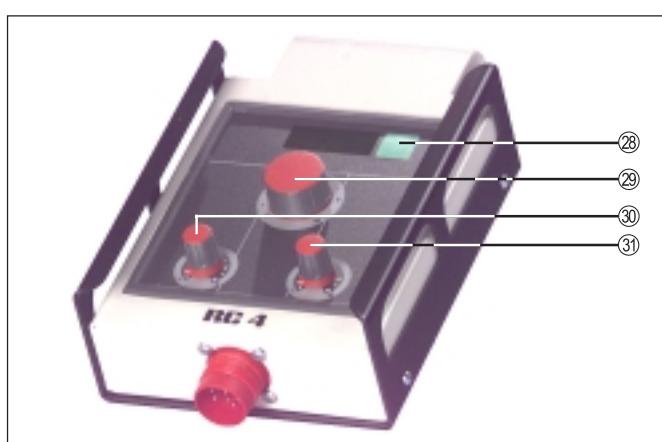

III. 7 Telecomando RC 4

②⁸ Tasto commutazione parametri ... serve a selezionare e indicare tramite la spia digitale i parametri di tensione di saldatura, corrente di saldatura, velocità del filo e spessore della lamiera.

Avvertenza! Al momento della modifica di un parametro il suo valore viene visualizzato per controllo per breve tempo sulla spia digitale del telecomando.

②⁹ Regolatore potenza e/o corrente di saldatura ... dotato di funzioni diverse a seconda del sistema

Saldatura MIG/MAG ... potenza di saldatura
Saldatura manuale E ... corrente di saldatura
Saldatura WIG ... corrente di saldatura

③⁰ Regolatore correzione lunghezza dell'arco voltaico e/o partenza a caldo ... dotato di funzioni diverse a seconda del sistema

Saldatura MIG/MAG ... serve a regolare la lunghezza dell'arco voltaico

- Minore lunghezza dell'arco voltaico
- 0 Lunghezza neutrale dell'arco voltaico
- + Maggiore lunghezza dell'arco voltaico

Saldatura manuale E ... modifica la corrente di saldatura durante la fase di accensione

0 Nessuna modifica

Aumento del 10: 100% della corrente di saldatura durante la fase di accensione

③¹ Regolatore distacco delle gocce, correzione della dinamica e/o dinamica ... dotato di funzioni diverse a seconda del sistema

Saldatura standard MIG/MAG ... serve a regolare la dinamica del corte circuito al momento della trasformazione in gocce

- Arco voltaico più duro e stabile
- 0 Arco voltaico neutro
- + Arco voltaico morbido e con pochi spruzzi

Saldatura MIG/MAG con arco voltaico ad impulsi ... possibilità di regolare in continuo l'energia per il distacco delle gocce

- Minore forza di distacco delle gocce
- 0 Forza zero di distacco delle gocce
- + Maggiore forza di distacco delle gocce

Saldatura manuale E ... modifica la potenza della corrente di corto circuito al momento della trasformazione in gocce

- 0 Arco voltaico morbido e con pochi spruzzi
- 10 Arco voltaico più duro e stabile

Avvertenza! I parametri regolabili con il telecomando non possono essere modificati alla fonte elettrica. Per modificare i parametri si deve utilizzare esclusivamente il telecomando.


Modi di funzionamento del canello della saldatrice

Avvertenza! Per le indicazioni su regolazione, gamma di settaggio e unità di misura dei parametri disponibili vedere il capitolo „Menù di settaggio“.

Funzionamento a due tempi


Il modo di „funzionamento a due tempi“ è adatto per

- saldatura a punti
- brevi giunti saldati
- saldatura automatica e con robot

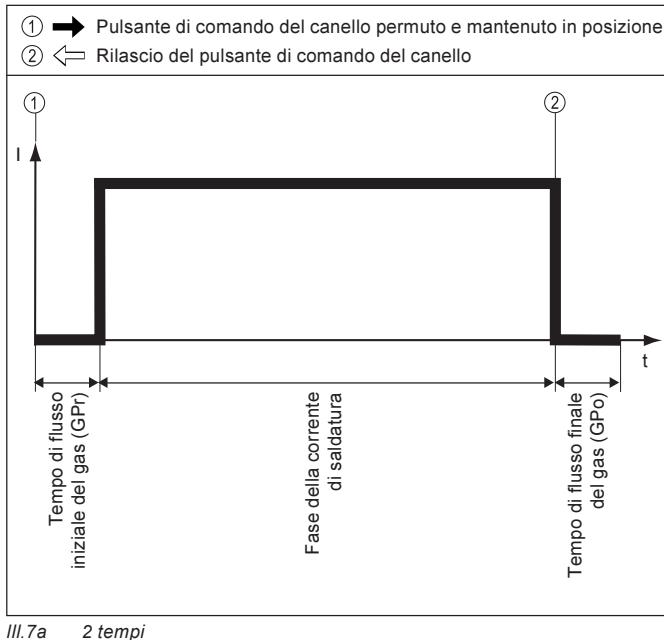

Funzionamento a 4 tempi


Il funzionamento a 4 tempi è particolarmente adatto per l'esecuzione di giunti saldati lunghi.

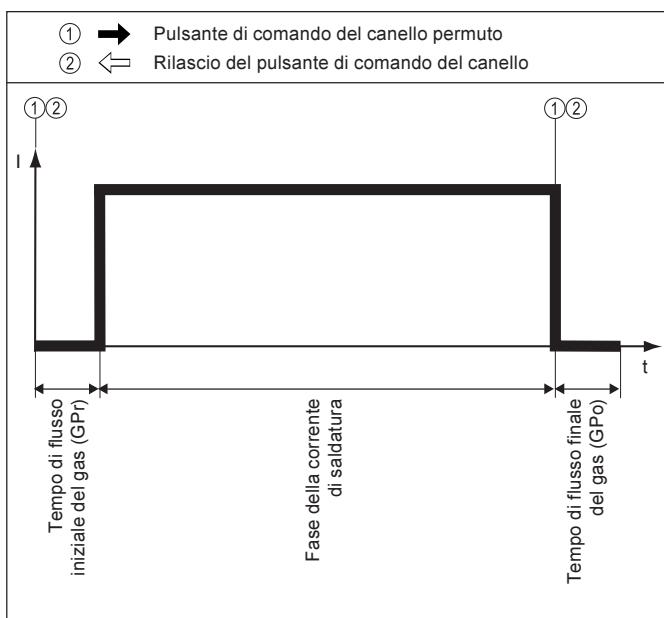

Funzionamento a 4 tempi alluminio


Il modo di „funzionamento a 4 tempi alluminio“ è particolarmente adatto alla saldatura di materiali contenenti alluminio. Lo speciale comportamento della corrente di saldatura tiene conto dell'elevata condutività termica dell'alluminio:

- **Corrente iniziale (I-S):** per il rapido riscaldamento del materiale base nonostante l'elevata dispersione termica all'inizio della saldatura
- **Curva (SL):** costante abbassamento della corrente iniziale rispetto alla corrente di saldatura
- **Corrente di saldatura:** apporto uniforme di temperatura al materiale base riscaldato con calore iniziale
- **Curva (SI):** costante abbassamento della corrente di saldatura rispetto alla corrente finale
- **Corrente finale (I-E):** per evitare il surriscaldamento locale del materiale base dovuto ad accumulo termico alla fine della saldatura ed evitare la possibile caduta del giunto saldato.

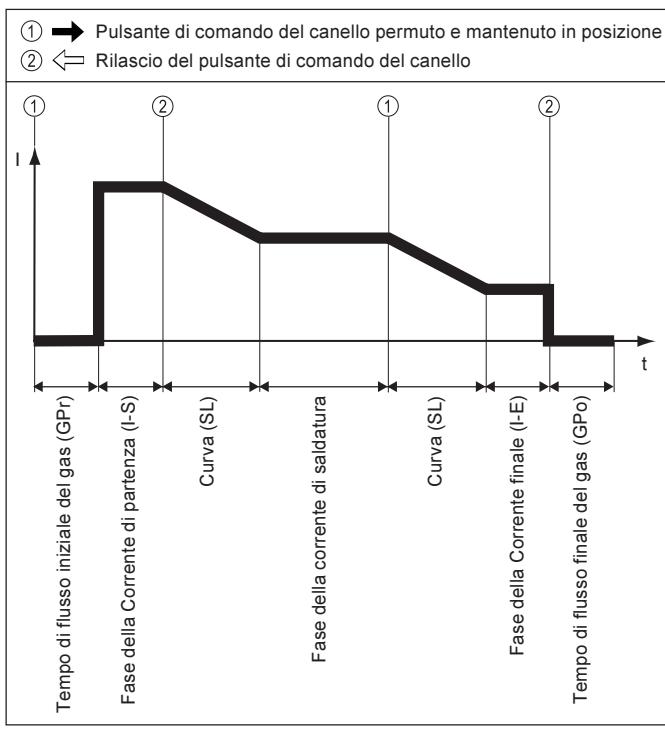

Saldatura a punti

La saldatura a punti viene impiegata per la realizzazione, sulamiere sovrapposte, di giunti saldati accessibili da un solo lato.

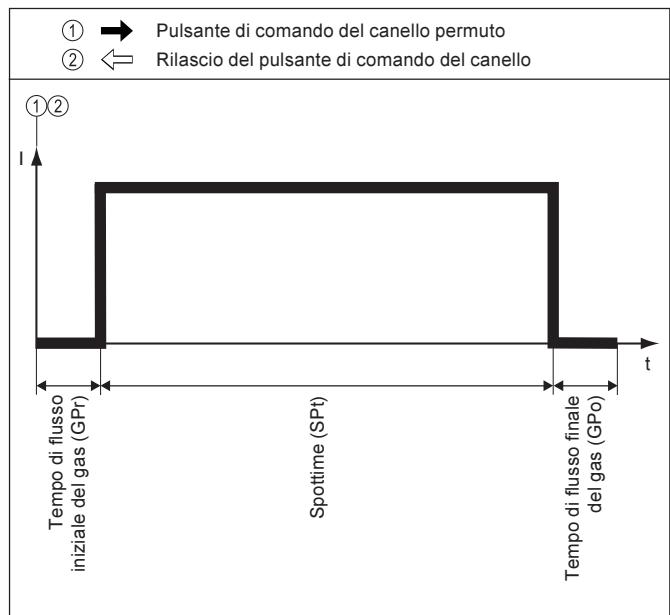

III.7d Saldatura a punti

Messa in funzione della saldatrice

Attenzione! Prima di mettere in funzione la macchina per la prima volta leggere il capitolo „Norme di sicurezza“.

Utilizzo appropriato

La saldatrice è destinata esclusivamente all'esecuzione di saldature MIG/MAG-, ad elettrodi e WIG. L'uso diverso o complementare dell'apparecchio è dichiarato improprio e il produttore non risponde di eventuali danni conseguenti.

Per utilizzare propriamente la saldatrice occorre inoltre:

- Osservare tutte le indicazioni specificate nelle istruzioni per l'uso
- Eseguire le operazioni d'ispezione e manutenzione

Attenzione! La saldatrice non va mai utilizzata per siglare tubi.

Istruzioni per l'installazione

La saldatrice è collaudata con la protezione IP23, che garantisce:

- Protezione contro la penetrazione di corpi estranei solidi di dimensioni maggiori a Ø 12mm
- Protezione contro gli spruzzi d'acqua fino ad un angolo di 60° sulla verticale

E' possibile installare e utilizzare la saldatrice all'aperto secondo la protezione tipo IP23. Le componenti elettriche incorporate devono comunque essere poste al riparo dall'effetto diretto dell'umidità.

Attenzione! Montare la saldatrice su un piano stabile, liscio e solido. L'eventuale caduta della saldatrice può costituire un pericolo mortale.

Il canale d'aerazione rappresenta un elemento di sicurezza molto importante. Scegliendo il luogo in cui montare la macchina accertarsi della libera entrata e fuoriuscita dell'aria di raffreddamento dalla fessura d'aerazione posta sulla parte frontale e sul retro della macchina. La polvere conduttrice d'elettricità prodotta (ad es. durante i lavori di smerigliatura) non deve essere direttamente aspirata nell'impianto.

Collegamento alla rete

La saldatrice è predisposta per la tensione di rete indicata sulla targhetta. Cavo e spina di rete sono già montati (nella versione da 400 V). Per la protezione della linea di rete consultare i dati tecnici.

Attenzione! Se l'uso dell'apparecchio prevede una tensione particolare consultare i dati tecnici riportati sulla targhetta e disporre adeguatamente la spina, la linea d'alimentazione e le relative protezioni.

Montaggio opzione porta avanzamento filo

Avvertenza! Il porta avanzamento filo è:

- Non previsto per la fonte di corrente TotalArc² 3000
- Non strettamente necessario per il funzionamento dell'avanzamento filo DS III con le fonti di corrente TotalArc² 4000 / 5000

- Svitare le asole 4 pezzi
- Mettere il porta avanzamento filo sulla fonte di corrente
- Avvitare il porta avanzamento filo con le asole 4 pezzi



III.7e Montaggio del porta avanzamento filo

Allacciamento del pacco tubo collegamento alla fonte di corrente

Nelle fonti di corrente TotalArc² 4000 / 5000 occorre allacciare la fonte elettrica all'avanzamento filo tramite il pacco tubo collegamento. Gli utenti del TotalArc² 3000 possono tralasciare la lettura del presente capitolo e del successivo e proseguire dal capitolo „montaggio/collegamento della bombola del gas“.

- Mettere l'interruttore di rete **G** in posizione „O“
- Inserire e fissare lo scarico della trazione nell'apposita apertura sul fondo dell'apparecchio

Avvertenza! Per i pacchi tubo collegamento di 1,5 m. di lunghezza non è previsto lo scarico della trazione

- Applicare il tubo d'andata e ritorno dell'acqua del pacco tubo collegamento secondo il colore nei collegamenti a presa **Q** e **R**
- Applicare la spina a baionetta potenziale di saldatura del pacco tubo collegamento a **⊕** -bussola **D** e richiuderla girando
- Applicare la spina del telecomando del pacco tubo collegamento alla boccola d'attacco del telecomando **E** e stringerla con il dado per raccordi



III.7f Pacco tubo collegamento alla fonte di corrente

Allacciamento del pacco tubo collegamento all'alimentazione filo

Per le fonti di corrente TotalArc² 4000 / 5000 occorre collegare la fonte di corrente all'alimentazione filo tramite il pacco tubo di collegamento. Gli utenti del TotalArc² 3000 possono tralasciare la lettura di questo capitolo e riprenderla dal capitolo „Montaggio/ collegamento della bombola del gas“.

- Mettere l'interruttore di rete **G** in posizione „O“
- E' montata l'opzione porta avanzamento filo: fare innestare il porta avanzamento filo sul perno del porta avanzamento filo

Attenzione! Se non si utilizza l'opzione porta avanzamento filo: durante l'installazione dell'avanzamento filo fare attenzione ad evitare la caduta dell'avanzamento filo.

- L'opzione porta avanzamento filo non è montata: mettere l'avanzamento filo sulla fonte di corrente
- Inserire e fissare lo scarico della trazione nell'apposita apertura dell'avanzamento filo

Avvertenza! Se lo scarico della trazione viene sottoposto ad intense sollecitazioni occorre fissarlo con viti all'avanzamento filo. Non è previsto scarico della trazione per pacchi tubo collegamento della lunghezza di 1,5 m.

- Applicare e fissare con il dado per raccordi il tubo del gas del pacco tubo collegamento alla boccola d'attacco gas inerte **H**
- Applicare il tubo d'andata e ritorno dell'acqua del pacco tubo collegamento secondo il colore nei collegamenti **P** e **Q** e stringerlo con il dado per raccordi
- Applicare la boccola d'attacco telecomando del pacco tubo collegamento alla spina trasmissione dati telecomando **R** e stringerla con il dado per raccordi
- Applicare la boccola potenziale di saldatura del pacco tubo collegamento alla spina **S** e chiudere girando

Avvertenza! Per prevenire l'usura è necessario „formare l'ansa verso l'interno“ durante il montaggio dei cavi / tubi del pacco tubo collegamento.



III.7g Pacco tubo collegamento nell'avanzamento filo

Come montare / collegare la bombola del gas

- Mettere la bombola del gas sul fondo dell'apparecchio
- Bloccare la bombola del gas con la catena

Avvertenza! Fissare la bombola saldamente soltanto nella parte superiore (non al collo della bombola)

- Togliere l'involucro protettivo della bombola del gas

Attenzione! Prima di aprire la valvola della bombola del gas accertarsi che l'apertura non sia diretta verso persone.

- Ruotare leggermente la valvola del gas verso sinistra per togliere eventuali detriti presenti
- Controllare la guarnizione del riduttore di pressione
- Avitare il riduttore di pressione sulla bombola del gas e stringerlo
- Collegare tramite il tubo del gas l'attacco del gas inerte del pacco tubo collegamento (TotalArc² 4000 / 5000) e/o l'attacco del gas inerte **H** alla fonte di corrente TotalArc² 3000 con il riduttore di pressione.

Montaggio del cannello di saldatura

Avvertenza! Si possono utilizzare soltanto cannelli di saldatura raffreddati ad acqua con attacco esterno dell'acqua.

- Interruttore di rete **G** in posizione „O“
- Collegare il cannello di saldatura opportunamente attrezzato con il tubo d'andata all'attacco centrale del cannello **A**
- Stringere il dado per raccordi per il fissaggio manuale
- Inserire e bloccare la spina di comando del cannello di saldatura nell'attacco del comando del cannello **D**
- Collegare secondo i colori i tubi d'andata e ritorno dell'acqua del cannello di saldatura agli attacchi a spina **N**, **O** dell'avanzamento filo (TotalArc² 4000 / 5000) e/o agli attacchi a spina **Q**, **R** (TotalArc² 3000).

Messa in funzione del raffreddatore

Avvertenza! Prima di mettere in funzione il raffreddatore controllare il livello del refrigerante e il suo grado di purezza. Il refrigeratore è riempito in fabbrica con circa 2l di refrigerante (miscela acqua:alcool in rapporto a 1:1).

- Interruttore di rete **G** in posizione „O“
- Togliere l'involucro a vite **M**
- Riempire di refrigerante (per il rapporto della miscela consultare la seguente tabella)
- Riapplicare l'involucro a vite **M**

Avvertenza! Utilizzare soltanto acqua di rubinetto pulita e alcool. Si sconsigliano altre sostanze antigelo per la loro conduttabilità elettrica.

Attenzione! Poiché Castolin non condiziona minimamente altri fattori come la qualità, la purezza né grado di riempimento del refrigerante, non diamo garanzia sulla pompa del refrigerante.

Temperatura esterna rapporto miscela acqua: alcool

da + °C a -5°C 4,00 l : 1,00 l

da -5°C a -10°C 3,75 l : 1,25 l

da -10°C a -15°C 3,50 l : 1,50 l

da -15°C a -20°C 3,25 l : 1,75 l

⚠ Attenzione! Controllare ad intervalli regolari il flusso dell'acqua durante il funzionamento della macchina - deve esserci il flusso di ritorno.

Se a pompa del refrigerante in funzione l'acqua non circola occorre sfiicare l'entrata dell'acqua:

- Interruttore di rete **G** in posizione „I“ - la pompa del refrigerante è in funzione
- Tirare indietro l'anello di sicurezza dell'attacco entrata dell'acqua e staccare il tubo dell'entrata dell'acqua
- Con un'asta di legno o di materiale plastico spingere delicatamente la sfera ermetica al centro dell'attacco a spina dell'entrata dell'acqua e rilasciarla quando fuoriesce dall'acqua
- Reinserire il tubo d'entrata dell'acqua
- Controllare dall'esterno la tenuta stagna degli attacchi dell'acqua
- Ripetere l'operazione finché il flusso di ritorno non è perfetto

Regolazione della quantità di gas inerte

- Inserire la spina di rete
- Mettere l'interruttore di rete **G** nella posizione "I"
- Premere il tasto del controllo gas **J**
- Girare la vite di regolazione posta sul lato inferiore del riduttore di pressione finché il manometro segnala la quantità desiderata

Applicare la bobina del filo

- Mettere l'interruttore di rete **G** in posizione „O“
- Aprire il coperchio della bobina del filo (DS III) e/o il lato sinistro della fonte di corrente TotalArc² 3000
- Aprire la parte laterale della fonte elettrica
- Applicare per il giusto verso la bobina del filo sul l'apposito portabobina **K**
- Fare scattare il bullone d'arresto nell'apposita apertura sulla bobina
- Regolare la frenatura tramite la vite d'ancoraggio
- Richiudere il coperchio della bobina del filo e/o la parte laterale

Avvertenza! Regolare il freno in modo che la bobina del filo non continui a girare al termine del processo di saldatura - evitare comunque di stringere eccessivamente la vite d'ancoraggio per non sovraccaricare il motore

⚠ Attenzione! Accertarsi che la bobina del filo sia saldamente fissata sull'apposito portabobina.

Come inserire il filo dell'elettrodo

- Mettere l'interruttore di rete **G** in posizione „O“
- Aprire il coperchio della bobina del filo (DS III) e/o il lato sinistro della fonte di corrente TotalArc² 3000
- Aprire la parte laterale sinistra della fonte elettrica
- Spostare in avanti i blocchi **40** e **41**
- Spingere in alto le leve prementi **42** e **43**
- Spingere per 5 cm l'elettrodo del filo nel tubo **44** dell'avanzamento a 4 rulli nel tubo del cannetto di saldatura **45**
- Spingere in basso le leve prementi **42** e **43**
- Spostare i blocchi **40** e **41** in posizione verticale
- Regolare la pressione utilizzando i dadi tensori **46** e **47**

Avvertenza! Regolare la pressione in modo da non deformare l'elettrodo del filo pur assicurandone il perfetto trasporto.


- Disporre il gruppo del tubo in posizione più possibile rettilinea
- Estrarre l'ugello del gas del cannetto di saldatura
- Svitare il tubo di contatto
- Inserire la spina di rete
- Mettere l'interruttore **G** in posizione "I"

⚠ Attenzione! Mentre si sta inserendo il filo tenere il cannetto di saldatura lontano dal corpo.

- Premere il tasto d'inserimento del filo **J** finché l'elettrodo del filo non fuoriesce dal cannetto
- Lasciare il tasto d'inserimento del filo **J** per terminare l'operazione

Avvertenza! Dopo aver lasciato il tasto del cannetto la bobina del filo deve smettere di girare. Eventualmente registrare il freno.

- Avvitare il tubo di contatto
- Applicare l'ugello del gas
- Richiudere il coperchio della bobina del filo e/o il lato dell'apparecchio
- Mettere l'interruttore di rete **G** in posizione „O“

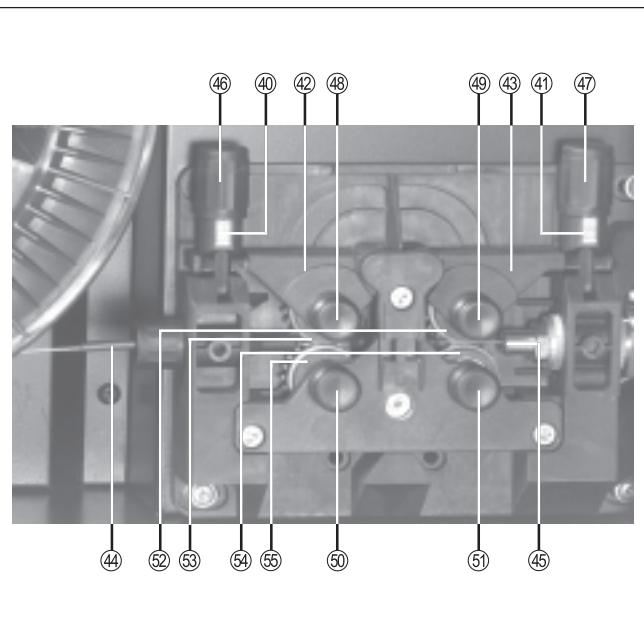

III.8 Avanzamento a 4 rulli

Sostituzione dei rulli d'avanzamento

Per garantire un trasporto ottimale dell'elettrodo del filo i rulli d'avanzamento devono essere compatibili con il diametro del filo da saldare e la lega del filo.

- Mettere l'interruttore di rete **G** in posizione „O“
- Aprire il coperchio della bobina del filo (DS III) e/o il lato sinistro della fonte di corrente TotalArc² 3000
- Aprire la parte laterale della fonte elettrica
- Spostare in avanti i blocchi **40** e **41**
- Spingere in alto le leve prementi **42** e **43**
- Estrarre i semiassi **46** - **51**
- Togliere i rulli d'avanzamento **52** - **55**

Saldatura MIG/MAG

- Applicare i nuovi rulli d'avanzamento

Avvertenza! Applicare i rulli d'avanzamento in modo da poter leggere il diametro del filo.

- Reinserire i semiassi ④⁸ - ⑤¹. La protezione ritorta del semiasse deve ingranare
- Spingere verso il basso le leve prementi ⑥² e ⑦³
- Spostare i blocchi ⑧⁹ e ⑨¹ in posizione verticale
- Regolare la pressione utilizzando i dadi tensori ⑩¹ - ⑪¹
- Richiudere il coperchio della bobina del filo e/o il lato dell'apparecchio



Attenzione! Prima di mettere in funzione per la prima volta la saldatrice leggere il capitolo „Norme di sicurezza“ e „Messa in funzione della fonte elettrica“

- Inserire e bloccare il cavo di massa nella presa di corrente ⑫¹
- Collegare l'altra estremità del cavo di massa al pezzo da lavorare
- Inserire il cannetto di saldatura nell'attacco centrale del cannetto ⑬¹
- Applicare i tubi dell'acqua del cannetto di saldatura agli attacchi ⑭¹ e ⑮¹
- Inserire la spina di rete
- Mettere l'interruttore di rete ⑯¹ in posizione "I" (si accendono per breve tempo tutte le spie del pannello di comando)



Attenzione! Negli impianti raffreddati ad acqua occorre controllare il flusso dell'acqua ad intervalli regolari. Il flusso di ritorno deve avvenire senza problemi.

- Selezionare il sistema MIG/MAG con il tasto ⑫⁵
- Con il tasto funzione MIG/MAG ⑬⁶ selezionare il modo di funzionamento prescelto
- Con il tasto funzione del cannetto di saldatura ⑭⁷ selezionare il funzionamento prescelto

Avvertenza! La regolazione dei parametri per le funzioni del cannetto di saldatura inizio di saldatura a punti e alluminio è descritta nel capitolo „Menù di settaggio“.

- Con il tasto programma ⑮⁸ selezionare il programma di saldatura („curva caratteristica“) secondo la tabella dei programmi
- Con i parametri spessore della lamiera ⑯¹, corrente di saldatura ⑰¹ o velocità del filo ⑱¹ selezionare a scelta la potenza di saldatura desiderata.

Avvertenza! I parametri spessore della lamiera ⑯¹, corrente di saldatura ⑰¹ e velocità del filo ⑱¹ sono direttamente collegati tra loro. E' sufficiente modificare uno dei quattro parametri. Gli altri tre si adeguano automaticamente.

- Aprire la valvola della bombola del gas
- Regolare la quantità di gas
- Premere il tasto del cannetto ed iniziare l'operazione di saldatura

Avvertenza! Vale per la funzione lavorazione a punti del cannetto di saldatura: se entro due secondi non si ha afflusso di corrente l'impianto si spegne autonomamente. Per riprovare occorre quindi premere nuovamente il tasto del cannetto.

Per ottenere risultati ottimali di saldatura talvolta è necessario regolare i parametri come la lunghezza dell'arco voltagico, il distacco delle gocce e/o la dinamica oppure i parametri base come il flusso iniziale e finale del gas e/o lo scorrimento.

Funzionamento manuale

Il funzionamento manuale avviene in sistema MIG/MAG standard senza funzione sinergica. Come per la funzione sinergica attiva si seleziona il programma di saldatura MIG/MAG, i modi di funzionamento e successivamente i parametri. Tuttavia variando un singolo parametro gli altri non si adattano automaticamente. Tutti i parametri variabili devono perciò essere regolati in base alle esigenze del processo di saldatura.

Nel sistema manuale sono disponibili i seguenti parametri:

- velocità del filo ⑯ ... 0,5 m/min - velocità massima del filo (ad es. 22,0 m/min)
- tensione di saldatura ⑪ ... 10,0 - 40,0 V
- correzione della dinamica ⑬ ... per modificare la dinamica del corte circuito al momento della trasformazione in gocce 0,0 arco voltaico più duro e stabile
10,0 ... arco voltaico morbido e con pochi spruzzi
- corrente di saldatura ⑮ (indicata solo come valore reale)
- mettere l'interruttore ⑩ in posizione "I" (si accendono per breve tempo tutte le spie del pannello di comando)
- con il tasto sistema ⑤ selezionare la saldatura MIG/MAG
- con il tasto funzionamento MIG/MAG ⑥ selezionare il funzionamento „manuale“
- con il tasto funzionamento del cannello di saldatura ⑦ selezionare il funzionamento desiderato

(Avvertenza! La funzione lavorazione a 4 tempi alluminio del cannello di saldatura corrisponde nella funzione manuale soltanto alla tradizionale funzione a 4 tempi.)

- con il tasto programma ⑧ selezionare il programma di saldatura („curva caratteristica“) secondo la tabella del programma.

Avvertenza! Se non è possibile raggiungere la tensione di saldatura regolata la fonte di corrente eroga la tensione più elevata possibile in quel momento.

- regolare singolarmente i parametri velocità del filo ⑯, tensione di saldatura ⑪ e correzione della dinamica ⑬
- aprire la valvola della bombola del gas
- regolare la quantità di gas
- premere il tasto del cannello e iniziare le operazioni di saldatura

Funzione Ignition Time-Out

Avvertenza! La funzione Ignition Time-Out non è stata attivata in fabbrica. Se necessario attivarla nel menu di settaggio (regolando un valore compreso tra 5 e 100 mm „ito | 5 ... 100“).

Per le indicazioni relative a registrazione, gamma di regolazione e unità di misura del parametro Ignition Time-Out (ito) consultare il capitolo „Menù di settaggio“.

Premendo il tasto del cannello inizia subito a fluiriuscire il flusso iniziale del gas e in seguito partono l'alimentazione del filo e l'accensione. Se non c'è corrente per la lunghezza del filo d'alimentazione regolata nel menu di settaggio l'impianto si spegne automaticamente. Il quadro comandi visualizza la segnalazione d'errore „Err | Ito“.

Per riprovare premere di nuovo il tasto del cannello.


Funzionamento speciale a due fasi per interfaccia con il robot

Il funzionamento speciale a 2 tempi per l'interfaccia per robot è disponibile se alla boccola d'attacco del telecomando è collegato un'interfaccia per robot AUT1 / AUT2.

- Con il tasto funzione del cannello di saldatura ⑦ selezionare il funzionamento 2 tempi

Avvertenza! Per le indicazioni sulla registrazione, gamma di regolazione e unità di misura dei parametri disponibili consultare il capitolo „Menù di settaggio“. Si possono selezionare i parametri di modalità di funzionamento „speciale a 2 tempi per interfaccia per robot“ nel „Menù di settaggio“ (Parametro „funzionamento speciale a 2 tempi per interfaccia per robot“) se è collegata alla boccola d'attacco del telecomando un'interfaccia per robot.

La grafica qui riportata illustra la modalità di funzionamento a due fasi:

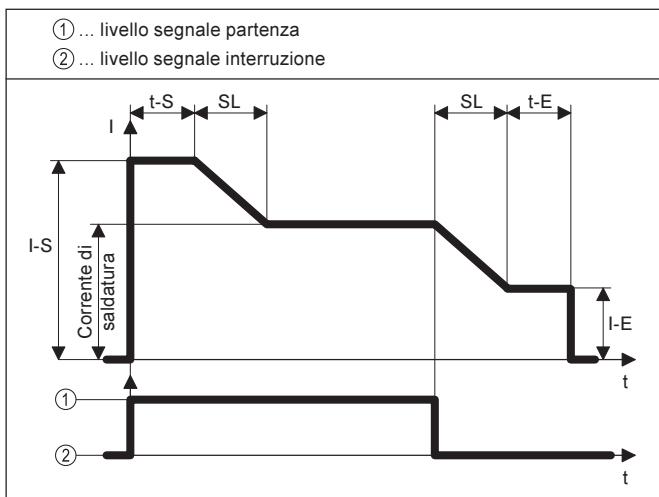

III. 9 Funzionamento speciale a 2 tempi

Legenda:

- I-S ... corrente iniziale
- SL ... curva
- I-E ... corrente finale
- t-S ... durata corrente iniziale
- t-E ... durata corrente finale

Saldata manuale E

! Attenzione! Prima di mettere in funzione per la prima volta la saldatrice leggere il capitolo „norme di sicurezza“ e „Messa in funzione della fonte elettrica“.

- Staccare la spina di rete
- Mettere l'interruttore **[G]** in posizione "O"
- Smontare il cannello di saldatura MIG/MAG
- Inserire il cavo di saldatura nella presa di corrente a seconda del tipo d'elettrodo e bloccare girando a destra
- Inserire la spina di rete

! Attenzione! quando l'interruttore di rete **[G]** è in posizione "I" l'elettrodo a barra conduce corrente. In questa fase assicurarsi che l'elettrodo a barra non entri in contatto con parti conduttrici d'elettricità o messe a terra come ad es. il pezzo da lavorare, la scatola ecc.

- Mettere l'interruttore di rete **[G]** in posizione "I" (si accendono per breve tempo tutte le spie del pannello di comando)
- Con il tasto sistema **⑤** selezionare il sistema di saldatura manuale E. La tensione di saldatura si attiva dopo 3 sec. nella presa di saldatura.
- Regolare la potenza di corrente desiderata con il regolatore **①**
- Premere il tasto selezione parametro **③** finché si accende la spia **⑬**
- Con il regolatore **②** regolare la dinamica desiderata
- Iniziare l'operazione di saldatura

Per ottenere risultati ottimali di saldatura talvolta è necessario regolare i parametri base come il tempo di corrente a caldo e/o la corrente di partenza a caldo.

Saldata WIG

! Attenzione! Prima di mettere in funzione per la prima volta la saldatrice leggere il capitolo „Norme di sicurezza“ e „Messa in funzione della fonte elettrica“

- Staccare la spina di rete
- Mettere l'interruttore di rete **[G]** in posizione "O"
- Smontare il cannello di saldatura MIG/MAG
- Inserire e bloccare il cavo di massa nella presa di corrente **[C]**
- Collegare l'altra estremità del cavo di massa al pezzo da lavorare
- Inserire il cavo di saldatura del cannello a scorrimento di gas WIG nella presa di corrente **[B]** e bloccarlo girando verso destra
- Avvitare e stringere il riduttore di pressione della bombola di gas inerte Argon
- Collegare il tubo del gas al riduttore di pressione
- Inserire la spina di rete
- Mettere l'interruttore di rete **[G]** in posizione "I" (si accendono per breve tempo tutte le spie del pannello di comando)

! Attenzione! una volta selezionato il sistema di saldatura WIG, l'elettrodo Wolfram del cannello di saldatura WIG conduce corrente. In questa fase assicurarsi che l'elettrodo Wolfram non entri in contatto con parti conduttrici d'elettricità o messe a terra come ad es. il pezzo da lavorare, la scatola ecc.

- Con il tasto sistema **⑤** selezionare il sistema di saldatura WIG. La tensione di saldatura si attiva dopo 3 sec. nella presa di saldatura
- Regolare la potenza di corrente desiderata con il regolatore **①**
- Aprire la valvola bloccante del gas del cannello a scorrimento di gas WIG e regolare la quantità di gas inerte desiderata tramite il regolatore di pressione
- Iniziare l'operazione di saldatura

Avvertenza! L'arco voltaico si accende tramite il contatto del pezzo da lavorare con l'elettrodo Wolfram. Per terminare la saldatura togliere il cannello di saldatura a scorrimento di gas WIG dal pezzo da lavorare fino allo spegnimento dell'arco voltaico.

Funzione lavorazione

La funzione lavorazione aumenta notevolmente la qualità tecnica dell'operazione nelle saldature manuali, le semilavorazioni e nelle lavorazioni completamente automatizzate.

Per riprodurre tipi di lavorazione già sperimentate (punti di lavorazione) finora i parametri necessari sono stati documentati a mano. Con la funzione lavorazione si possono realizzare, copiare, cancellare e richiamare fino a 50 lavorazioni a piacere (soltanto per il sistema di saldatura MIG/MAG).

Per la funzione lavorazione (spia sinistra) utilizzare la seguente legenda:


- - - ... Programma non caricato con nessuna lavorazione (solo per richiamare la lavorazione, altrimenti nPG)
- nPG .. Programma non caricato con nessuna lavorazione
- PrG ... Programma caricato con la lavorazione
- DEL ... Lavorazione cancellata dal programma
- Pro ... Spia del programma di saldatura („curva caratteristica“) con cui è stata realizzata la lavorazione

Esecuzione della lavorazione


La macchina esce dalla nostra fabbrica senza alcuna lavorazione programmata. Per poter richiamare una lavorazione occorre perciò prima esegirla.

Per eseguire una lavorazione procedere come segue:


- Regolare i parametri di saldatura desiderati e che si desiderano memorizzare in una lavorazione

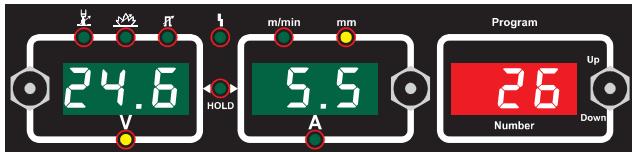

- Premere per breve tempo il tasto MEM ⑮ verso il basso per entrare nel menù lavorazione
- Appare la 1° parte di programma libera per la lavorazione

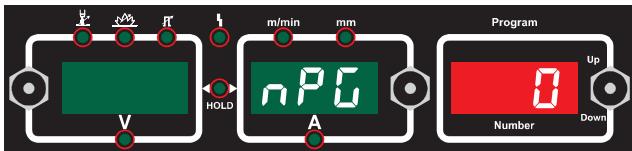


- Con il tasto progr. ⑯ selezionare la parte del programma desiderata e/o abbandonare quella parte di programma.

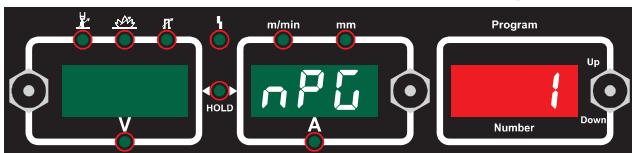


- Premere verso il basso e tenere il tasto MEM ⑮.

Avvertenza! Se la parte di programma selezionata è già stata caricata con le istruzioni per un'altra lavorazione, la lavorazione già memorizzata viene sostituita con quella nuova. Quest'operazione non può più essere recuperata.

Se sul display sinistro appare „PrG“ il processo di memorizzazione è stato completato. Lasciare il tasto MEM ⑮.

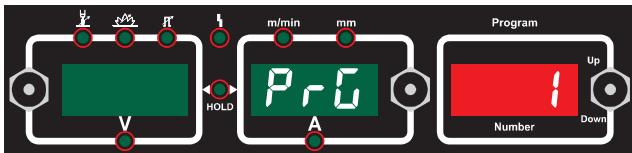

- Premere per breve tempo verso il basso il tasto MEM ⑮ per uscire dal menù di lavorazione

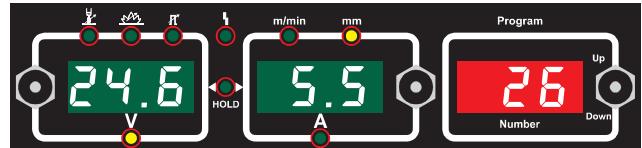

Avvertenza! Per ogni lavorazione vengono memorizzati automaticamente tutti i parametri del menù di settaggio ad eccezione delle funzioni „PushPull-Unit“ e „spegnimento raffreddatore“.

Come copiare / sovrascrivere una lavorazione

E' possibile copiare una lavorazione già memorizzata su di una parte del programma in un'altra parte a piacere del programma. Per copiare una lavorazione procedere come segue:

- Selezionare la saldatura MIG/MAG con il tasto sistema ⑤
- Selezionare la funzione MIG/MAG (MEM) con il tasto ⑥




- Selezionare la lavorazione che si desidera copiare con il tasto programma ⑧



- Premere per breve tempo verso il basso il tasto MEM ⑮ per passare al menù lavorazione. Appare la prima parte del programma libera per copiare la lavorazione




- Con il tasto programma ⑧ selezionare la parte di programma desiderata e/o lasciare quella parte di progr.

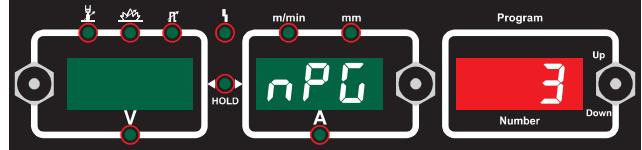


- Premere verso il basso e tenere il tasto MEM ⑮. La lavorazione viene copiata nella parte di programma precedentemente selezionata.

Avvertenza! Se il programma selezionato è già caricato con le indicazioni per un'altra lavorazione, la lavorazione già memorizzata viene sostituita con quella nuova. Quest'operazione non può più essere recuperata.

Se sul display sinistro appare „PrG“ il processo di memorizzazione è stato completato. Lasciare il tasto MEM ⑮.

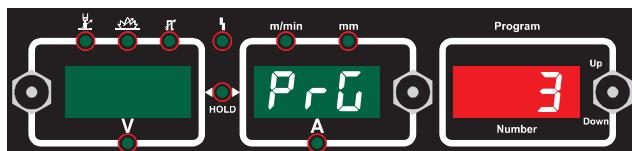


- Premere per breve tempo il tasto MEM ⑯ verso il basso per uscire dal menù lavorazione

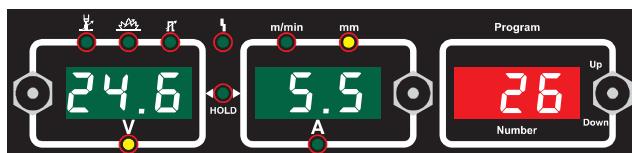


Come cancellare una lavorazione

i vari tipi di lavorazione memorizzati in una parte del programma possono anche essere cancellati. Per cancellare una lavorazione procedere come descritto:

- Premere per breve tempo il tasto MEM ⑯ verso il basso per passare al menù lavorazione. Appare la prima parte libera del programma.

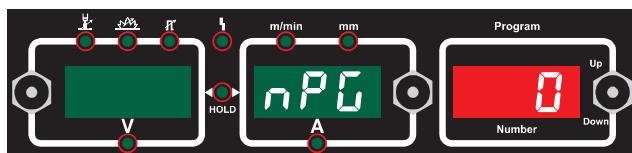


- Con il tasto programma ⑧ selezionare la lavorazione da cancellare (si accende la spia CLEAR ⑯)

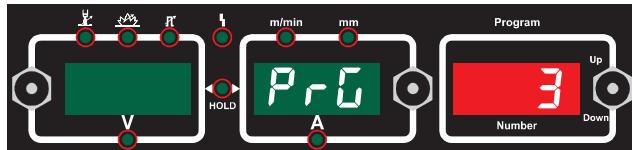

- Premere verso l'alto e tenere il tasto MEM ⑯. Sul display sinistro appare „dEL“ - la lavorazione viene cancellata.



Quando sul display sinistro appare „nPG“ il processo di cancellazione è terminato. Lasciare il tasto MEM ⑯.

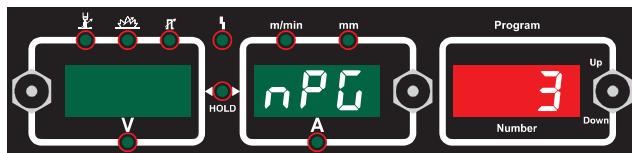

- Premere per breve tempo verso il basso il tasto MEM ⑯ per uscire dal menù lavorazione



Come richiamare una lavorazione


Tutte le lavorazioni già inserite nel programma possono essere richiamate per l'esecuzione dei diversi lavori. Per richiamare una lavorazione procedere come descritto:

- Selezionare la saldatura MIG/MAG con il tasto sistema ⑤
- Selezionare la lavorazione MIG/MAG (MEM) con il tasto funzione MIG/MAG ⑥ - appare l'ultima lavorazione effettuata.




Con i tasti selezione parametri ③, ④ si possono vedere i valori regolati già programmati. Vengono inoltre visualizzate la funzione MIG/MAG e la funzione cannello di saldatura della lavorazione memorizzata.

Premendo contemporaneamente il tasto MEM ⑯ e funzione MIG/MAG ⑥ appare il programma („curva caratteristica“) da cui è stata effettuata per la prima volta la lavorazione. Per uscire premere il tasto MEM ⑯.

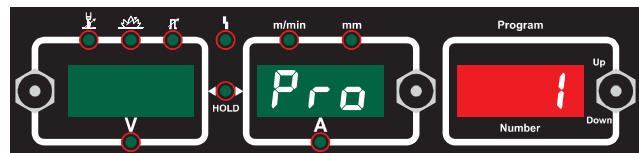

- Con il tasto progr. ⑧ selezionare la lavorazione desiderata

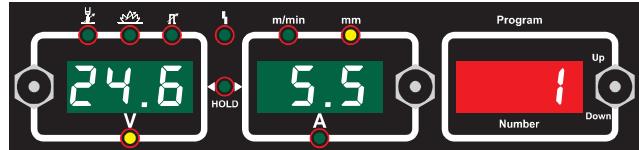

Avvertenza! Richiamando una lavorazione dalla fonte elettrica si possono selezionare anche parti del programma non occupate (contrassegnate dal simbolo „---“).

- Iniziare l'operazione di saldatura. Durante la saldatura si può passare ad un'altra lavorazione senza interruzione
- Passando ad un altro sistema la lavorazione viene terminata



Il menù di settaggio

Come entrare nel menù di settaggio

Sistema „MIG/MAG Standard-/ saldatura con arco voltaico ad impulsi“, „saldatura WIG“, „saldatura manuale E“ e „2nd“

Avvertenza! Il funzionamento avviene secondo il sistema „saldatura standard MIG/MAG“. Il modo per cambiare gli altri parametri è identico.

- Inserire la spina di rete
- Mettere l'interruttore di rete  in posizione "I"
- Con il tasto sistema  selezionare il sistema „saldatura MIG/MAG“
- con il tasto funzione MIG/MAG  selezionare la funzione del programma standard MIG/MAG
- Premere e tenere il tasto MEM 
- Premere il tasto sistema 
- Lasciare il tasto MEM 

La fonte elettrica si trova ora nel menù di settaggio del sistema „Saldatura MIG/MAG standard“ - appare il primo parametro GPr (tempo di flusso iniziale del gas)

Funzionamento „speciale a due fasi per interfaccia con il robot“, Funzione „speciale a 4 tempi“ e „saldatura a punti“

Avvertenza! Il funzionamento avviene secondo il funzionamento „speciale a 4 tempi“. Il modo per cambiare gli altri parametri è identico.

- Inserire la spina di rete
- Mettere l'interruttore di rete  in posizione "I"
- Con il tasto funzione  selezionare il sistema „saldatura MIG/MAG“
- Con il tasto funzione cannello di saldatura  selezionare „speciale a 4 tempi“
- Premere e tenere il tasto MEM 
- Premere il tasto funzione cannello di saldatura 
- Lasciare il tasto MEM 

La fonte elettrica si trova ora nel menù di settaggio della funzione del cannello di saldatura „speciale a 4 tempi“ - appare il primo parametro I-S (corrente di partenza).

Come modificare i parametri

- Con il tasto sistema  selezionare il parametro desiderato
- Con il regolatore  modificare il valore del parametro

Come uscire dal menù di settaggio

- Premere il tasto MEM 

Avvertenza! Le modifiche vengono attivate dopo aver cambiato i parametri e/o essere usciti dal menù di settaggio.

Parametro sistema „saldatura con arco voltaico ad impulsi standard MIG/MAG“

GPr ... Tempo di flusso iniziale del gas... 0 - 9.9 s,
Regolazione fabbrica: 0,1 s.

GPo .. Tempo di flusso finale del gas... 0 - 9.9 s,
Regolazione fabbrica: 0,5 s.

Fdc ... Scorrimento ... AUT / OFF / 0,5 - velocità massima filo
(p.e. 22,0 m/min), Regolazione fabbrica: AUT

Avvertenza! Se l' Fdc viene messo su AUT (automatico) il valore viene rilevato dalla banca dati del programma di saldatura. Se si effettua la regolazione manuale dei valori di Fdc che superano la velocità filo regolata per il processo di saldatura, - la velocità del filo in azione durante lo scorrimento corrisponde a quella regolata per il processo di saldatura.

Fdi ... Velocità d'inserimento ... 0 - velocità massima filo (p.e.
22,0 m/min), Regolazione fabbrica: 10 m/min

bbc ... Burn-back ... +/- 0,20 sec.
Regolazione macchina: 0

FAC .. Factory ... azzerare la saldatrice

Tenere premuto il tasto MEM  per 2 sec. per riprodurre lo stato di posa - quando sul display appare „PrG“ la saldatrice è azzerata

 **Attenzione!** Se la saldatrice viene azzerata tutte le regolazioni personali nel menù di settaggio livello 1 andranno perse.

Avvertenza! Azzerando la saldatrice le lavorazioni non risultano azzerate, ma restano memorizzate. Anche le funzioni nel secondo livello del menù di settaggio (2nd) non verranno cancellate ad eccezione del parametro Ignition Time-Out (ito).

2nd ... secondo grado del menù di settaggio (vedere capitolo „2nd - secondo grado del menù di settaggio“)

Parametro funzione „saldatura WIG“

2nd ... secondo grado del menù di settaggio (vedere capitolo „2nd - secondo grado del menù di settaggio“)

Parametro funzione „saldatura manuale E“

Avvertenza! Per azzerare la saldatrice

- per la modalità di saldatura ad arco voltaico ad impulsi standard MIG/MAG
- con il parametro Factory (FAC),
- si azzerano anche i parametri tempo di corrente a caldo (Hti) e corrente di partenza a caldo (Hcu)

Hti ... Tempo di corrente a caldo ... 0 - 2.0 sec.,
Regolazione fabbrica: 0,5 sec..

Hcu ... Corrente di partenza a caldo... 0 - 100 %,
Regolazione fabbrica: 50 %

2nd ... secondo grado del menù di settaggio (vedere capitolo „2nd - secondo grado del menù di settaggio“)

Funzionamento speciale a due fasi per interfaccia con il robot

Avvertenza! Il funzionamento speciale a due fasi per l'interfaccia con il robot viene selezionato automaticamente (indicazione: funzionamento a due fasi), se alla boccola d'attacco del telecomando è collegata un'interfaccia con il robot.

I-S ... partenza corrente... 0 - 200 % della corrente di saldatura, regolazione in fabbrica: 135 %

SL ... slope ... 0,1 - 9,9 s, regolazione in fabbrica: 1,0 s

I-E ... corrente finale ... 0 - 200 % della corrente finale regolazione in fabbrica: 50 %

t-S ... durata corrente di partenza... OFF / 0,1 ... 9,9 sec., regolazione in fabbrica: OFF

t-E ... durata corrente finale ... OFF / 0,1 ... 9,9 sec. regolazione in fabbrica: OFF

Avvertenza! Nel capitolo saldatura MIG-/MAG sono illustrati in una grafica i parametri indicati sopra.

Parametro funzione „lavorazione a 4 tempi in alluminio“

I-S ... Corrente di partenza ... 0 - 200 % di corrente di saldatura, Regolazione fabbrica: 135 %

SL ... Curva ... 0.1 - 9.9 s, Regolazione fabbrica: 1 s.

I-E ... Corrente finale ... 0 - 200 % di corrente di saldatura, Regolazione fabbrica: 50 %

Parametro funzione „lavorazione a punti“

SPt ... tempo punti ... 0,1 - 5,0s, Regolazione fabbrica: 1,0s

2nd - secondo livello del menù di settaggio

Le seguenti funzioni sono state inserite nel secondo livello del menù:

- PPU (PushPull-Unit)
- C-C (Spegnimento dispositivo di raffreddamento)
- Ito (Ignition Time-Out)

Come entrare nel secondo livello del menù (2nd)

- Selezionare il parametro „2nd“ come descritto nel paragrafo „Entrare nel menù di settaggio“
- Premere e tenere il tasto MEM ⑯
- Premere il tasto sistema ⑤
- Lasciare il tasto MEM ⑯

La fonte elettrica si trova ora nel secondo grado del menù di settaggio (2nd). Appare la funzione „PPU“ (unità PushPull).

Come selezionare la funzione

- Con il tasto sistema ⑤ selezionare la funzione desiderata
- Regolare la funzione come descritto nel seguente capitolo

Lasciare il secondo grado del menù (2nd)

- Premere il tasto MEM ⑯

Avvertenza! Le modifiche vengono attivate cambiando la funzione e/o uscendo dal grado del secondo menù (2nd) .

PPU .. Unità PushPull (vedere capitolo „unità PushPull“)


C-C ... Spegnimento refrigeratore... ON / OFF / Aut
Regolazione: Aut (automatico)

Ito ... Ignition Time-Out ... OFF / 5 ... lunghezza filo 100 mm
fino allo spegnimento di sicurezza
regolazione in fabbrica: OFF

Unità PushPull

Il bilanciamento dell'unità PushPull-Unit va effettuato prima di mettere in funzione la macchina per la prima volta. Se quest'operazione non viene svolta il sistema utilizza parametri standard. I risultati della saldatura potrebbero non essere soddisfacenti.


- Selezionare la funzione „PPU“ del secondo livello del menu (2nd)

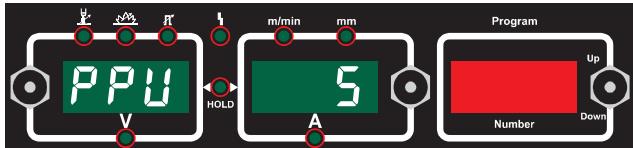


- Con il tasto regolatore ① selezionare l'unità PushPull corrispondente dalla seguente lista:

- 5 PushPull manuale con potenziometro
- 6 PushPull manuale senza potenziometro
- 7 Binzel PushPull „PP 240D/401D 42V“ manuale con potenziometro di rendimento ¹⁾
- 8 Binzel PushPull „PP 240D/401D 42V“ manuale senza potenziometro di rendimento ¹⁾
- 9 Binzel Robot PushPull „WH/PP (WH/241)“ 42V ¹⁾
- 10 Binzel Robot PushPull „WH/PP“ 24V ¹⁾
- 11 Dinse Robot PushPull „DIX MAPTZ 2/500“ 42V ¹⁾
- 12 Hulftegger PushPull 24 V ¹⁾ manuale
- 13 Avanzamento intermedio „VR 143-2“
- 16 „Cobra Gold“ PushPull ¹⁾ manuale

¹⁾ eventuali scarti di funzionam. dovuti a tolleranze del motore e della trasmissione - può essere necessario fare eseguire il bilanciamento in fabbrica

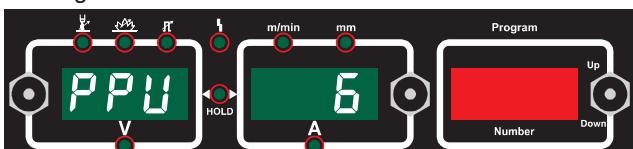


- Premere il tasto del cannello

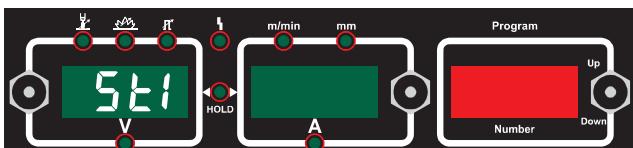


- Disaccoppiare gli avanzatori dei due motori d'alimentazione del filo (ad.es. cannello di saldatura e alimentazione del filo). I motori d'alimentazione del filo non devono essere sotto sforzo (a vuoto)

- Premere il tasto del cannello
I motori d'aliment. del filo vengono bilanciati a vuoto; durante il bilanciamento appare sul display destro „run“

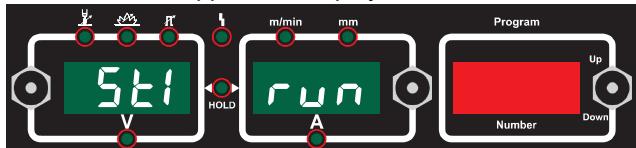


- Se il bilanciamento termina in condizioni a vuoto appare sul display la scritta „St2“

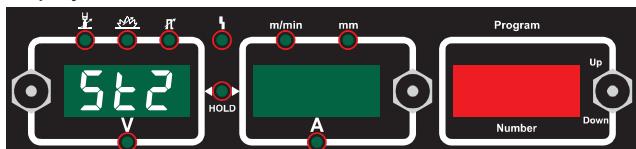


- Riaccoppiare i due motori d'alimentazione del filo
- Tendere il filo da saldare negli avanzatori del filo (ad es. cannello di saldatura e alimentazione del filo)

Attenzione! Tenere lontano dal corpo il cannello di saldatura - il filo che fuoriesce è pericoloso.

- Premere il tasto del cannello
I motori d'alimentazione del filo vengono bilanciati in condizione a vuoto; durante il bilanciamento appare „run“ sul display destro

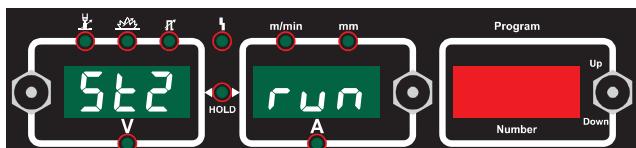

- Il bilanciamento dell'unità PushPull si è concluso positivamente quando sul display appaiono i valori "PPU" e ad es. „5“ precedentemente inseriti.

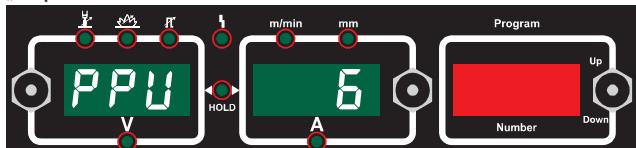

- Premere due volte il tasto MEM ⑯ per due volte per uscire dal menu.

Problema segnalato	Causa	Soluzione
Err E11	Bilanciamento PPU: lo Step 2 (St2) è partito disaccoppiato	Accoppiare i rulli del filo e fare ripartire il processo premendo il tasto del cannello
Err E16	Bilanciamento PPU: attivato lo spegnim. rapido tramite press. tasto del cannello	Ripetere la procedura premendo nuovamente il tasto del cannello
Err Eto	Bilanciamento PPU: misurazione sbagliata	Ripetere la procedura premendo nuovamente il tasto del cannello

Avvertenza! Se sulle spie appare una segnalazione d'errore non indicata nella presente lista il problema deve essere eliminato unicamente dal servizio assistenza. Scriversi la definizione dell'errore segnalato, il numero di serie e la configurazione della fonte elettrica e informare il servizio assistenza.

Identificazione e risoluzione dei problemi

La saldatrice è dotata di un sistema intelligente di sicurezza che consente di evitare completamente l'utilizzo di fusibile di sicurezza (ad eccezione della protezione della pompa del refrigerante). Dopo aver eliminato l'eventuale problema la saldatrice può essere normalmente rimessa in funzione evitando di sostituire fusibili si sicurezza.

Attenzione! Prima di aprire la saldatrice staccare l'apparecchio, estrarre la spina di rete e apporre sulla macchina un cartello che avvisi di non riaccenderla - eventualmente scaricare i condensatori elettrolitici.

Spie di segnalazione dei problemi

Problema segnalato	Causa	Soluzione
no PrG	non selezionato nessun programma preindicato	Selezionare il programma preindicato
tP1 xxx, tP2 xxx, tP3 xxx tP4 xxx, tP5 xxx, tP6 xxx (xxx = spia della temperatura)	Surriscaldamento del circuito primario della saldatrice	Lasciare raffreddare la saldatrice
tS1 xxx, tS2 xxx, tS3 xxx (xxx = spia della temperatura)	Surriscaldamento del circuito secondario della saldatrice	Lasciare raffreddare la saldatrice
tSt xxx (xxx = spia della temperatura)	Surriscaldamento del circuito di com-ando	Lasciare raffreddare la saldatrice
Err 049	Mancanza di fase	Controllare la protezione di rete, la linea d'alimentazione e la spina di rete
Err 051	Bassa tensione di rete: la tensione si trova al di sotto delle tolleranze (+/- 15%)	Controllare la tensione di rete
Err 052	Alta tensione di rete: la tensione di rete si trova ad di sopra delle tolleranze (+/- 15%)	Controllare la tensione di rete
Err Ito	La funzione Ignition Time-Out è attiva: la lunghezza del filo d'alimentazione regolata nel menù non ha prodotto flusso di corrente. E' scattato il dispositivo di sicurezza della fonte elettrica.	Accorciare l'estremità libera del filo, ripremere il tasto del cannetto; pulire la superficie del pezzo da lavorare; eventualm. aumentare la lunghezza del filo fino allo scatto di sicurezza nel „menù di settaggio“
EFd 8.1	Problema nel del sistema d'alimentazione del filo	Disporre il più possibile orizzontalm. il gruppo tubo; Controllare l'eventuale presenza di piegature o detriti; controllare la forza premente dell'avanzamento a 2 e/o 4 rulli
	Il motore d'alimentazione del filo s'inceppa / è difettoso	Controllare/sostituire il motore d'avanzamento del filo
EFd 9.1	Tensione d'alimentazione esterna: la tensione d'alimentazione è al di sotto delle tolleranze	Controllare la tensione d'alimentazione esterna
EFd 9.2	Tensione d'alimentazione esterna: la tensione d'alimentazione è al di sopra delle tolleranze	Controllare la tensione d'alimentazione esterna
no H2O	Scatta il controllo flusso del dispositivo di raffreddamento	Controllare il disp. di raffredd. ed eventualm. aggiungere refrigerante o acqua in andata, come descritto nel capitolo „Messa in funz. dispos. di raffreddamento“
-St oP- (durante il funzionamento della fonte elettrica con interfaccia con il robot)	Robot non pronto	Mettere il segnale „Roboter ready“

Avvertenza! Se sulle spie appare una segnalazione d'errore non indicata nella presente lista il problema deve essere eliminato unicamente dal servizio assistenza. Scriversi la definizione dell'errore segnalato, il numero di serie e la configurazione della fonte elettrica e informare il servizio assistenza.

Fonte elettrica TOTAL ARC² 3000 / 4000 / 5000

Problema	Causa	Soluzione
L'apparecchio non funziona L'interruttore di rete è acceso, le spie non si illuminano	Linea d'alimentazione interrotta, la spina di rete non è inserita	Controllare la linea d'alimentazione, ev. inserire la spina di rete
	Protezione di rete difettosa	Sostituire la protezione di rete
	Presa o spina di rete difettosa	Sostituire i pezzi difettosi
Manca la corrente di saldatura L'interruttore di rete è acceso, si illumina la spia di surriscaldamento	L'apparecchio è sovraccarico, è rimasto acceso troppo a lungo	Controllare la durata d'accensione
	Il dispositivo di termosicurezza è staccato	Attendere la fase di raffreddamento; dopo breve tempo l'apparecchio si riaccende da solo
	Ventilatore della fonte elettrica difettoso	Sostituire il ventilatore
Manca la corrente di saldatura L'interruttore di rete è acceso, si illuminano le spie	Collegamento a massa sbagliato	Controllare il collegamento a massa e la polarità
	Cavo di corrente interrotto nel cannello di saldatura	Sostituire il cannello
La macchina non funziona dopo aver premuto il tasto del cannello L'interruttore di rete è acceso, le spie si accendono	Spina di comando non inserita	Inserire la spina di comando
	Il cannello di saldatura e/o la linea di comando del cannello è difettoso	Sostituire il cannello di saldatura
	Pacco tubo collegamento difettoso o non collegato correttamente (non per il Total-Arc ² 3000)	Controllare il pacco tubo collegamento
Manca il gas inerte Tutte le altre funzioni sono presenti	La bombola del gas è vuota	Sostituire la bombola del gas
	Il riduttore di pressione del gas è difettoso	Sostituire il riduttore di pressione gas
	Il tubo del gas è smontato o danneggiato	Montare o sostituire il tubo del gas
	Il cannello di saldatura è difettoso	Sostituire il cannello di saldatura
	La valvola magnetica del gas è difettosa	Sostituire la valvola magnetica del gas
Saldatura sbagliata	Parametri di saldatura sbagliati	Controllare le regolazioni
	Collegamento a massa sbagliato	Creare un buon contatto con il pezzo da lavorare
	Gas inerte assente o troppo poco	Controllare il riduttore di pressione, il tubo del gas, la valvola magnetica del gas, l'attacco del gas del cannello, ecc.
	Il cannello di saldatura perde	Sostituire il cannello di saldatura
	Tubo di contatto sbagliato o abraso	Sostituire il tubo di contatto
	Lega del filo e/o diametro del filo sbagliato	Controllare la bobina del filo inserita
		Controllare la saldabilità del materiale base
	Il gas inerte non è adatto al filo in lega	Utilizzare il gas inerte giusto
Velocità irregolare del filo Il filo di saldatura forma un'ansa tra i rulli d'alimentazione e l'ugello d'inserimento del filo	Freno troppo rigido	Allentare il freno
	Foro del tubo di contatto troppo piccolo	Utilizzare il tubo di contatto adatto
	Anima del filo nel cannello di saldatura difettosa	Controllare eventuali piegature, detriti ecc. nell'anima del filo
	Rulli d'alimentazione del filo non adatti al filo di saldatura utilizzato	Utilizzare i rulli d'alimentazione del filo adatti
	Pressione sbagliata dei rulli d'alimentazione del filo	Regolare al giusto grado la forza pre-mente

Problema	Causa	Soluzione
Il cannetto di saldatura diventa molto caldo	Il cannetto di saldatura è sottodimensionato Solo per gli impianti raffreddati ad acqua: l'afflusso d'acqua è troppo ridotto	Osservare la durata d'accensione e i limiti di carico Controllare il livello e l'afflusso d'acqua, se l'acqua è pulita ecc.
Acqua assente e/o troppo poca	Livello del refrigerante troppo basso Strozzatura e/o corpo estraneo nel circuito di raffreddamento Protezione della pompa del refrigerante difettosa Pompa del refrigerante difettosa Pompa del refrigerante ferma il refrigeratore collegato ha una potenza refrigerante troppo bassa	Rabboccare il refrigerante Eliminare la strozzatura e/o il corpo estraneo Cambiare la protezione della pompa del refrigerante Cambiare la pompa del refrigerante Togliere la protez. della pompa del refrig. e con il cacciavite per viti a intaglio girare l'albero motore attraverso il condotto dell'alb. motore, quindi sostituire la prot. della pompa del refrig. utilizzare un refrigeratore con maggiore potenza refrigerante
Raffreddamento insufficiente	Ventilatore difettoso Pompa del refrigerante difettosa Radiatore sporco Liquido refrigerante sporco	Cambiare il ventilatore Cambiare la pompa del refrigerante Soffiare il radiatore con aria asciutta Svuotare il serbatoio del refrigerante tramite lo scarico e riempire con nuovo liquido refrigerante
Rumorosità di funzionamento acusticamente elevata	Livello del refrigerante troppo basso Pompa del refrigerante difettosa	Rabboccare il refrigerante Cambiare la pompa del refrigerante
Segnalazione d'errore „no H2O“ sul pannello comandi della fonte elettrica	Scatta il controllo flusso del refrigerante (opzionale)	Controllare il raffreddatore, eventualm. aggiungere refrigerante, sfidare l'andata dell'acqua come descritto al capitolo „Messa in funzione del disp. di raffreddamento“

Cura e manutenzione

Attenzione! Prima di aprire la saldatrice spegnere l'apparecchio, estrarre la spina e apporvi un cartello che avvisi di non riaccenderlo - eventualmente scaricare i condensatori elettrolitici.

Per mantenere la saldatrice efficiente nel tempo osservare i seguenti punti:

- Eseguire un'ispezione tecnica di sicurezza secondo gli intervalli di tempo previsti (vedere capitolo „Norme di sicurezza“)
- In base al luogo in cui la macchina è montata e comunque almeno due volte all'anno togliere le parti laterali dell'apparecchio e soffiare la saldatrice con aria compressa ridotta asciutta. Non soffiare l'aria a breve distanza sulle componenti elettroniche.

- Pulire i canali di raffreddamento dell'aria in presenza di forte presenza di polvere.

Per i canelli di saldatura raffreddati ad acqua

- Controllare l'impermeabilità degli attacchi del cannetto
- Controllare il livello e la qualità dell'acqua (riempire sempre soltanto con refrigerante pulito)
- Controllare la quantità d'acqua di ritorno nel contenitore del refrigerante.

Dati tecnici

⚠ Attenzione! Se l'apparecchio funziona con una tensione particolare osservare i dati tecnici riportati sull'apposita targhetta e disporre conseguentemente la spina, la linea d'alimentazione e la protezione di rete.

Fonte elettrica TotalArc² 3000 / 4000 / 5000

	TOTAL ARC ² 3000	TOTAL ARC ² 4000	TOTAL ARC ² 5000		
Tensione di rete	3x400 V	3x400 V	3x400 V		
Protezione di rete ritardata	16 A	35 A	35 A		
Resa durata primaria (100% Durata d'accesione)	4,5 kVA	12,7 kVA	15,1 kVA		
Cos fi	0,99	0,99	0,99		
Rendimento	87 %	88 %	89 %		
Corrente di saldatura	MIG/MAG Elettrodo WIG	3 - 270 A 10 - 270 A 3 - 270 A	3 - 400 A 10 - 400 A 3 - 400 A	3 - 500 A 10 - 500 A 3 - 500 A	
Corrente di saldatura a	10 min/25°C 10 min/25°C 10 min/25°C 10 min/40°C 10 min/40°C 10 min/40°C	60% D.a. 75% D.a. 100% D.a. 40% D.a. 50% D.a. 60% D.a.	270 A - 210 A 270 A - 210 A	400 A - 365 A - 400 A 365 A	- 500 A 450 A 500 A -
	10 min/40°C	100% D.a.	170 A	320 A	360 A
Tensione a vuoto		50 V	70 V	70 V	
Tensione di lavorazione	MIG/MAG Elettrodo WIG	14,2 - 27,5 V 20,4 - 30,8 V 10,1 - 20,8 V	14,2 - 34,0 V 20,4 - 36,0 V 10,1 - 26 V	14,2 - 39,0 V 20,4 - 40,0 V 10,1 - 30 V	
Protezione tipo		IP 23	IP 23	IP 23	
Raffreddamento		AF	AF	AF	
Classe d'isolamento		B	F	F	
Misure lu/la/h mm		940/580/900	910/580/900	910/580/900	
Peso		71 kg	75 kg	75 kg	
		S, CE	S, CE	S, CE	

Refrigeratore (incorporato nella fonte di corrente)

Tensione della rete	400 V, 50 Hz
Inserimento corrente	0,5 A / 0,6 A
Prestazione di refrigerazione Q=1l/min, +20°C	1600 W
Prestazione di refrigerazione Q=max, +20°C	1800 W
Portata massima	3,5 l/min.
Pressione massima della pompa	4,2 bar
Pompa	Pompa rotativa
Volume liquido refrigerante	5,5 l
Tipo di protezione	IP 23

Alimentatore filo DS III

Tensione di alimentazione	55 V DC
Corrente nominale	4 A
Diametro del filo	0,8 - 1,6 mm
Velocità del filo	0,5 - 22 m/min
Tipo di protezione	IP 23
Misure (mm)	660/270/420
Peso	17,3 kg

Manual de instrucciones

Distinguido cliente de Castolin

El objetivo de este manual es familiarizarle con el manejo y el mantenimiento del TotalArc² 3000 / 4000 / 5000. Le recomendamos que lo lea atentamente y observe las instrucciones; evitará así averías y fallos de manejo. La máquina se lo agradecerá, ofreciéndole una disponibilidad constante y una larga vida útil.



¡Atención! La puesta en marcha de la máquina debe ser realizada por personal capacitado y dentro del marco de las directrices técnicas. Es imprescindible leer el capítulo „Directrices de seguridad“ antes de la puesta en marcha.

Tabla de contenido

Distinguido cliente de Castolin	114
Normas de seguridad	115
Generalidades	115
Uso previsto	115
Obligaciones del propietario	115
Obligaciones del personal	115
Equipo de protección personal	115
Peligro por gases y vapores nocivos	115
Peligro por chispas voladoras	115
Peligro por la corriente eléctrica y la corriente de soldadura	115
Focos principales de peligro	115
Medidas de seguridad informales	116
Medidas de seguridad en el lugar de emplazamiento	116
Corrientes de soldadura vagabundas	116
Medidas de seguridad en funcionamiento normal	116
Inspección técnica	116
Cambios en la soldadora	116
Piezas de repuesto y de desgaste	116
Calibrado de soldadoras	116
El distintivo CE	116
Derechos de propiedad	116
Generalidades	117
Principio del TotalArc ² 3000 / 4000 / 5000	117
Concepto del aparato	117
Campos de aplicación	117
Descripción del panel de control	118
Elementos de manejo y conexiones	120
Fuente de corriente TotalArc ² 3000	120
Fuente de corriente TotalArc ² 4000 / 5000	121
Devanadera de alambre DS III	122
Mando a distancia RC 2	123
Mando a distancia RC 4	123
Modos de operación del soplete	124
Operación 2 pasos	124
Modo de 4 pasos	124
Operación 4 pasos aluminio	124
Soldadura por puntos	125
Puesta en marcha de la máquina de soldar	126
Utilización prevista	126
Directrices de emplazamiento	126
Conexión a la red	126
Opción de montaje de alojamiento de avance de alambre	126
Conectar el paquete de mangueras de conexión a la fuente de corriente	126
Conectar el paquete de mangueras de conexión al avance de alambre	127
Montar y conectar la bombona de gas	127
Montaje del soplete de soldar	127
Puesta en marcha de aparato refrigerador	127
Ajuste de la cantidad de gas protector	128
Colocar la bobina de alambre	128
Introducción del electrodo de alambre	128
Cambiar los rodillos de transporte	128
Soldadura MIG/MAG	129
Manual	130
Función Ignition Time-Out	130
Operación especial 2 tiempos para interfaz de robot	130
Soldadura manual E	131
Soldadura WIG	131
Operación con tareas	132
Crear tarea	132
Copiar / sobrescribir tarea	132
Borrar una tarea	133
Abrir una tarea	133
El menú Setup	134
Para pasar al menú Setup	134
Modificar parámetros	134
Salir del menú Setup	134
Parámetros del procedimiento “Soldadura MIG/MAG estándar / impulso de arco de luz”	134
Parámetros del procedimiento “Soldadura WIG”	134
Parámetros del procedimiento “Soldadura manual E” ..	134
Operación especial de 2 tiempos para interfaz de robot	135
Parámetros del modo de operación “Operación 4 pasos aluminio”	135
Parámetros de modo de operación “Soldadura por puntos”	135
2nd - Segundo nivel del menú Setup	135
Unidad PushPull	136
Diagnóstico y solución de errores	137
Mensajes de error en los indicadores	137
Fuente de corriente TotalArc ² 3000 / 4000 / 5000	138
Cuidado y mantenimiento	139
Datos técnicos	140
Fuente de corriente TotalArc ² 3000 / 4000 / 5000	140
Aparato refrigerador (incorporado en la fuente de corriente)	140
Devanador de alambre DS III	140
Juego de modificación	
Lista de repuestos	

Instrucciones de seguridad

Generalidades

El equipo de soldadura se ha construido siguiendo las reglas del arte y lo establecido en materia de seguridad. No obstante, una operación errónea o un empleo abusivo del equipo puede

- constituir un riesgo de daños corporales para el explotador o terceros,
- producir daños materiales en el equipo de soldadura y otros valores reales del explotador,
- comprometer el funcionamiento eficaz del equipo de soldadura.

Todos los trabajos como puesta en servicio, operación, mantenimiento y entretenimiento del equipo de soldadura deben efectuarse sólo por un personal que esté

- suficientemente calificado,
- experimentado en materia de soldadura
- familiar con estas instrucciones de servicio.

Cabe decir que son especialmente todas aquellas averías que comprometan la seguridad que deben eliminarse sin demora!

Es cuestión de su propia seguridad!

Empleo conforme al uso previsto

El equipo de soldadura ha de utilizarse exclusivamente para tareas que correspondan al uso previsto (véase capítulo „Puesta en servicio del equipo de soldadura“).

Por lo que respecta al empleo conforme al uso previsto ha de dejarse constancia de que en dicho concepto entra incluso

- el de observar las instrucciones de servicio y
- cumplir con las condiciones de inspección y mantenimiento

Obligaciones del explotador

El explotador se compromete a sólo encargar a aquellas personas de trabajar con el equipo de soldadura que

- estén familiar con el reglamento general en materia de seguridad de los trabajadores y prevención de accidentes e iniciado en el manejo del equipo de soldadura
- hayan leído y entendido el capítulo relativo a la seguridad así como las advertencias de peligro de este manual, y lo hayan confirmado con su firma.

Ha de comprobarse a intervalos regulares que el personal, al trabajar, tenga en cuenta las instrucciones de seguridad.

Obligaciones del personal

Todas las personas encargados de atender el equipo de soldadura se comprometen, antes de dar comienzo a los trabajos, a

- atenerse al reglamento general en materia de seguridad de los trabajadores y prevención de accidentes
- leer el capítulo relativo a la seguridad de este manual de servicio y confirmar mediante su firma que lo hayan entendido.

Materiales de protección personal

Para su seguridad personal es preciso que tomen las precauciones siguientes:

- ponerse zapatos resistentes que aíslan también en condiciones de humedad

- proteger las manos poniéndose guantes aislantes
- proteger los ojos contra los rayos UV mediante un casco de protección equipado con un cartucho de filtro regular
- sólo utilizar ropa adecuada (poco inflamable)
- en caso de exposición a ruido intenso, llevar orejeras

De encontrarse personas en el área de trabajo,

- estos han de informarse acerca de los peligros
- medios de protección han de ponerse a su disposición.
- paredes o persianas de protección han de erigirse.

Peligro causado por gases nocivos y vapores

- De echarse humo y producirse gases nocivos, aspirarlos utilizando los medios idóneos.
- Asegurar que haya suficiente aflujo de aire fresco.
- Prevenir que vapores de disolventes se acerquen del área de radiación del arco luminoso.

Peligro causado por la proyección de chispas

- Alejar los objetos inflamables del área de trabajo.
- No deben efectuarse trabajos de soldadura en envases en los que se almacenen/hayan almacenado gases, combustibles, aceites minerales, etc. Los residuos pueden constituir un peligro de explosión.
- Hay disposiciones particulares para los locales en potencia de explosión o incendio - han de observarse las pertinentes prescripciones nacionales e internacionales.

Peligro causado por corriente de alimentación y de soldadura

- Un electrochoque puede ser mortal. Cada electrochoque es de por sí peligroso.
- Campos eléctricos generados por una alta intensidad pueden afectar el funcionamiento de aparatos electrónicos de importancia vital (p. ej. marcapasos). Las personas que utilicen tales aparatos deberían consultar su médico antes de detenerse en la vecindad inmediata de un puesto de soldadura.
- Todos los cables de soldadura deben ser sólidos, incoyertos y aislados. Cualquier defecto como uniones aflojadas o cables quemados deben eliminarse sin demora.
- Hacer comprobar los cables de la red a intervalos regulares por un eléctrico experimentado para verificar que el conductor protector está en condiciones de funcionar.
- Antes de abrir el equipo de soldadura, asegurarse que esté libre de tensión.
- De tener que realizarse cualquier trabajo en elementos bajo tensión, debe estar presente una segunda persona que en caso de emergencia pueda pulsar el interruptor maestro.

Peligros particulares

- No poner las manos sobre las ruedas dentadas de la devanadera de alambre cuando ésta esté en marcha.
- Hay disposiciones particulares para los locales en potencia de explosión o incendio - han de observarse las pertinentes prescripciones nacionales e internacionales.
- De ser empleados para trabajos en locales de amenaza eléctrica elevada (p. ej. recipiente), los equipos de soldadura deben ser marcados con el signo S (Safety).

- Las uniones soldadas sujetas a exigencias de seguridad particulares sólo deben realizarse por soldadores formados al respecto.
- De transportarse la fuente de corriente mediante grúa, sujetar las cadenas/cuerdas de manera que el ángulo entre éstas y la vertical sea lo más pequeño posible - desmontar botella de gas y devanadera de alambre.
- De transportarse la devanadera de alambre mediante grúa, ha de emplearse un colgante aislado para la devanadera.

Medidas de seguridad informales

- El manual de servicio siempre ha de guardarse en el lugar de empleo del equipo de soldadura.
- Además de las instrucciones de servicio, deben observarse las disposiciones de validez general y locales en materia de prevención de accidentes y protección medioambiental.
- Las placas de seguridad y de advertencia deben mantenerse en condición de legibilidad.

Medidas de seguridad en el lugar de instalación

- El equipo de soldadura debe instalarse en una superficie plana y sólida de manera que no pueda tumbarse. Un equipo de soldadura que se tumbe puede constituir un peligro de muerte!
- Hay disposiciones particulares para los locales en potencia de explosión o incendio - han de observarse las pertinentes prescripciones nacionales e internacionales.
- En la fábrica, dar las instrucciones y comprobar que los alrededores del puesto de soldadura siempre quede limpio y ordenado.

Medidas de seguridad en régimen de servicio normal

- Hacer funcionar el equipo de soldadura sólo cuando ésto cuenta con la totalidad de los dispositivos de protección y si las mismas se encuentran en estado operativo.
- Antes de ponerse en funcionamiento el equipo de soldadura hay que cerciorarse de que no haya nadie que corra peligro por la misma en régimen de arranque.
- El equipo de soldadura debe revisarse al menos una vez por semana para comprobar si han ocurrido daños y desperfectos exteriores y si los dispositivos de protección se encuentran en estado operativo.

Inspección en materia de seguridad

El explotador es obligado de hacer revisar el equipo de soldadura por un eléctrico experimentado después de haberse realizado modificaciones, transformaciones, reparaciones, cuidado y mantenimiento en la misma, así como a intervalos de seis meses por lo mínimo, para comprobar si se encuentra en correcto estado operativo.

Al ser revisado el equipo de soldadura, hay que observar a las prescripciones siguientes:

- VBG 4, §5 - instalaciones eléctricas y bienes de producción
- VBG 15, §33 / §49 - soldar, cortar y procesos relacionados
- VDE 0701-1 - reparación, modificación y inspección de equipos eléctricos

Modificaciones en el equipo de soldadura

- No deben realizarse modificaciones o transformaciones ninguna en el equipo de soldadura sin tener la autorización del fabricante.
- Los componentes que no se encuentren en un estado perfecto han de recambiarse sin demora.

Piezas de recambio y de desgaste

- Sólo utilizar las piezas de recambio y de desgaste originales. De utilizarse piezas de otros suministradores, no queda garantizado que estén construidas y fabricadas de manera que satisfagan a las exigencias de empleo y de seguridad.
- Al pedirlas, dar la denominación exacta y el número de producto según la lista de piezas de recambio, así como el número de serie de su equipo.

Calibrar equipos de soldadura

Conforme a normas internacionales se recomienda calibrar un equipo de soldadura a intervalos regulares. Se recomienda un intervalo de 12 meses. Si precisa informaciones mas detalladas rogamos se ponga en contacto con Castolin!

Signo CE

El equipo de soldadura responde a las exigencias básicas de las directivas en materia de tensión baja y compatibilidad electromagnética. Por ello se halla el signo CE en la caja del equipo.

Garantía

El período de garantía es de 12 meses, siendo el equipo explotado de un solo turno, siempre que esté empleado conforme a su uso previsto.

La garantía abarca el coste para el recambio de piezas y grupos defectuosos así como el tiempo para su montaje. Quedan excluidas de la garantía todas las piezas que se desgasten al ser explotado el equipo. Un empleo inadecuado del equipo y daños causados por el uso de la fuerza también quedan excluidos de la garantía.

En el caso de que haga un recurso de garantía, le rogamos indiquen el **número de serie** del equipo.

Antes de retornar un equipo, es preciso pedir nuestra autorización. El coste de transporte y todos los gastos accesorios corren a cargo del expediente. (Véanse nuestras condiciones generales de negocio.)

Derechos

Los derechos a este manual de servicio queda con la empresa Castolin.

Texto e ilustraciones corresponden al estado de la técnica en el momento de imprimirse este manual. No pueden originarse reclamaciones del contenido del mismo. Por lo que respecta a este manual, le agradeceríamos que nos comuniquen cualquier sugerencia que tenga y nos den cuenta de cualquier error que encuentre en el mismo.

Generalidades

Principio del TOTAL ARC² 3000 / 4000 / 5000

Los nuevos equipos de soldadura son fuentes de corriente inversa controladas por microprocesador. Miden los datos reales de forma constante, reaccionando inmediatamente a los cambios. Los algoritmos de regulación que hemos creado cuidan de que se mantenga en todo momento el estado nominal deseado.

Gracias a estas propiedades se obtiene una precisión sin precedentes en el proceso de soldadura, así como una reproducibilidad exacta de todos los resultados y excelentes características de soldadura.

Concepto del aparato

El aparato se distingue por su especial flexibilidad y su sencilla adaptación a diferentes planteamientos de tareas. Estas propiedades tan agradables para el usuario están garantizadas por el diseño modular del producto y por las posibilidades previstas de ampliación del sistema.



Ilustr. 1 Equipo de soldadura TotalArc² 3000, TotalArc² 4000, TotalArc² 5000

Campos de aplicación


Hay múltiples campos de aplicación para el TotalArc² 3000 / 4000 / 5000 en la industria y las profesiones independientes. Son las fuentes de corriente ideales para la soldadura manual, pero también para las tareas automatizadas. Respecto a los materiales, por supuesto son aptos para el clásico acero, las chapas cincadas, el cromo/níquel y también son muy buenos para el aluminio. Gracias a los programas especiales para alambres de relleno E+C EnDOtec, el TotalArc² 3000 / 4000 / 5000 es especialmente indicado para los trabajos de mantenimiento preventivo.

El TotalArc² 3000 es un equipo de soldar MIG/MAG con una impulsión integrada de 4 rodillos y un circuito de refrigeración. Con sus 270 amperios y sus 71 kg es perfecto para las aplicaciones móviles, las obras y los talleres de reparación.

Las TotalArc² 4000 / 5000 con 400 A o 500 A satisfacen las más elevadas exigencias de la industria. Su aptitud ha sido ampliamente probada en campos tan diversos como la construcción de maquinarias o instalaciones químicas, la industria automotor y de suministros, los vehículos sobre carriles o los barcos y la construcción de máquinas en general.

Todos los aparatos tienen capacidad multiproceso (curva característica constante / descendente) gracias a la cual ofrecen la misma excelencia de servicio en la soldadura WIG (volframio, gas inerte) como en la soldadura manual E (de electrodo) y en las aplicaciones MIG/MAG (metal, gas inerte / gas activo).

Descripción del panel de control

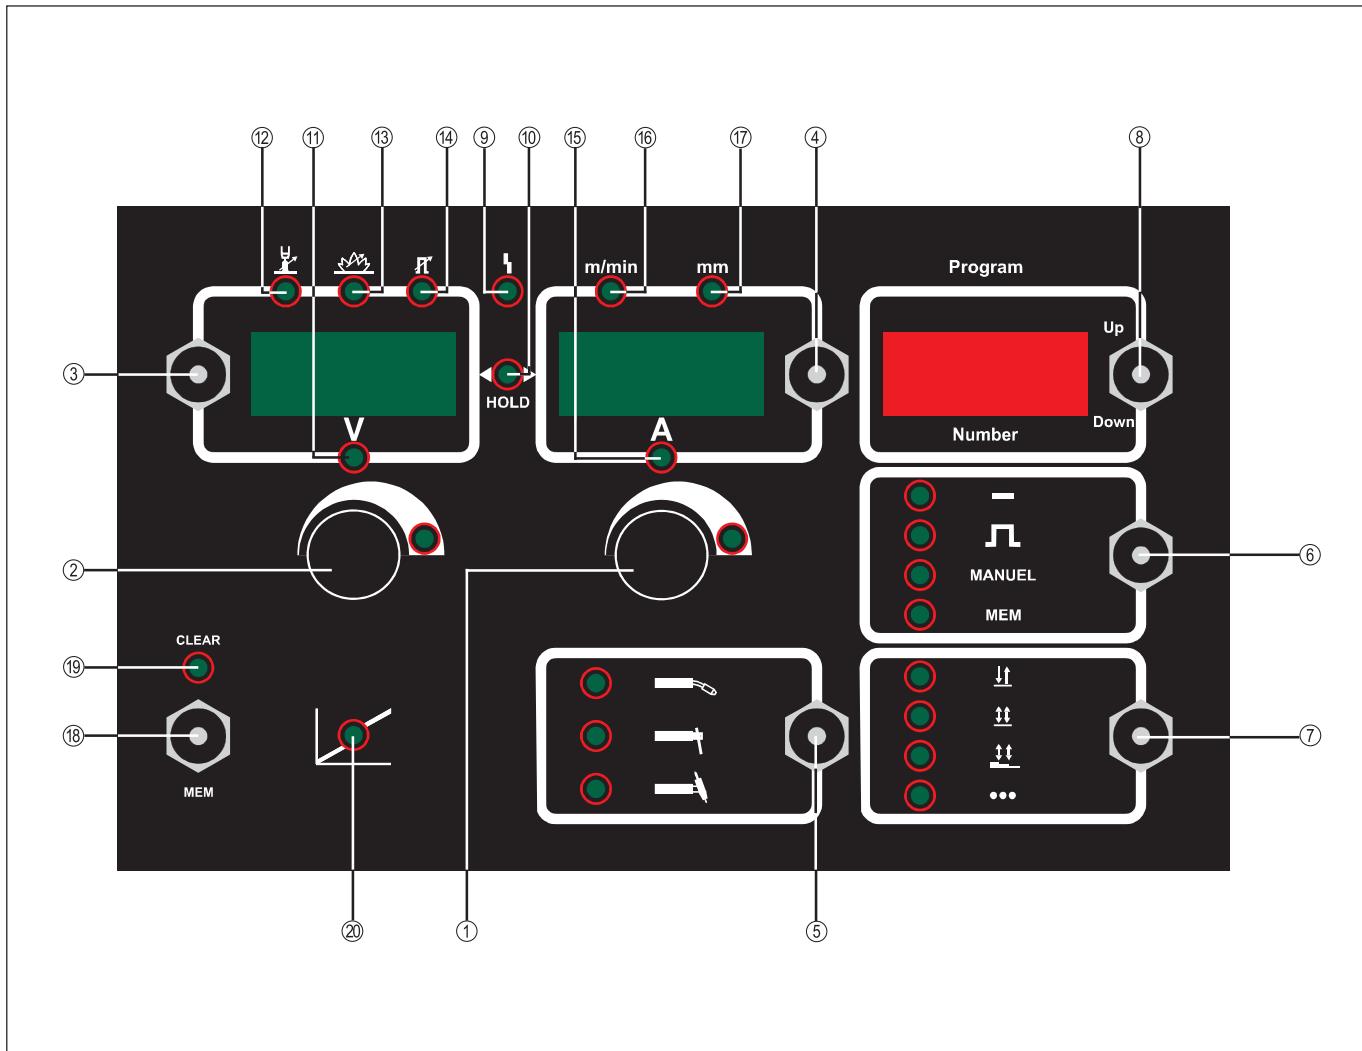

Ilustr. 2 Panel de control

El panel de control ofrece una disposición lógica de las funciones y una gran comodidad a la hora de seleccionar los parámetros de soldadura requeridos.

Gracias a la función Synergic, al modificar un parámetro todos los demás parámetros se ajustan automáticamente.

① Rueda de ajuste ... para modificar los siguientes parámetros:

- Potencia de soldadura (en operación por programa)
- Intensidad de corriente (en operación manual)
- Velocidad del alambre
- Grosor de chapa

Cuando el indicador de la rueda de ajuste está encendido se puede modificar el parámetro seleccionado.

② Rueda de ajuste ... para modificar los siguientes parámetros:

- Corrección de la longitud del arco de luz
- Corrección de la dinámica
- Corrección de pulsación
- Tensión de soldadura (en operación manual)

Cuando el indicador de la rueda de ajuste está encendido se puede modificar el parámetro seleccionado.

③ Tecla de selección de parámetro ... para seleccionar los parámetros:

- Tensión de soldadura
- Corrección de la longitud del arco de luz
- Corrección de la dinámica
- Corrección de pulsación

Cuando el indicador de la rueda de ajuste ② está encendido, se puede modificar el valor del parámetro seleccionado.

④ Tecla de selección de parámetro ... para seleccionar los parámetros:

- Corriente de soldadura
- Velocidad de alambre
- Grosor de chapa

Cuando el indicador de la rueda de ajuste ① está encendido, se puede modificar el parámetro seleccionado.


⑤ Tecla procedimiento ... para seleccionar el procedimiento:

- Soldadura MIG/MAG
- Soldadura manual E
- Soldadura WIG con ignición por contacto


- ⑥ **Tecla modo de operación MIG/MAG** ... para seleccionar el modo de operación MIG/MAG:
- Operación con programa estándar MIG/MAG
 - Operación con programa de impulso de arco de luz MIG/MAG
 - Operación manual MIG/MAG
 - Operación con tareas MIG/MAG (MEM)
- ⑦ **Tecla modo de operación soplete** ... para seleccionar la función de control del soplete de soldar con el procedimiento MIG/MAG
- Operación 2 pasos
 - Operación 4 pasos
 - Operación 4 pasos aluminio
 - Soldadura por puntos
- ⑧ **Tecla Programa** ... para seleccionar el programa de soldadura MIG/MAG deseado, en función del material adicional y del gas protector.
- ⑨ **Indicación exceso de temperatura** ... se ilumina cuando la fuente de corriente se calienta demasiado (p. ej. al sobreponer el tiempo de uso).
- ⑩ **Indicación HOLD (memorizar)** ... al finalizar cada soldadura se memorizan los valores reales actuales de corriente y tensión de soldadura - el indicador Hold estará iluminado.
- ⑪ **Parámetro tensión de soldadura** ... para seleccionar e indicar la tensión de soldadura. Antes de iniciar la soldadura se presenta automáticamente un valor tipo, resultante de los parámetros programados. Durante el proceso de soldadura se indica el valor real actual.
- ⑫ **Parámetro corrección de la longitud del arco de luz** ... para corregir la longitud del arco de luz
- longitud del arco de luz más corta
 - 0 longitud del arco de luz neutra
 - + longitud del arco de luz más larga
- ⑬ **Parámetro corrección de dinámica, o dinámica** ... tiene adjudicadas diferentes funciones, dependiendo del procedimiento.
- Soldadura estándar MIG/MAG ... para influir sobre la dinámica de cortocircuito en el momento de la transición de gota
- arco de luz más duro y estable
 - 0 arco de luz neutro
 - + arco de luz blando con pocas salpicaduras
- Operación manual MIG/MAG ... para influir sobre la intensidad de corriente de cortocircuito durante la transición de gota
- 0 arco de luz blando y de pocas salpicaduras
 - 10 arco de luz más duro y estable
- Soldadura manual E ... para influir sobre la intensidad de corriente de cortocircuito durante la transición de gota
- 0 arco de luz blando y de pocas salpicaduras
 - 100 .. arco de luz más duro y estable
- ⑭ **Parámetro corrección de desprendimiento de gota** ... para la corrección continua de la energía de desprendimiento de gota en la soldadura MIG/MAG impulso de arco de luz
- menor fuerza de desprendimiento de gota
 - 0 fuerza de desprendimiento de gota neutra
 - + mayor fuerza de desprendimiento de gota
- ⑮ **Parámetro corriente de soldadura** ... para seleccionar y presentar la corriente de soldadura. Antes de iniciar la soldadura, se presenta automáticamente un valor tipo, producto de los parámetros programados. Durante el proceso de soldadura se indica el valor real actual.
- ⑯ **Parámetro velocidad de alambre** ... para seleccionar la velocidad del alambre en m/min. Los parámetros que dependen de éste cambian automáticamente.
- ⑰ **Parámetro grosor de chapa** ... para seleccionar el grosor de chapa en mm. Todos los demás parámetros efectúan los ajustes correspondientes.
- ⑱ **Tecla MEM** ... para pasar al menú Setup o para guardar o borrar parámetros en la operación con tareas.
- Observación:** Pulsando simultáneamente la tecla MEM y la tecla Programa, los indicadores muestran la versión del software. Se sale pulsando la tecla MEM.
- ⑲ **Indicación CLEAR** ... está iluminada cuando se ha seleccionado una tarea que ya está guardada. Empuje la tecla MEM hacia arriba para borrar la tarea.
- ⑳ **Indicación del campo de arco de luz de transición**
- Arco de luz de transición = campo entre arco de luz corto y arco de luz difuso
 - Esta indicación sólo funciona al operar con el programa estándar MIG/MAG
 - La indicación se ilumina cuando el punto de trabajo ajustado se encuentra en el campo de la curva característica del arco de luz de transición.
- Generalmente se suele evitar la soldadura en este campo, debido a que durante el proceso de soldadura el arco de luz de transición parece relativamente inestable, y la transición a la pieza a soldar lleva salpicaduras debidas a cortocircuitos ocasionales.
- Algunas maneras probadas con éxito de evitar el campo de transición y obtener propiedades óptimas de soldadura, son el cambio a otros diámetros de alambre u otras mezclas de gas protector, o soldar con el arco de luz de impulsos casi libre de salpicaduras.

Elementos de manejo y conexiones

Fuente de corriente TotalArc² 3000

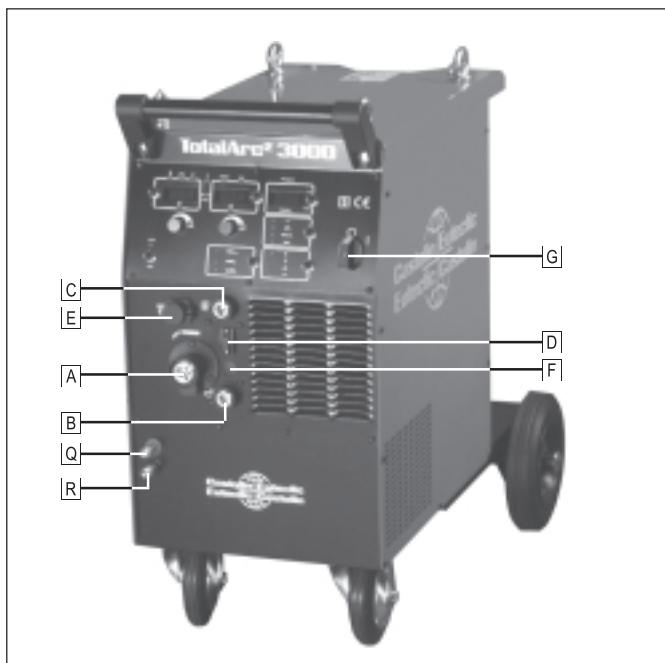

Ilustr. 3 Vista anterior de la fuente de corriente TotalArc² 3000

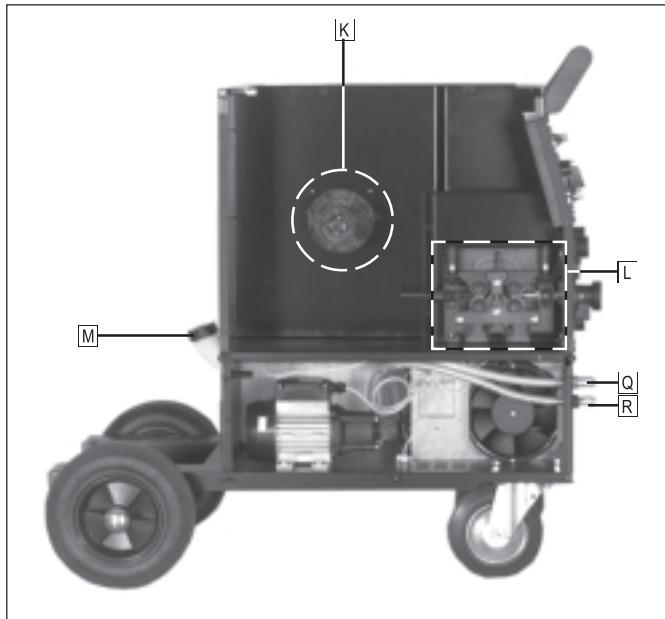


Ilustr. 4 Vista lateral de la fuente de corriente TotalArc² 3000

[A] **Conexión central de soplete** ... para recibir el soplete de soldar MIG/MAG

[B] ⊖ - **Enchufe de corriente con cierre bayoneta** ... para:
- Conexión del cable de masa para soldadura MIG/MAG
- Conexión de corriente del soplete de soldar WIG
- Conexión para el cable manual de electrodo o de masa para la soldadura manual E (según tipo de electrodo)

[C] ⊕ - **Enchufe de corriente con cierre bayoneta** ... para:
- Conexión cable de masa para soldadura WIG
- Conexión para el cable manual de electrodo o de masa para la soldadura manual E (según tipo de electrodo)

[D] **Enchufe de conexión control de soplete** ... para conectar el enchufe del control del soplete de soldar

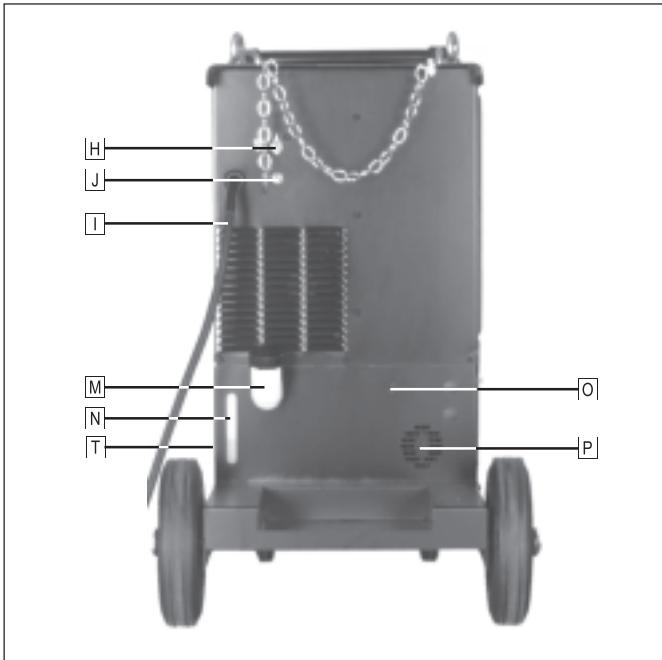

Ilustr. 5 Vista posterior de la fuente de corriente TotalArc² 3000

[E] **Enchufe mando a distancia** ... enchufe normalizado

[F] **Tapa ciega**

[G] **Interruptor de red** ... para encender y apagar la fuente de corriente

[H] **Conexión gas protector**

[I] **Cable de red con dispositivo de contrarracción**

[J] **Tecla comprobar gas / enhebrar alambre**

- Comprobar gas ... para ajustar la cantidad de gas necesaria en el manoreductor. Empujar la tecla hacia arriba y mantenerla - el gas fluye.
- Enhebrar alambre ... para enhebrar el electro de alambre en el paquete de mangueras del soplete de soldar, sin gas ni corriente.

[K] **Alojamiento de bobina de alambre con dispositivo de frenado** ... para alojar bobinas de alambre normalizadas de hasta máx. 16 kg.

[L] **Impulsión 4 rodillos**

[M] **Tapón roscado / manguito de llenado de agua refrigerante**

[N] **Ventanilla líquido refrigerante**

[O] **Fusible bomba de líquido refrigerante**


[P] **Paso del árbol de motor de bomba de refrigerante**

[Q] **Conexión enchufable alimentación de agua (negra)**

[R] **Conexión enchufable retorno de agua (roja)**

[T] **Manguera de desagüe de depósito** (en el interior de la caja)... para vaciar el recipiente de líquido refrigerante

Fuente de corriente TotalArc² 4000 / 5000

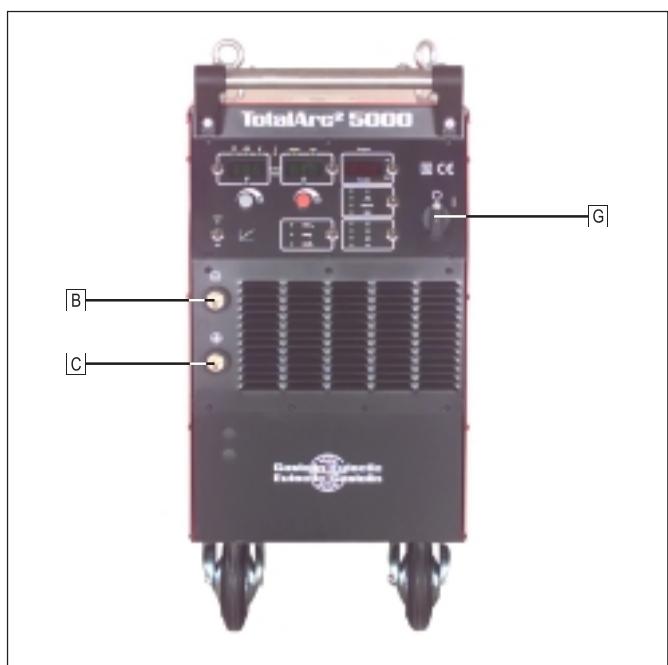

Ilustr.5a Vista anterior de la fuente de corriente TotalArc² 4000 / 5000

[B] ⊖ - Enchufe de corriente con cierre bayoneta ... para:

- Conexión del cable de masa para soldadura MIG/MAG
- Conexión de corriente del soplete de soldar WIG
- Conexión para el cable manual de electrodo o de masa para la soldadura manual E (según tipo de electrodo)

[C] ⊕ - Enchufe de corriente con cierre bayoneta ... para:

- Conexión cable de masa para soldadura WIG
- Conexión para el cable manual de electrodo o de masa para la soldadura manual E (según tipo de electrodo)


[D] ⊕ - Enchufe de corriente con cierre bayoneta ... para:

- Conexión del paquete de mangueras de conexión para realizar soldaduras MIG/MAG

[E] Enchufe mando a distancia ... manguito de conexión estandarizado para el paquete de mangueras de conexión

[F] Tapa ciega

[G] Interruptor de red ... para encender y apagar la fuente de corriente

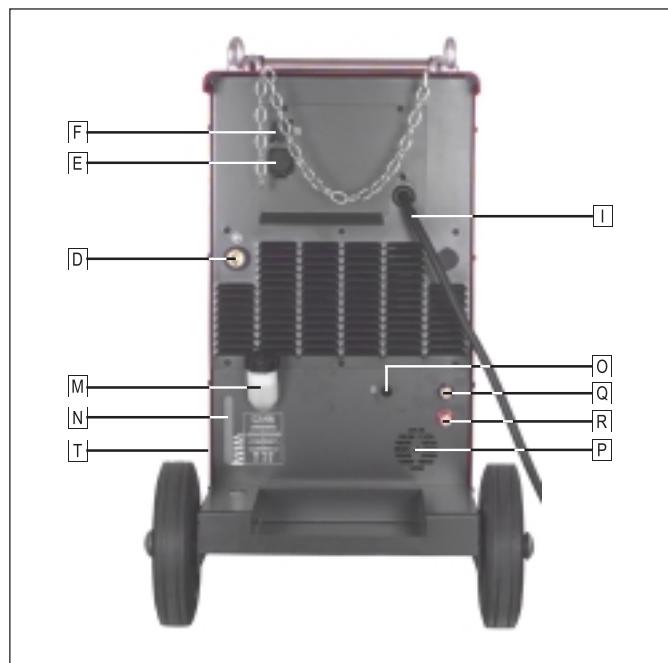

Ilustr.5b Vista posterior de la fuente de corriente TotalArc² 4000 / 5000

[I] Cable de red con dispositivo de contrarracción

[M] Tapón roscado / manguito de llenado de agua refrigerante

[N] Ventanilla líquido refrigerante

[O] Fusible bomba de líquido refrigerante

[P] Paso del árbol de motor de bomba de refrigerante

[Q] Conexión enchufable alimentación de agua (negra)


[R] Conexión enchufable retorno de agua (roja)

[T] Manguera de desagüe de depósito (en el interior de la caja)... para vaciar el recipiente de líquido refrigerante

Devanadera de alambre DS III




Ilustr.5c Faz de la devanadera de alambre DS III

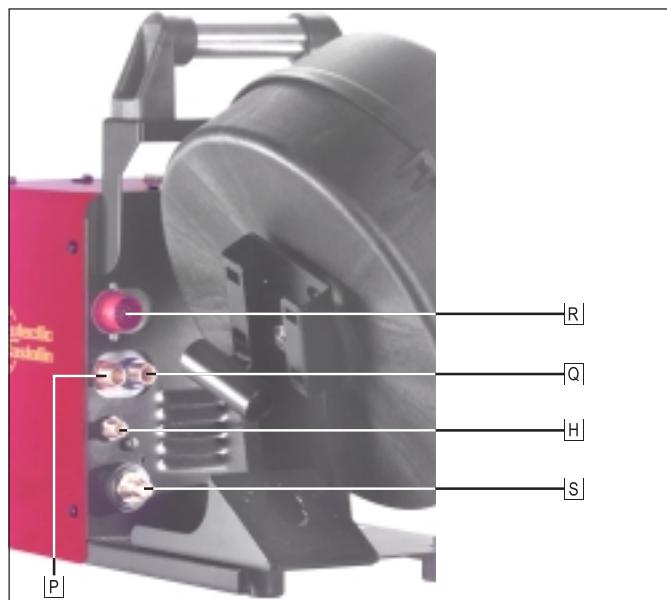

Ilustr.5e Vista posterior de la devanadera de alambre DS III

Impulsión 4 rodillos

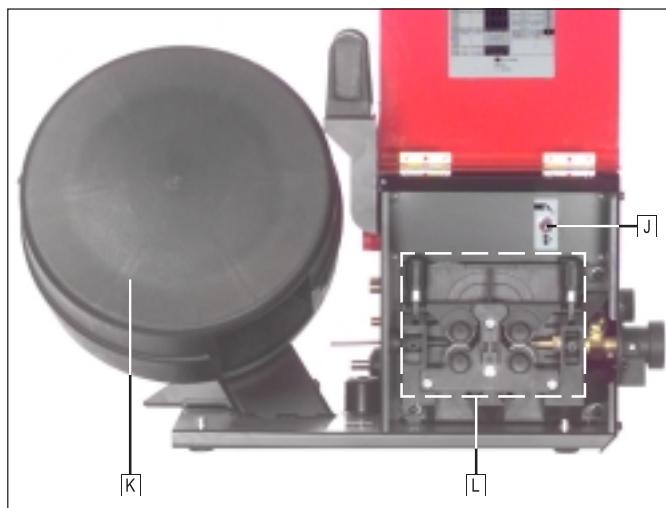

Ilustr.5d Vista lateral de la devanadera de alambre DS III

[A] Conexión central de soplete ... para recibir el soplete de soldar MIG/MAG

[D] Enchufe de conexión control de soplete ... para conectar el enchufe del control del soplete de soldar

[E] Enchufe mando a distancia ... enchufe normalizado


[H] Conexión gas protector

[J] Tecla comprobar gas / enhebrar alambre

- Comprobar gas ... para ajustar la cantidad de gas necesaria en el manoreductor. Empujar la tecla hacia arriba y mantenerla - el gas fluye.
- Enhebrar alambre ... para enhebrar el electro de alambre en el paquete de mangueras del soplete de soldar, sin gas ni corriente.

[K] Alojamiento de bobina de alambre con cubierta para el mismo y dispositivo de frenado ... para alojar bobinas de alambre normalizadas de hasta máx. 16 kg.

Mando a distancia RC 2

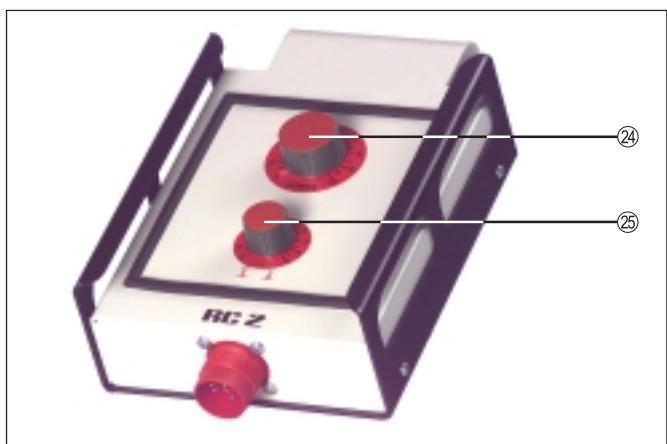

Ilustr. 6 Mando a distancia RC 2

㉔ **Regulador potencia de soldadura** ... para seleccionar la potencia de soldadura.

㉕ **Regulador corrección de la longitud del arco de luz o dinámica** ... cumple diferentes funciones dependiendo del procedimiento.

Soldadura MIG/MAG ... para corregir la longitud del arco de luz:


- arco de luz más corto
- 0 arco de luz neutro
- + arco de luz más largo

Soldadura manual E ... para influir sobre la intensidad de corriente de cortocircuito en el momento de la transición de gota:

- 0 arco de luz blando con pocas salpicaduras
- 10 arco de luz más duro

Observación: Los parámetros que se ajustan en el mando a distancia no se pueden modificar en la fuente de corriente, sino solamente en el mando a distancia.

Mando a distancia RC 4

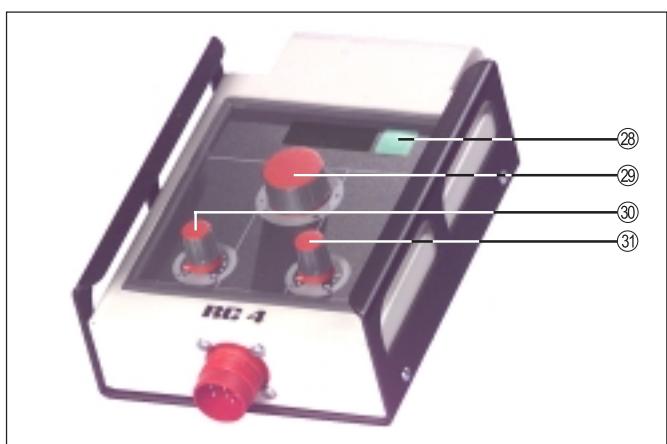

Ilustr. 7 Mando a distancia RC 4

㉖ **Tecla de cambio de parámetro** ... para seleccionar y presentar los parámetros tensión de soldadura, corriente de soldadura, velocidad de alambre y grosor de chapa en el indicador digital.

Observación: Al modificar un parámetro, su valor se muestra brevemente en el indicador digital con fines de control.

㉗ **Regulador potencia de soldadura o corriente de soldadura** ... diferentes funciones dependiendo del procedimiento.

Soldadura MIG/MAG ... potencia de soldadura
Soldadura manual E ... corriente de soldadura
Soldadura WIG ... corriente de soldadura

㉘ **Regulador de corrección de la longitud del arco de luz, o Hotstart** ... diferentes funciones dependiendo del procedimiento.

Soldadura MIG/MAG ... para corregir la longitud del arco de luz:

- longitud del arco de luz más corta
- 0 longitud del arco de luz neutra
- + longitud del arco de luz más larga

Soldadura manual E ... influye la corriente de soldadura durante la fase de encendido:

- 0 sin influencia
- 10 incremento del 100% de la corriente de soldadura durante la fase de encendido

㉙ **Regulador de corrección de desprendimiento de gota, corrección de dinámica o dinámica** ... diferentes funciones dependiendo del funcionamiento:

Soldadura estándar MIG/MAG ... para influir sobre la dinámica del cortocircuito en el momento de la transición de gota:

- arco de luz más duro y estable
- 0 arco de luz neutro
- + arco de luz blando y de pocas salpicaduras

Soldadura MIG/MAG impulso de arco de luz ... permite la corrección continua de la energía de desprendimiento de gota:

- menos energía de desprendimiento de gota
- 0 energía de desprendimiento de gota neutra
- + más energía de desprendimiento de gota

Soldadura manual E ... para influir sobre la intensidad de corriente de cortocircuito en el momento de transición de gota:

- 0 arco de luz blando y de pocas salpicaduras
- 10 arco de luz más duro y estable

Observación: Los parámetros que se ajustan en el mando a distancia no se pueden modificar en la fuente de corriente, sino solamente en el mando a distancia.


Modos de operación del soplete

¡Nota! Consulte el capítulo „El menú Setup“ para las indicaciones sobre ajustes, campo de control y unidades de medida de los parámetros disponibles.

Operación 2 pasos

El modo de operación „Operación 2 pasos“ es apto para


- Tareas de punteado
- Cordones cortos
- Operación de autómata y robot

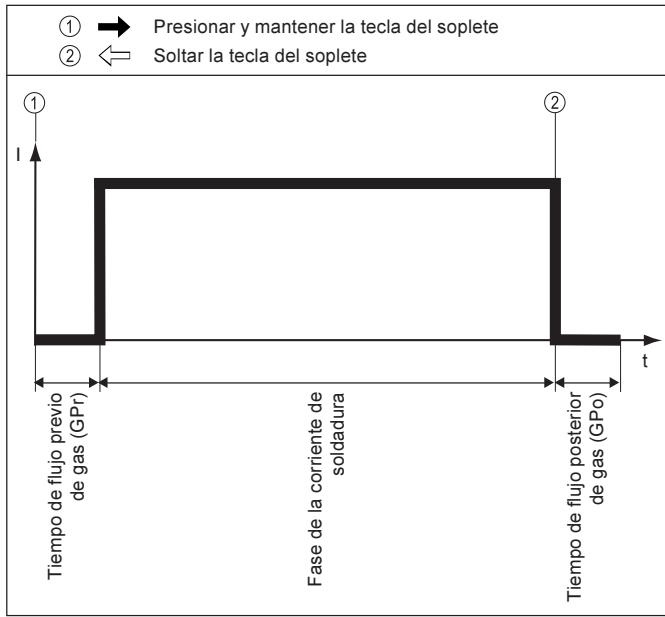

Ilustr.7a Modo de dos pasos

Modo de 4 pasos

El modo de 4 pasos se utiliza sobre todo para cordones de soldadura más largos.

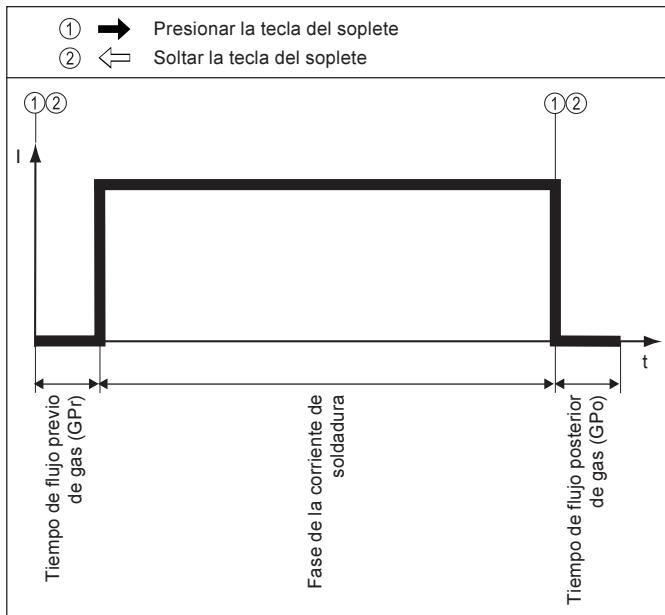


Ilustr.7b Modo de 4 pasos

Operación 4 pasos aluminio

El modo de operación “Operación 4 pasos aluminio” es especialmente indicado para soldar materiales de aluminio. El curso especial de la corriente de soldadura tiene en cuenta la elevada conductividad térmica del aluminio:


- **Corriente de inicio (I-S):** Para el calentamiento rápido del material base a pesar de la alta disipación térmica al inicio de la soldadura.
- **Slope (declive) (SL):** Descenso gradual de la corriente de inicio hasta la corriente de soldadura.
- **Corriente de soldadura:** Proporciona una temperatura uniforme al material base calentado por el calor previo.
- **Slope (SL):** Descenso gradual de la corriente de soldadura hasta la corriente final.
- **Corriente final (I-E):** Para evitar un excesivo calentamiento local del material base por acumulación de calor en el final de la soldadura. Se impide el posible hundimiento del cordón de soldadura.

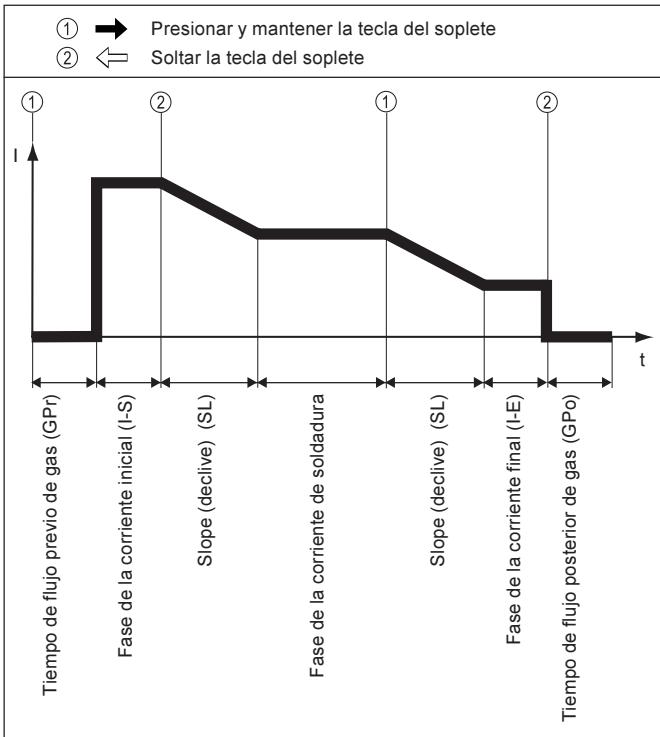

Ilustr.7c Operación 4 pasos aluminio

Soldadura por puntos

La soldadura por puntos se emplea para unir chapas solapadas que son accesible de un lado sólamente.

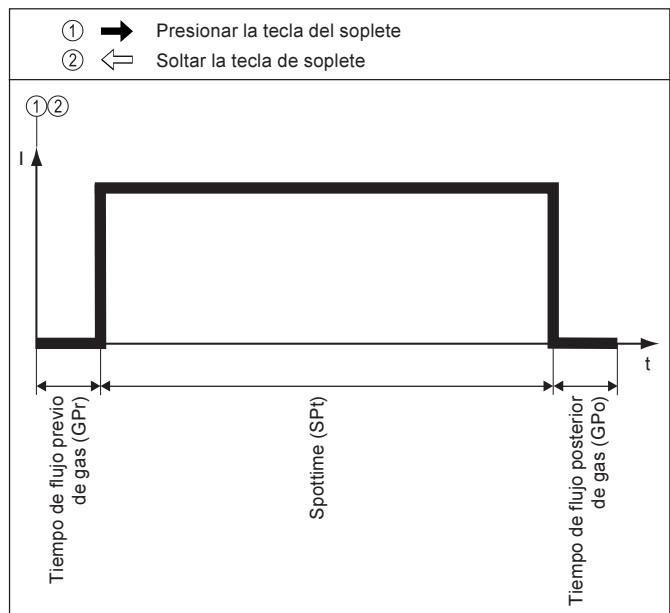

Ilustr.7d Soldadura por puntos

Puesta en marcha de la máquina de soldar

! ¡Atención! Antes de la primera puesta en marcha lea el capítulo "Directrices de Seguridad".

Utilización prevista

La soldadora está prevista únicamente para las soldaduras MIG/MAG, de Electrodos y WIG. Cualquier otro tipo de utilización se considera como no prevista. El fabricante no se responsabiliza de los daños que pudieran resultar.

Forma parte de la utilización prevista:

- la observación de todas las instrucciones del manual y
- la observación de los trabajos de inspección y mantenimiento.

! ¡Atención! Nunca utilice la soldadora para descongelar tubos.

Directrices de emplazamiento

La soldadora está certificada según la clase de protección IP23, lo que significa:

- Protección contra la penetración de cuerpos extraños mayores de Ø 12mm
- Protección de salpicaduras de agua hasta un ángulo de 60° respecto a la vertical

Acorde con la clase de protección IP23, la soldadora puede ser emplazada y utilizada en el exterior. No obstante, se debe proteger las piezas eléctricas incorporadas de la acción directa de la humedad.

! ¡Atención! Coloque la soldadora sobre una superficie plana y firme. Un equipo de soldar que vuelve puede representar un peligro mortal.

El canal de ventilación constituye un elemento de seguridad esencial. Al elegir el emplazamiento, observe que el aire de refrigeración pueda entrar y salir libremente por las ranuras de ventilación en la parte anterior y posterior del aparato. Ningún posible polvo conductor (p. ej. originado por trabajos de esmerilado) debería ser aspirado por el equipo.

Conexión a la red

La soldadora está diseñada para la tensión de red indicada en la placa de tipo. El cable y el enchufe de red ya vienen montados (en ejecución 400 V). Los fusibles necesarios están especificados en los datos técnicos.

! ¡Atención! Si el aparato está diseñado para una tensión especial, se aplican los datos técnicos de la placa de tipo. El enchufe de red, el cable de alimentación y los fusibles se tenderán como corresponda.

Opción de montaje de alojamiento de avance de alambre

Nota! El alojamiento de avance de alambre:

- No está previsto para la fuente de corriente TotalArc² 3000
- No es imprescindible para la operación del avance de alambre DS III con las fuentes de corriente TotalArc² 4000 / 5000

- Desenrosque las cuatro armellas
- Coloque el alojamiento de avance de alambre sobre la fuente de corriente
- Atornille el alojamiento de avance de alambre con cuatro armellas



Ilustr.7e Montaje del alojamiento de avance de alambre


Conección del paquete de mangueras de conexión a la fuente de corriente

Para las fuentes de corriente TotalArc² 4000 / 5000, la fuente de corriente se conecta con el avance de alambre por medio del paquete de mangueras de conexión. Los usuarios de una TotalArc² 3000 pueden pasar por alto este capítulo y el siguiente, pasando directamente al capítulo "Montaje y conexión de la bombona de gas".

- Interruptor de red **G** en posición "O"
- Coloque la descarga de tracción en el orificio previsto en el suelo del aparato y fíjela

Nota! Para los paquetes de manguera con una longitud de 1,5 m no se ha previsto descarga de tracción.

- Conecte la manguera de avance y retorno de agua del paquete de mangueras en los conectores enchufables **Q** y **R** respetando los colores
- Conecte el enchufe bayoneta de potencial de soldadura del paquete de mangueras al enchufe **⊕ D** y bloquéelo girándolo
- Conecte el mando a distancia del paquete de mangueras al enchufe de conexión de mando a distancia **E** y fíjelo con la tuerca de racor

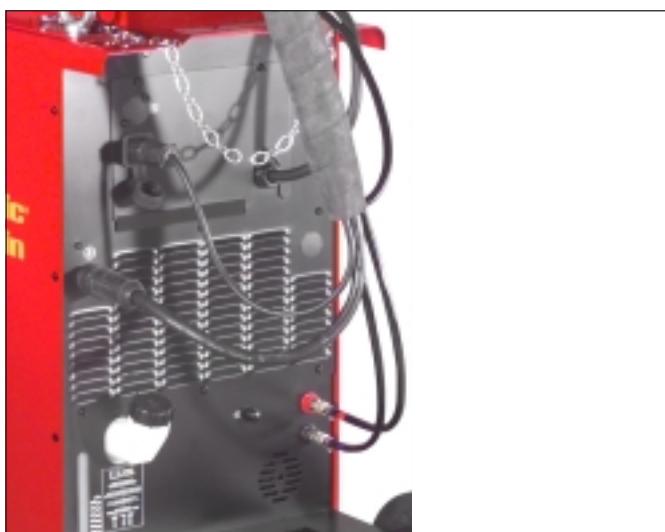

Ilustr.7f Paquete de mangueras de conexión en la fuente de corriente

Conectar el paquete de mangueras de conexión al avance de alambre

Para las fuentes de corriente TotalArc² 4000 / 5000, la fuente de corriente se conecta con el avance de alambre por medio del paquete de mangueras de conexión. Los usuarios de una TotalArc² 3000 pueden pasar por alto este capítulo y el siguiente, pasando directamente al capítulo "Montaje y conexión de la bombona de gas".

- Interruptor de red **G** en posición "O"
- La opción alojamiento de avance de alambre está montada. Haga enclavar el avance de alambre en la espiga del alojamiento de avance de alambre

Atención! ¡Atención! Cuando no se utilice el alojamiento de avance de alambre: Al colocar el avance de alambre observe que éste no pueda volcar.

- La opción alojamiento de avance de alambre no está montada: Coloque el avance de alambre sobre la fuente de corriente
- Coloque la descarga de tracción en el orificio previsto y fíjela

Nota! En caso de gran carga de la descarga de tracción, ésta se fija con tornillos al avance de alambre. Para los paquetes de manguera con una longitud de 1,5 m no se ha previsto descarga de tracción.

- Conecte la manguera de gas del paquete de mangueras con el enchufe de gas protector **H** y fíjela con la tuerca de racor
- Conecte la manguera de avance y retorno de agua del paquete de mangueras en los conectores enchufables **P** y **Q** respetando los colores y fíjela con la tuerca de racor
- Conecte el enchufe de mando a distancia del paquete de mangueras al enchufe de transmisión de datos del mando a distancia **R** y fíjela con la tuerca de racor
- Conecte el enchufe del potencial de soldadura del paquete de mangueras con el enchufe **S** y bloquéelo girándolo

Nota! Para prevenir el desgaste, al montar los cables / mangueras del paquete de mangueras se realizará un "bucle hacia dentro".



Ilustr.7g Paquete de mangueras en el avance de alambre

Montar y conectar la bombona de gas

- Coloque la bombona de gas sobre el suelo del aparato
- Sujete la bombona con una cadena

Observación: Sujeción óptima sólo en la parte superior de la bombona (no el cuello de la bombona)

- Quite el tapón de protección de la bombona
- Atención!** ¡Atención! Antes de abrir la válvula de la bombona de gas, observe que la salida no esté apuntando hacia personas.

- Gire levemente la válvula de la botella hacia la izquierda, para quitar suciedad circundante
- Compruebe la junta del manoreductor
- Enrosque y apriete el manoreductor en la bombona de gas
- Una el gas protector del paquete de mangueras (TotalArc² 4000 / 5000), o la conexión de gas protector **H** de la fuente de corriente TotalArc² 3000 con el manoreductor, por medio de la manguera de presión

Montaje del soplete de soldar

Observación: solamente se puede utilizar sopletes de soldar refrigerados por agua con conexión externa de agua.

- Interruptor de red **G** en posición "O"
- Inserte el soplete debidamente equipado con el tubo de alimentación hacia adelante en la conexión central de soplete de soldar **A**
- Apriete manualmente la tuerca de racor
- Introduzca el enchufe de control del soplete en la conexión de control de soplete **D** y bloquéelo
- Conecte las mangueras de entrada y salida de agua del soplete, respetando los colores, con los enchufes **N**, **O** del avance de alambre (TotalArc² 4000 / 5000), o los conectores enchufables **Q**, **R** (TotalArc² 3000).

Puesta en marcha de aparato refrigerador

Observación: Antes de cada puesta en marcha, controle el nivel del líquido refrigerante y su pureza. El aparato viene de fábrica con aprox. 2 litros de líquido refrigerante (proporción de mezcla 1:1).

- Interruptor de red **G** en posición "O"
- Quite el tapón roscado **M**
- Llene con líquido refrigerante (proporción de mezcla según la tabla siguiente)
- Vuelva a colocar el tapón roscado **M**

Observación: Utilice solamente agua corriente y alcohol limpios. No se recomienda el uso de otros anticongelantes debido a su conductividad eléctrica.

Atención! ¡Atención! Como Castolin no tiene ningún control sobre factores como calidad, limpieza y nivel de llenado de líquido refrigerante, no se asume ninguna garantía para la bomba de líquido refrigerante.

Temperatura exterior Relación mezcla agua : alcohol

+ °C hasta -5°C	4,00 l : 1,00 l
-5°C hasta -10°C	3,75 l : 1,25 l
-10°C hasta -15°C	3,50 l : 1,50 l
-15°C hasta -20°C	3,25 l : 1,75 l

⚠ ¡Atención! Durante el funcionamiento se debe controlar regularmente el flujo de agua, debiéndose observar un retorno correcto.

Si no hay circulación de agua con la bomba refrigerante en marcha, se debe purgar la alimentación de agua:

- Interruptor de red **G** en posición „I“ - bomba refrigerante en marcha
- Quitar el anillo de sujeción de la conexión por enchufe de la alimentación de agua y obturar la manguera de alimentación de agua.
- Empujar cuidadosamente el cono de estanqueidad en el centro de la conexión de alimentación de agua con un palo de madera o de plástico y soltarlo cuando sale agua
- Volver a colocar la manguera de alimentación de agua
- Comprobar la estanqueidad de las conexiones de agua
- Repetir el procedimiento hasta que se vea un retorno impecable

Ajuste de la cantidad de gas protector

- Enchufe a la red
- Ponga el interruptor de red **G** en la posición "I"
- Pulse la tecla Comprobar gas **J**
- Gire el tornillo de ajuste en la parte inferior del manoreductor hasta que el manómetro muestre la cantidad deseada.

Colocar la bobina de alambre

- Interruptor de red **G** en posición "O"
- Abra la cubierta de la bobina de alambre (DS III) o el lateral izquierdo de la fuente de corriente TotalArc² 3000
- Abra el lateral de la fuente de corriente
- Coloque la bobina de alambre sobre su soporte **K** observando la orientación correcta de sus lados
- Enclave el tornillo de bloqueo en la apertura prevista en el cuerpo de la bobina
- Ajuste la fuerza de frenado por medio del tornillo tensor
- Vuelva a cerrar la cubierta de la bobina de alambre o el lateral de la máquina.

Observación: Ajuste el freno de manera que la bobina no siga girando una vez finalizada la soldadura; sin embargo, no apriete demasiado el tornillo tensor, para no causar una posible sobrecarga del motor.

⚠ ¡Atención! Asegúrese de que la bobina de alambre está firmemente asentada sobre el soporte.

Introducción del electrodo de alambre

- Interruptor de red **G** en posición "O"
- Abra la cubierta de la bobina de alambre (DS III) o el lateral izquierdo de la fuente de corriente TotalArc² 3000
- Abra el lateral izquierdo de la fuente de corriente
- Gire hacia adelante los dispositivos tensores **40** y **41**
- Mueva hacia arriba las palancas tensoras **42** y **43**
- Inserte el electrodo de alambre por el tubo de alimentación **44** de la impulsión de 4 rodillos unos 5 cm al tubo de alimentación del soplete **45**
- Baje las palancas presoras **42** y **43**
- Ponga los dispositivos tensores **40** y **41** en posición vertical
- Ajuste el apriete por medio de las tuercas tensoras **46** y **47**

Observación: Ajuste la presión de apriete de tal forma que el electrodo de alambre no se deformé, pero que se asegure un transporte impecable del alambre.


- Tienda el paquete de mangueras de conexión lo más recto posible
- Retire la tobera de gas del soplete
- Desenrosque el tubo de contacto
- Enchufe a la red
- Interruptor de red **G** a la posición "I"

⚠ ¡Atención! Durante el enhebrado del alambre, mantenga el soplete alejado del cuerpo.

- Pulse la tecla Enhebrar alambre **J** hasta que el electrodo de alambre sobresalga del soplete
- Finalice el proceso de enhebrado soltando la tecla Enhebrar alambre **J**

Observación: Después de soltar la tecla del soplete de soldar, la bobina de alambre no debe continuar girando. Si fuera necesario, vuelva a ajustar el freno.

- Enrosque el tubo de contacto
- Coloque la tobera de gas
- Cierre la cubierta de la bobina de alambre, o el lateral
- Interruptor de red **G** en posición "O"

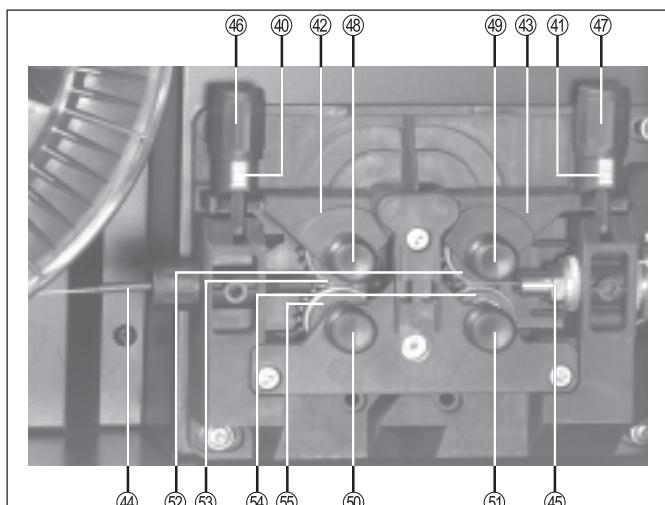

Ilustr. 8 Impulsión 4 rodillos

Cambiar los rodillos de transporte

Para asegurar el transporte óptimo del electrodo de alambre, los rodillos de transporte deben estar adaptados a los diámetros de alambre que se utilizan, así como a la aleación del alambre.

- Interruptor de red **G** en posición "O"
- Abra la cubierta de la bobina de alambre (DS III) o el lateral izquierdo de la fuente de corriente TotalArc² 3000
- Abra el lateral izquierdo de la fuente de corriente
- Mueva los dispositivos tensores **40** y **41** hacia adelante
- Mueva hacia arriba las palancas tensoras **42** y **43**
- Retire los paliers **48** - **51**
- Quite los rodillos de transporte **52** - **55**
- Coloque los nuevos rodillos de transporte

Soldadura MIG/MAG

Observación: Coloque los rodillos de transporte de manera que la inscripción del diámetro de alambre esté visible.

- Vuelva a introducir los paliers ④ - ⑤ hasta que se enclave su bloqueo antitorción
- Mueva las palancas tensoras ② y ③ hacia abajo
- Ponga los dispositivos tensores ④ y ⑤ en posición vertical
- Ajuste la presión de apriete por medio de las tuercas tensoras ⑥ y ⑦
- Cierre la cubierta de la bobina de alambre, o el lateral

! ¡Atención! Antes de la primera puesta en marcha, lea los capítulos "Directrices de seguridad" y "Puesta en marcha de la fuente de corriente".

- Introduzca el cable de masa en el enchufe de corriente ⑧ y bloquéelo
- Con el otro extremo del cable de masa establezca la unión con la pieza a soldar
- Enchufe el soplete en la conexión central de soplete de soldar ⑨
- Conecte las mangueras de agua del soplete a las conexiones ⑩ y ⑪
- Enchufe a la red
- Interruptor de red ⑫ en posición "I" (todos los indicadores del panel de control se iluminan brevemente)

! ¡Atención! En los equipos refrigerados por agua se debe controlar regularmente el flujo de agua durante el funcionamiento. Se debe poder ver un retorno impecable del flujo.

- Con la tecla procedimiento ⑤ seleccione soldadura MIG/MAG
- Con la tecla Modo de operación MIG/MAG ⑥ seleccione el modo de operación deseado
- Con la tecla de Modo de operación de soplete ⑦ seleccione el modo de operación deseado

¡Nota! El ajuste de los parámetros para los modos de operación de soplete «comienzo de soldadura aluminio» y «puntear» está descrito en el capítulo „El menú Setup“.

- Con la tecla Programa ⑧ seleccione el programa de soldadura ("Curva característica") según la tabla de programas
- Puede indicar la potencia de soldadura deseada eligiendo el parámetro grosor de chapa ⑯, corriente de soldadura ⑮ o velocidad de alambre ⑯

¡Nota! Los parámetros grosor de chapa ⑯, corriente de soldadura ⑮ y velocidad de alambre ⑯ están directamente vinculados. Sólo necesita modificar uno de los parámetros para que los demás se ajusten inmediatamente.

- Abra la válvula de la bombona de gas
- Ajuste la cantidad de gas
- Pulse la tecla del soplete y comience a soldar.

¡Nota! Para el modo de operación puntear del soplete: Si no se genera un flujo de corriente en 2 seg., la instalación se apaga automáticamente. Para un nuevo intento se debe volver a pulsar la tecla del soplete.

Para obtener un resultado óptimo de soldadura, en algunos casos habrá que corregir los parámetros longitud de arco de luz, desprendimiento de gota o dinámica, así como los parámetros de fondo flujo previo y flujo posterior de gas y / o acercamiento lento.

Manual

El modo de operación Manual es un modo de operación MIG/MAG estándar sin función Synergic. Al igual que con la función Synergic activa, se elige el programa de soldadura MIG/MAG y los modos de operación, ajustando a continuación los parámetros. No obstante, la modificación de un parámetro no conlleva la adaptación automática de los demás parámetros. Por lo tanto, todos los parámetros modificables deben ser ajustados individualmente según los requisitos del proceso de soldadura.

En el procedimiento Manual se dispone de los siguientes parámetros:

- Velocidad de alambre ⑯ ... 0,5 m/min - velocidad máxima de alambre (p. ej. 22,0 m/min)
- Tensión de soldadura ⑪ ... 10,0 - 40,0 V
- Corrección dinámica ⑬ ... para influir sobre la dinámica de cortocircuito en el momento de transición de gota 0,0 arco de luz más duro y estable 10,0 ... arco de luz más blando y de pocas salpicaduras
- corriente de soldadura ⑮ (sólo como indicación de valor real)
- Coloque el interruptor de red ⑩ en la posición "I" (todos los indicadores del panel de control se iluminan brevemente)
- Seleccione soldadura MIG/MAG pulsando la tecla procedimiento ⑤
- Seleccione el modo de operación "Manual" pulsando la tecla modo de operación MIG/MAG ⑥
- Seleccione el modo de operación deseado pulsando las teclas modo de operación de soplete ⑦

(¡Nota! En el modo de operación manual, el modo de operación del soplete 4 pasos aluminio corresponde al modo de 4 pasos tradicional.)

- Pulse la tecla programa ⑧ para elegir el programa de soldadura ("Curva característica") según la tabla de programas

¡Nota! Si no se obtiene la tensión de soldadura seleccionada, la fuente de corriente suministra la tensión máxima posible en el momento.

- Ajuste individualmente los parámetros velocidad de alambre ⑯, tensión de soldadura ⑪ y corrección dinámica ⑬
- Abra la válvula de la botella de gas
- Ajuste la cantidad de gas
- Pulse la tecla del soplete y comience el proceso de soldadura

Función Ignition Time-Out

¡Nota! La función Ignition Time-Out no viene activada de fábrica. En caso de necesidad la función Ignition Time-Out se activa en el „Menú Setup“ (ajustar a un nivel de 5 a 100 mm „ito | 5 ... 100“).

Los datos sobre el ajuste, campo de regulación y unidad de medida del parámetro Ignition Time-Out (ito), se encuentran en el capítulo „Menú Setup“.

Al pulsar la tecla de soplete, el flujo de gas empieza inmediatamente. Le sigue el avance de alambre y el proceso de encendido.

Si dentro de una determinada longitud de alambre, ajustada en el menú Setup, no tiene lugar un flujo de corriente, la instalación se apaga automáticamente. El panel de control mostrará el mensaje de error „Err | Ito“.

Para intentarlo otra vez, se vuelve a pulsar la tecla de soplete.


Operación especial 2 tiempos para interfaz de robot

La operación especial de 2 tiempos está disponible cuando un interfaz de robot AUT 1 / AUT 2 está conectado al enchufe de conexión de mando a distancia.

- Con la tecla de Modo de operación de soplete ⑦ seleccione el modo de operación 2 pasos

¡Nota! Los datos sobre ajuste, campo de regulación y unidades de medida de los parámetros disponibles se encuentran en el capítulo „Menú Setup“. Los parámetros para el modo de operación „Operación especial 2 tiempos para interfaz de robot“ sólo se pueden seleccionar en el „Menú Setup“ (parámetros del modo de operación „Operación especial de 2 tiempos para interfaz de robot“) cuando un interfaz de robot AUT 1 / AUT 2 está conectado al enchufe de conexión de mando a distancia.

El gráfico siguiente muestra el modo de funcionamiento de la operación especial de 2 tiempos:

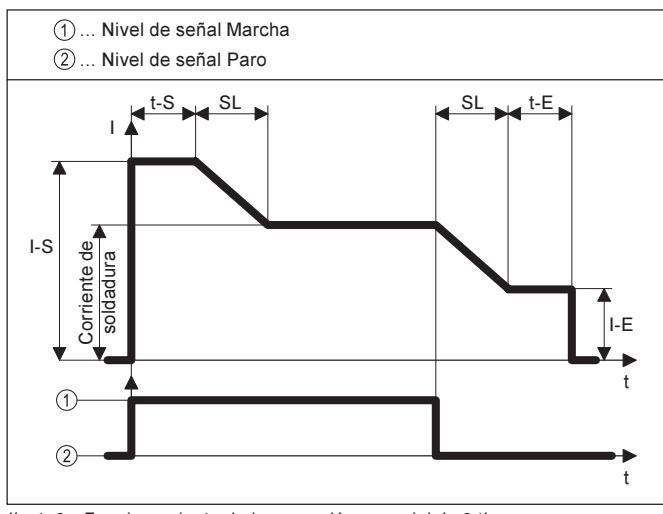

Ilustr. 9 Funcionamiento de la operación especial de 2 tiempos

Leyenda:

- I-S ... corriente de inicio
- SL ... slope (declive)
- I-E ... corriente final
- t-S ... duración de la corriente inicial
- t-E ... duración de la corriente final

Soldadura manual E

! ¡Atención! Antes de la primera puesta en marcha lea los capítulos "Directrices de seguridad" y "Puesta en marcha de la fuente de corriente".

- Quite enchufe de la red
- Interruptor de red **[G]** a la posición "O"
- Desmonte el soplete de soldadura MIG/MAG
- Introduzca el cable de soldar según tipo de electrodo en el enchufe de corriente y bloquéelo girándolo hacia la derecha
- Enchufe a la red

! ¡Atención! En el momento en que el interruptor de red **[G]** está en la posición "I", el electrodo lleva tensión. Cuide que a partir de este punto el electrodo no toque ninguna pieza conductora o pieza conectada a tierra, como p. ej. pieza a soldar, chasis, etc.

- Interruptor de red **[G]** a la posición "I" (todos los indicadores del panel de control se iluminan brevemente)
- Con la tecla Procedimiento **⑤** seleccione el procedimiento soldadura manual E - la tensión de soldadura pasa al enchufe de soldadura con un retardo de 3 segundos
- Con la rueda de ajuste **①** seleccione la intensidad de corriente deseada
- Pulse la tecla de Selección de parámetros **③** hasta que se ilumine el indicador **⑬**
- Con la rueda de ajuste **②** regule la dinámica deseada
- Comience a soldar

Para obtener un resultado óptimo de soldadura, en algunos casos será necesario corregir los parámetros de fondo corriente de precalentamiento y/o corriente de arranque caliente.

Soldadura WIG

! ¡Atención! Antes de la primera puesta en marcha, lea los capítulos "Directrices de seguridad" y "Puesta en marcha de la fuente de corriente".

- Desconecte de la red
- Interruptor de red **[G]** en posición "O"
- Desmonte el soplete de soldar MIG/MAG
- Enchufe el cable de masa en el enchufe de corriente **[C]** y bloquéelo
- Con el otro extremo del cable de masa, establezca la unión con la pieza a soldar
- Enchufe el cable del soplete de soldadura de gas WIG en el enchufe de corriente **[B]** y bloquéelo girándolo hacia la derecha
- Enrosque el manoreductor en la bombona de gas protector argón y apriételo
- Una la manguera de gas con el manoreductor
- Enchufe a la red
- Interruptor de red **[G]** a la posición "I" (todos los indicadores del panel de control se iluminan brevemente)

! ¡Atención! En cuanto se haya seleccionado el procedimiento soldadura WIG, el electrodo volframio llevará tensión. Observe que en este punto el electrodo volframio no toque ninguna pieza conductora o pieza conectada a tierra, como chasis, pieza a soldar, etc.

- Con la tecla Procedimiento **⑤** seleccione el procedimiento de soldadura WIG - la tensión de soldadura pasa al enchufe de soldadura con un retardo de 3 segundos
- Con la rueda de ajuste **①** seleccione la intensidad de corriente deseada
- Abra la válvula de cierre de gas del soplete de soldar WIG y ajuste la cantidad de gas protector deseada en el manoreductor
- Comience a soldar.

Observación: La ignición del arco de luz se realiza cuando el electrodo volframio hace contacto con la pieza a soldar. Para finalizar el procedimiento de soldadura se va retirando el soplete WIG de la pieza, hasta que el arco de luz se apaga.

Operación con tareas

La operación con utilización de tareas mejora la calidad de la técnica de soldadura, tanto al operar manualmente como con el funcionamiento completamente automatizado.

Anteriormente, para reproducir las tareas (puntos de trabajo) de calidad probada, los parámetros necesarios se documentaban manualmente. Ahora, en la operación con tareas, se puede crear hasta 50 tareas (solamente procedimiento de soldadura MIG/MAG), y copiarlas, borrarlas o abrirlas para volver a utilizarlas.

Para la operación con tareas se utiliza la sintaxis siguiente en el indicador izquierdo:


- - - ... Punto de programa no ocupado por ninguna tarea (sólo al abrir tarea, si no nPG)
- nPG .. Punto de programa no ocupado por ninguna tarea
- PrG ... Punto de programa ocupado por tarea
- dEL ... La tarea se borra del punto de programa
- Pro ... Indicación del programa de soldadura ("Curva característica") con el que se había creado la tarea

Crear tarea

No hay tareas programadas de fábrica. Por lo tanto, para poder abrir una tarea, ésta debe ser programada previamente.


Para crear una tarea proceda de la siguiente manera:

- Ajuste los parámetros de soldadura que desea guardar como tarea.

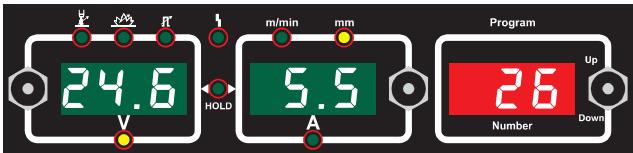


- Empuje brevemente la tecla MEM ⑯ hacia abajo para cambiar al menú de tarea.

Se muestra el primer sitio de programa libre para tarea.

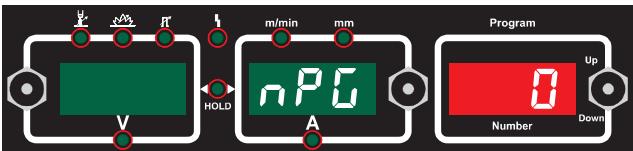


- Con la tecla Programa ⑧ seleccione el sitio deseado en el programa o deje el propuesto.

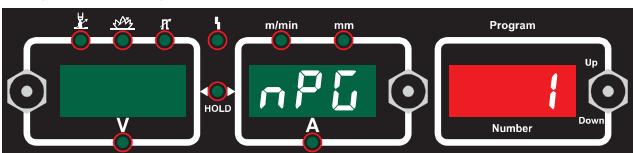

- Empuje la tecla MEM ⑯ hacia abajo y manténgala pulsada.

Observación: Si el sitio seleccionado para la tarea ya estaba ocupado por otra tarea, esta última será sobrescrita con la nueva. Esta acción no se puede deshacer.

Cuando el monitor izquierdo muestre "PrG", el proceso de guardado habrá terminado. Suelte la tecla MEM ⑯.

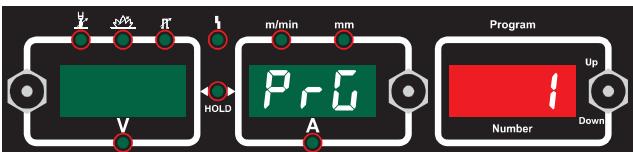

- Empuje brevemente la tecla MEM ⑯ hacia abajo para salir del menú de tarea.



Observación: Con cada tarea también se guarda automáticamente todos los parámetros del menú Setup, excepto las funciones "PushPull-Unit" y "Desconexión refrigerador".


Copiar / sobrescribir tarea

Una tarea guardada en un sitio del programa puede ser copiada a cualquier otro sitio del programa. Para copiar una tarea proceda de la siguiente manera:

- Con la tecla Procedimiento ⑤ seleccione soldadura MIG/MAG.
- Con la tecla Modo de operación MIG/MAG ⑥ seleccione operación con tarea MIG/MAG (MEM) .



- Con la tecla Programa ⑧ seleccione la tarea que desea copiar.

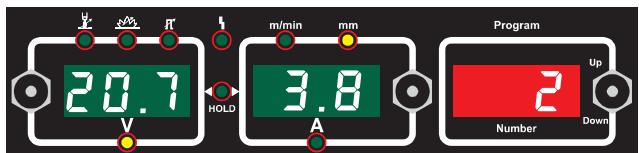

- Empuje la tecla MEM ⑯ brevemente hacia abajo para pasar al menú de tarea. Se presenta el primer sitio de programa disponible para la tarea a copiar.




- Con la tecla Programa ⑧ seleccione el sitio del programa deseado o deje el propuesto.



- Pulse la tecla MEM ⑯ y manténgala pulsada. La tarea será copiada al sitio de programa seleccionado previamente.

Observación: Si el sitio seleccionado para la tarea ya estaba ocupado por otra tarea, esta última será sobrescrita con la nueva. Esta acción no se puede deshacer.

Cuando el monitor presente "PrG", el proceso de copia habrá terminado. Suelte la tecla MEM ⑯.

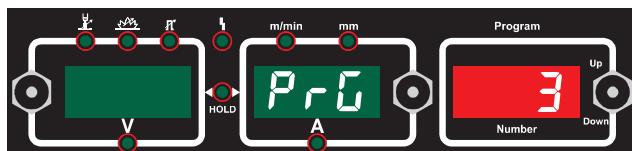

- Empuje la tecla MEM ⑯ brevemente hacia abajo para salir del menú de tareas.




Borrar una tarea

Las tareas que están guardadas en un sitio del programa también pueden ser borradas. Para borrar una tarea, proceda como sigue:

- Pulse brevemente la tecla MEM ⑯ para pasar al menú de tareas
se presenta el primer sitio disponible en el programa



- Seleccione la tarea a borrar con la tecla Programa ⑧ (la indicación CLEAR ⑯ se ilumina)

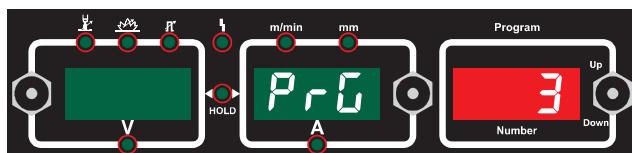

- Empuje la tecla MEM ⑯ hacia arriba y manténgala allí. El monitor izquierdo mostrará "dEL" - la tarea se borra.



Cuando el monitor izquierdo muestre "nPG" el borrado habrá finalizado. Suelte la tecla MEM ⑯.



- Empuje la tecla MEM ⑯ brevemente hacia abajo para salir del menú de tareas.



Abrir una tarea


Todas las tareas programadas previamente se pueden abrir en el modo de operación con tareas. Para abrir una tarea proceda como sigue:

- Con la tecla Procedimiento ⑤ seleccione soldadura MIG/MAG
- Con la tecla Modo de operación MIG/MAG ⑥ seleccione operación con tarea MIG/MAG (MEM) - se presentará la última tarea utilizada.




Con las teclas de selección de parámetros ③, ④ se puede ver los ajustes programados en la tarea. También se muestra el modo de operación MIG/MAG y el modo de operación del soplete de soldar.

Pulsando simultáneamente las teclas MEM ⑯ y modo de operación MIG/MAG ⑥ se muestra el programa ("Curva característica") utilizado para la primera creación de la tarea. Salir pulsando la tecla Tecla MEM ⑯.

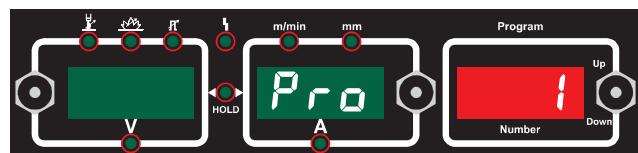

- Seleccione la tarea deseada con la tecla Programa ⑧.

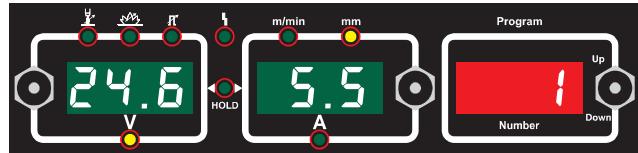

Observación: Al abrir una tarea en la fuente de corriente también puede seleccionar sitios de programa no ocupados (simbolizados por " - - -").

- Comience el proceso de soldadura - durante este se puede cambiar a otra tarea sin necesidad de interrupción.
- Con el cambio a otro procedimiento finaliza la operación con tareas.



El menú Setup

Para pasar al menú Setup

Procedimientos “Soldadura MIG/MAG estándar / impulso de arco de luz”, “Soldadura WIG”, “Soldadura Manual E” y “2nd“

Observación: El funcionamiento se explicará para el procedimiento “Soldadura estándar MIG/MAG”. Sin embargo, para modificar otros parámetros se procede de la misma manera.

- Conecte a la red
- Interruptor de red  en posición "I"
- Con la tecla Procedimiento  seleccione “Soldadura MIG/MAG”
- Con la tecla Modo de operación MIG/MAG  seleccione la operación con programa estándar MIG/MAG
- Pulse la tecla MEM  y manténgala pulsada
- Pulse la tecla Procedimiento 
- Suelte la tecla MEM 

Ahora la fuente de corriente se encuentra en el menú Setup del procedimiento “Soldadura estándar MIG/MAG” - se presenta el primer parámetro GPr (tiempo de flujo previo de gas)

Modos de operación “especial de 2 tiempos para interfaz de robot”, “4 pasos especial” y “Soldar por puntos“

Observación: El funcionamiento se explicará para el procedimiento “4 pasos especial”. Sin embargo, para modificar otros parámetros se procede de la misma manera.

- Conecte a la red
- Interruptor de red  en posición "I"
- Con la tecla Procedimiento  seleccione el procedimiento “Soldadura MIG/MAG”
- Con la tecla Modo de operación de soplete  seleccione 4 pasos especial
- Pulse la tecla MEM  y manténgala pulsada
- Pulse la tecla Modo de operación de soplete 
- Suelte la tecla MEM 

Ahora la fuente de corriente se encuentra en el menú Setup del Modo de operación de soplete “4 pasos especial” - se presenta el primer parámetro I-S (corriente de inicio).

Modificar parámetros

- Con la tecla Procedimiento  seleccione el parámetro deseado
- Con la rueda de ajuste 

Salir del menú Setup

- Pulse la tecla MEM 

Observación: Las modificaciones se activan al cambiar parámetros o al salir del menú Setup.

Parámetros del procedimiento “Soldadura MIG/MAG estándar / impulso de arco de luz“

GPr ... Tiempo de flujo previo de gas ... 0 - 9,9 segundos
Ajuste por defecto: 0,1 s.

GPo... Tiempo de flujo posterior de gas ... 0 - 9,9 segundos
Ajuste por defecto: 0,5 s.

Fdc ... Avance lento ... AUT / OFF / 0,5 - velocidad máxima del alambre (p. ej. 22,0 m/min), ajuste por defecto: AUT

Observación: Si Fdc está ajustado en AUT (automático), se adopta el valor de la base de datos de programas de soldadura. Al ajustar manualmente los valores para Fdc que sobrepasan la velocidad de alambre ajustada para el proceso de soldadura:

- La velocidad real de alambre ejecutada durante el avance lento corresponde a la velocidad de alambre seleccionada para el proceso de soldadura.

Fdi ... Velocidad de enhebrado ... 0 - velocidad máxima del alambre (p. ej. 22,0 m/min)
Ajuste por defecto: 10 m/min

bbc ... Calor de retirada ... +/- 0,20 segundos
Ajuste por defecto: 0

FAC... Factory ... reiniciar el equipo de soldadura
Mantenga pulsada la tecla MEM  durante 2 segundos para restablecer los ajustes por defecto - cuando el monitor presente “PrG“ el equipo de soldadura estará reiniciado.

 ¡Atención! Al resetear el equipo de soldar, todos los ajustes personales del Menú Setup: Nivel 1 se pierden.

Observación: El reinicializado del equipo no borra las tareas, que permanecen guardadas. Tampoco se borran las funciones del segundo nivel del Menú Setups (2º). Excepción: Parámetro Ignition Time-Out (ito).

2nd ... Segundo nivel del menú Setup (vea el capítulo “2nd - Segundo nivel del menú Setup“)

Parámetros del procedimiento “Soldadura WIG“

2nd ... Segundo nivel del menú Setup (vea el capítulo „2nd - Segundo nivel del menú Setup“)

Parámetros del procedimiento “Soldadura manual E“

Observacion! Al resetear el equipo de soldadura, - para el procedimiento de soldadura estándar MIG/MAG / soldadura de arco voltaico pulsado, - por medio del parámetro Factory (FAC), - también son reseteados los parámetros de tiempo de corriente en caliente (Hti) y corriente de arranque en caliente (HCU).

Hti ... Tiempo de corriente en caliente ... 0 - 2,0 segundos, ajuste por defecto: 0,5 s.

HCU... Corriente inicio Hotstart ... 0 - 100 %, por defecto: 50 %

2nd ... Segundo nivel del menú Setup (vea el capítulo „2nd - Segundo nivel del menú Setup“)

Operación especial de 2 tiempos para interfaz de robot

¡Nota! Los parámetros para el „Modo de operación especial 2 tiempos para interfaz de robot“ están disponibles cuando hay un interfaz de robot o un acoplamiento de bus para excitación de robot conectado al LocalNet.

I-S ... Corriente inicial ... 0 - 200 % de la corriente de soldadura
Ajuste de fábrica: 135 %

SL ... Slope ... 0,1 - 9,9 s, Ajuste de fábrica: 1,0 s

I-E ... Corriente final ... 0 - 200 % de la corriente de soldadura
Ajuste de fábrica: 50 %

t-S ... Duración corriente inicial ... OFF / 0,1 ... 9,9 s
Ajuste de fábrica: OFF

t-E ... Duración de la corriente final ... OFF / 0,1 ... 9,9 s
Ajuste por defecto: OFF

¡Nota! El capítulo de soldadura MIG-/MAG explica con un gráfico los parámetros mencionados anteriormente.

Parámetros del modo de operación “Operación 4 pasos aluminio”

I-S ... Corriente de inicio ... 0 - 200 % de corriente de soldadura, ajuste por defecto: 135 %

SL ... Slope (declive) ... 0,1 - 9,9 seg., ajuste por defecto: 1 s.

I-E ... Corriente final ... 0 - 200 % de corriente de soldadura
Ajuste por defecto: 50%

Parámetros de modo de operación “Soldadura por puntos”

SPt ... Tiempo de puntos ... 0,1 - 5,0 segundos
Ajuste por defecto: 1,0 segundos

2nd - Segundo nivel del menú Setup

Las funciones siguientes fueron alojadas en un segundo nivel de menú:

- PPU (PushPull-Unit)
- C-C (desconexión aparato refrigerante)
- Ito (Ignition Time-Out)

Pasar al segundo nivel del menú (2nd)

- Seleccione el parámetro “2nd“ como se describe en “Pasar al menú Setup“
- Pulse la tecla MEM ⑯ y manténgala pulsada
- Pulse la tecla Procedimiento ⑤
- Suelte la tecla MEM ⑯

Ahora la fuente de corriente se encuentra en el segundo nivel (2nd) del menú Setup. Se presenta la función “PPU“ (Push Pull-Unit).

Seleccionar función

- Con la tecla Procedimiento ⑤ seleccione función deseada.
- Ajuste la función tal como se describe en los capítulos siguientes.

Salir del segundo nivel del menú (2nd)

- Pulse la tecla MEM ⑯

Observación: Las modificaciones se activan al cambiar de función o al salir del segundo nivel de menú (2nd).

PPU... PushPull-Unit (vea el capítulo “Unidad PushPull“)


C-C ... Desconexión del aparato refrigerador ... ON / OFF / Aut
ajuste por defecto: Aut (automático)

Ito ... Ignition Time-Out ... OFF / 5 ... 100 mm Longitud de alambre hasta la desconexión de seguridad
Ajuste de fábrica: OFF

Unidad PushPull


Antes de realizar cada una de las primeras puestas en marcha se debe calibrar la unidad de balanceado PushPull. Si no se efectuase esta calibración, se utilizarían los parámetros estándar - el resultado podría no ser completamente satisfactorio.

- Seleccione la función "PPU" en el 2ºnivel (2nd) del menú.

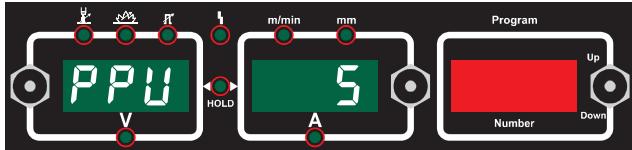


- Con la rueda de ajuste ① seleccione la correspondiente unidad PushPull de la siguiente lista:
5 PushPull manual con potenciómetro de potencia
6 PushPull manual sin potenciómetro de potencia
7 Binzel Hand PushPull „PP 240D/401D 42V“ con potenciómetro de rendimiento ¹⁾
8 Binzel Hand PushPull „PP 240D/401D 42V“ sin potenciómetro de rendimiento ¹⁾
9 Binzel Roboter PushPull „WH/PP (WH/241)“ 42V ¹⁾
10..... Binzel Roboter PushPull „WH/PP“ 24V ¹⁾
11..... Dinse Roboter PushPull „DIX MAPTZ 2/500“ 42V ¹⁾
12..... Hulftegger Hand PushPull 24 V ¹⁾
13..... Impulsión intermedia, „VR 143-2“
16..... „Cobra Gold“ HandPushPull 24 V ¹⁾

¹⁾ Posibles desviaciones debidas a tolerancias de motor y engranaje; puede ser necesaria una calibración en fábrica.

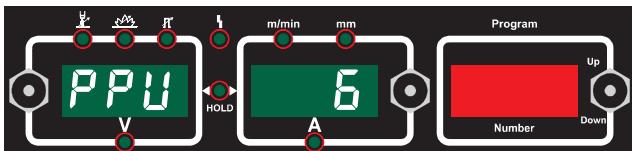


- Pulse la tecla de soplete

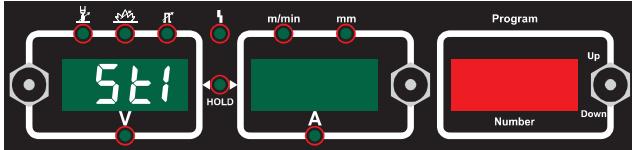


- Desacople las unidades de impulsión de ambos motores de transporte de alambre (p. ej. soplete de soldar y avance de alambre); los motores de transporte de alambre deben estar sin carga.

- Pulse la tecla de soplete

Los motores de transporte de alambre se calibran en estado sin carga; durante la calibración, el monitor derecho muestra "run".

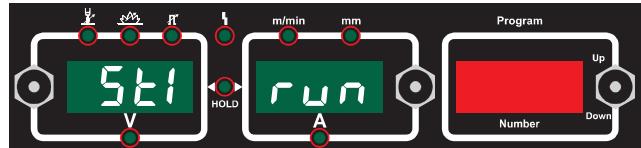

- Cuando haya terminado la calibración en el estado sin carga, el monitor mostrará "St2".

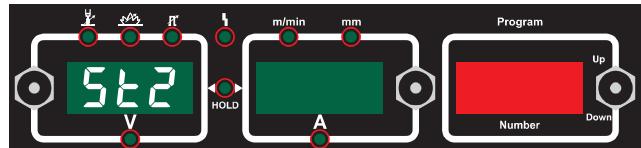


- Vuelva a acoplar las unidades de impulsión de ambos motores de transporte.
- Coloque y tense el alambre de soldar en las unidades de impulsión de ambos motores de transporte de alambre (p. ej. soplete y avance de alambre).


¡Atención! Mantenga el soplete alejado del cuerpo - los alambres salientes representan un peligro.

- Pulse la tecla de soplete

Los motores de transporte de alambre se calibran en estado con carga; durante la calibración, el monitor derecho muestra "run".

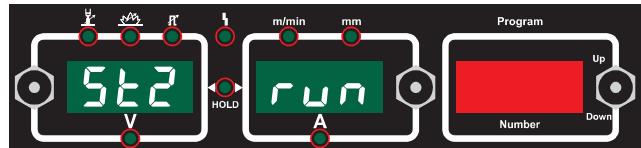

- La calibración de la unidad PushPull ha concluido con éxito cuando el monitor presenta los valores previamente ajustados "PPU" y p. ej. "5".

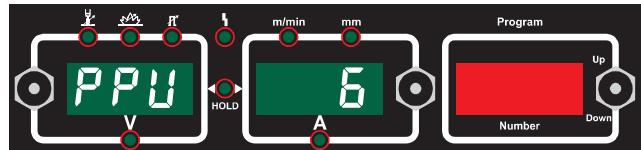

- Pulse la tecla MEM ⑯ dos veces para salir del menú Setup.

Mensaje de error	Causa	Solución
Err E11	Calibración PPU: El paso 2 (St2) se inició en estado desacoplado	Acople las bobinas de alambre y vuelva a iniciar el proceso pulsando la tecla del soplete de soldar
Err E16	Calibración PPU: paro rápido activado por pulsación de tecla de soplete	Vuelva a iniciar el proceso pulsando la tecla del soplete de soldar
Err Eto	Calibración PPU: medición errónea	Vuelva a iniciar el proceso pulsando la tecla del soplete de soldar

Observación: Si los indicadores presentasen un mensaje de error que no estuviera listado aquí, el error sólo podrá ser solventado por el Servicio Técnico. Apunte el mensaje de error que se presenta, así como el número de serie y la configuración de la fuente de corriente, y llame al Servicio Técnico.

Diagnóstico y solución de errores

Los aparatos digitales de soldadura están provistos de un sistema de seguridad inteligente, gracias a lo que se pudo prescindir completamente de fusibles de soldadura (con la excepción del fusible del aparato refrigerador). Después de solucionar una eventual avería, el aparato se puede volver a utilizar correctamente sin cambiar ningún fusible.

 ¡Atención! Antes de abrir la soldadora, párela, desconéctela de la red y coloque un rótulo avisando que no se conecte; si fuera necesario, descargue el Elkos.

Mensajes de error en los indicadores

Mensaje de error	Causa	Solución
no PrG	No se ha seleccionado ningún programa existente	Seleccione un programa existente
tP1 xxx, tP2 xxx, tP3 xxx tP4 xxx, tP5 xxx, tP6 xxx (xxx representa indic. de temperatura)	Exceso de temperatura en el circuito primario del equipo de soldar	Deje enfriar el equipo de soldadura
tS1 xxx, tS2 xxx, tS3 xxx (xxx representa indic. de temperatura)	Exceso de temperatura en el circuito secundario del equipo de soldar	Deje enfriar el equipo de soldadura
tSt xxx (xxx representa indic. de temperatura)	Exceso de temperatura en el circuito de control	Deje enfriar el equipo de soldadura
Err 049	Avería de fase	Controle fusible, alimentación y enchufe de red
Err 051	Falta de tensión de red: la tensión de la red cayó por debajo del campo de tolerancia (+/- 15%)	Controle la tensión de red
Err 052	Sobretensión de red: la tensión de la red sobrepasó el campo de tolerancia (+/- 15%)	Controle la tensión de red
Err lto	La función Ignition Time-Out está activa: dentro de la longitud de alambre transportada, ajustada en el menú Setup, no se produjo el flujo de corriente. La desconexión de seguridad de la fuente de corriente ha reaccionado.	A cortar el extremo libre del alambre, volver a pulsar la tecla del soplete; limpiar la superficie de la pieza a soldar; event. en el „Menú Setup: Nivel 2“ aumentar la longitud de alambre hasta provocar la desconexión de seguridad
EFd 8.1	Error en el sistema de transporte de alambre	Tienda el paquete de mangueras lo más recto posible; compruebe dobleces del alma y suciedad; controle la presión de apriete de la impulsión de 2 o 4 rodillos
	Motor de transporte de alambre atasgado / defectuoso	Controle / sustituya el motor de transporte de alambre
EFd 9.1	Tensión externa de alimentación: la tensión de alimentación quedó por debajo del campo de tolerancia	Controle la tensión externa de alimentación
EFd 9.2	Tensión externa de alimentación: la tensión de alimentación sobre pasó el campo de tolerancia	Controle la tensión externa de alimentación
no H2O	El guardaflujo del aparato refrigerador se dispara	Comprobar el aparato refrigerador; event. añadir líquido refrigerante o ventilar el avance de agua, según capítulo „Puesta en marcha refrigerador“
-St oP- (al utilizar la fuente de corriente con un interfaz de robot)	El robot no está listo	Establecer la señal „Robot listo“

Observación: Si los indicadores presentasen un mensaje de error que no estuviera listado aquí, el error sólo podrá ser solventado por el Servicio Técnico. Apunte el mensaje de error que se presenta, así como el número de serie y la configuración de la fuente de corriente, y llame al Servicio Técnico.

Fuente de corriente TOTAL ARC² 3000 / 4000 / 5000

Error	Causa	Solución
El aparato no funciona Interruptor de red conectado, pero los indicadores no se iluminan	Alimentación interrumpida, aparato sin enchufar	Compruebe alimentación de red o enchufe el aparato
	Fusible defectuoso	Cambie el fusible de red
	Enchufe o toma defectuosa	Cambie las piezas defectuosas
No hay corriente de soldadura Interruptor de red conectado, el indicador de exceso de temperatura está iluminado	Aparato sobrecargado, tiempo de uso excedido	Observe el tiempo de uso
	El automático de seguridad térmica se disparó	Espere que se enfrie; el aparato se pondrá en marcha autom. al poco rato
	Ventilador fuente corriente defectuoso	Cambie el ventilador
No hay corriente de soldadura Interruptor de red conectado, los indicadores están iluminados	Conexión de masa equivocada	Compruebe la polaridad de la conexión de masa y la pinza
	Cable de corriente cortado en el soplete	Cambie el soplete
No funciona después de pulsar la tecla del soplete Interruptor de red conectado, indicadores iluminados	No está puesto el enchufe de control	Conecte el enchufe de control
	El soplete o el cable de control del soplete están defectuosos	Cambie el soplete
	Paquete de mangueras de conexión defectuoso o no conectado correctamente (no con TotalArc ² 3000)	Comprobar el paquete de mangueras de conexión
No hay gas protector Todas las demás funciones están presentes	Bombona de gas vacía	Cambie la bombona de gas
	Manoreductor de gas defectuoso	Cambie el manoreductor del gas
	Manguera de gas sin montar o defectuosa	Monte o cambie la manguera de gas
	Soplete defectuoso	Cambie el soplete
	Válvula electroimán del gas defectuosa	Cambie la válvula de electroimán
Malas propiedades de soldadura	Parámetros de soldadura equivocados	Compruebe los ajustes
	Mala conexión de masa	Establezca un buen contacto con la pieza a soldar
	Gas protector insuficiente o ausente	Compruebe manoreductor, manguera de gas, válvula electroimán del gas, conexión de manguera de soplete, etc.
	Fugas en el soplete	Cambie el soplete
	Tubo de contacto equivocado o mal rectificado	Cambie el tubo de contacto
	Aleación incorrecta del alambre, o diámetro de alambre incorrecto	Controle la bobina de alambre puesta Compruebe la aptitud de soldadura del material base
	El gas protector no es el adecuado para la aleación de alambre	Utilice el gas protector correcto
Velocidad irregular del alambre El alambre de soldar forma un lazo entre los rodillos de transporte y el inyector de alambre del soplete de soldar	Ajuste demasiado fuerte del freno	Afloje el freno
	El orificio del tubo de contacto estrecho	Utilice un tubo de contacto adecuado
	Alma de transporte de alambre defectuosa en el interior del soplete	Compruebe dobleces, suciedad, etc. del alma de transporte de alambre
	Rodillos de transporte de alambre no adecuados para el alambre utilizado	Utilice los rodillos de transporte adecuados
	Presión de apriete errónea de los rodillos de transporte de alambre	Adapte la presión de apriete

Error	Causa	Solución
El soplete se calienta excesivamente	Soplete demasiado pequeño	Observe el tiempo de uso y los límites de carga
	Sólo para equipos refrigerados por agua: caudal de flujo de agua insuficiente	Controle el nivel de agua, caudal de flujo, suciedad del agua, etc.
No hay flujo de agua o es insuficiente	Nivel de refrigerante demasiado bajo	Añada líquido refrigerante
	Estrechez o cuerpo extraño en el circuito de refrigeración	Elimine la estrechez o el cuerpo extraño
	Fusible defectuoso de la bomba refreg.	Cambie el fusible de la bomba refreg.
	Bomba de líquido refriger. defectuosa	Cambie la bomba de líquido refriger.
	Bomba de líquido refrigerante atascada	Quite el fusible de la bomba de líquido refrigerante y, con un destornillador adecuado para tornillo de ranura, mueva el árbol del motor pasando por su paso; luego reemplace el fusible de la bomba de líq. refrigerante
Fuerza refrigerante insuficiente	Filtro de líquido refrigerante (opción) embozado en conexión enchufable de retorno de agua	Limpiar el filtro de producto refrigerante con agua corriente limpia o renovar el filtro
	Ventilador defectuoso	Cambie el ventilador
	Bomba de líq. refreg. defectuosa	Cambie la bomba de líq. refrigerante
	Refrigerador sucio	Sople el refrigerador con aire comprimido seco
	Líquido refrigerante sucio	Vacie el recipiente de refrigerante por medio de la manguera de desagüe y llene con líquido refrigerante nuevo
Ruido de marcha elevado	Nivel de refrigerante demasiado bajo	Añada líquido refrigerante
	Bomba de líq. refreg. defectuosa	Cambie la bomba de líq. refrigerante
Mensaje de error „no H2O“ en panel de control de fuente de corriente	El guardaflujo del aparato refrigerante (opción) se ha disparado	Comprobar apparate refrigerante; si es necesario, añadir líquido refrigerante o ventilar el avance de agua según e capítulo „Puesta en marcha aparato el refrigerante“

Cuidado y mantenimiento

! ¡Atención! Antes de abrir la soldadora, apáguela, desconéctela de la red y coloque un rótulo de aviso para que nadie la encienda. Si fuera necesario, descargue el Elkos.

Para que su soldadora siempre esté a punto a lo largo de los años, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Efectúe la inspección técnica de seguridad con los intervalos prescritos (vea el capítulo “Directrices de seguridad”)
- Dependiendo del emplazamiento, pero como mínimo dos veces al año, quite los laterales del aparato y límpie el aparato con aire comprimido seco y reducido. No sople de cerca sobre los componentes electrónicos.

- En caso de ambientes polvorrientos, límpie los canales de ventilación de aire.

Para sopletes refrigerados por agua:

- Compruebe la estanqueidad de las conexiones del soplete
- Controle el nivel y la calidad del agua (añada sólo líquido refrigerante limpio)
- Supervise la cantidad de agua de retorno en el recipiente de líquido refrigerante

Datos técnicos

⚠ ¡Atención! Si su aparato estuviera diseñado para una tensión de control especial, se aplicarán los datos técnicos de la placa de tipo. Se deberá efectuar la adaptación correspondiente de enchufe, línea de alimentación y fusibles.

Fuente de corriente TotalArc² 3000 / 4000 / 5000

	TOTAL ARC ² 3000	TOTAL ARC ² 4000	TOTAL ARC ² 5000		
Tensión de red	3x400 V	3x400 V	3x400 V		
Fusibles, protección pasiva	16 A	35 A	35 A		
Potencia constante primaria (100% TU ¹⁾	4,5 kVA	12,7 kVA	15,1 kVA		
Cos phi	0,99	0,99	0,99		
Rendimiento	87 %	88 %	89 %		
Campo de corriente de soldadura	MIG/MAG Electrodo WIG	3 - 270 A 10 - 270 A 3 - 270 A	3 - 400 A 10 - 400 A 3 - 400 A	3 - 500 A 10 - 500 A 3 - 500 A	
Corriente de soldadura con	10 min/25°C 10 min/25°C 10 min/25°C 10 min/40°C 10 min/40°C 10 min/40°C	60% TU ¹⁾ 75% TU ¹⁾ 100% TU ¹⁾ 40% TU ¹⁾ 50% TU ¹⁾ 60% TU ¹⁾	270 A - 210 A 270 A - 210 A	400 A - 365 A - 400 A 365 A	- 500 A 450 A 500 A -
Tensión de marcha en vacío		50 V	70 V	70 V	
Tensión de trabajo	MIG/MAG Electrodo WIG	14,2 - 27,5 V 20,4 - 30,8 V 10,1 - 20,8 V	14,2 - 34,0 V 20,4 - 36,0 V 10,1 - 26 V	14,2 - 39,0 V 20,4 - 40,0 V 10,1 - 30 V	
Clase de protección		IP 23	IP 23	IP 23	
Tipo de refrigeración		AF	AF	AF	
Clase de aislamiento		B	F	F	
Medidas l/an/al mm		940/580/900	910/580/900	910/580/900	
Peso		71 kg	75 kg	75 kg	
		S, CE	S, CE	S, CE	

¹⁾ TU = Tiempo de uso

Aparato refrigerador (incorporado en la fuente de corriente)

Tensión de red	400 V, 50 Hz
Consumo	0,5 A / 0,6 A
Potencia refrigerante con Q=1l/min, +20°C	1600 W
Potencia refrigerante con Q=max, +20°C	1800 W
Caudal máximo	3,5 l/min.
Presión máxima de bomba	4,2 bar
Bomba	Bomba centrífuga
Volumen líquido refrigerante	5,5 l
Clase de protección	IP 23


Devanador de alambre DS III

Tensión de alimentación	55 V DC
Consumo de potencia	4 A
Diámetro del alambre	0,8 - 1,6 mm
Velocidad del alambre	0,5 - 22 m/min
Clase de protección	IP 23
Medidas l/a/h mm	660/270/420
Peso	17,3 kg


Schaltplan
Circuit diagram
Schema de connexions
Schema elettrici
Esquema de conexiones

Ersatzteilliste
Spare parts list
Liste de pièces de rechange
Lista delle parti di ricambio
Lista de repuestos


TotalArc² 3000

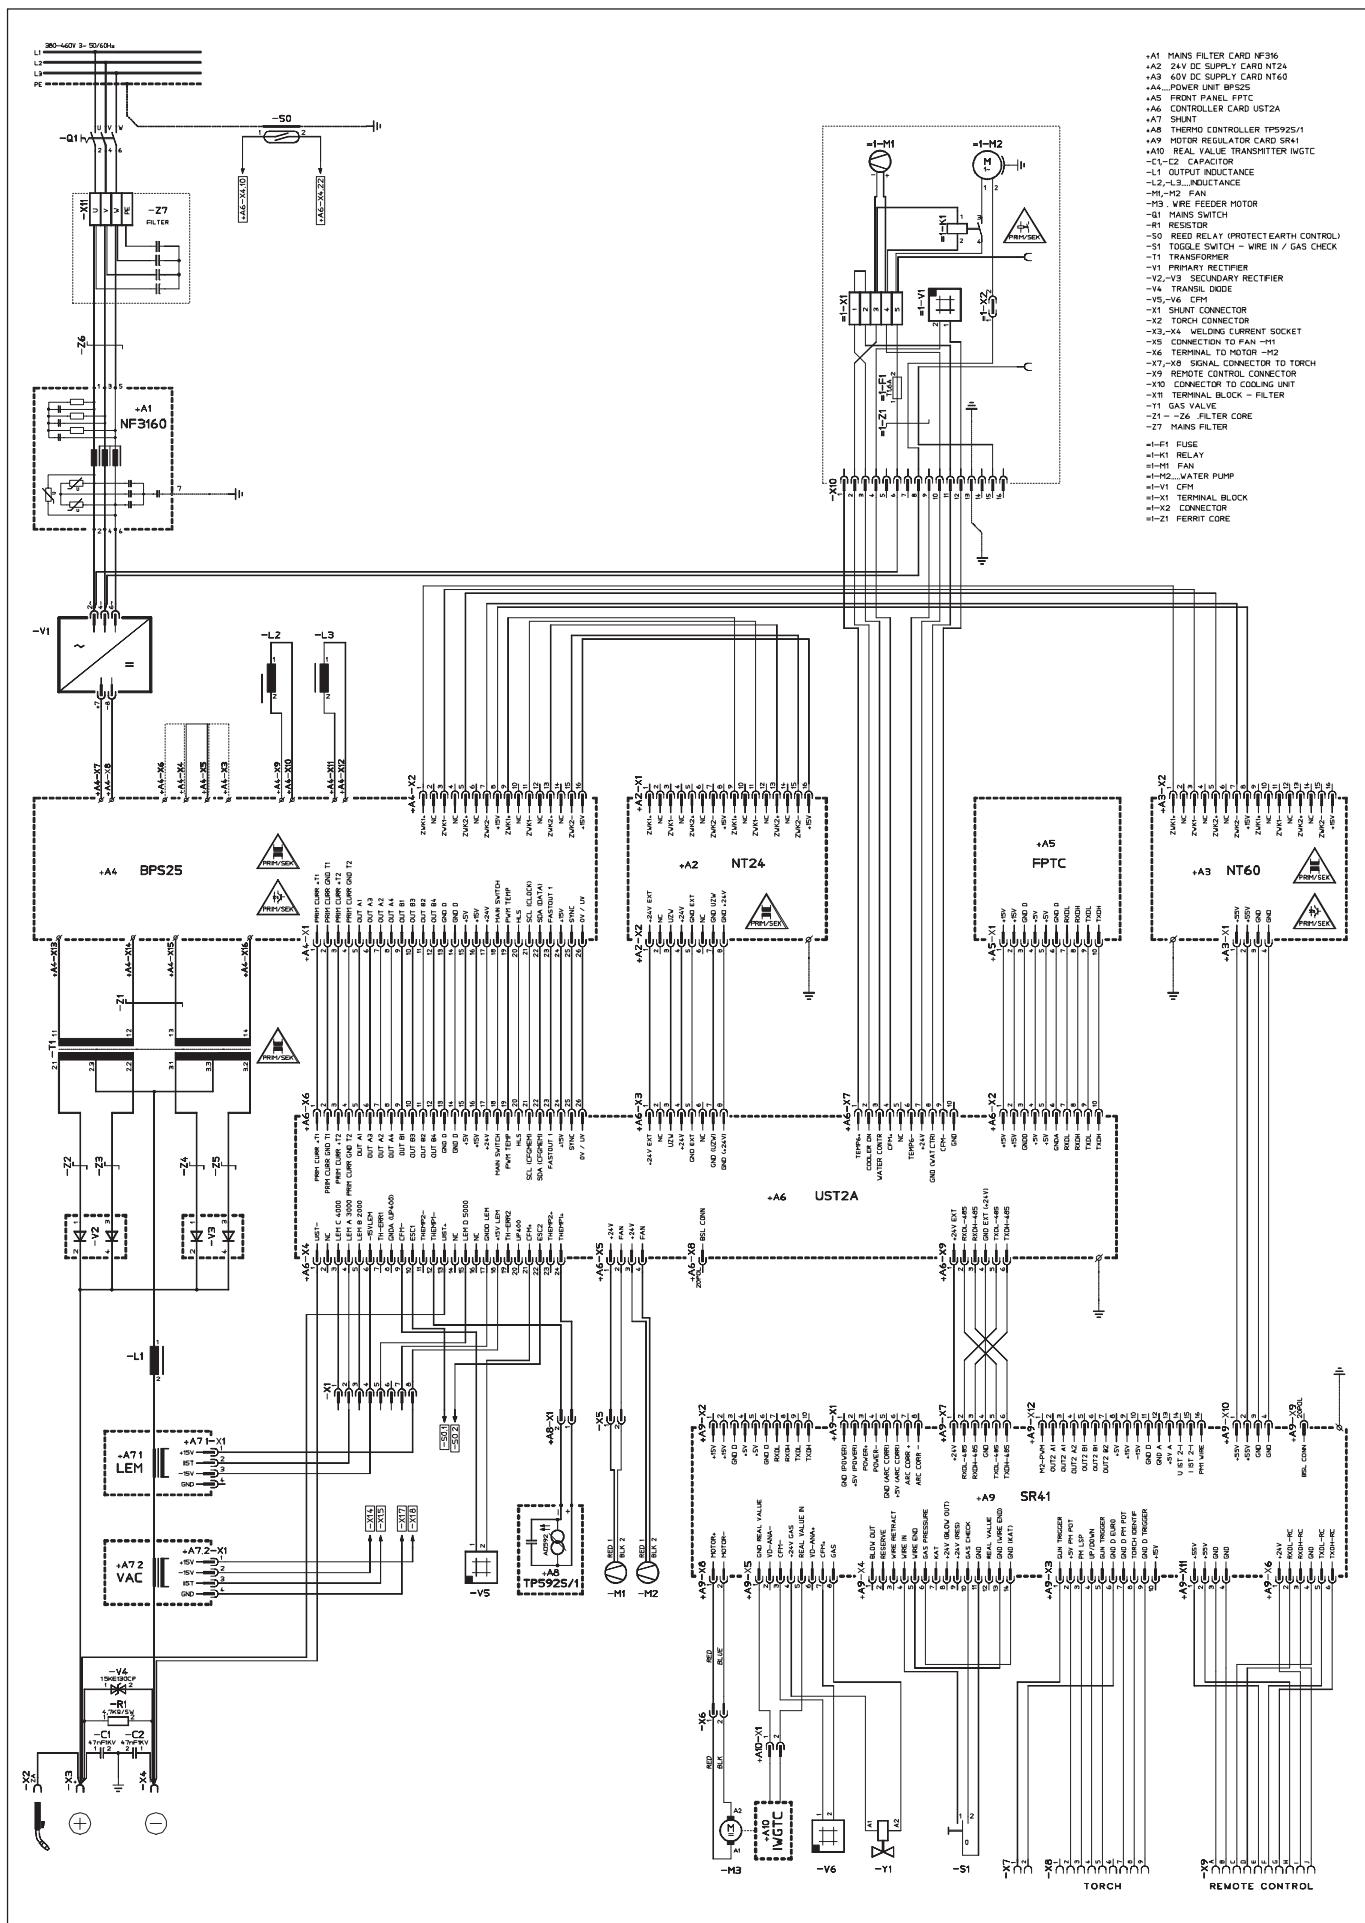


TotalArc² 3000 Dual Voltage

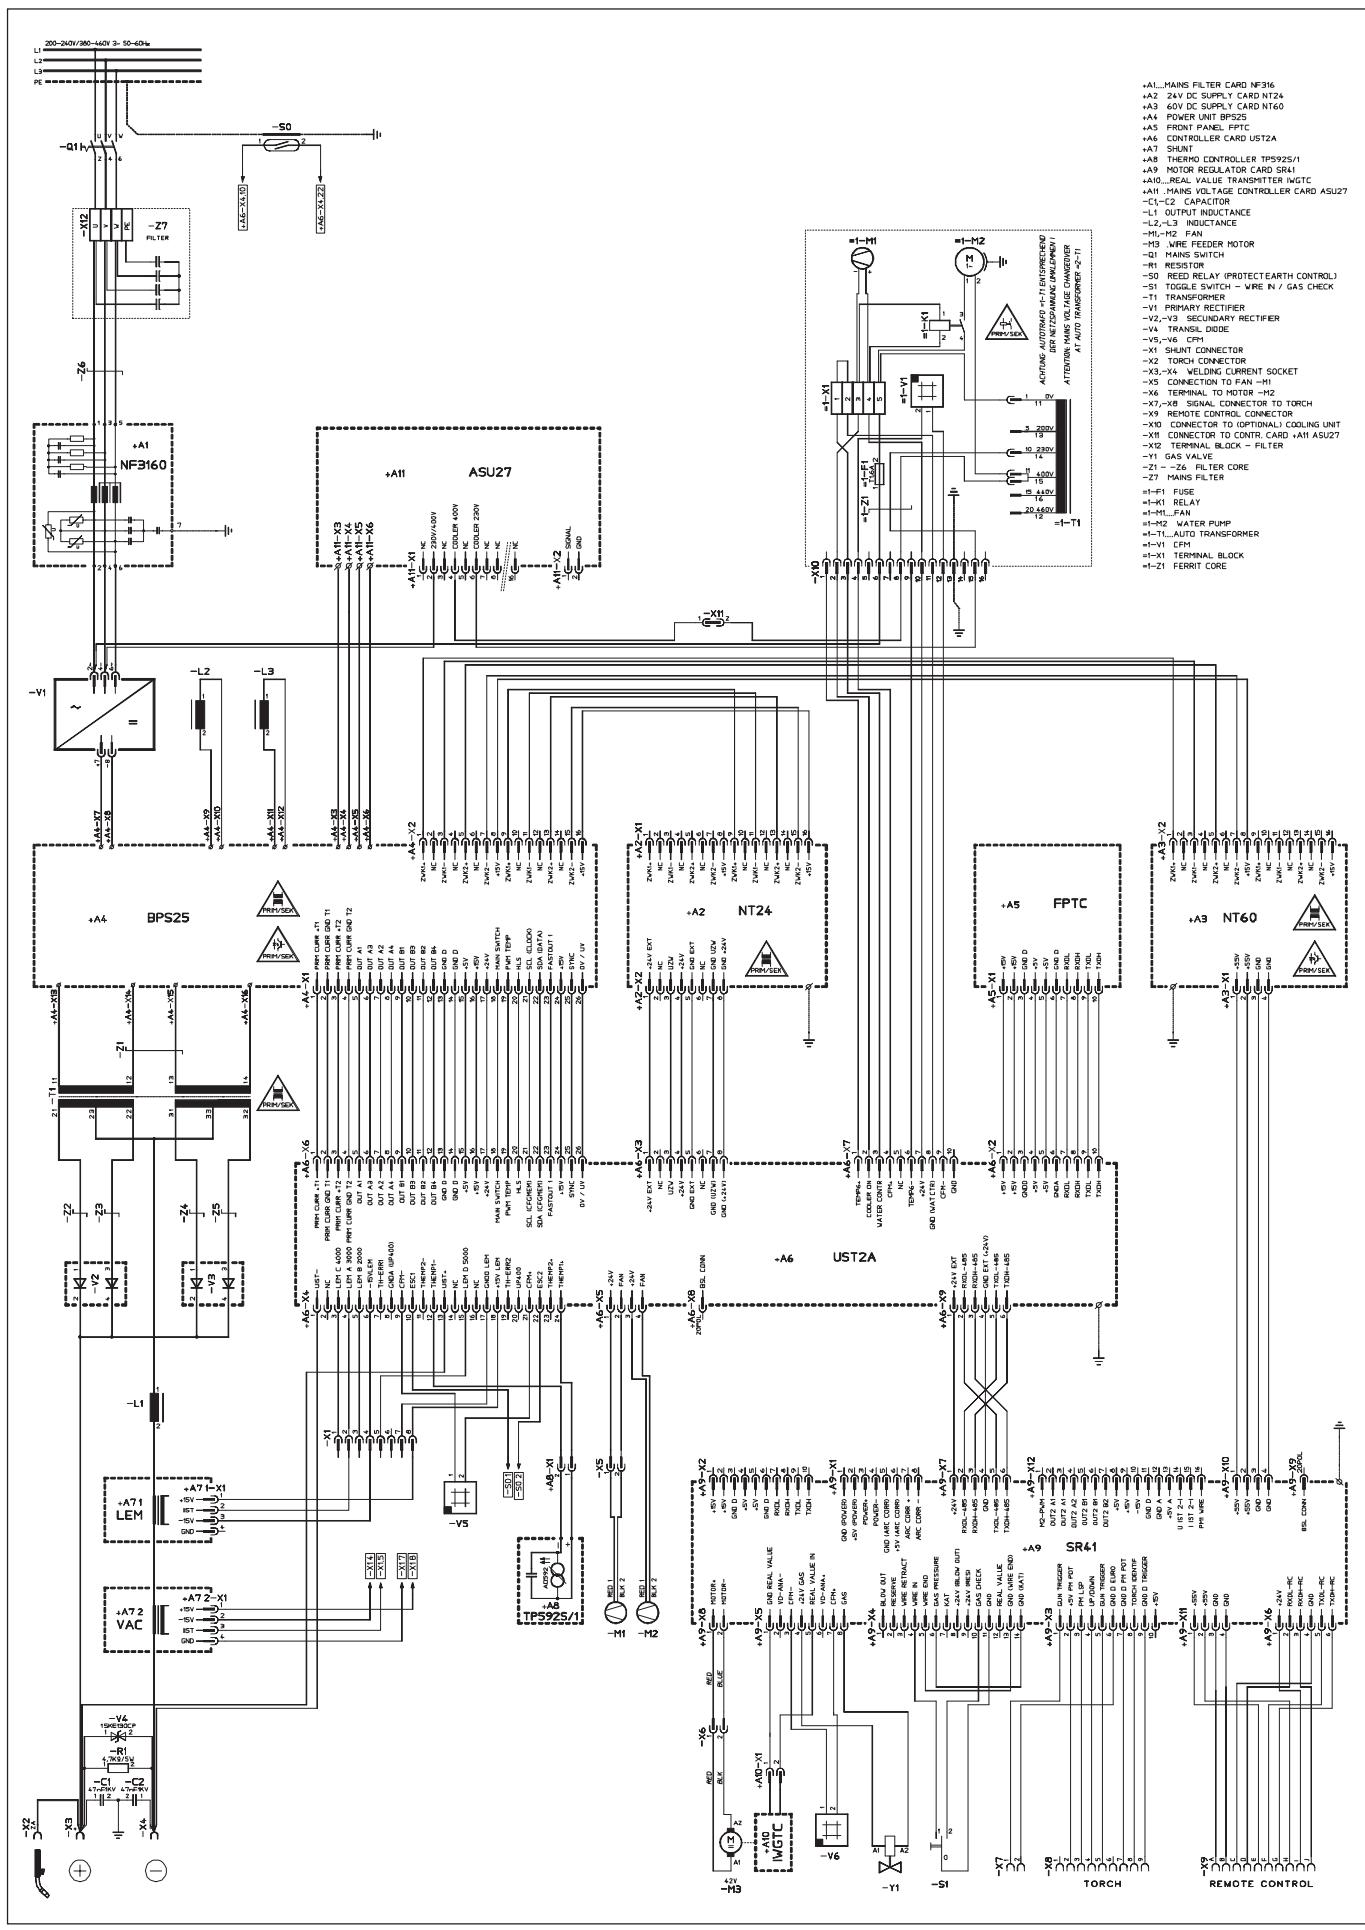



TotalArc² 4000 / 5000

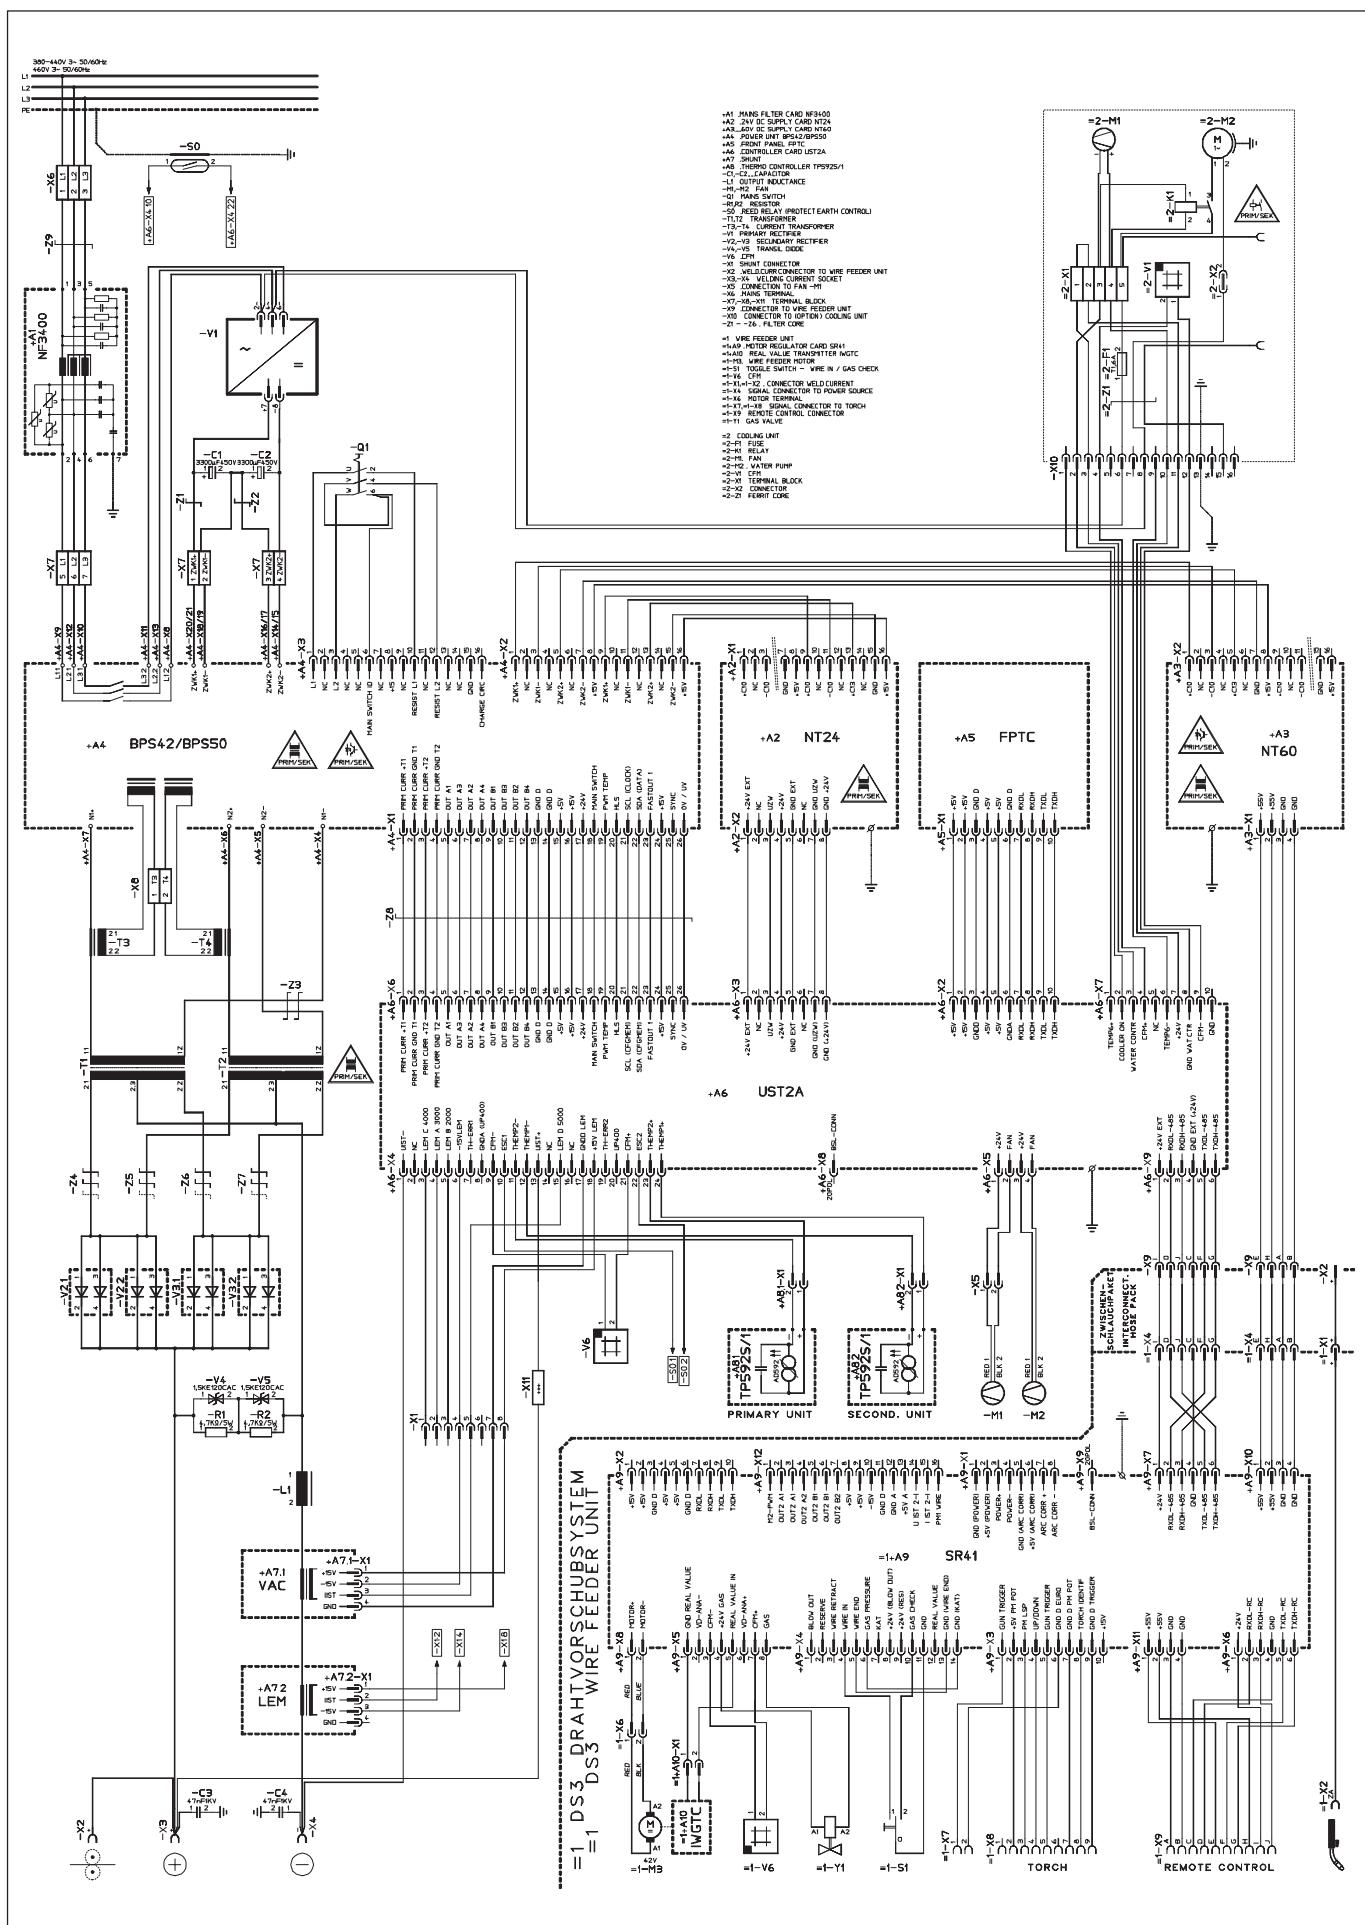

TotalArc² 4000 / 5000 Dual Voltage

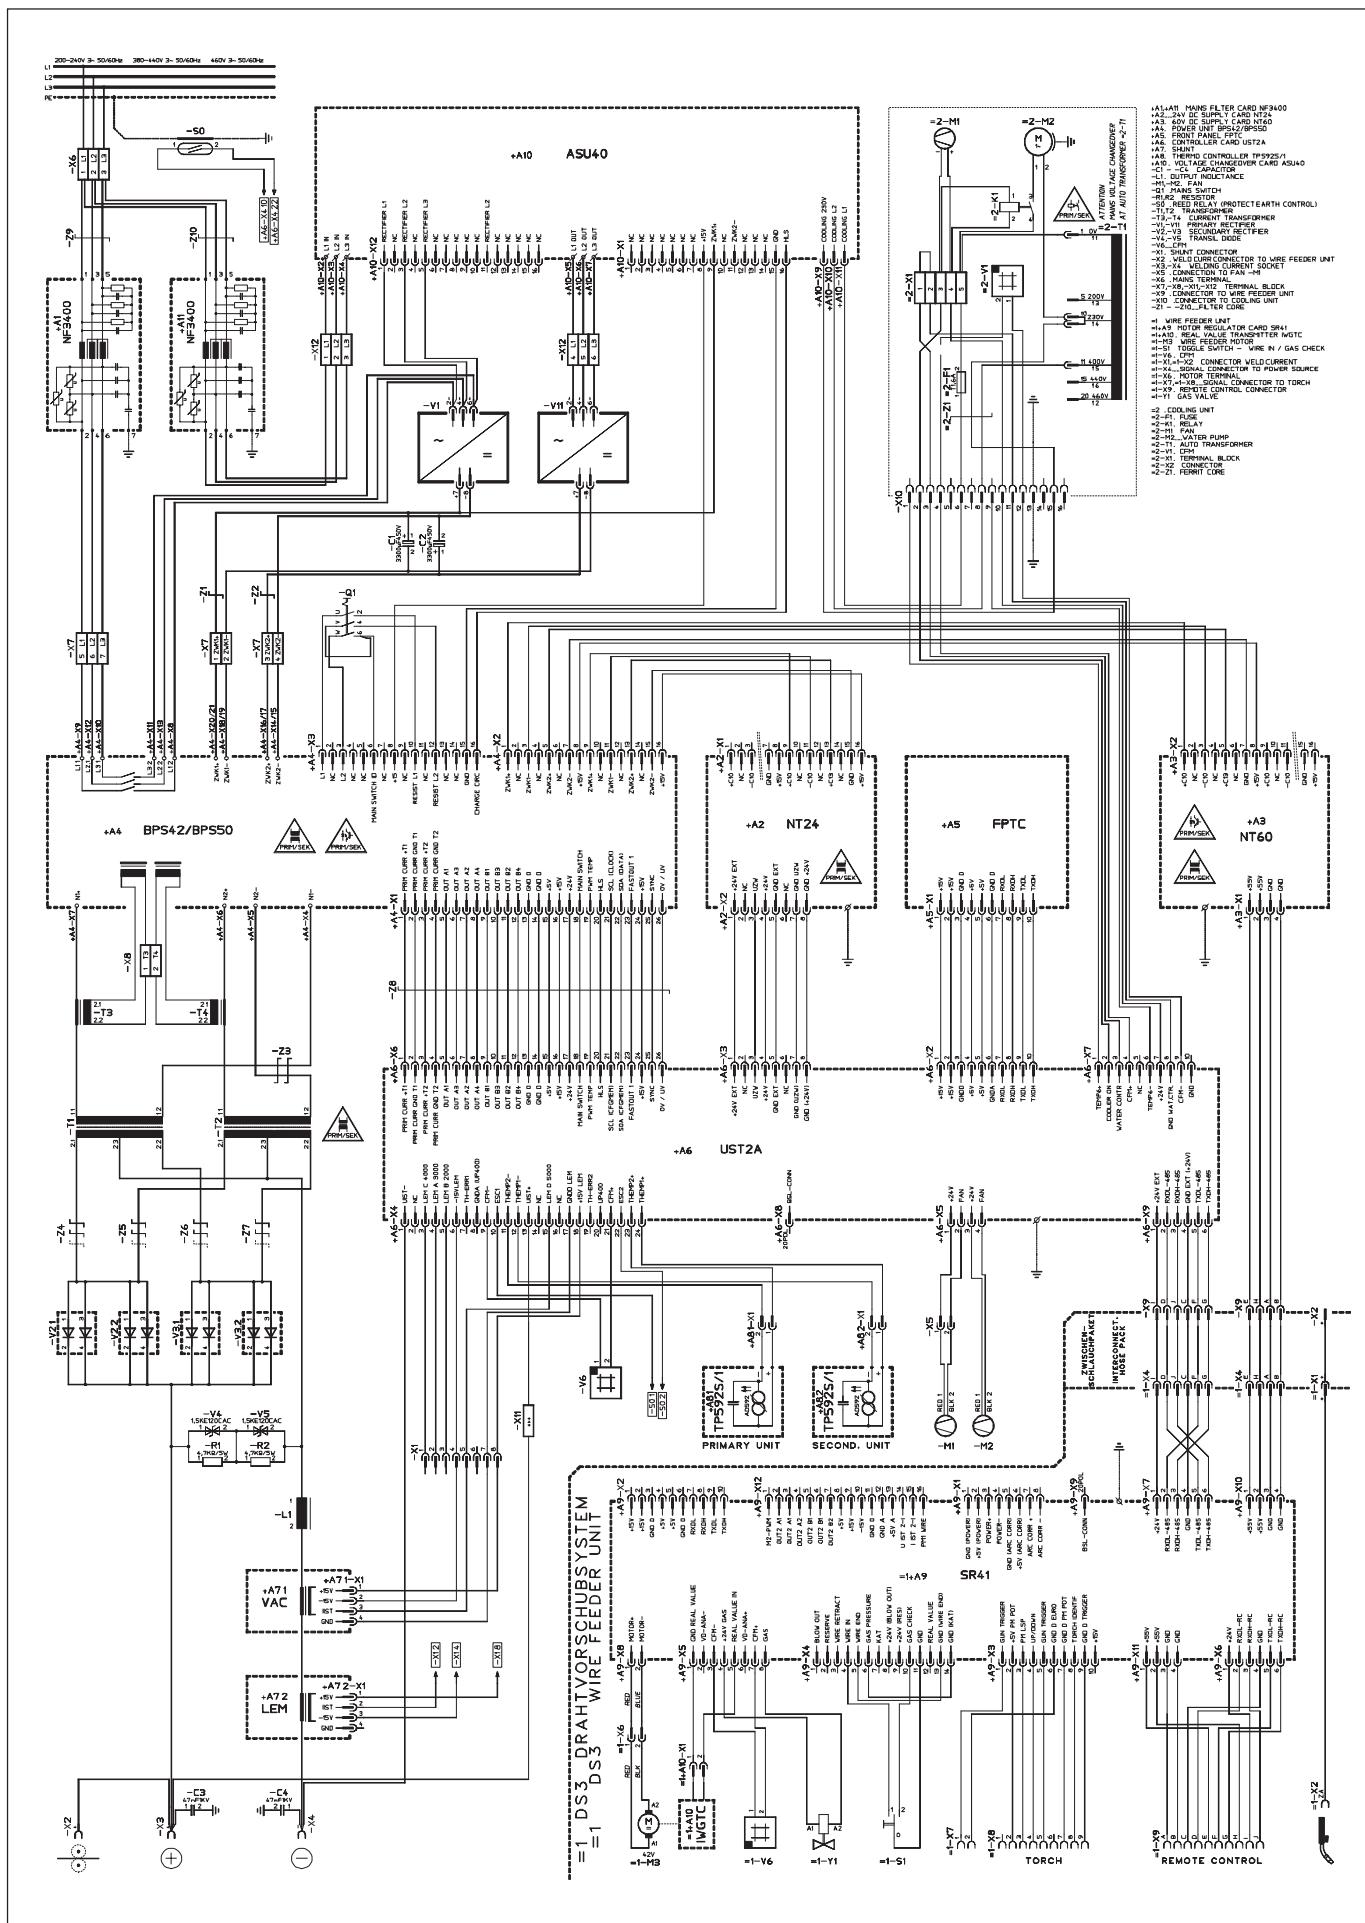

Ersatzteilliste
Spare Parts List
Liste de pièces de rechange

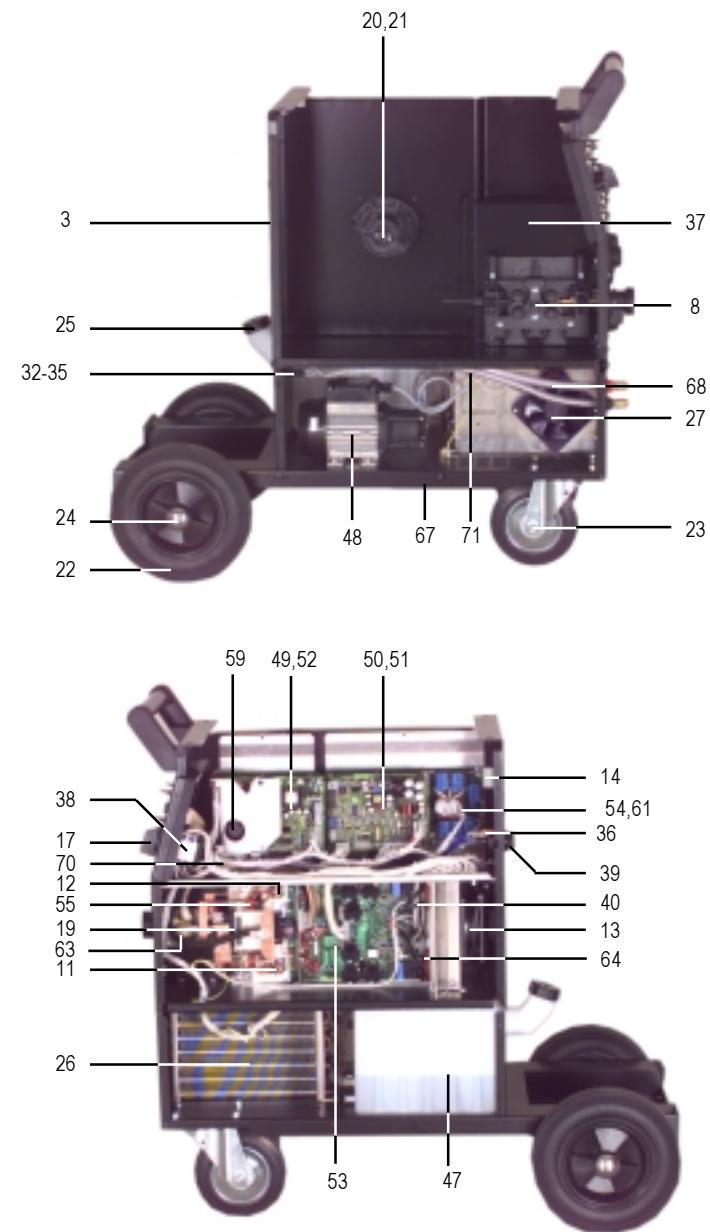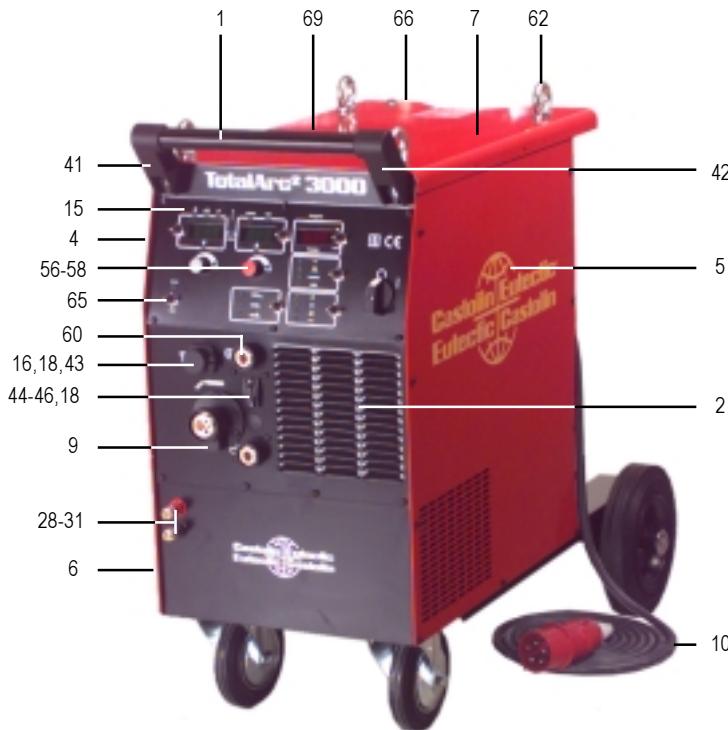



Pos.	Bezeichnung	Designation	Désignation	ESC
	TOTALARC ² 3000 DIGITAL	TOTALARC ² 3000 DIGITAL	TOTALARC ² 3000 DIGITAL	303650
	TOTALARC ² 3000 DIGITAL DUAL VOLTAGE	TOTALARC ² 3000 DIGITAL DUAL VOLTAGE	TOTALARC ² 3000 DIGITAL DUAL VOLTAGE	303651
1	GRIFFROHR 377MM SILBER	TUBULAR HANDLE 377MM SILVER	POIGNEE TUBULAIRE 377MM ARGENT	303670
2	FRONTPLATTE TOTALARC ² 3000	FRONT PLATE TOTALARC ² 3000	PLAQUE FRONTALE TOTALARC ² 3000	303673
3	RÜCKWAND TOTALARC ² 3000	BACK PANEL TOTALARC ² 3000	PANNEAU ARRIÈRE TOTALARC ² 3000	303674
4	SEITENTEIL LINKS OBEN TOTALARC ² 3000	SIDE PANEL LEFT TOP TOTALARC ² 3000	PANNEAU LATÉRAL GAUCHE HAUT TOTALARC ² 3000	303675
5	SEITENTEIL RECHTS TOTALARC ² 3000	SIDE PANEL RIGHT TOTALARC ² 3000	PANNEAU LATÉRAL DROITE TOTALARC ² 3000	303676
6	SEITENTEIL LINKS UNTER TOTALARC ² 3000	SIDE PANEL LEFT BOTTOM TOTALARC ² 3000	PANNEAU LATÉRAL GAUCHE BAS TOTALARC ² 3000	303677
7	DECKEL ROT	COVER RED	CAPOT ROUGE	301001
8	VORSCHUBEINHEIT 4 ROLLEN KOMP. O. ROLLEN	FOUR ROLL FEED ASS. Y COMP. WITHOUT ROL.	ENTRAINEMENT A 4 GALETS COMPLET	303678
9	ISOLIERFLANSCH EURO-ZA	INSULATING FLANGE EURO CONNECTOR	FLASQUE ISOLANTE CONNECTEUR EURO	303528
10	NETZKABEL 5M 4G2,5 MIT STECKER CEE 16A 5-P.	MAINS CABLE 5M 4G2,5 WITH PLUG CEE 16A 5 P.	CABLE DE RESEAU 5M 4G2,5 AVEC FICHE CEE 16A 5 P.	303679
11	DIODE DIOSIL 300 200 200 ISOTO SC	DIODE DIOSIL 300 200 200 ISOTO SC	DIODE DIOSIL 300 200 200 ISOTO SC	303680
12	THERMOELEMENT PRINT TP 592S/1	TEMPERATURE SENSOR TP 592S/1	SONDE DE TEMPÉRATURE TP 592S/1	300696
13	VENTILATOR	FAN	VENTILATEUR	303681
14	SCHUTZBESCHALTUNG EMV 500V	PROTECTION DEVICE EMC FILTER INPUT 500V	UNITÉ DE PROTECTION CEM D'ENTREE 500V	304048
15	EINSCHUB TOTALARC ²	FRONT INSERT TOTALARC ² 3000	TIROIR AVEC SELECTEURS TOTALARC ² 3000	303682
16	AMPHENOL-FLANSCHBUCHSE 10-P. KUNST. R DIGI.	AMPHENOL CONNECTOR 10 P. PLASTIC SOC. R DIGI.	PRISE CHASSIS AMPHENOL EN PLASTIC 10 P. R DIGI.	303683
17	SCHALTKNEBEL SCHWARZ	SWITCH GRIP BLACK	LEVIER D'INTERRUPTEUR NOIR	303477
18	BUCHSENKONTAKT C 1 CPC	CONTACT JACK C 1 CPC	DOUILLE DE CONTACT C 1 CPC	303714
19	PLANARTRAFO 5000W 2000V 16yH	PLANAR TRANSFORMER 5000W 2000V 16yH	TRANSFORMATEUR PLAN 5000W 2000V 16yH	303684
20	SPULENAUFAHME Ø110X117MM	SPOOL HOLDER Ø110X117MM	PORTE-BOBINE Ø110X117MM	303685
21	HALTEMUTTER FÜR SPULENAUFN. Ø110X117MM	RETAINING NUT FOR SPOOL HOLDER Ø110X117MM	ÉCROU DE RETENTION POUR PORTE-BOBINE Ø110X117MM	303712
22	LAUFRAD KUNSTSTOFF 250 GL88 25	WHEEL PLASTIC Ø250MM	ROUE PLASTIQUE Ø250MM	301007
23	LENKROLLE STAHL Ø160MM	CASTOR STEEL Ø160MM	ROULETTE ORIENTABLE ACIER	301008
24	STARLOCK Ø25MM	STARLOCK Ø25MM	BUTEE STARLOCK Ø25MM	302804
25	SCHRAUBKAPPE	SCREW CAP	BOUCHON DE RESERVOIR	301048
26	KÜHLER 311X196X145MM	HEAT SINK 311X196X145MM	RADIATEUR 311X196X145MM	303687
27	VENTILATOR MF 4 119X119X38 (AB SER.NR. 11181067)	FAN MF 4 119X119X38 (FROM SER.NO. 11181067 ON)	VENTILATEUR MF 4 119X119X38 (DÈS NO. DE SÉR. 11181067)	300867
	VENTILATOR M.F 17 171,5x50,8 (VOR SER.NR. 11181067)	FAN M.F 17 171,5x50,8 (BEFORE SER.NO. 11181067)	VENTILATEUR M.F 17 171,5x50,8 (AVANT NO. DE SÉR. 11181067)	301035
28	WASSERANSCHLUSS SW	WATER CONNECTION	CONNECTEUR EAU	303558
29	MUTTER KST ROT	NUT KST RED	ECROU KST ROUGE	303556
30	MUTTER KST SCHWARZ	NUT KST BLACK	ECROU KST NOIR	303557
31	SCHNELLKUPPLUNG AG R1/8" NW5	QUICK AUTO COUPLING AG R1/8" NW5	RACCORD RAPIDE AG R1/8" NW5	303554
32	SICHERUNGSHALTER EB 6,3X32MM	FUSE HOLDER EB 6,3X32MM	PORTE-FUSIBLE EB 6,3X32MM	303463
33	SICHERUNGSKAPPE EB 6,3X32MM	FUSE CAP EB 6,3X32MM	CAPUCHON DE FUSIBLE EB 6,3X32MM	303464
34	SICHERUNG 1,6AT 6,3X32MM	FUSE 1,6AT 6,3X32MM	FUSIBLE 1,6AT 6,3X32MM	303705
35	ABDECKKAPPE GUMMI	CAP RUBBER	CAPUCHON CAOUTCHOUC	303688
36	MAGNETVENTIL G1/8"	SOLENOID VALVE G1/8"	ELECTROVANNE G1/8"	300876
37	SHUNT 400 A LEM	SHUNT 400 A LEM	SHUNT 400 A LEM	303690
38	HAUPTSCHALTER 32A	MAIN SWITCH 32A	INTERRUPTEUR PRINCIPAL 32A	303691
39	ZUGENTLASTUNG PVC PG 16	TRACTION RELIEF PVC PG 16	PRESSE-ÉTOUPE PVC PG 16	302939
40	GLEICHRICHTER GLESIL 1K2 30 S 3	RECTIFIER GLESIL 1K2 30 S 3	REDRESSEUR GLESIL 1K2 30 S 3	303692
41	GRIFFHALTER LINKS	HANDLE MOUNTING LEFT	SUPPORT POIGNEE GAUCHE	303693
42	GRIFFHALTER RECHTS	HANDLE MOUNTING RIGHT	SUPPORT POIGNEE DROITE	303694
43	ABDECKKAPPE KUNSTSTOFF	SCREW CAP PLASTIC	BOUCHON FILETÉE PLASTIQUE	301160
44	ISOLIERTEIL FÜR BUCHSENLEISTE	INSULATION FOR BUSHING STRIP	ISOLANT DOUILLE	300707
45	HALTEFEDER	MOUNTING SPRING FOR PLUG	FIXATION RESSORT	300709
46	BUCHSENLEISTE 9-POLIG MIT KONTAKTEN	JACK HOUSING 9 POLE WITH CONTACT PINS	CONNEXION 9 P. AVEC DOUILLES DE CONTACT	300708
47	KÜHLMITTLETANK	WATER TANK	RÉSERVOIR D'EAU	301051
48	PUMPE Y-2841.0011/380-415V 50	PUMP Y-2841.0011/380-415V 50	POMPE Y-2841.0011/380-415V 50	303695
49	PRINT UST 2 A	CIRCUIT BOARD UST 2 A	CIRCUIT UST 2 A	303696
50	PRINT SR 41	CIRCUIT BOARD SR 41	CIRCUIT SR 41	303697
51	PRINT NT 60	CIRCUIT BOARD NT 60	CIRCUIT NT 60	303699
52	PRINT NT 24 A	CIRCUIT BOARD NT 24 A	CIRCUIT NT 24 A	303698
53	PRINT BPS 25	CIRCUIT BOARD BPS 25	CIRCUIT BPS 25	303700

Pos.	Bezeichnung	Designation	Désignation	ESC
54	PRINT NF 3160	CIRCUIT BOARD NF 3160	CIRCUIT NF 3160	303701
55	RINGBANDKERN	FERRITE RING	BAGUE DE FERRITE	301134
56	DREHKNOPF-KÖRPER Ø23MM SCHWARZ	TURNING KNOB BODY Ø23MM BLACK	CORPS DE BOUTON Ø23MM NOIR	303702
57	DREHKNOPF-DECKEL Ø23MM ROT	TURNING KNOB CAP Ø23MM RED	OPERCULE DE BOUTON Ø23MM ROUGE	303703
58	DREHKNOPF-DECKEL Ø23MM GRAU	TURNING KNOB CAP Ø23MM GREY	OPERCULE DE BOUTON Ø23MM GRIS	303704
59	VENTILATOR FÜR PRINT	FAN FOR CIRCUIT BOARD	VENTILATEUR POUR CIRCUIT	303689
60	EINBAUSTECKDOSE DIX BE50-70	BUILT-IN SOCKET DIX BE50-70	PRISE ENCASTREE DIX BE50-70	303111
61	PRINT ASU 27	CIRCUIT BOARD ASU 27	CIRCUIT ASU 27	303706
62	KRANÖSE M12	LIFTING EYE M12	ANNEAUX DE LEVAGE M12	303707
63	DROSSEL AUSGANG TOTALARC ² 3000	INDUCTANCE OUTPUT TOTALARC ² 3000	BOBINE REACTANCE SORTIE TOTALARC ² 3000	303708
64	DROSSEL 200yH 16A	INDUCTANCE 200yH 16A	BOBINE REACTANCE 200yH 16A	303709
65	ABDICHTUNG FÜR TASTER	TIILT SELECTOR RETAINING NUT	ECROU DE RETENTION SELECTEUR BASCULANT	303710
66	HALTEKETTE 30X650MM	RETAINING CHAIN 30X650MM	CHAIENE DE RETENTION 30X650MM	303711
67	BODEN	BOTTOM	FOND	303686
68	SCHLAUCH RAUFI 1M MG8X3TR	HOSE RAUFI 1M MG8X3TR	TUYAU RAUFI 1M MG8X3TR	301050
69	PROGRAMMTABELLE TOTALARC ² 3000 AUFKLEBER	PROGRAMPLATE TOTALARC ² 3000 STICKER	TABLEAU ADHESIF PROGRAMMES TOTALARC ² 3000	303713
70	ERDSTROMÜBERWACHUNG 4MM ²	CURRENT LEAKAGE DETECTOR	DÉTECTEUR COURANT DE FUITE	303789
71	RELais G2R-1AT 24 1 10	RELAY G2R-1AT 24 1 10	RELAI G2R-1AT 24 1 10	303776

Ersatzteilliste

Spare parts list




Liste de pièces de rechange

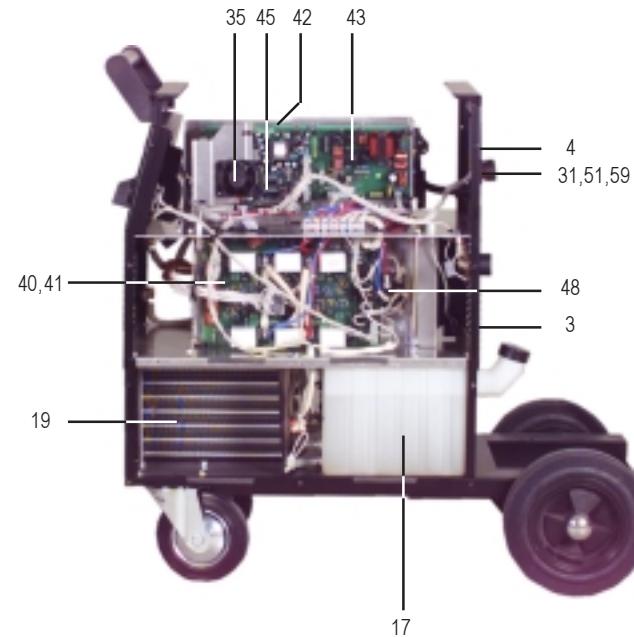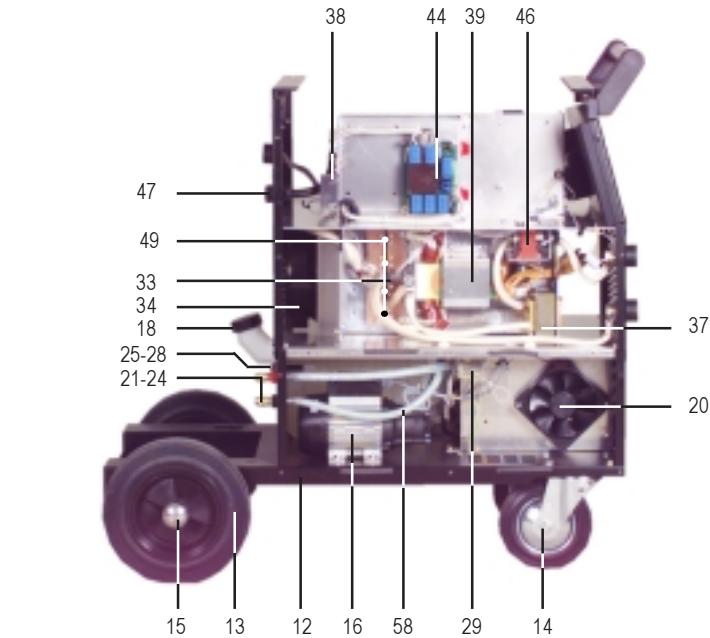

Pos.	Bezeichnung	Designation	Désignation	ESC
	TOTALARC ² 4000 DIGITAL	TOTALARC ² 4000 DIGITAL	TOTALARC ² 4000 DIGITAL	303740
	TOTALARC ² 5000 DIGITAL	TOTALARC ² 5000 DIGITAL	TOTALARC ² 5000 DIGITAL	303750
1	FRONTPLATTE TA2 4000	FRONT PLATE TA2 4000	PLAQUE FRONTALE TA2 4000	303782
2	FRONTPLATTE TA2 5000	FRONT PLATE TA2 5000	PLAQUE FRONTALE TA2 5000	303783
3	RÜCKWAND TA2 4000/5000	BACK PANEL TA2 4000/5000	PANNEAU ARRIERE TA2 4000/5000	303784
4	RÜCKWAND OBEN TA2 4000/5000	BACK PANEL TOP TA2 4000/5000	PANNEAU ARRIERE HAUT TA2 4000/5000	303785
5	SEITENTEIL LINKS TA2 4000/5000	SIDE PANEL LEFT TA2 4000/5000	PANNEAU LATERAL GAUCHE TA2 4000/5000	303786
6	SEITENTEIL RECHTS TA2	SIDE PANEL RIGHT TA2	PANNEAU LATERAL DROITE TA2	303676
7	DECKEL ROT CT 3002 AC/DC	COVER RED	CAPOT ROUGE	301001
8	KRANOSE M12	LIFTING EYE M12	ANNEAUX DE LEVAGE M12	303707
9	GRIFFROHR 377MM SILBER	TUBULAR HANDLE 377MM SILVER	POIGNEE TUBULAIRE 377MM ARGENT	303670
10	GRIFFHALTER LINKS	HANDLE MOUNTING LEFT	SUPPORT POIGNEE GAUCHE	303693
11	GRIFFHALTER RECHTS	HANDLE MOUNTING RIGHT	SUPPORT POIGNEE DROITE	303694
12	BODEN	BOTTOM	FOND	303686
13	LAUFRAD KUNSTSTOFF 250 GL88 25	WHEEL PLASTIC Ø250MM	ROUE PLASTIQUE Ø250MM	301007
14	LENKROLLE STAHL Ø160MM	CASTOR WHEEL STEEL Ø160MM	ROULETTE ORIENTABLE ACIER Ø160MM	301008
15	STARLOCK Ø25MM	STARLOCK Ø25MM	BUTEE STARLOCK Ø25MM	302804
16	PUMPE Y-2841.0011/380-415V 50	PUMP Y-2841.0011/380-415V 50	POMPE Y-2841.0011/380-415V 50	303695
17	KÜHLMITTELTANK	WATER TANK	RESERVOIR D'EAU	301051
18	SCHRAUBKAPPE	SCREW CAP	BOUCHON DE RESERVOIR	301048
19	KÜHLER 311X196X145MM	HEAT SINK 311X196X145MM	RADIATEUR 311X196X145MM	303687
20	VENTILATOR MF 4 119X119X38	FAN MF 4 119X119X38	VENTILATEUR MF 4 119X119X38	300867
21	WASSERANSCHLUSS SW	WATER CONNECTION	CONNECTEUR EAU	303558
22	MUTTER KST ROT	NUT KST RED	ECROU KST ROUGE	303556
23	MUTTER KST SCHWARZ	NUT KST BLACK	ECROU KST NOIR	303557
24	SCHNELLKUPPLUNG AG R1/8" NW5	QUICK AUTO COUPLING AG R1/8" NW5	RACCORD RAPIDE AG R1/8" NW5	303554
25	SICHERUNGSHALTER EB 6,3X32MM	FUSE HOLDER EB 6.3X32MM	PORTE-FUSIBLE EB 6,3X32MM	303463
26	SICHERUNG 1,6AT 6,3X32MM	FUSE 1,6AT 6,3X32MM	FUSIBLE 1,6AT 6,3X32MM	303705
27	SICHERUNGSKAPPE EB 6,3X32MM	FUSE CAP EB 6.3X32MM	CAPUCHON DE FUSIBLE EB 6,3X32MM	303464
28	ABDECKKAPPE GUMMI	CAP RUBBER	CAPUCHON CAOUTCHOUC	303688
29	RELAIS G2R-1AT 24 1 10	RELAY G2R-1AT 24 1 10	RELAIS G2R-1AT 24 1 10	303776
30	EINSCHUB TOTALARC2	FRONT INSERT TOTALARC2	TIROIR AVEC SELECTEURS TOTALARC2	303682
31	BUCHSENKONTAKT C 1 CPC	CONTACT JACK C 1 CPC	DOUILLE DE CONTACT C 1 CPC	303714
32	NETZKABEL 5M 4G4 MIT STECKER CEE 32A 5-P.	MAINS CABLE 5M 4G4 WITH PLUG CEE 32A 5 P.	CABLE DE RESEAU 5M 4G4 AVEC FICHE CEE 32A 5P.	303513
33	THERMOELEMENT PRINT TP 592S/1	TEMPERATURE SENSOR TP 592S/1	SONDE DE TEMPERATURE TP 592S/1	300696
34	VENTILATOR MF 17 171,5X50,8	FAN MF 17 171,5X50,8	VENTILATEUR MF 17 171,5X50,8	301035
35	VENTILATOR 60X60X25 24V 614	FAN 60X60X25 24V 614	VENTILATEUR 60X60X25 24V 614	303787
36	NOCKENSCHALTER 16EA 3	CAM SWITCH 16 EA 3	INTERRUPTEUR À CAME 16 EA 3	301070
37	DROSSEL AUSGANG	INDUCTANCE OUTPUT	BOBINE REACTANCE SORTIE	303788
38	ERDSTROMÜBERWACHUNG 4MM2	CURRENT LEAKAGE DETECTOR	DÉTECTEUR COURANT DE FUITE	303789
39	SCHWEISSTRAFO	WELDING TRANSFORMER	TRANSFORMATEUR DE SOUDAGE	303790
40	PRINT BPS 42 (NUR TA2 4000)	CIRCUIT BOARD BPS 42 (ONLY TA2 4000)	CIRCUIT BPS 42 (SEULEMENT TA2 4000)	303791
41	PRINT BPS 50 (NUR TA2 5000)	CIRCUIT BOARD BPS 50 (ONLY TA2 5000)	CIRCUIT BPS 50 (SEULEMENT TA2 5000)	303792
42	PRINT NT 24 A	CIRCUIT BOARD NT 24 A	CIRCUIT NT 24 A	303698
43	PRINT NT 60	CIRCUIT BOARD NT 60	CIRCUIT NT 60	303699
44	PRINT NF 3400	CIRCUIT BOARD NF 3400	CIRCUIT NF 3400	303793
45	PRINT UST 2 A	CIRCUIT BOARD UST 2 A	CIRCUIT UST 2 A	303696
46	STROMSENSOR 400A VAC	CURRENT SENSOR 400A VAC	DÉTECTEUR COURANT 400A VAC	303794
47	ZUGENTLASTUNG PVC PG 16	TRACTION RELIEF PVC PG 16	PRESSE-ETOUPE PVC PG 16	302939
48	GLEICHRICHTER GLESIL 1K2 60 F3	RECTIFIER GLESIL 1K2 60 F3	REDRESSEUR AU SILICIUM GLESIL 1K2 60 F3	303795
49	DIODE DIOSIL 300 400 100 ISOTO SF	DIODE DIOSIL 300 400 100 ISOTO SF	DIODE DIOSIL 300 400 100 ISOTO SF	301072
50	SCHALTNEBEL SCHWARZ	SWITCH GRIP BLACK	LEVIER D'INTERRUPTEUR NOIR	303457
51	AMPHENOL-FLANSCHBUCHSE 10-P. ROT DIGITAL	AMPHENOL CON. 10 P. SOCKET RED DIGITAL	PRISE CHASSIS AMPHENOL EN 10 P. ROUGE DIGITAL	303683
52	HALTEKETTE 30X650MM	RETAINING CHAIN 30X650MM	CHAINE DE RETENTION 30X650MM	303711
53	EINBAUSTECKDOSE DIX BE50-70	BUILT-IN SOCKET DIX BE50-70	PRISE ENCASTREE DIX BE50-70	303111
54	DREHKNOPF-KÖRPER Ø23MM SCHWARZ	TURNING KNOB BODY Ø23MM BLACK	CORPS DE BOUTON Ø23MM NOIR	303702


Pos.	Bezeichnung	Designation	Désignation	ESC
55	DREHKNOPF-DECKEL Ø23MM ROT	TURNING KNOB CAP Ø23MM RED	OPERCULE DE BOUTON Ø23MM ROUGE	303703
56	DREHKNOPF-DECKEL Ø23MM GRAU	TURNING KNOB CAP Ø23MM GREY	OPERCULE DE BOUTON Ø23MM GRIS	303704
57	ABDICHTUNG FÜR TASTER	TILT SELECTOR RETAINING NUT	ECROU DE RETENTION SELECTEUR BASCULANT	303710
58	SCHLAUCH RAUF1 1M MG8X3TR	HOSE RAUF1 1M MG8X3TR	TUYAU RAUF1 1M MG8X3TR	301050
59	ABDECKKAPPE KUNSTSTOFF	SCREW CAP PLASTIC	BOUCHON FILETE PLASTIQUE	301160
60	PROGRAMMTABELLE TOTALARC2 4000/5000	PROGRAMPLATE TOTALARC2 4000/5000	TABLEAU ADHESIF PROGRAM. TOTALARC2 4000/5000	303797

Ersatzteilliste
Spare parts list
Liste de pièces de rechange

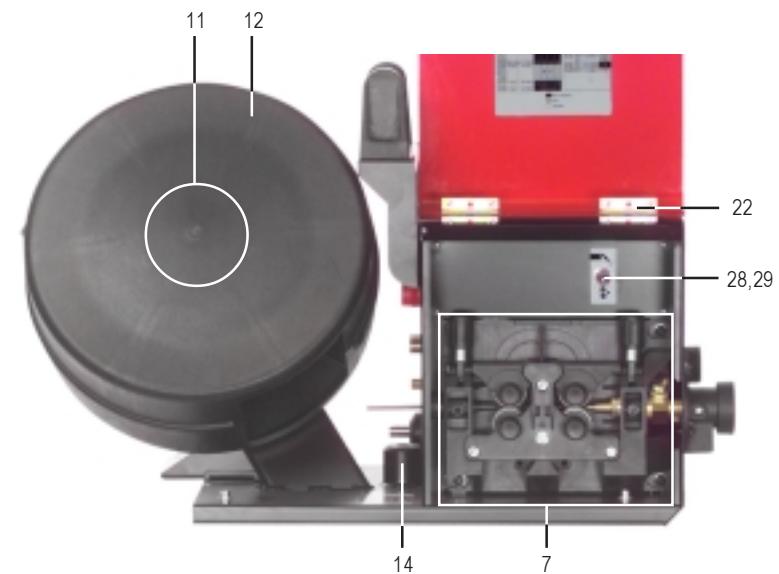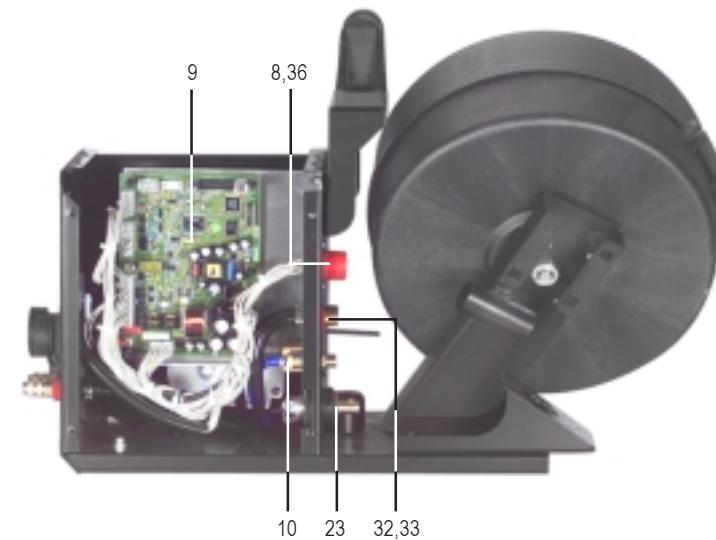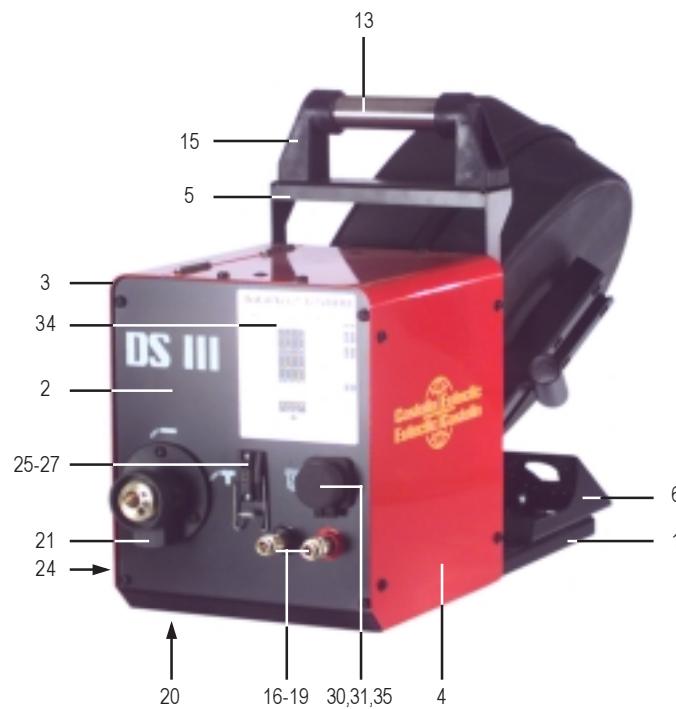

Pos.	Bezeichnung	Designation	Désignation	ESC
	VORSCHUBGERÄT DS III 4-ROLLEN	WIRE FEEDER DS III 4-ROLL	DEVIDOIR DS III 4-GALETS	303733
1	BODEN VORSCHUBGERÄT	BOTTOM SEPARATE WIREFEEDER	FOND DEVIDOIR SEPARÉE	303487
2	FRONTPLATTE DS III	FRONT PLATE DS III	PLAQUE FRONTALE DS III	304003
3	SEITENTEIL LINKS VORSCHUBGERÄT	SIDE PANEL LEFT SEPARATE WIRE FEEDER	PANNEAU LATERAL GAUCHE SEPARÉE	303488
4	SEITENTEIL RECHTS VORSCHUBGERÄT	SIDE PANEL RIGHT SEPARATE WIRE FEEDER	PANNEAU LATERAL DROIT DEVIDOIR SEPARÉE	303489
5	GRIFFAUFNAHMEBLECH	HOLDER FOR HANDLE	SUPPORT DE POIGNEE	304004
6	SCHLAUCHPAKETAUFAHNMEBLECH	HOLDER FOR INTERCONNECTION CABLE	SUPPORT DE FAISCEAU	304005
7	VORSCHUBEINHEIT 4 ROLLEN KOMPL O.ROL.	FOUR ROLL FEED ASSEM. COMPL. WITH. ROL.	ENTRAINEMENT A 4 GALETS COMPL.	303678
8	AMPHENOL FLANSCHSTECKER 10 P. ROT	AMPHENOL CONNECTOR 10 P. SOCKET RED	PRISE CHASSIS AMPHENOL EN ROUGE DIGITAL	304006
9	PRINT SR 41	CIRCUIT BOARD SR 41	CIRCUIT SR 41	303697
10	MAGNETVENTIL G1/8"	SOLENOID VALVE G1/8"	ELECTROVANNE G1/8"	300876
11	DORNSPULENAUFAHME	SPOOL HOLDER	MOYEU PORTE-BOBINE	302067
12	DRAHTTROMMEL	WIRE SPOOL COVER	BOITIER DE BOBINE	302875
13	GRIFFROHR 136MM SILBER	TUBULAR HANDLE 136MM SILVER	POIGNEE TUBULAIRE 136MM ARGENT	304008
14	KONUSBUCHSE VORSCHUBGERÄT	CONE SEPERATE WIREFEEDER	CONE DEVIDOIR SEPARÉE	303500
15	GRIFFHALTER	HANDLE MOUNTING	SUPPORT POIGNEE	302900
16	WASSERANSCHLUSS SW	WATER CONNECTION	CONNECTEUR EAU	303558
17	MUTTER KST ROT	NUT KST RED	ECROU KST ROUGE	303556
18	MUTTER KST SW	NUT KST BLACK	ECROU KST NOIR	303557
19	SCHNELLKUPPLUNG AG R1/8" NW5	QUICK AUTO COUPLING AG R1/8"	RACCORD RAPIDE AG R1/8" NW5	303554
20	FUSS GUMMI 30X22	FOOT RUBBER 30X22	PATIN CAOUTCHOUC 30X22	303497
21	ISOLIERFLANSCH EURO-ZA	INSULATING FLANGE EURO CONNECTOR	FLASQUE ISOLANTE CONNECTEUR EURO	303565
22	SCHARNIER S053B120 S6	HINGE S053B120 S6	CHARNIERE S053B120 S6	303493
23	EINBAUSTECKER 50/70	BUILT-IN PLUG DINSE 50/70	PRISE DE COURANT DE SOUDAGE	301649
24	LADENVERRIEGELUNG PVC	COVER LOCK	VERROU DE CAPOT	302867
25	BUCHSENLEISTE 9-POLIG MIT KONTAKTEN	JACK HOUSING 9 P. WITH CONTACT SLEEVES	CONNEXION 9 P. AVEC DOUILLES DE CONTACT	300708
26	ISOLIERTEIL FÜR BUCHSENLEISTE	INSULATION FOR BUSHING STRIP	ISOLANT DOUILLE	300707
27	HALTEFEDER	MOUNTING SPRING FOR PLUG	FIXATION RESSORT	300709
28	DOPPELTASTER	DOUBLETRIGGER	INTERRUPTEUR DOUBLE	304009
29	ABDICHTUNG FÜR TASTER	TIILT SELECTOR RETAINING NUT	ECROU DE RETENTION SELECTEUR BASCULANT	303710
30	AMPHENOL-FLANSCHBUCHSE 10-POL. ROT	AMPHENOL CONNECTOR 10 P. SOCKET RED	PRISE CHASSIS AMPHENOL EN 10 P. ROUGE	303683
31	ABDECKKAPPE KUNSTSTOFF	SCREW CAP PLASTIC	BOUCHON FILETE PLASTIQUE	301160
32	ANSCHLUSSSCHRAUBE R3/8"	CONNECTION FITTING R3/8"	RACCORD FILETE R3/8"	304010
33	MUTTER R3/8" 21X4,5	NUT R3/8" 21X4,5	ECROU R3/8" 21X4,5	304011
34	PROGRAMMTABELLE TOTALARC2 4000/5000	PROGRAMPLATE TOTALARC2 4000/5000 STICK.	TABLEAU ADHESIV PROGRAM.TOTALARC2 4/5000	303797
35	BUCHSENKONTAKT C 1 CPC	CONTACT JACK C 1 CPC	DOUILLE DE CONTACT C 1 CPC	303714
36	STIFTKONTAKT C 1 CPC	CONTACT PIN C 1 CPC	BROCHE DE CONTACT C 1 CPC	304007

Ersatzteilliste
Spare parts list
Liste de pièces de rechange

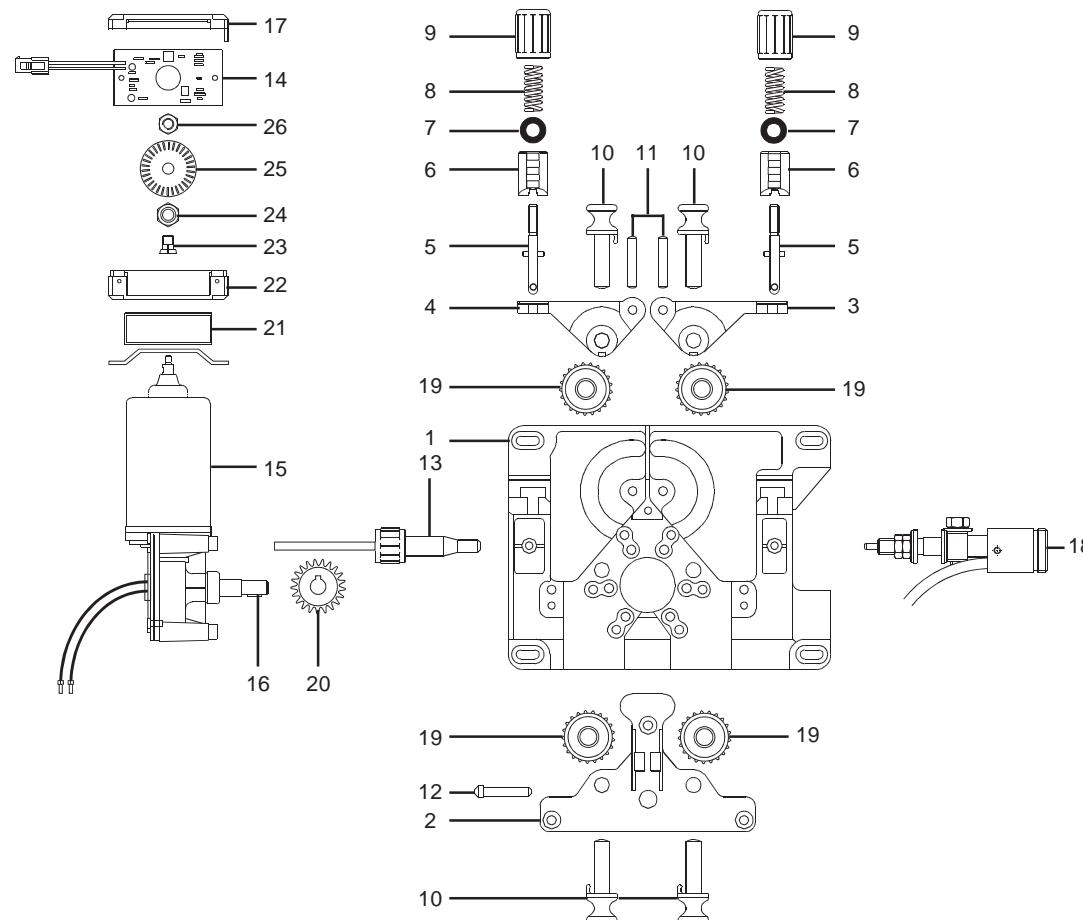


Pos.	Bezeichnung	Designation	Désignation	ESC
	VORSCHUBEINHEIT 4 ROLLEN KOMP. O.ROLLEN	FOUR ROLL FEED ASSEMBLY COMP. WITH. ROLLS	ENTRAINEMENT A 4 GALETS COMPLET	303678
1	MOTORPLATTE	MOTORPLATE	PLAQUE BASE MOTEUR EN PVC	302829
2	DECKPLATTE	COVER PLATE PLASTIC	CONTRE-PLAQUE EN PVC	302831
3	DRUCKHEBEL RECHTS	PRESSURE LEVER RIGHT	LEVIER DE SERRAGE AVAL	302833
4	DRUCKHEBEL LINKS	PRESSURE LEVER LEFT	LEVIER DE SERRAGE AMONT	302832
5	SPANNACHSE	SPRING BOLT	TIRANT DE SERRAGE	302834
6	DRUCKSTIFT	PRESSURE CYLINDER	DOUILLE DE PRESSION	302835
7	PASS-SCHEIBE Ø10MM 16X0,3MM DIN988	WASHER Ø10MM 16X0.3MM DIN988	RONDELLE Ø10MM 16X0,3MM DIN988	302836
8	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING	RESSORT DE PRESSION	302837
9	SPANNMUTTER	CHUCK	BOUTON MOLETE	302838
10	BOLZEN	BOLT WITH HOLD FOR ROLLER	AXE DE GALET	302839
11	ZYLINDERSTIFT	CYLINDER PIN	GOUPILLE CYLINDRIQUE	302840
12	DRAHTFÜHRUNGSEINSATZ 0,8-1,0MM	GUIDE TUBE INSERT Ø0.8-1.0MM	TUBE-GUIDE MEDIAN Ø0,8-1,0MM	302841
13	EINLAUFROHR	ENTRANCE GUIDE TUBE	TUBE-GUIDE D'ENTREE	302842
14	PRINT IWGTC	CIRCUIT BOARD IWGTC	CIRCUIT IWGTC	302850
15	MOTOR 42V 146W 24:1	MOTOR 42V 146W 24:1	MOTEUR 42V 146W 24:1	302758
16	SCHEIBENFEDER 3,0X3,7	WOODRUFF KEY 3.0X3.7	CLAVETTE DISQUE 3.0X3,7	302451
17	DECKEL FÜR IWGT	COVER FOR IWGT	CAPOT POUR IWGT	302851
18	ZENTRALANSCHLUSS EURO	CONNECTOR TYPE EURO	CONNECTEUR COMBINE EURO	303574
19	VORSCHUBROLLEN SIEHE ZUBEHÖR	FEED ROLL SEE ACCESSORIES	GALET A GORGE VOIR ACCESSOIRES	—
20	ANTRIEBSRAD Ø34MM 5X20MM	DRIVE GEAR Ø34MM 5X20MM	PIGNON D'ENTRAINEMENT Ø34MM 5X20MM	302756
21	BLINDABDECKUNG	CYLINDER COVER SHEEL	FAUX COUVERCLE	302844
22	GEHÄUSE FÜR IWGT	CASE FOR IWGT	CHASSIS POUR IWGT	302845
23	SPANNHULSE Ø12X13MM	PRESSURE RING Ø12X13MM	DOUILLE DE SERRAGE Ø12X13MM	302846
24	SPANNKEGEL SW 15X5MM	PRESSURE CONE 15X5MM	CONE DE SERRAGE 15X5MM	302847
25	IMPULSSSCHEIBE AD40T60	PULSE DISK AD40T60	DISQUE À IMPULSION AD40T60	302848
26	FLACHMUTTER M8X1 DIN936	FLAT NUT M8X1 DIN936	ECROU DE FLASQUE M8X1 DIN936	302849

2-ROLLENSYSTEM 2-WHEEL-DRIVE SYSTEME D'ENTRAINEMENT A 2 GALETS								4-ROLLENSYSTEM / 2-ROLLENSYSTEM 4-WHEEL-DRIVE / 2-WHEEL-DRIVE SYSTEME D'ENTRAINEMENT A 4 GALETS / A 2 GALETS								
Nutform Form of groove Form de gorge	Draht Ø wire diameter Diamètre de fil	<p>3 2 1</p>						<p>2 3 2 3 2 2 4</p> <p>2 2 2 4</p>								
		1 Antriebsrolle mit Nut Ddrive roll with groove Galet d'entraînement avec gorge		2 Vorschubrolle mit Nut Feed roll with groove Galet avec gorge		3 Druckrolle glatt Pressure roll smooth Galet de pression lisse		2 Vorschubrolle mit Nut Feed roll with groove Galet avec gorge		3 Druckrolle glatt Pressure roll smooth Galet de pression lisse		4 Antriebsrad Drive gear Pignon d'entraînement				
		Stk. pcs. pc.	ESC Art. Nr. ESC art. no. No. art. ESC	Stk. pcs. pc.	ESC Art. Nr. ESC art. no. No. art. ESC	Stk. pcs. pc.	ESC Art. Nr. ESC art. no. No. art. ESC	Stk. pcs. pc.	ESC Art. Nr. ESC art. no. No. art. ESC	Stk. pcs. pc.	ESC Art. Nr. ESC art. no. No. art. ESC	Stk. pcs. pc.	ESC Art. Nr. ESC art. no. No. art. ESC			
		Ø0,8	1	303467	1	302762		Ø0,8	4 2	302762			1	302756		
Halbrundnut glatt Zahntrieb Stahl semicircular groove smooth steel teeth Gorge demi-ronde plane Commande par engrenages fusil	Ø1,0	1	303468	1	302763		Ø1,0	4 2	302763			1	302756			
	Ø1,2	1	303469	1	302755		Ø1,2	4 2	302755			1	302756			
	Ø1,6	1	303470	1	302764		Ø1,6	4 2	302764			1	302756			
Trapeznut Zahntrieb Stahl trapezoidal groove steel teeth Gorge trapézoïdale commande par engrenages fusil	Ø0,6	1	304140	*		1	302852	*	Ø0,8	2 1	302765	2 1	302852	*	1	302756
	Ø0,8	1	303433	*		1	302852	*	Ø1,0	2 1	302766	2 1	302852	*	1	302756
	Ø1,0	1	303434	*		1	302852	*	Ø1,2	2 1	302767	2 1	302852	*	1	302756
	Ø1,2	1	302695			1	302852	*	Ø1,6	2 1	302768	2 1	302852	*	1	302756
	Ø1,6	1	303435			1	302852	*								
Halbrundnut gerillt Zahntrieb Stahl semicircular groove knurled steel teeth Gorge demi-ronde crantée Commande par engrenages fusil	Ø1,2	4 2	302769			Ø1,6	4 2	302770		Ø2,0	4 2	302771		Ø2,4	4 2	302772
	Ø1,6	4 2	302770			Ø2,0	4 2	302771		Ø2,4	4 2	302772		Ø2,8	4 2	302773
	Ø2,0	4 2	302771			Ø2,4	4 2	302772		Ø2,8	4 2	302773				
	Ø2,4	4 2	302772			Ø2,8	4 2	302773								
	Ø2,8	4 2	302773													
*Rollen sind ohne Zahntrieb *Rolls without teeth *Roues sans commande par engrenages								*Rollen sind ohne Zahntrieb *Rolls without teeth *Roues sans commande par engrenages								
								<input type="checkbox"/> Anzahl der Rollen bei 2-Rollensystem <input type="checkbox"/> Piece of rolls at 2-wheel-drive <input type="checkbox"/> Nombre des roues de la système d'entraînement à 2 galets								

Ersatzteilliste


Spare parts list

Liste de pièces de rechange

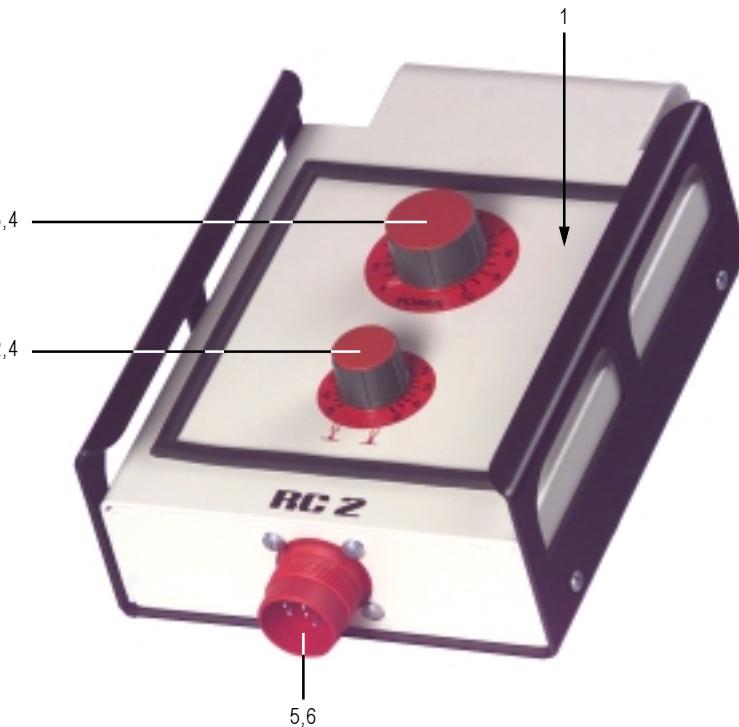


Pos.	Bezeichnung	Designation	Désignation	ESC
	FERNREGLER RC 2	REMOTE CONTROL RC 2	COMMANDE A DISTANCE RC 2	300255
1	PRINT TR 2000 A	CIRCUIT BOARD TR 2000 A	CIRCUIT TR 2000 A	304021
2	DREHKNOPF Ø23MM ROT/SCHWARZ/ROT	TURNING KNOB Ø23MM RED/BLACK/RED	BOUTON Ø23MM ROUGE/NOIR/ROUGE	302917
3	DREHKNOPF Ø31MM ROT/SCHWARZ/ROT	TURNING KNOB Ø31MM RED/BLACK/RED	BOUTON Ø31MM ROUGE/NOIR/ROUGE	300649
4	POTENTIOMETER 2,2 KOHM	POTENTIOMETER 2.2 KOHM	POTENTIOMETRE 2,2 KOHM	304022
5	AMPHENOL FLANSCHSTECKER 10 POLIG ROT	AMPHENOL CONNECTOR 10 P. SOCKET RED	PRISE CHASSIS AMPHENOL EN ROUGE	304006
6	STIFTKONTAKT C 1 CPC	CONTACT PIN C 1 CPC	BROCHE DE CONTACT C 1 CPC	304007

Ersatzteilliste
Spare parts list
Liste de pièces de rechange

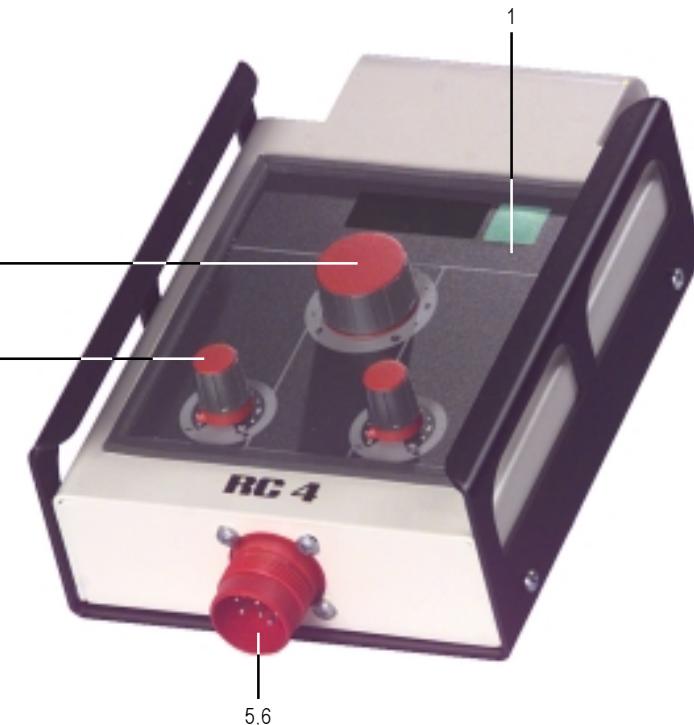

Pos.	Bezeichnung	Designation	Désignation	ESC
	FERNREGLER RC 4 MIT DIGITALANZEIGE	REMOTE CONTROL RC 4 WITH DISPLAY	COMMANDÉ A DISTANCE RC 4 AVEC DISPLAY	300256
1	EINSCHUB RC 4	INSERT RC 4	TIROIR RC 4	304023
2	DREHKNOPF Ø31MM ROT/SCHWARZ/ROT	TURNING KNOB Ø31MM RED/BLACK/RED	BOUTON Ø31MM ROUGE/NOIR/ROUGE	300649
3	DREHKNOPF Ø16MM ROT/SCHWARZ/ROT	TURNING KNOB Ø16MM RED/BLACK/RED	BOUTON Ø16MM ROUGE/NOIR/ROUGE	300678
4	POTENTIOMETER 2,2 KOHM	POTENTIOMETER 2,2 KOHM	POTENTIOMETRE 2,2 KOHM	304022
5	AMPHENOL FLANSCHSTECKER 10 POLIG ROT	AMPHENOL CONNECTOR 10 P. SOCKET RED	PRISE CHASSIS AMPHENOL EN ROUGE	304006
6	STIFTKONTAKT C 1 CPC	CONTACT PIN C 1 CPC	BROCHE DE CONTACT C 1 CPC	304007

Ersatzteilliste
Spare parts list
Liste de pièces de rechange

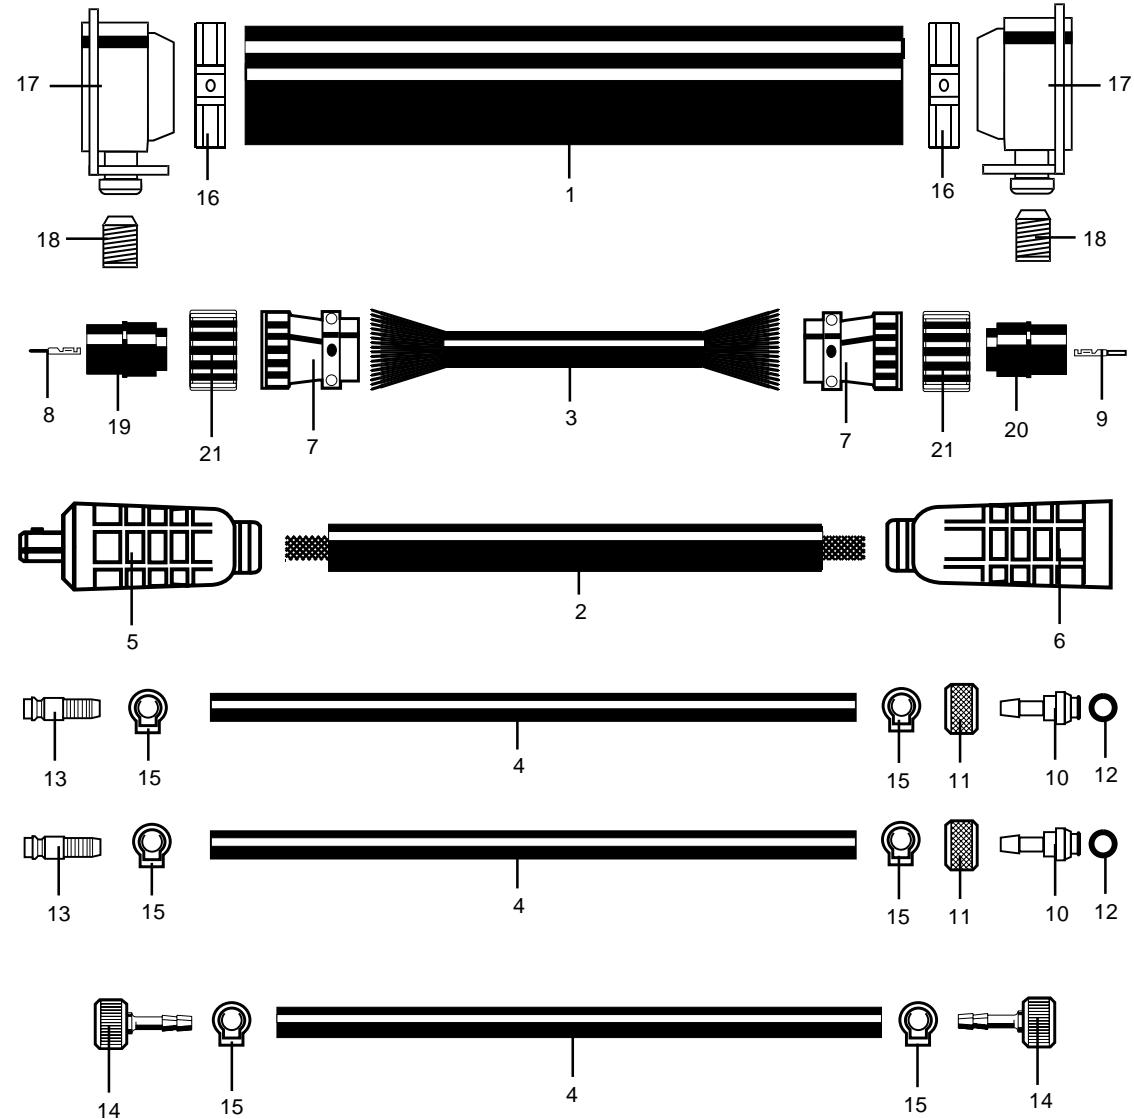

Pos.	Bezeichnung	Designation	Désignation	ESC
	VERBINDUNGSSCHLAUCHP. 1,5M TA2/DS III W.	CONNECTION CABLE ASSEM. 1.5M TA2/DS III W.	FAISCEAU DE LIAISON 1,5M TA2/DS III EAU	303735
	VERBINDUNGSSCHLAUCHP. 5M TA2/DS III W.	CONNECTION CABLE ASSEM. 5M TA2/DS III W.	FAISCEAU DE LIAISON 5M TA2/DS III EAU	303736
	VERBINDUNGSSCHLAUCHP. 10M TA2/DS III W.	CONNECTION CABLE ASSEM. 10M TA2/DS III W.	FAISCEAU DE LIAISON 10M TA2/DS III EAU	303737
	VERBINDUNGSSCHLAUCHP. 15M TA2/DS III W.	CONNECTION CABLE ASSEM. 15M TA2/DS III W.	FAISCEAU DE LIAISON 15M TA2/DS III EAU	303738
	VERBINDUNGSSCHLAUCHP. 20M TA2/DS III W.	CONNECTION CABLE ASSEM. 20M TA2/DS III W.	FAISCEAU DE LIAISON 20M TA2/DS III EAU	303739
1	SCHUTZSCHLAUCH MIT GEWEBE 1M Ø40X1,5MM	FIBER-REINFORCED HOSE 1M Ø40X1.5MM	TUYAU DE PROTECTION 1M Ø40X1,5MM	303001
2	KABEL 1M 70QMM	CABLE 1M 70MM2	CABLE 1M 70MM2	301462
3	KABEL 1M 10-ADRIG	CABLE 1M 10-LEAD	CABLE 1M À 10 CONDUCTEURS	303054
4	SCHLAUCH PVC MIT GEWEBE 1M Ø5X3MM S.	HOSE PVC AND FIBRE 1M Ø5X3MM BLACK	TUYAU PVC 1M Ø5X3MM NOIR	303012
5	STROMSTECKER 70/95QMM	CONNECTOR PLUG 70/95MM2	FICHE 70/95MM2	303006
6	STROMBUCHSE 70/95QMM	CONNECTOR SOCKET 70/95MM2	CONTRE-FICHE 70/95MM2	303005
7	ZUGENTLASTUNG KABELSTECKER/BUCHSE	CONNECTOR STRESS RELIEVING	EMBASE SERRE-CABLE DE CONNECTEUR	304012
8	STIFTKONTAKT C 1 CPC	CONTACT PIN C 1 CPC	BROCHE DE CONTACT C 1 CPC	304007
9	BUCHSENKONTAKT C 1 CPC	CONTACT JACK C 1 CPC	DOUILLE DE CONTACT C 1 CPC	303714
10	SCHLAUCHANSCHLUSSNIPPEL 13x32	HOSE COUPLING WITH NIPPLE 13X32	MAMELON DE RACCORD A EMBOUT 13X32	304014
11	UEBERWURFMUTTER Ø20X13MM	RETAINING NUT Ø20X13MM	ECROU-CLOCHE Ø20X13MM	302955
12	O-RING 7X2MM	O-RING 7X2MM	JOINT TORIQUE 7X2MM	301633
13	STECKNIPPEL Ø9X31MM	NIPPLE Ø9X31MM	EMBOUT DE TUYAU Ø9X31MM	303013
14	UEBERWURFMUTTER R1/4" MIT SCHLAUCHANS.	RETAINING NUT R1/4" WITH HOSE NIPPLE	ECROU-CLOCHE R1/4" AVEC EMBOUT DE TUYAU	301646
15	KLEMME 1OHR 14,0MM MIT EINLAGE	HOSE CLAMP 14.0MM WITH INSERT	BRIDE 1 OREILLE AVEC PROTECTION 14,0MM	303552
16	KLEMME 1OHR 054.5-706R	COLLAR TYPE 054.5-706R	COLLIER A SERTIR TYPE 054.5-706R	304015
17	ZUGENTLASTUNG SCHLAUCHPAKET KUNSTS.	STOWING RING FOR HOSE ASSY PLASTIC	BAGUE D'ARRIMAGE DE FAISCEAU PLASTIQUE	304016
18	GEWINDESTIFT FÜR ZUGENTLASTUNG KUNSTS.	REW FOR STROWING RING PLASTIC	VIS DE BAGUE D'ARRIMAGE PLASTIQUE	304017
19	KABELSTIFTGEHÄUSE KUNSTSTOFF ROT	PIN CONNECTOR BODY RED PLASTIC	CORPS DE CONNECTEUR A BROCHES ROUGE	304018
20	KABELBUCHSEGEHÄUSE KUNSTSTOFF ROT	SLEEVE CONNECTOR BODY RED PLASTIC	CORPS DE CONNECTEUR A DOUILLES ROUGE	304019
21	ÜBERWURFMUTTER KUNSTSTOFF	CONNECTOR RETAINING NUT PLASTIC	ECROU DE RETENTION DE CONNECTEUR	304020

Deutschland Castolin GmbH Gutenbergstr. 10 65830 Krefeld Tel. (+49) 06192 4030 Fax (+49) 06192 403314	France Castolin France S.A. Z.A. Courtabœuf 1 - Villebon Av. du Québec - BP 325 91958 COURTABŒUF Cedex Tél. (+33) 01 69 82 69 82 Fax (+33) 01 69 82 96 01	Great Britain Eutectic Company Ltd. Burnt Meadow Road Redditch, Worcs. B98 9NZ Tel. (+44) 01527 517474 Fax (+44) 01527 517468	España Castolin España S.A. Polígono Industrial de Alcobendas Calle San Rafael, n° 6 28108 Madrid Tél. (+34) 91 4 90 03 00 Fax (+34) 91 6 62 65 01	Belgique, Nederland, Luxembourg S.A. Castolin benelux n.v. Bd. de l'humanité 222-228 Humaniteitslaan Bruxelles 1190 Brüssel Tél. (+32) 02 332 20 20 Fax (+32) 02 376 28 16
	Österreich Castolin Ges.m.b.H. Brunner Straße 69 1235 Wien Tel. (+43) 01 86945410 Fax (+43) 01 869454110	Schweiz/Suisse Castolin Eutectic International S.A. - Zweigniederlassung Rudolfsstetten Großmattstr. 8 8964 Rudolfsstetten Tel. 0800 300 323 Fax 0800 300 399	Sverige Castolin Sverige AB Transportgatan 37 422 04 Hisings-Backa Tel. (+46) 31 57 04 70 Fax (+46) 31 57 15 67	Italia VIRTECO Divisione della SALTECO S.p.A. Via Decembrio, 28 20137 Milano Tel. (+39) 02.54.13.131 Fax (+39) 02.55.13.152
Internet: www.castolin.com	Norge Castolin Norge AS Smalvollvaeien 44 0611 Oslo Tel. (+47) 22 07 29 70 Fax (+47) 22 07 29 30	Polska Castolin Sp. z.o.o. ul. Daszyńskiego 5 44-100 Gliwice Tel. (+48) 32 2 30 67 36 Fax (+48) 32 2 30 67 39	Ceskoslovensko Castolin spol. s.r.o. Trojska 122 18200 Praha 8 Tel. (+42) 02 6 88 01 24 Fax (+42) 02 6 88 56 11	South Africa Eutectic South Africa (PTY) LTD 330 Electron Avenue Unit No. 2 Kya Sands, Randburg Northriding, 2162 Tel. (+27) 11 7 08 10 42 Fax. (+27) 11 7 08 10 90
Australia Eutectic Australia PTY. Ltd. Unit 21 317-321 Woodpark Road Smithfield, N.S.W. 2164 Tel. (+61) 2 97 25 46 43 Fax. (+61) 2 97 25 33 76	New Zealand Eutectic New Zealand Ltd. Unit 0, 20 Sylvia Park Road Penrose. Aukland, N.Z. Tel. (+64) 95 73 53 86 Fax (+64) 95 73 53 88	Mexico Eutectic Mexico S.A. KM 36,5 Autopista Mexico-Queretaro Estado de Mexico 54730 Cuautitlan Izcalli Tel. (+52) 58 72 11 11 Fax (+52) 58 72 08 02	Brasil Eutectic do Brasil Ltda. Rua Ferreira Viana, 422 04761-010 Sao Paulo-SP Tel. (+55) 11 2 47 56 55 Fax (+55) 11 5 21 05 45	other countries Castolin Eutectic International S.A. Case postale 360 1001 Lausanne Tél. +41 (0) 21 694 11 11 Fax +41 (0) 21 694 16 70